


# EMCO WinNC for Fanuc 31i Mill

## Description du logiciel version du logiciel à partir de 01.02

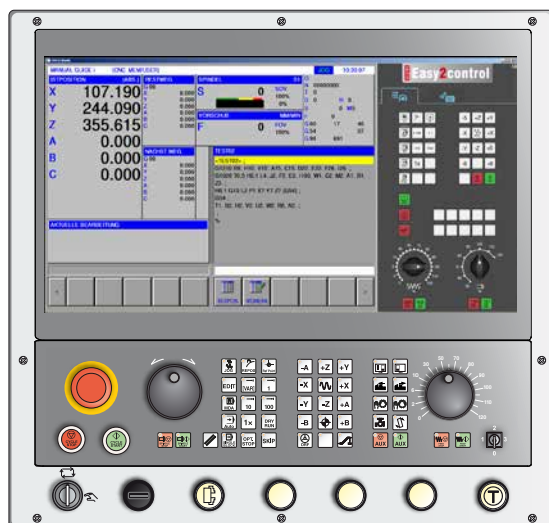

### Description du logiciel WinNC for Fanuc 31i Mill

Réf. n°. FR 1846  
Version C 2016-02

Ces instructions d'utilisation sont également disponibles sur demande à tout moment au format électronique (PDF).

Manuel d'utilisation d'origine

EMCO GmbH  
Boîte postale 131  
A-5400 Hallein-Taxach / Autriche  
Tél. +43 (0)62 45-891-0  
Fax +43 (0)62 45-869 65  
Internet : [www.emco-world.com](http://www.emco-world.com)  
E-mail : [service@emco.at](mailto:service@emco.at)



Designed for your profit



**Remarque :**

L'étendue du présent manuel ne comprend pas l'ensemble des fonctionnalités du logiciel de commande EMCO WinNC pour Fanuc 31i. Au contraire, l'accent a été mis sur une présentation simple et claire des fonctions importantes afin de parvenir au succès le plus complet de l'apprentissage.

Selon la machine que vous exploitez avec EMCO WinNC for Fanuc 31i, toutes les fonctions ne sont pas disponibles.

# Avant-propos

Le logiciel EMCO WinNC for Fanuc 31i fait partie intégrante du concept de formation EMCO.

Avec EMCO WinNC for Fanuc 31i, il est possible d'utiliser facilement les tours / fraiseuses CNC. Une connaissance préalable de la programmation ISO n'est pas nécessaire.

Avec une programmation interactive de contours, il est possible de définir les contours de la pièce à usiner avec des éléments de contours linéaires et circulaires.

La programmation d'un cycle s'effectue de façon interactive et avec un soutien graphique. Un grand nombre de cycles d'usinage et de commandes de programmation pouvant être combinés librement à un programme est disponible pour l'utilisateur.

Les différents cycles ou les programmes NC créés peuvent être simulés graphiquement à l'écran.

L'étendue du présent manuel ne comprend pas l'ensemble des fonctionnalités du logiciel de commande EMCO WinNC pour Fanuc 31i. Au contraire, l'accent a été mis sur une présentation simple et claire des fonctions importantes afin de parvenir au succès le plus complet de l'apprentissage.

Si vous avez des questions ou des suggestions d'amélioration relatives à ce manuel, veuillez vous adresser directement à

**EMCO GmbH**  
**Département documentation technique**  
**A-5400 Hallein-Taxach/Autriche**



**Designed for your profit**

## Conformité CE



Le symbole CE atteste, avec la déclaration de conformité CE, que la machine et la notice d'utilisation répondent aux normes des directives s'appliquant aux produits.

Tous droits réservés, reproduction autorisée uniquement avec l'accord de la société EMCO GmbH  
© EMCO GmbH, Hallein

# Table des matières

Avant-propos .....	3
Table des matières .....	4

## A : Notions de base

Points de référence de la fraiseuse EMCO .....	A1
N (T) = Point zéro de l'outil .....	A1
M = Point zéro de la machine .....	A1
W = Point zéro de la pièce à usiner .....	A1
R = Point de référence .....	A1
Système de référence sur fraiseuses .....	A2
Coordonnées polaires .....	A3
Positions absolues et incrémentales de la pièce .....	A4
Décalage du point zéro .....	A5
Procédé de fraisage .....	A7
Fraisage en avalant .....	A7
Fraisage en opposition .....	A7
Fraisage en avalant / en opposition .....	A7
Compensation de rayon d'outil .....	A8
Données d'outils .....	A9

## B : Description des touches

Clavier de commande WinNC for Fanuc 31i .....	B1
Clavier des adresses et pavé numérique .....	B2
Fonctions des touches .....	B3
Description des touches fonctions ISO .....	B5
Disposition de l'écran Manual Guide <i>i</i> .....	B10
Clavier PC .....	B11
Aperçu de l'affectation des touches du clavier de commande . B12	
Aperçu de l'affectation des touches des éléments de com- mande pour machine .....	B13
Panneau de commande de la machine .....	B15
Description des touches .....	B15
Skip (séquence de suppression) .....	B15
Dryrun (avance en marche d'essai) .....	B15
Mode pièce unique .....	B16
Arrêt optionnel .....	B16
Edition .....	B16
Mode volant (option) .....	B16
Touche Reset (réinitialisation) .....	B16
Arrêt de l'avance .....	B16
Démarrage de l'avance .....	B16
Séquence individuelle .....	B17
Arrêt du cycle .....	B17
Démarrage du cycle .....	B17
Touches directionnelles .....	B17
Avance rapide .....	B17
Point de référence .....	B17
Convoyeur à copeaux (option) .....	B17
Pivoter le tambour à outils .....	B18
Changement manuel d'outil .....	B18
Dispositif de serrage .....	B18
Liquide de refroidissement .....	B18
Arrêt de la broche .....	B18
Démarrage de la broche .....	B18
Modes .....	B19
Auxiliaire OFF .....	B20
Auxiliaire ON .....	B20
Potentiomètre (variation de l'avance) .....	B21

ARRÊT D'URGENCE .....	B21
Interrupteur à clé Mode spécial .....	B21
Commande multifonction .....	B22
Interrupteur à clé amovible .....	B25
Touche supplémentaire du dispositif de serrage .....	B25
Port USB (USB 2.0) .....	B25
Touche de validation .....	B25

## C : Utilisation

Avance F [mm/min] .....	C1
Vitesse de rotation de la broche S [tr/min] .....	C2
Modes .....	C3
Positionnement du point de référence .....	C5
Déplacement manuel du chariot .....	C6
Déplacement pas-à-pas du chariot .....	C6
Gestion du programme .....	C8
Créer le programme .....	C9
Emplacement de programmes .....	C9
Répertoire du programme .....	C10
Copier le programme .....	C12
Supprimer le programme .....	C12
Entrer un commentaire .....	C13
Rechercher le programme .....	C13
Supprimer simultanément plusieurs programmes .....	C14
Modifier l'ordre de tri .....	C15
Ouvrir le programme .....	C15
Changer le nom du programme .....	C16
Propriété du programme .....	C16
Protection du programme .....	C17
Entrée et sortie du programme sur une carte mémoire .....	C17
Rechercher le texte de la ligne d'entrée dans le programme .....	C18
Rechercher et ouvrir le programme .....	C18
Copier le texte sélectionné dans le presse-papiers .....	C19
Déplacer le texte sélectionné dans le presse-papiers .....	C19
Insérer le texte .....	C20
Supprimer le texte mis en surbrillance .....	C20
Insérer le texte sélectionné dans la ligne d'entrée .....	C21
Annulation et reprise .....	C22
Rechercher et remplacer .....	C22
Quitter le répertoire du programme .....	C23
Mode du programme .....	C24
Edition de l'arrière-plan .....	C25
Fonctionnement semi-automatique .....	C26
Tableau de points zéro .....	C28
Réglage des données de coordonnées de la pièce .....	C28
Mesure .....	C29
Calcul .....	C29
Simulation graphique .....	C31
Disposition de l'écran simulation graphique .....	C32
Fonctions de touche de fonction .....	C33
Configuration 3D .....	C37
Déplacement du graphique .....	C38
<b>D : Programmation avec MANUAL GUIDE <i>i</i></b>	
Aperçu .....	D1
Commandes M .....	D1
Généralités .....	D2
Création du programme MANUAL GUIDE <i>i</i> .....	D2
Structure du programme .....	D3

Définition de l'ébauche .....	D6	Plan XA contour concave de forme libre pour vérin G1700D118	
Vue d'ensemble du cycle .....	D7	Ouvert figure libre plan XY .....	D119
Travail par cycle .....	D10	Plan XA contour ouvert de forme libre pour vérin G1700 D120	
Entrée des données géométriques et technologiques .....	D12	Figure : poche figure .....	D121
Valeurs par défaut pour les paramètres de cycle .....	D14	Concave carré XY G1220 .....	D122
Ignorer le contrôle de plausibilité lors de l'enregistrement ....	D15	Concave cercle XY G1221 .....	D123
Réglage du système de mesure .....	D16	Concave chemin XY G1222 .....	D124
Perçage .....	D17	Polygone concave XY G1225 .....	D125
Centrage G1000 .....	D18	Concave figure libre plan XY .....	D126
Perçage G1001 .....	D20	Plan XA contour concave de forme libre pour vérin G1700D127	
Taraudage G1002 .....	D24	Sous-programmes .....	D130
Alésage à l'alésoir G1003 .....	D26	Formes fixes .....	D131
Alésage G1004 .....	D28	Création de formes fixes .....	D132
Dressage .....	D31	Menu code M .....	D134
Dressage (ébauche) G1020 .....	D32		
Dressage ( finition ) G1021 .....	D34		
Contournage .....	D37	<b>E : Programmation code G</b>	
Contournage paroi extérieure (ébauche) G1060 .....	D38	Aperçu .....	E1
Contournage paroi extérieure ( finition du fond ) G1061 .....	D44	Commandes M .....	E1
Contournage paroi extérieure ( finition des cotes ) G1062 .....	D48	Aperçu des abréviations de commande .....	E2
Contournage paroi extérieure (chanfrein) G1063 .....	D52	Opérateurs arithmétiques pour programme NC .....	E3
Contournage paroi intérieure (ébauche) G1064 .....	D56	Vue d'ensemble des commandes G de la machine .....	E4
Contournage paroi intérieure ( finition du fond ) G1065 .....	D58	Brève description des commandes G .....	E7
Contournage paroi intérieure ( finition des cotes ) G1066 .....	D60	G00 Avance rapide .....	E7
Contournage paroi intérieure (chanfrein) G1067 .....	D62	G01 Interpolation linéaire .....	E8
Contournage partiel (ébauche) G1068 .....	D64	Insertion de chanfreins et rayons .....	E8
Contournage partiel ( finition du fond ) G1069 .....	D66	Entrée directe des dimensions du dessin .....	E9
Contournage partiel ( finition des cotes ) G1070 .....	D68	G02 Interpolation circulaire dans le sens horaire .....	E11
Contournage partiel (chanfrein) G1071 .....	D70	G03 Interpolation circulaire dans le sens antihoraire .....	E11
Usinage de poche .....	D73	Interpolation hélicoïdale .....	E11
Usinage de poches (ébauche) G1040 .....	D74	G04 Temporisation .....	E12
Usinage de poches ( finition du fond ) G1041 .....	D78	G09 Arrêt précis (par jeu) .....	E12
Usinage de poches (chanfrein) G1042 .....	D80	G17-G19 Choix du plan .....	E13
Usinage de poches (chanfrein) G1043 .....	D82	G20 Dimensions en pouce .....	E13
Figure : Trous de fixation .....	D85	G21 Dimensions en millimètres .....	E13
Points aléatoires XY G1210 .....	D86	G28 Accoster le point de	
Points linéaires XY (mêmes intervalles) G1211 .....	D88	référence .....	E14
Points de grille XY G1213 .....	D89	Compensation du rayon de la fraise .....	E15
Points de rectangle XY G1214 .....	D90	G40 Désélection de la compensation du rayon de la fraise .....	E15
Points de cercle XY G1215 .....	D91	G41 Compensation du rayon de la fraise à gauche .....	E15
Points d'arc XY (mêmes intervalles) G1216 .....	D92	G42 Compensation du rayon de la fraise à droite .....	E15
Trou axe A sur cylindre (points sur arc) G1772 .....	D93	G43 Compensation de la longueur d'outil positif .....	E18
Trou axe A sur cylindre (points sur aléatoires) G1773 .....	D94	G44 Compensation de la longueur d'outil négatif .....	E18
Figure : Contour de la surface frontale .....	D95	G49 Désélection de la compensation de la longueur d'outil .....	E18
Face carre G1220 .....	D97	G50 Désélection facteur d'échelle .....	E18
Figure : Contournage latéral .....	D99	G51 Facteur d'échelle .....	E18
Convexe carré XY G1220 .....	D100	G51.1 Miroir d'un contour .....	E19
Convexe cercle XY G1221 .....	D101	G50.1 Désélection miroir .....	E19
Convexe chemin XY G1222 .....	D102	G52 Système de coordonnées local .....	E20
Polygone convexe XY G1225 .....	D103	G53 Système de coordonnées de la machine .....	E20
Convexe figure libre plan XY .....	D104	G54-G59 Décalage du point zéro 1-6 .....	E20
Vue d'ensemble des éléments d'entrée pour la programmation		G61 Mode d'arrêt précis (efficacité modale) .....	E21
libre du contour .....	D105	G64 Mode de coupe .....	E21
Eléments d'entrée pour la ligne (plan XY) G1201 .....	D106	G65 Appel de macro .....	E22
Eléments d'entrée pour l'arc (plan XY) G1202, 1203 .....	D107	G66 Appel de macro (modal) .....	E23
Eléments d'entrée pour chanfrein (plan XY) G1204 .....	D108	G67 Appel de macro (modal) fin .....	E23
Eléments d'entrée pour rayon (plan XY) G1205 .....	D108	G68 Rotation du système de coordonnées .....	E24
Fin d'un contour quelconque G1206 .....	D109	Cycles de perçage G73 - G89 .....	E25
Représentation sous forme d'icône des éléments de contour ..	D110	G73 Cycle de perçage du brise-copeaux .....	E26
Plan XA contour convexe de forme libre pour vérin G1700D112		G74 Cycle de perçage avec filetage à gauche .....	E26
Concave carré XY G1220 .....	D113	G76 Cycle de perçage de précision .....	E27
Concave cercle XY G1221 .....	D114	G80 Supprimer le cycle de perçage .....	E27
Concave chemin XY G1222 .....	D115	G81 Cycle de perçage .....	E28
Polygone concave XY G1225 .....	D116	G82 Cycle de perçage avec temporisation .....	E28
Concave figure libre plan XY .....	D117	G83 Cycle d'alésage .....	E29
		G84 Taraudage sans compensation de longueur .....	E29
		G84 Taraudage avec compensation de longueur .....	E30
		G85 Cycle d'alésage .....	E30
		G89 Cycle d'alésage avec temporisation .....	E30

G90 Programmation en valeurs absolues .....	E31
G91 Programmation en valeurs incrémentales .....	E31
G94 Avance par minute .....	E31
G95 Avance par tour .....	E31

## F : Gestion des outils

Paramètres de l'outil .....	F1
Entrée de la correction de longueur d'outil .....	F2
Entrée de la compensation du rayon d'outil .....	F2
Correction de l'usure de l'outil .....	F3
Données d'outils .....	F4
Sélection de l'outil .....	F5
Numéro de réglage de l'outil .....	F6
Angle de réglage, cornière d'angle .....	F7
Entrée et sortie de la correction d'outils et des données d'outils .....	F9
Simulation d'outils .....	F11
Outils 3D .....	F11
Sélection de la couleur .....	F12
Mesure manuelle de l'outil .....	F13

## G : Exécution du programme

Conditions requises .....	G1
Démarrage NC .....	G2
Reset NC .....	G2
Arrêt NC .....	G2
Lancement du programme, arrêt du programme .....	G2
Repositionnement .....	G3
Poursuivre l'exécution du programme: .....	G3
Amorce de séquence .....	G4

## H: Alarmes et Messages

Alarmes machine 6000 - 7999 .....	H1
Alarme des périphériques d'entrée 1700 - 1899 .....	H18
Alarmes des contrôleurs d'axes .....	H19
9000, 22000 - 23000, 200000 - 300000 .....	H19
Messages des contrôleurs d'axes .....	H26
Alarmes de la commande 2000 - 5999 .....	H27

## I: Alarme de commande Fanuc 31i

Alarme de commande 0001 - 88000 .....	I1
---------------------------------------	----

## W : Fonctions accessoires

Activer les fonctions accessoires .....	W1
Interface robotique .....	W1
Porte automatisée .....	W1
Win3D-View .....	W1
Interface DNC .....	W2

## X : EMConfig

Généralités .....	X1
Démarrage d'EMConfig .....	X2
Activation des accessoires .....	X3
High Speed Cutting (coupe à grande vitesse) .....	X3
Utilisation Easy2control On Screen .....	X4
Réglages .....	X4
Caméra de la salle des machines .....	X5
Enregistrement des modifications .....	X6
Création de la disquette de données de machine ou de la clé USB de données de machine .....	X6


## Y : Périphériques d'entrée externes

Clavier de commande USB EMCO .....	Y1
Contenu de la livraison .....	Y1
Montage .....	Y2
Assemblage .....	Y2
Connexion au PC .....	Y3
Paramètres sur le logiciel du PC .....	Y3
Utilisation Easy2control On Screen .....	Y4
Contenu de la livraison .....	Y4
Zones de commande .....	Y5
Caméra de la salle des machines .....	Y8
Installation de la caméra .....	Y8
Utilisation de la caméra .....	Y9

## Z : Installation du logiciel Windows

Configuration requise .....	Z1
Installation du logiciel .....	Z1
Variantes de WinNC .....	Z1
Démarrage de WinNC .....	Z3
Déconnexion de WinNC .....	Z3
Vérifications EmLaunch .....	Z4
Entrée de la licence .....	Z6
Gestionnaire de licences .....	Z6

# A : Notions de base

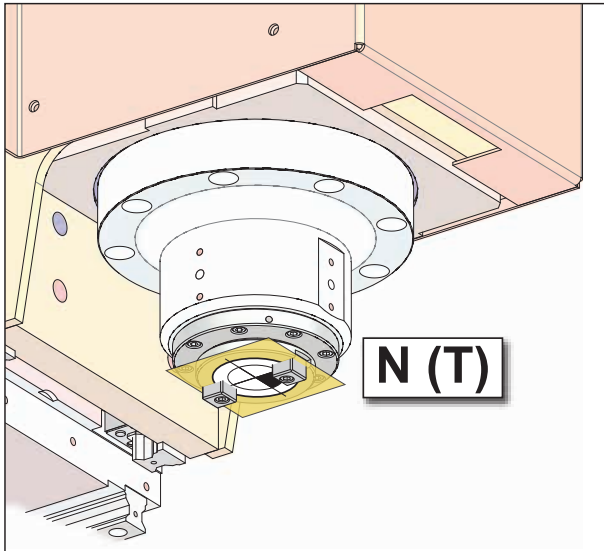

Points sur la machine.

## Points de référence de la fraiseuse EMCO

### N (T) = Point zéro de l'outil

Le point zéro de l'outil N (T) est exactement à l'intersection de l'axe de la broche avec la surface frontale de la broche de fraisage.

Le point zéro de l'outil est le point de départ de la mesure des outils.

#### Remarque :

Les points de référence effectifs peuvent avoir été fixés à d'autres positions selon le type de machine. En tout cas, les informations contenues dans le manuel d'utilisation de chaque machine doivent être respectées !



### M = Point zéro de la machine

Le point zéro de la machine M est un point de référence invariable, fixé par le fabricant de la machine.

A partir de ce point, l'ensemble de la machine est mesuré.

Le point zéro de la machine M est l'origine du système de coordonnées.


### W = Point zéro de la pièce à usiner

Le point de référence de la pièce W peut être programmé librement par l'opérateur. La programmation d'un point de référence W décale l'origine du système de coordonnées du point de référence de la machine M au point de référence de la pièce W.


Le point zéro de la pièce à usiner W est le point de départ pour les dimensions dans le programme de pièces.

### R = Point de référence

Le point de référence R est un point fixe prédéterminé sur la machine, il sert au calibrage du système de mesure. Le point de référence doit être démarré après chaque mise en marche de la machine, pour signaler à la commande sans fil la distance précise entre les points M et N (T).

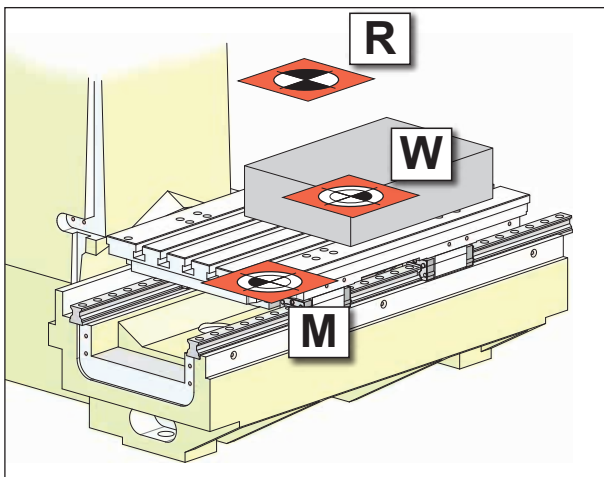

Points de référence sur la machine

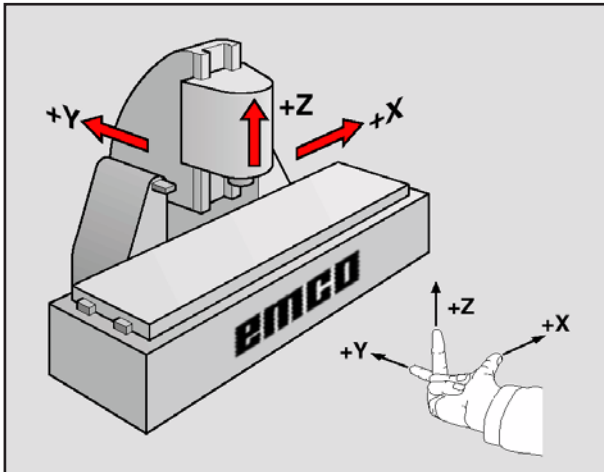


Système de coordonnées

## Système de référence sur fraiseuses

Un système de référence est nécessaire pour définir clairement des positions dans un plan ou dans l'espace. Les données de position se réfèrent toujours à un point fixe et sont décrites par des coordonnées.

Dans le système rectangulaire (système cartésien), trois directions sont définies en tant qu'axes X, Y et Z. Les axes sont perpendiculaires entre eux et se coupent en un point appelé le point zéro. Une coordonnée indique la distance par rapport au point zéro dans l'une de ces directions. Ainsi, une position peut être décrite par deux coordonnées dans le plan et par trois coordonnées dans l'espace.



Les coordonnées qui se réfèrent au point zéro sont appelées **coordonnées absolues**. Les coordonnées relatives se réfèrent à une autre position quelconque (point de référence) dans le système de coordonnées. Les valeurs de coordonnées relatives sont aussi appelées valeurs de **coordonnées incrémentales**.

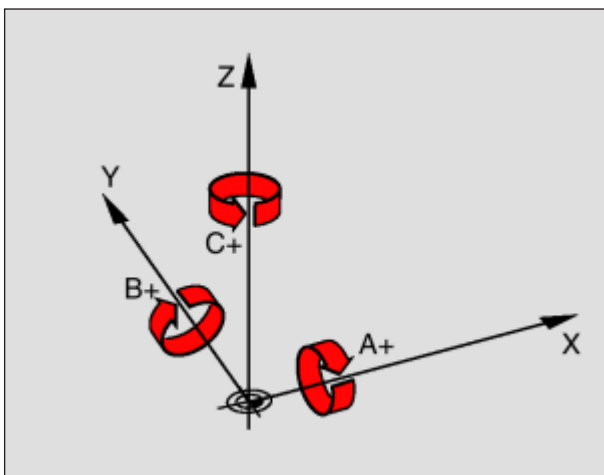

Affectation des axes de rotation aux axes principaux

Lors de l'usinage d'une pièce sur une fraiseuse, on se réfère généralement au système de coordonnées cartésiennes. L'image de gauche montre comment le système de coordonnées cartésiennes est affecté aux axes de la machine. La règle des trois doigts de la main droite sert de moyen mnémotechnique : Si le majeur est orienté dans la direction de l'axe de l'outil allant de la pièce à l'outil, il pointe dans la direction Z +, le pouce dans la direction X + et l'index dans la direction Y +.



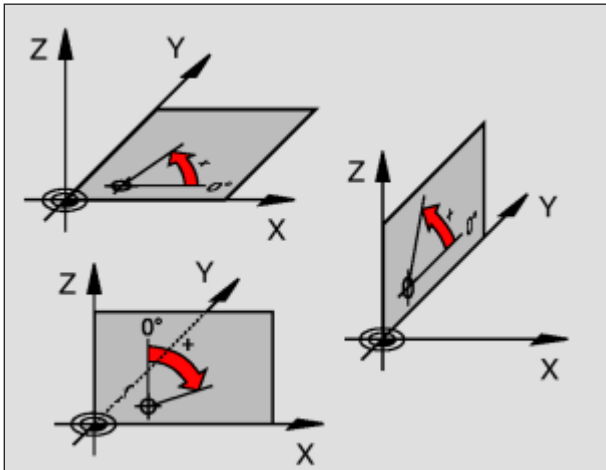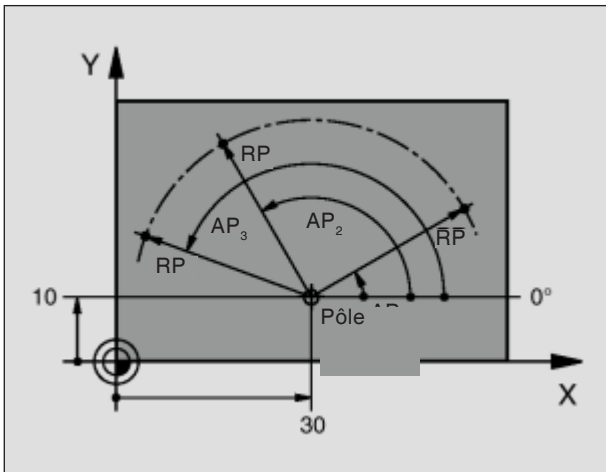

## Coordonnées polaires

Si le dessin de fabrication est dimensionné en coordonnées cartésiennes, vous créez le programme d'usinage également avec des coordonnées cartésiennes. Pour les pièces avec des arcs ou avec des données angulaires, il est souvent plus simple de définir les positions avec des coordonnées polaires.

Contrairement aux coordonnées cartésiennes X, Y et Z, les coordonnées polaires décrivent uniquement les positions dans un plan. Les coordonnées polaires ont leur point zéro au pôle.

Ainsi, une position dans un plan est clairement définie par :


- Le rayon en coordonnées polaires (RP): la distance du pôle à la position.
- L'angle en coordonnées polaires (AP) : Angle entre l'axe de référence angulaire et la section qui relie le pôle à la position.  
(Voir l'image ci-dessus à gauche)

### Définition du pôle et de l'axe de référence angulaire

Le pôle est défini par deux coordonnées dans le système de coordonnées cartésiennes dans l'un des trois plans. Cela signifie que l'axe de référence angulaire est clairement alloué à l'angle de coordonnées polaires (AP).

Coordonnées du pôle (plan)	Axe de référence de l'angle
X/Y (G17)	+X
Y/Z (G19)	+Y
Z/X (G18)	+Z

## Positions absolues et incrémentales de la pièce

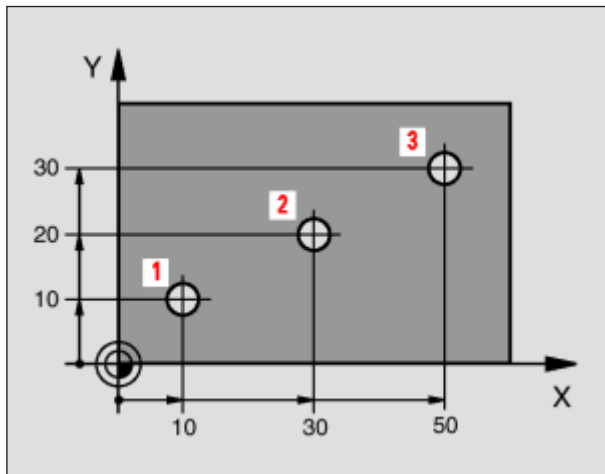

### Positions absolues de la pièce

Si les coordonnées d'une position se rapportent au point zéro des coordonnées (origine), celles-ci sont appelées coordonnées absolues. Chaque position sur une pièce est clairement définie par ses coordonnées absolues.


Exemple 1 : Alésages avec coordonnées absolues

Alésage1	Alésage2	Alésage3
X = 10 mm	X = 30 mm	X = 50 mm
Y = 10 mm	Y = 20 mm	Y = 30 mm

### Positions incrémentales de la pièce

Les coordonnées incrémentales se rapportent à la dernière position programmée de l'outil, qui sert de point zéro relatif (imaginaire). Les coordonnées incrémentales décrivent les déplacements réels de l'outil. C'est la raison pour laquelle cela est également appelé dimension incrémentielle.

Une mesure incrémentale se caractérise par un « I » avant la désignation des axes.

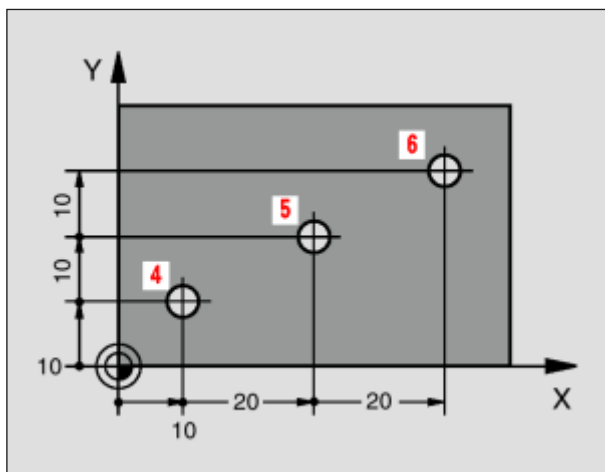

Exemple 2 : Alésages avec coordonnées incrémentales

Coordonnées absolues de l'alésage 4


IX = 10 mm  
IY = 10 mm

Alésage 5, sur la base de 4

IX = 20 mm  
IY = 10 mm

Alésage 6, sur la base de 5

IX = 20 mm  
IY = 10 mm

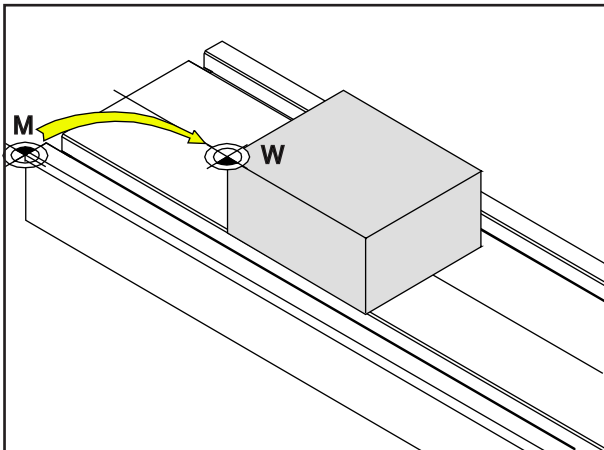

*Décalage du point zéro allant du point zéro de la machine M au point zéro de la pièce W*

## Décalage du point zéro

Le point zéro de la machine « M » se trouve, pour les fraiseuses EMCO, au bord avant gauche de la table de la machine. Cette position est inadaptée comme point de départ pour la programmation. Avec ce que l'on appelle le décalage du point zéro, le système de coordonnées peut être déplacé à un point approprié dans l'espace de travail de la machine.

Une distinction est faite entre les décalages du point zéro suivants :

- Système de coordonnées de la machine (SCM) avec le point zéro de la machine M
- Système de point zéro de base (SPZB)
- Système de point zéro réglable (SPZR)
- Système de coordonnées de la pièce (SCP) avec point zéro de la pièce W.

### Système de coordonnées de la machine (SCM)

Après le positionnement du point de référence, les indicateurs de position NC des coordonnées de l'axe se rapportent au point zéro de la machine (M) du système de coordonnées de la machine (SCM). Les points de changement de l'outil sont définis dans le système de coordonnées de la machine.

### Décalage du point zéro de la base (SPZB)

Si un décalage de la base est effectué dans le système de coordonnées de la machine (SCM), il en résulte le décalage du point zéro de la base (SPZB). Avec lui, par exemple, il est possible de définir un point zéro de la palette.

### Système de point zéro réglable (SPZR)

#### Décalage réglable du point zéro

Si un décalage réglable du point zéro (G54-G59) est effectué à partir du système à point zéro de base (SPZB), il en résulte le système de point zéro réglable (SPZR).


### Transformation de coordonnées programmable (Frames)

Les transformations de coordonnées programmables (Frames) permettent de décaler à une autre position le système de coordonnées de la pièce choisie à l'origine, de le tourner, le redimensionner ou de le refléter.

### Système de coordonnées de la pièce (SCP)

Le programme destiné à exécuter la pièce se réfère au point zéro de la pièce (W) du système de coordonnées de la pièce (SCP).


Le point zéro de la machine et le point zéro de la pièce ne sont généralement pas identiques. La distance entre les points est le décalage total du point zéro et se compose de différents décalages :

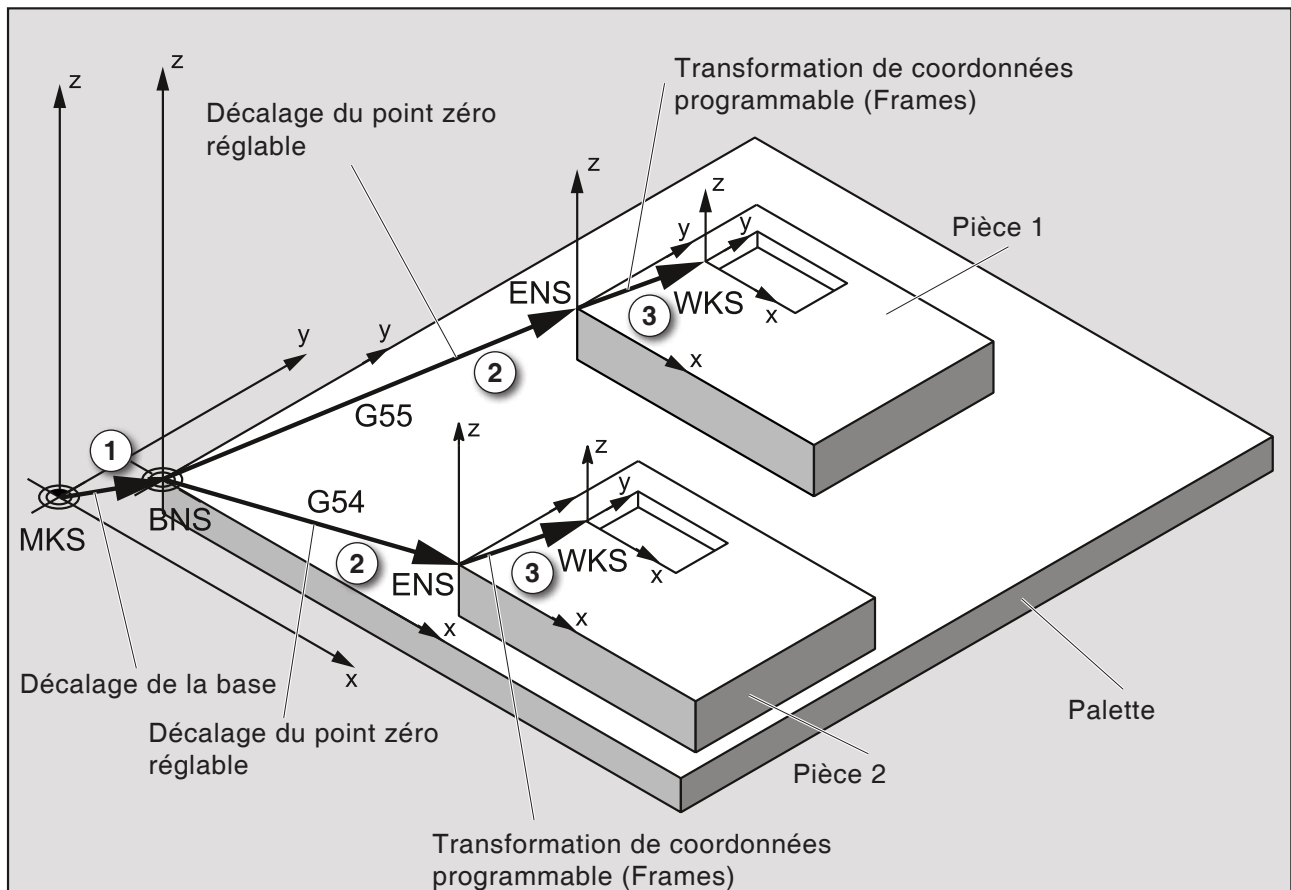

- ① Avec le décalage de la base, le décalage du point zéro de la base (DPZB) arrive avec le point zéro de la palette.
- ② Avec le décalage réglable du point zéro (G54-G599) et avec les Frames, les systèmes du point zéro sont définis pour la pièce 1 ou la pièce 2.
- ③ Avec la transformation de coordonnées programmable (Frames), les systèmes de coordonnées de la pièce (SCP) sont définis pour la pièce 1 ou la pièce 2.

## Procédé de fraisage

### Fraisage en avalant

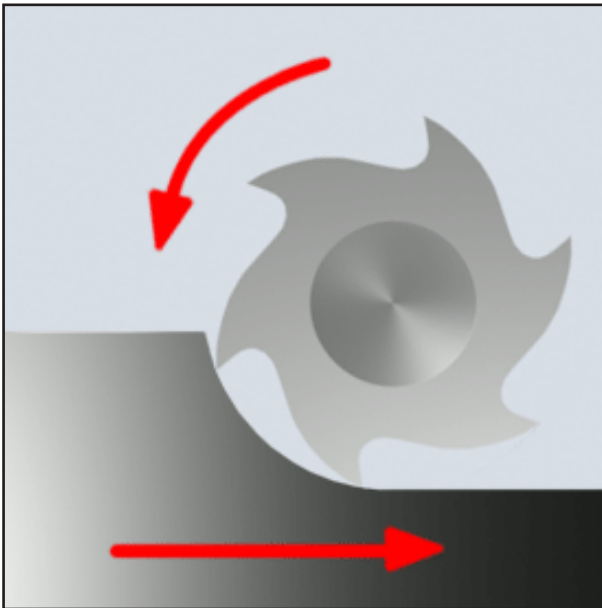

*Fraisage en avalant*

Avec le fraisage en avalant, la direction d'avance et la direction de coupe de la fraise sont identiques.


La lame pénètre d'abord dans le matériau, à la surface de l'ébauche.

Cela présente l'avantage qu'un grand angle de coupe permet de pénétrer immédiatement l'arête de coupe dans le matériau. Une certaine trajectoire de découpe n'est pas accomplie de façon glissante sous pression et friction, comme avec le fraisage en opposition.

Avec le fraisage en avalant, la force d'avance prend en charge l'entraînement d'avance dans la même direction. Les machines ayant du jeu dans l'entraînement d'avance sont soumises à des mouvements saccadés qui entraînent la destruction des copeaux.

Le fraisage en avalant est généralement à privilégier si la machine le permet (entraînement de la table sans jeu avec des machines CNC EMCO).

### Fraisage en opposition

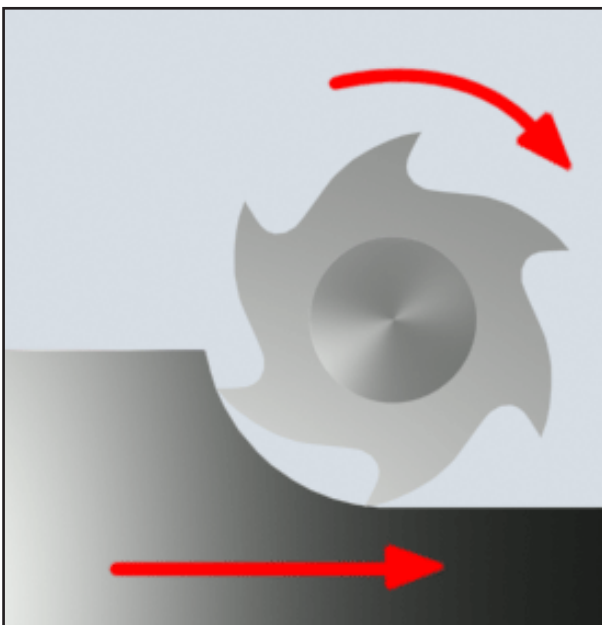

*Fraisage en opposition*

Avec le fraisage en opposition, la direction d'avance et la direction de coupe de la fraise sont opposées.


Les lames de l'outil attaquent le matériau dans un angle très aigu ( $j = 0$ ).

Avant que les lames ne pénètrent dans le matériau, elles glissent à la surface sur une petite section avec une force de pression de plus en plus grande. Après la pénétration, la section d'usinage par enlèvement de copeaux augmente lentement et chute rapidement à la fin.


Il faut privilégier l'utilisation du fraisage en opposition si les conditions des machines sont instables (machines utilisant des méthodes conventionnelles de construction) et pour les matériaux à haute résistance.

### Fraisage en avalant / en opposition


Le fraisage en avalant / en opposition est une combinaison du fraisage en avalant et du fraisage en opposition.

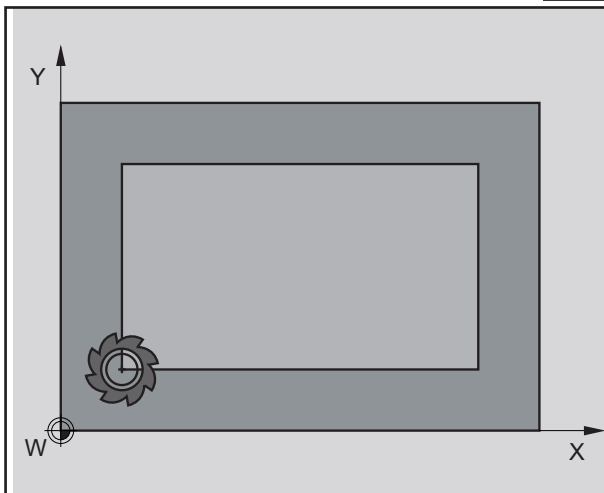

*Sans compensation de rayon d'outil*

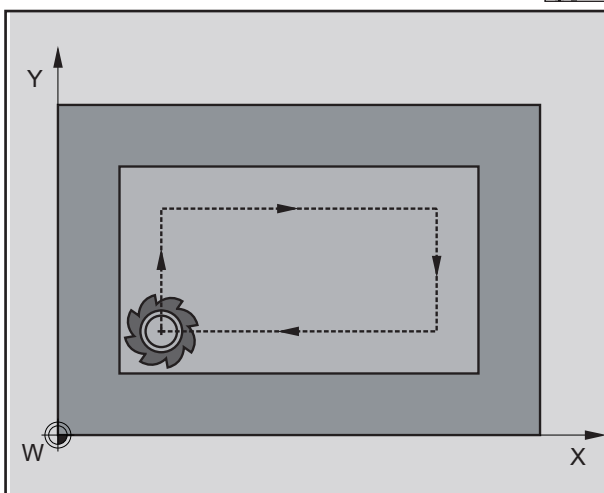

*Compensation de rayon d'outil à droite*

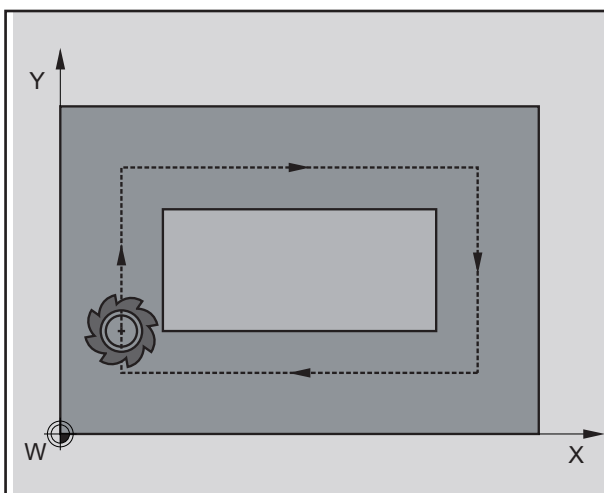

*Compensation de rayon d'outil à gauche*

## Compensation de rayon d'outil

### Sans compensation de rayon d'outil


Si l'on active la correction de rayon d'outil, l'outil descend le contour sur la trajectoire du centre.

### Compensation de rayon d'outil à droite

Avec la compensation de rayon d'outil à droite, la commande calcule automatiquement les trajectoires équidistantes à droite du contour pour les différents outils.

### Compensation de rayon d'outil à gauche

Avec la compensation de rayon d'outil à gauche, la commande calcule automatiquement les trajectoires équidistantes à gauche du contour pour les différents outils.

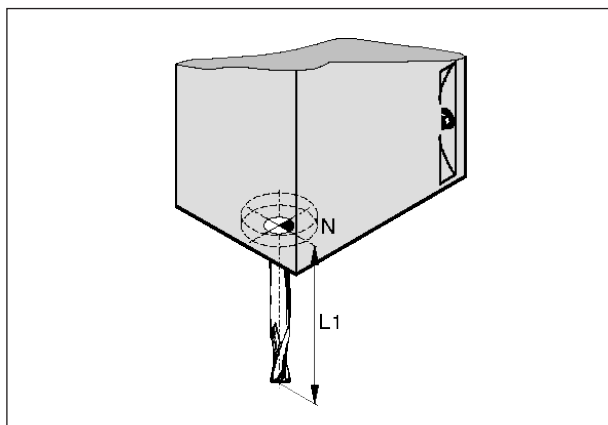

Longueur de l'outil

## Données d'outils

Le but de la saisie de données de l'outil est que le logiciel utilise pour le positionnement la pointe de l'outil ou le point central de l'outil et non le point de référence d'admission d'outil.

Chaque outil utilisé pour l'usinage doit être mesuré. Il s'agit de déterminer la distance allant de la pointe au point de référence d'admission d'outil « N ».

Dans la liste d'outils, il est possible de sauvegarder les longueurs mesurées et le rayon de la fraise.

L'indication du rayon de la fraise est nécessaire **seulement** si une **compensation du rayon de la fraise** ou un cycle de fraisage est sélectionné pour l'outil concerné !


(Voir le chapitre F Programmation de l'outil)





# B : Description des touches

## Clavier de commande WinNC for Fanuc 31i

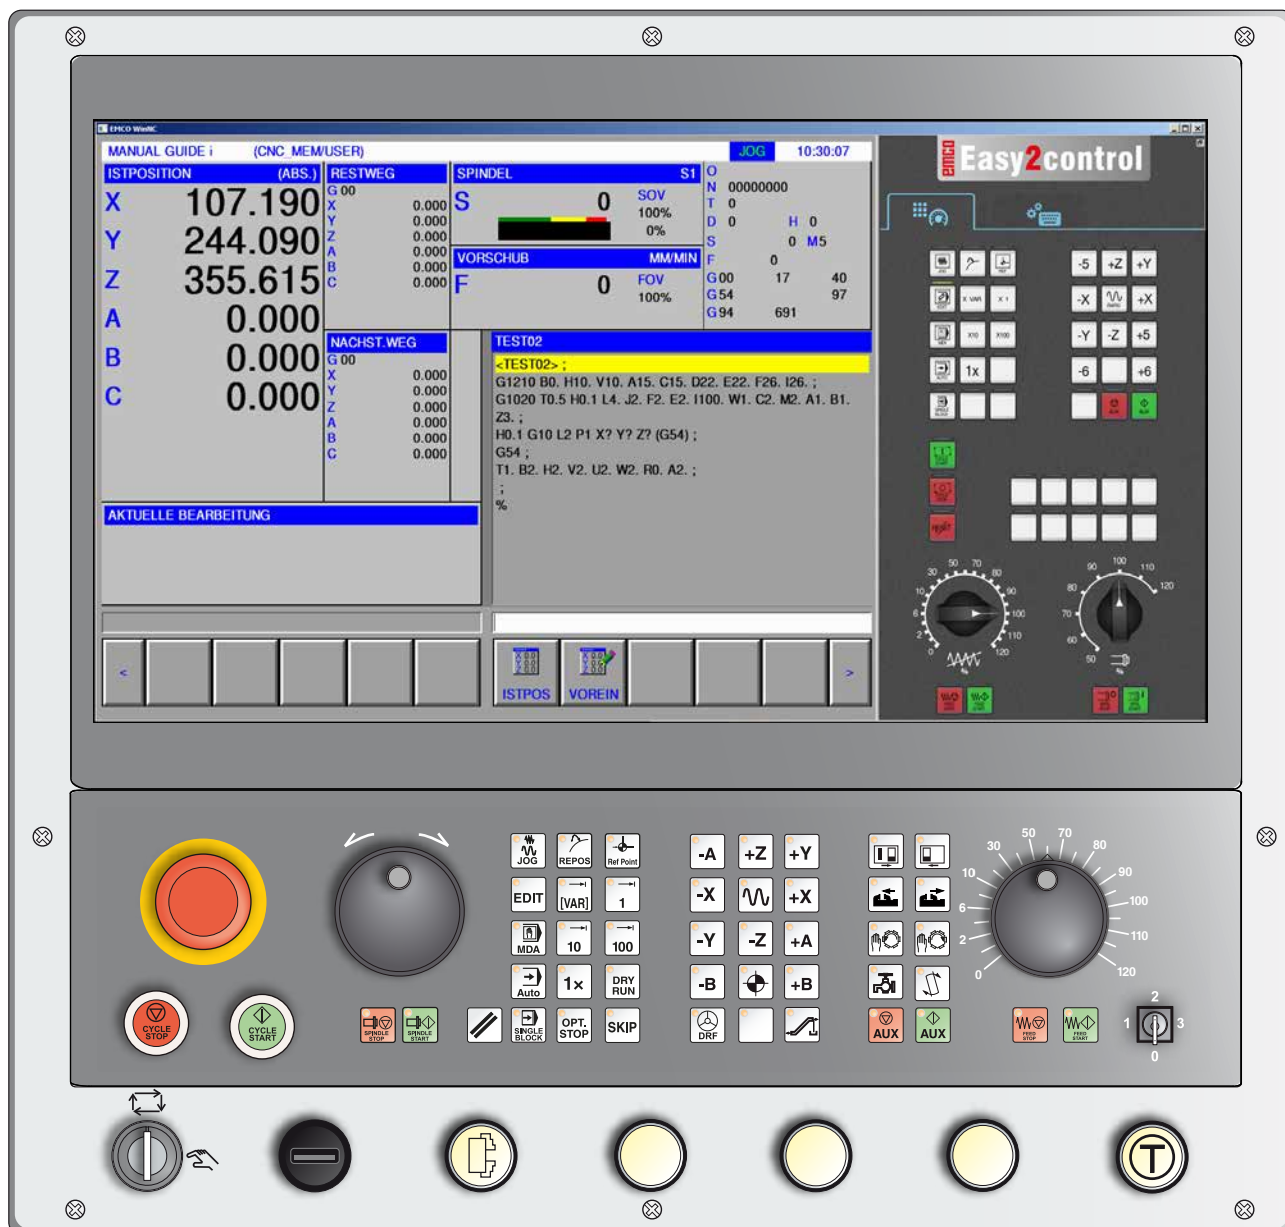

### Remarque :

Selon la machine que vous exploitez avec Fanuc 31i, toutes les fonctions et les touches de la machine ne sont pas disponibles.



## Clavier des adresses et pavé numérique

Avec la touche Maj (Shift), il est possible de commuter sur la deuxième fonction de la touche (représentée dans le coin supérieur gauche de la touche).

Exemple :
























Q



Point d'interrogation

## Fonctions des touches

	Fin du bloc, End of Block.
	Supprimer entrée.
	Effacer les messages d'alarme, réinitialiser CNC (par ex. annuler programme).
	Aide contextuelle.
	Entrée alphanumérique.
	Touche Shift
	Remplace le texte sélectionné par le texte de la zone de saisie.
	Insérer du texte en provenance de la zone de saisie après le curseur.
	Supprimer (programme, bloc, mot).
	Entrer le mot, transfert de données.
 	Parcourir avant/arrière.
 	Curseur à gauche/à droite.
 	Curseur haut/bas.
	Affiche la position actuelle.
	Fonctions du programme
	Réglage et affichage du décalage du point zéro, des corrections de l'outil et de l'usure et des variables.
 	Non utilisé.



Réglage et affichage des paramètres et affichage des données de diagnostic.



Affichage de l'alarme et du message.



Activer le mode guide manuel.

## Description des touches fonctions ISO



Affichage de la position réelle

POS. ACTUELLE TEST **BOHREN\_G1101 N00000**

ABSOLU			MACHINE			DISTANCE REST.		
X		107.190	X	107.190	X	0.000		
Y		244.090	Y	244.090	Y	0.000		
Z		355.615	Z	355.615	Z	0.000		
A		0.000	A	0.000	A	0.000		
B		0.000	B	0.000	B	0.000		

MODAL						F		
G0		G15	F	0	M	5	0	MM/MN
G17	G98		H	0				0/MIN
G90			D	0			SOV	100%
			T	0			SLM	0%
G94	G97		S	0			DRY RUN F	7200
G71	G54							MM/MN
G40	G61							
G49	G69							

A->

EDIT \*\*\*\* \* 15:43:18

ABSOLU RELATI TT

1 2 3

Position réelle

- 1 Position absolue
- 2 Position relative
- 3 afficher les deux positions en commun



Affichage de la synthèse de la version

POS. ACTUELLE TEST **BOHREN\_G1101 N00000**

ABSOLU			F			
X		107.190			0	MM/MN
Y		244.090				
Z		355.615				
A		0.000				
B		0.000				

MODAL						LISTE DE VERSION		
G0		G15	F	0	M	5	nom	Version actuelle
G17	G98		H	0			Version:	SERIES 311 G41Z-07.0
G90			D	0			WinNC Control:	1.02
			T	0			AC:	10.20
G94	G97		S	0			PLC:	
G71	G54						MachineCvt:	2.08.0002
G40	G61						Keyboard:	
G49	G69						Easy2control:	1.00
							3DView:	14.40.0001
							DNC:	

S 0 OV 100 LM 0

A->

EDIT \*\*\*\* \* 15:44:33

ABSOLU RELATI TT

VER-SION

Synthèse de la version

Affiche la version actuelle du logiciel de WinNC



Affichage de l'alarme et du message

*Aperçu de l'alarme et du message*

Affiche toutes les alarmes et les messages



Réglage et affichage du décalage du point zéro, correction de l'outil et des variables macro client.

POS. ACTUELLE TEST **BOHREN\_G1101 N00000**

ABSOLU		F		0		MM/MN	
X	107.190						
Y	244.090						
Z	355.615						
A	0.000						
B	0.000						

COORD. PIECE

(G54)			
N°	DONN	N°	DONN
000 X	0.000	001 X	0.000
EXT Y	0.000	G54 Y	0.000
Z	0.000	Z	0.000
A	0.000	A	0.000
B	0.000	B	0.000
C	0.000	C	0.000

MODAL

G0	G15	F	0	M	5
G17	G98	H	0		
G90		D	0		
		T	0		
G94	G97	S	0		
G71	G54				
G40	G61				
G49	G69				

S 0 OV 100 LM 0

EDIT \*\*\*\* \* 15:48:37

ABSOLU RELATI TT CORR. PIEC (OPRT) +

< ABSOLU RELATI TT RCH N° ENT. C ENTR +

Décalage du point zéro

- Avec la touche de fonction « OPRT » et la touche d'extension « + », les touches de fonction destinées à entrer et sortir des fichiers, à saisir des données, à mesurer et rechercher s'affichent.
- Les données sont enregistrées dans le fichier EXT\_WKZ.TXT.
- Le chemin pour l'enregistrement et la lecture des données est défini dans le EMConfig sous la rubrique « Répertoire de transfert ».

DECAL. TEST **BOHREN\_G1101 N00000**

N°	(LONG.)		(RAYON)		ABSOLU
	GEOM	USUR	GEOM	USUR	
01	0.000	0.000	0.000	0.000	X 107.190
02	0.000	0.000	0.000	0.000	Y 244.090
03	0.000	0.000	0.000	0.000	Z 355.615
04	0.000	0.000	0.000	0.000	A 0.000
05	0.000	0.000	0.000	0.000	B 0.000
06	0.000	0.000	0.000	0.000	
07	0.000	0.000	0.000	0.000	RELATIF
08	0.000	0.000	0.000	0.000	X 107.190
09	0.000	0.000	0.000	0.000	Y 244.090
10	0.000	0.000	0.000	0.000	Z 355.615
11	0.000	0.000	0.000	0.000	A 0.000
12	0.000	0.000	0.000	0.000	B 0.000
13	0.000	0.000	0.000	0.000	
14	0.000	0.000	0.000	0.000	MACHINE
15	0.000	0.000	0.000	0.000	X 107.190
16	0.000	0.000	0.000	0.000	Y 244.090
17	0.000	0.000	0.000	0.000	Z 355.615
18	0.000	0.000	0.000	0.000	A 0.000
19	0.000	0.000	0.000	0.000	B 0.000

A>

EDIT \*\*\*\* \* 16:09:58

CORR. PIEC (OPRT) +

Correction de l'outil

DECAL TEST **BOHREN\_G1101 N00000**

N°	(LONG.)		(RAYON)		Z
	GEOM	USUR	GEOM	USUR	
01	0.000	0.000	0.000	0.000	
02	0.000	0.000	0.000	0.000	
03	0.000	0.000	0.000	0.000	
04	0.000	0.000	0.000	0.000	
05	0.000	0.000	0.000	0.000	
06	0.000	0.000	0.000	0.000	
07	0.000	0.000	0.000	0.000	
08	0.000	0.000	0.000	0.000	
09	0.000	0.000	0.000	0.000	
10	0.000	0.000	0.000	0.000	
11	0.000	0.000	0.000	0.000	
12	0.000	0.000	0.000	0.000	
13	0.000	0.000	0.000	0.000	
14	0.000	0.000	0.000	0.000	
15	0.000	0.000	0.000	0.000	
16	0.000	0.000	0.000	0.000	
17	0.000	0.000	0.000	0.000	
18	0.000	0.000	0.000	0.000	
19	0.000	0.000	0.000	0.000	

ABSOLU	
X	107.190
Y	244.090
Z	355.615
A	0.000
B	0.000

RELATIF	
X	107.190
Y	244.090
Z	355.615
A	0.000
B	0.000

MACHINE	
X	107.190
Y	244.090
Z	355.615
A	0.000
B	0.000

A-

EDIT	****	***	***	16:11:36						
<	RCH N°	MESURE	ENT. C	ENTR +	ENTR	EFFAC				

1 2 3 4 5 6

- 1 Rechercher le numéro d'outil
- 2 Mesurer l'outil
- 3 Entrée de coordonnées
- 4 calcule la valeur actuelle + entrée à partir de la ligne d'entrée
- 5 Accepter la valeur de la ligne d'entrée
- 6 Supprimer
- 7 Données pour la longueur d'outil
- 8 Données pour le rayon d'outil



La touche d'extension « + » appelle la page pour les variables macro client.

KUNDEN-MAKRO TEST BOHREN\_G1101 N00000

ABSOLU F 0 MM/MN

X 107.190  
Y 244.090  
Z 355.615  
A 0.000  
B 0.000

MACRO PERSO			
N°	DONN	N°	DONN
00001	DONN VIDE	00013	DONN VIDE
00002	DONN VIDE	00014	DONN VIDE
00003	DONN VIDE	00015	DONN VIDE
00004	DONN VIDE	00016	DONN VIDE
00005	DONN VIDE	00017	DONN VIDE
00006	DONN VIDE	00018	DONN VIDE
00007	DONN VIDE	00019	DONN VIDE
00008	DONN VIDE	00020	DONN VIDE
00009	DONN VIDE	00021	DONN VIDE
00010	DONN VIDE	00022	DONN VIDE
00011	DONN VIDE	00023	DONN VIDE
00012	DONN VIDE	00024	DONN VIDE

MODAL  
G0 G15 F 0 M 5  
G17 G98 H 0  
G90 D 0  
T 0  
G94 G97 S 0  
G71 G54  
G40 G61  
G49 G69

S 0 OV 100 LM 0

EDIT \*\*\*\* \* 16:13:18

ABSOLU RELATI TT MACRO (OPRT) +

Variables macro client

- Avec la touche de fonction « OPRT » et la touche d'extension « + », les touches de fonction destinées à entrer et sortir des fichiers, à saisir des données, à mesurer et rechercher s'affichent.
- Les données sont enregistrées dans le fichier MAKRO.TXT.
- Le chemin pour l'enregistrement et la lecture des données est défini dans le EMConfig sous la rubrique « Répertoire de transfert ».

KUNDEN-MAKRO TEST BOHREN\_G1101 N00000

ABSOLU F 0 MM/MN

X 107.190  
Y 244.090  
Z 355.615  
A 0.000  
B 0.000

MACRO PERSO			
N°	DONN	N°	DONN
00001	DONN VIDE	00013	DONN VIDE
00002	DONN VIDE	00014	DONN VIDE
00003	DONN VIDE	00015	DONN VIDE
00004	DONN VIDE	00016	DONN VIDE
00005	DONN VIDE	00017	DONN VIDE
00006	DONN VIDE	00018	DONN VIDE
00007	DONN VIDE	00019	DONN VIDE
00008	DONN VIDE	00020	DONN VIDE
00009	DONN VIDE	00021	DONN VIDE
00010	DONN VIDE	00022	DONN VIDE
00011	DONN VIDE	00023	DONN VIDE
00012	DONN VIDE	00024	DONN VIDE

MODAL  
G0 G15 F 0 M 5  
G17 G98 H 0  
G90 D 0  
T 0  
G94 G97 S 0  
G71 G54  
G40 G61  
G49 G69

S 0 OV 100 LM 0

EDIT \*\*\*\* \* 16:16:18

< ABSOLU RELATI TT LIRE PERFO +

< ABSOLU RELATI TT RCH N° ENT. C ENTR +

Disposition de l'écran Manual Guide *i*

The screenshot shows the Manual Guide *i* interface with the following elements:

- 1**: Mode (MEM)
- 2**: État de l'alarme (ALM)
- 3**: Mode du programme (STR)
- 4**: Position de l'axe (X, Y, Z, A, B, C)
- 5**: Distance restante (DIST A PAR)
- 6**: Vitesse de rotation de la broche (S)
- 7**: Avance (F)
- 8**: Nom du programme (BOHREN G1101)
- 9**: Numéro de la séquence (N 0000000)
- 10**: Numéro de l'outil (O 0)
- 11**: Vitesse de rotation de la broche (S 0)
- 12**: Commandes M (M 0)
- 13**: Affichage de l'avance (F 0)
- 14**: Affichage des fonctions G actives (G00, G49, G69)
- 15**: Fenêtre du programme (G1205 H-10. V-10. R2. I-1000000. J-1000000. K3. ; G1206 ; G95 F0.99 ; G0 Y0 ; G0 X10 Z10 ; G1101 Q5. H1. C2. F0.1 P1. Z22. B2. L-10. Y1. ; G1101 Q5. H1. C2. F0.1 Z22. B2. L-20. Y1. A6. S0.12 D7. E0.13 ; G1101 Q5. H2. C2. F0.1 Z22. B2. L-10. Y1. U10. V120. K2.887 ; G1152 P3. Q2. H100. C2. D2. F2. E2. V2. T2. K100. W2. U2. L2. M2. Z10. S1. X1. Y1. ; M30 ; ;
- 16**: Numéro de ligne dans le programme ISO (6)
- 17**: Simulation graphique
- 18**: Fenêtre de message (8209 Avance manque/erronée)
- 19**: Tampon de clavier
- 20**: Liste de touches de fonction (REMOB, DEPART, PAUSE, SEUL, ARRET, INIT, INTERF, TRJOUT, GRPOFF)


- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1 Mode                             | 10 Numéro de l'outil                     |
| 2 État de l'alarme                 | 11 Vitesse de rotation de la broche      |
| 3 Mode du programme                | 12 Commandes M                           |
| 4 Position de l'axe                | 13 Affichage de l'avance                 |
| 5 Distance restante                | 14 Affichage des fonctions G actives     |
| 6 Vitesse de rotation de la broche | 15 Fenêtre du programme                  |
| 7 Avance                           | 16 Numéro de ligne dans le programme ISO |
| 8 Nom du programme                 | 17 Simulation graphique                  |
| 9 Numéro de la séquence            | 18 Fenêtre de message                    |
|                                    | 19 Tampon de clavier                     |
|                                    | 20 Liste de touches de fonction          |

**Remarque :**

Pour la position de l'axe et la distance restante, la règle est :  
Le nombre d'axes varie selon la configuration de la machine.

Descriptions détaillées voir le chapitre « Fonctionnement C »

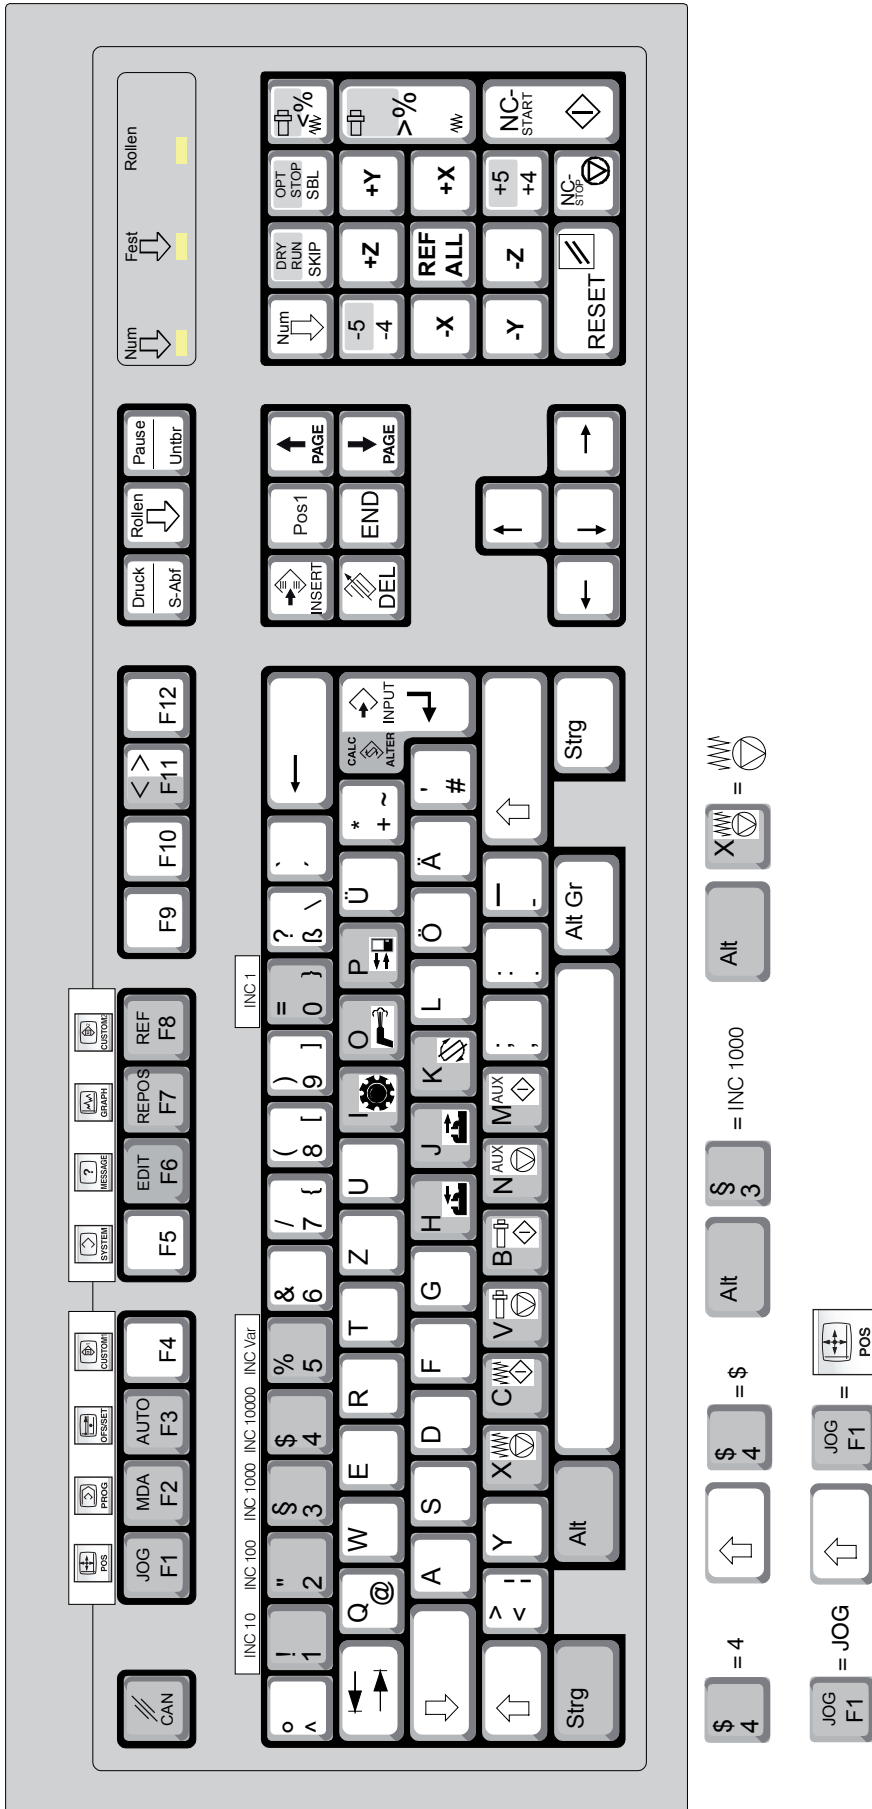



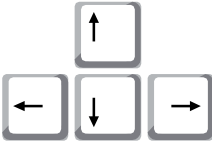
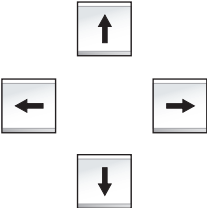










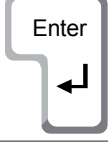


















# Clavier PC


















Pour activer les fonctions des touches à motifs, il faut appuyer simultanément sur la touche Ctrl ou Alt.

**Remarque :**  
Les fonctions de la machine ne sont actives dans le pavé numérique que si le Verr. NUM n'est pas actif.

## Aperçu de l'affectation des touches du clavier de commande

Touche PC	Touche contrôle	Fonction
		Supprimer entrée
		Terminer l'entrée et poursuivre le dialogue
		Déplacer la surbrillance
		Majuscules/minuscules
		Séquence par séquence (SBL)
		Skip (séquence de suppression)
		Touche Reset (réinitialisation)
		Dryrun (avance en marche d'essai)
		Arrêt optionnel
		Affiche la position actuelle
		Fonctions du programme
		Réglage et affichage du décalage du point zéro, des corrections de l'outil et de l'usure et des variables.
		Non utilisé
		Réglage et affichage des paramètres et des données de diagnostic
		Affichage de l'alarme et du message.
		Mode Guide manuel
		Non utilisé
		Aide contextuelle







## Aperçu de l'affectation des touches des éléments de commande pour machine

Touche PC	Éléments de commande	Fonction
Alt I		Pivoter l'appareil diviseur
Alt O		Liquide de refroidissement / Purge marche / arrêt
Alt P		Porte ouverte / fermée
Alt H		Dispositif de serrage fermé
Alt J		Dispositif de serrage ouvert
Alt K		Pivoter le porte-outil
Alt X		Arrêt de l'avance
Alt C		Démarrage de l'avance
Alt V		Arrêt de la broche
Alt B		Démarrage de la broche
Alt N		Activer les entraînements auxiliaires AUX ON
Alt M		Désactiver les entraînements auxiliaires AUX OFF
Enter		Démarrage NC
,		Arrêt NC
5		Positionner le point de référence


### Remarque :

Sélection des touches de la machine sur le clavier du PC :

- 1.) Maintenir la touche « Alt » enfoncée.
- 2.) Appuyer sur la touche de la machine et relâcher.
- 3.) Relâcher la touche « Alt ».

Touche PC	Éléments de commande	Fonction
   		Correction de la vitesse de rotation de la broche
 		Modulation (variation de l'avance)

## Panneau de commande de la machine

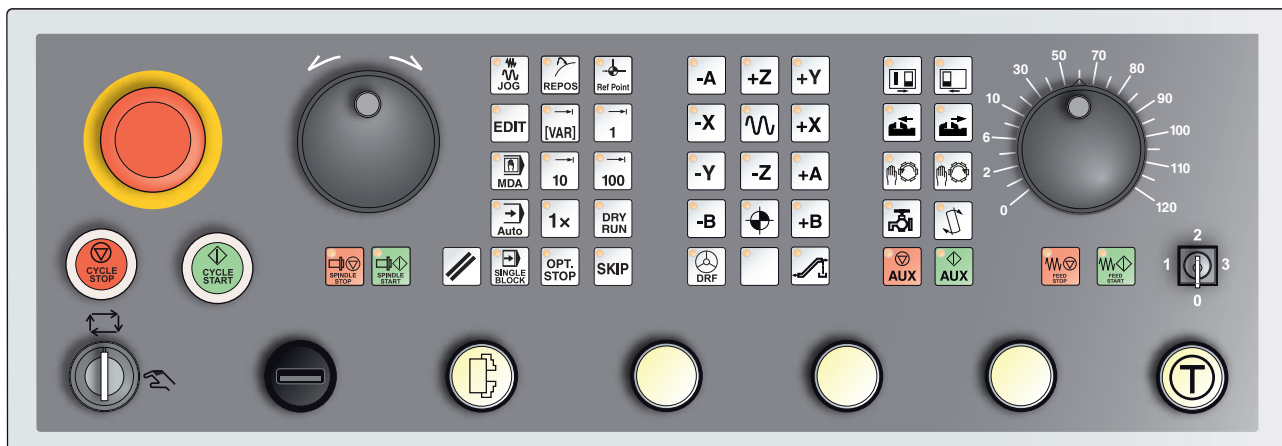

Selon le modèle de la machine, le panneau de commande peut légèrement varier de celui affiché.

### Description des touches

#### Skip (séquence de suppression)



En mode Skip, les séquences du programme dont le numéro est précédé d'une barre oblique « / » sont ignorées durant l'exécution du programme (par ex. : /N100).  
Actif si la LED s'allume.

#### Dryrun (avance en marche d'essai)



En mode Dryrun, les mouvements de déplacement sont exécutés avec la valeur d'avance prédéfinie dans la date du réglage « Avance en marche d'essai ».  
L'avance en marche d'essai se substitue aux commandes de déplacement programmées.  
Les commandes de broche ne sont pas exécutées.  
Actif si la LED s'allume.



#### Attention :

L'avance en marche d'essai est supérieure à l'avance programmée.  
Assurez-vous qu'aucune pièce n'est serrée avant de démarrer le mode Dryrun.  
Lors de l'usinage des pièces, assurez-vous que le mode DryRun est éteint avant de démarrer la machine (la LED de la touche est sombre).

## Mode pièce unique

Cette touche permet de sélectionner le mode pièce unique ou le fonctionnement continu avec liaison avec les dispositifs automatiques de chargement.



L'état à l'enclenchement est le mode pièce unique.

L'activation du mode pièce unique est signalisée par la DEL correspondante sur le panneau de commande de la machine.

## Arrêt optionnel

Lorsque la fonction est activée (touche enfoncée), le traitement du traitement est respectivement arrêté aux séquences dans lesquelles la fonction supplémentaire M01 a été programmée.



Vous pouvez redémarrer l'usinage en appuyant sur la touche Démarrage NC.

Lorsque cette fonction est désactivée, la fonction supplémentaire M01 (du programme de pièces) est ignorée.

## Edition



Passer en mode Edition.

## Mode volant (option)



Cette touche permet d'activer et de désactiver le volant raccordé.

## Touche Reset (réinitialisation)



Une pression sur la touche Reset :

Annule le traitement du programme de pièces en cours.

- Efface les messages de surveillance à condition qu'il ne s'agisse

pas d'alarmes Power On ou Recall.

- Bascule le canal dans l'état « Reset » ; cela signifie que :
  - La commande numérique reste synchrone avec la machine.
  - Toutes les mémoires tampons et mémoires de travail sont effacées (le contenu de mémoire du programme de pièces n'est toutefois pas effacé).
  - La commande se trouve en position initiale et qu'elle est opérationnelle pour une nouvelle exécution du programme.

## Arrêt de l'avance



Cette touche permet d'interrompre un mouvement de chariot programmé.

## Démarrage de l'avance



Cette touche permet de reprendre un mouvement de chariot programmé ayant été interrompu.

Si la course de la broche principale a également été interrompue, celle-ci doit être activée à nouveau en premier.



## Séquence individuelle

Cette fonction vous permet d'exécuter un programme de pièces séquence par séquence.

Vous pouvez activer la fonction Séquence individuelle en mode de fonctionnement automatique.



### Lorsque le traitement de la séquence individuelle est activé :

- la séquence actuelle du programme de pièces n'est exécutée qu'après une pression sur la touche Démarrage NC.
- le traitement s'arrête après l'exécution d'une séquence.
- l'exécution de la séquence suivante nécessite une nouvelle pression sur la touche Démarrage NC.

La fonction peut être désactivée en appuyant encore une fois sur la touche Séquence individuelle.

## Arrêt du cycle



Après l'enregistrement de la fonction sur la commande, une pression sur la touche Arrêt du cycle interrompt le traitement du programme de pièces en cours.


Vous pouvez ensuite reprendre le traitement en appuyant sur la touche Démarrage du cycle.

## Démarrage du cycle



Une pression sur la touche Démarrage du cycle démarre le programme de pièces sélectionné avec la séquence actuelle.

## Touches directionnelles

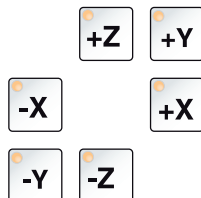

En mode JOG, ces touches permettent de déplacer les axes NC.

Différentes touches directionnelles sont disponibles selon le modèle de la machine

## Avance rapide



Lorsque cette touche est actionnée en plus des touches directionnelles, l'axe correspondant se déplace avec une avance rapide.

## Point de référence



Une pression sur cette touche permet de positionner les points de référence sur tous les axes.

## Convoyeur à copeaux (option)



Allumer le convoyeur à copeaux :

Marche avant : appuyer sur la touche pendant moins de 1 seconde.  
Marche arrière : appuyer sur la touche pendant plus de 1 seconde.

Le convoyeur de copeaux est éteint après une durée définie (env. 35 secondes).

Cette valeur est définie en usine.

## Pivoter le tambour à outils

En appuyant sur ces touches, le tambour à outils pivote autour d'une position :



Cadences dans le sens horaire (une position de plus)



Cadences dans le sens antihoraire (une position de moins)

### Pré-requis :

- Porte de la machine fermée
- Mode de fonctionnement « JOG »
- Interrupteur à clé en position « Manuel ».

## Changement manuel d'outil



En appuyant sur ce bouton, un changement d'outil manuel démarre. L'outil serré dans la broche de fraisage est retiré et remplacé par l'outil à partir de la position pivotée actuelle du tambour à outils.

### Pré-requis :

- Porte de la machine fermée
- Mode de fonctionnement « JOG »
- Interrupteur à clé en position « Manuel ».

### Remarques :

- Interruption du processus de changement en mettant le potentiomètre en-dessous de 4%.
- Annulation du processus de changement en appuyant sur la touche Reset.



## Dispositif de serrage



Ces fonctions actionnent le dispositif de serrage.

## Liquide de refroidissement



Cette fonction active ou désactive le dispositif d'arrosage.

## Arrêt de la broche



Cette touche permet d'interrompre la course de la broche principale, de la contre-broche et de l'outil entraîné. En cas de pression sur cette touche pendant un mouvement d'avance, ce mouvement doit d'abord être interrompu.

## Démarrage de la broche



Une pression sur cette touche permet de reprendre la course programmée de la broche.

## Modes

### JOG



Déplacement conventionnel de la machine par déplacement continu des axes à l'aide des touches directionnelles ou par déplacement incrémental des axes à l'aide des touches directionnelles ou du volant.

### MDA – Manual Data Automatic



Commande de la machine par exécution d'une séquence ou d'un ensemble de séquences. Les séquences doivent être saisies sur le panneau de commande.

### Automatique



Commande de la machine par l'exécution automatique de programmes.

### REF - Mode référence



Positionnement du point de référence (réf.) en mode JOG.

### Inc 1 – Incremental Feed



Avance incrémentale avec une grandeur fixe prédéfinie de 1 incrément en mode volant / pas-à-pas.

Système métrique : Inc 1 correspond à 1 $\mu$ m

Système de mesure en pouces : Inc 1 correspond à 0,1  $\mu$ pouce

### Inc 10 – Incremental Feed



Avance incrémentale avec une grandeur fixe prédéfinie de 10 incréments.

Système métrique : Inc 10 correspond à 10 $\mu$ m

Système de mesure en pouces : Inc 10 correspond à 1  $\mu$ pouce

### Inc 100 – Incremental Feed



Avance incrémentale avec une grandeur fixe prédéfinie de 100 incréments.

Système métrique : Inc 100 correspond à 100 $\mu$ m

Système de mesure en pouces : Inc 100 correspond à 10  $\mu$ pouce

### Inc [VAR]



Avance incrémentale avec une grandeur fixe réglable variable.

### REPOS - Repositionnement



Repositionner, positionner à nouveau le contour en mode JOG

**Remarques :**

- Les modes de fonctionnement peuvent être sélectionnés par le biais de touches de fonction (clavier PC) ou avec le sélecteur de mode = sélecteur multifonctions.
- La conversion entre le système métrique et le système de mesure en pouces est effectuée avec le logiciel auxiliaire EmConfig (voir chapitre X EmConfig).
- L'affectation du système métrique dans le système de mesure en pouces s'effectue comme suit :

**Avance :**

Millimètres en pouces :

mm/min => pouce/min

mm/tr => pouce/tr

**Vitesse de coupe constante :**

Mètres en pieds :

m/min => pieds/min

**Auxiliaire OFF**

Une pression sur cette touche déconnecte les groupes auxiliaires de la machine. Uniquement disponible lorsque la broche et le programme sont arrêtés.


**Auxiliaire ON**

Une pression sur cette touche rend les groupes auxiliaires de la machine opérationnels (hydraulique, entraînements d'avance, entraînements de la broche, lubrification du convoyeur à copeaux, liquide de refroidissement).



La touche doit être actionnée pendant environ 1 seconde.


Une pression brève sur la touche AUX ON équivaut à un acquittement et déclenche une impulsion de graissage de la lubrification centralisée.

**Dégagement avant le référencement**

Si le chariot doit être dégagé avant le référencement, (par ex. à partir d'une position sujette au risque de collision), appuyez sur la touche  et ensuite sur la touche de direction correspondante).

**Pivotement libre de la tourelle porte-outils**

Si la tourelle porte-outil doit être pivotée librement après la survenance d'une alarme, appuyez sur les touches  puis sur .

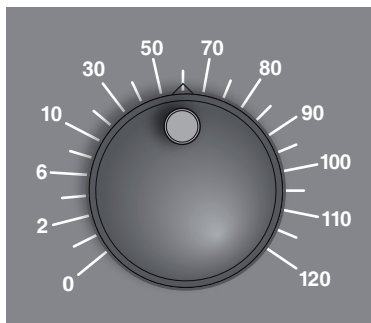

## Potentiomètre (variation de l'avance)

Le commutateur rotatif avec positions d'enclenchement vous permet de modifier la valeur programmée pour l'avance F (correspond à 100 %).


La valeur programmée pour l'avance F en % est affichée sur l'écran.

Plage de réglage :

0 à 120 % de l'avance programmée.

Avec l'avance rapide, il n'est pas possible de dépasser 100 %.

Aucun effet avec les commandes de filet G33, G63

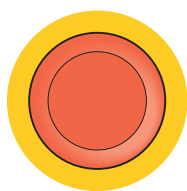


## ARRÊT D'URGENCE

N'actionnez le bouton rouge qu'en cas d'urgence.

Effets :

En général, l'ARRÊT D'URGENCE immobilise tous les entraînements avec le couple de freinage maximal.

Pour reprendre le travail, appuyez sur les touches suivantes : RESET, AUX ON, Portes OUVERTES et FERMÉES.

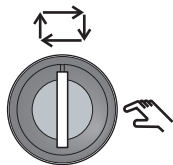

## Interrupteur à clé Mode spécial

L'interrupteur à clé peut être commuté en position « AUTOMATIQUE » ou « CONFIGURATION » (manuelle).

Grâce à cet interrupteur à clé, il est possible d'exécuter des mouvements en mode pas-à-pas lorsque la porte coulissante est ouverte.



### Danger :

Lorsque le mode spécial est activé, le danger d'accidents est accru.

Le clé de cet interrupteur doit donc uniquement être confiée aux personnes disposant des connaissances inhérentes à propos des dangers auxquelles elles s'exposent et faisant preuve de la diligence requise.


Maintenez également la porte de protection contre les copeaux fermée en mode de configuration.

Utilisation de la clé réservée aux personnes autorisées.

Après la fin des travaux en mode spécial, toujours retirer la clé (danger d'accidents).

Observez les consignes de sécurité nationales spécifiques (par ex. : suva, caisses professionnelles d'assurance-accidents, consignes de prévention des accidents...).

## Commande multifonction

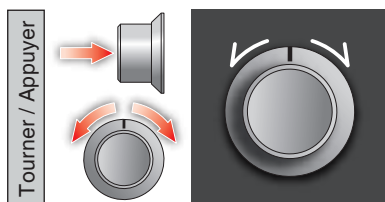


La commande multifonction est conçue comme un commutateur rotatif avec fonction de pression.

### Mode de fonctionnement

- L'interface utilisateur s'ouvre en appuyant une seule fois sur la commande multifonction. La fonction active est indiquée par une coche verte.
- En tournant l'interrupteur, on passe d'une fonction à une autre. Ici, la barre noire se déplace avec les icônes vers la gauche ou vers la droite.
- L'activation d'une fonction ou d'un changement s'effectue en appuyant sur le bouton rotatif.

L'interface offre les fonctions suivantes :

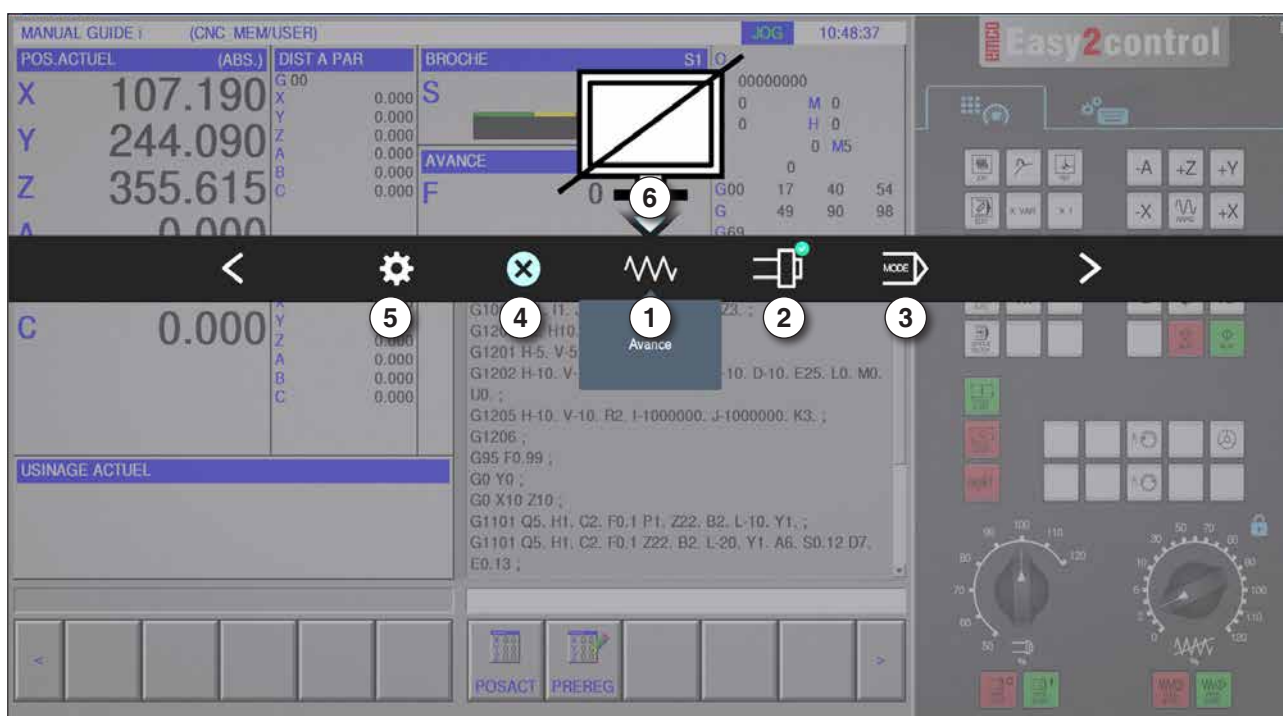


### Aperçu des fonctions

- |   |  |
|---|--|
| <p>1 Potentiomètre d'avance : contrôle l'avance de façon équivalente au régulateur d'avance conventionnel</p> <p>2 Potentiomètre de broche : contrôle la vitesse de rotation de la broche de façon équivalente au régulateur de vitesse de rotation</p> <p>3 Modes : Permet de sélectionner le mode à l'aide de la commande multifonction</p> | <p>4 Fermer : L'interface utilisateur est fermée. Le menu disparaît, retour à l'interface de commande</p> <p>5 Paramètres : ouvre un autre plan avec des options de réglage</p> <p>6 Curseur : affiche la position actuelle dans le menu</p> |
|---|--|

### Remarque :

La fonctionnalité de la commande multifonction peut varier en fonction de la version du logiciel.



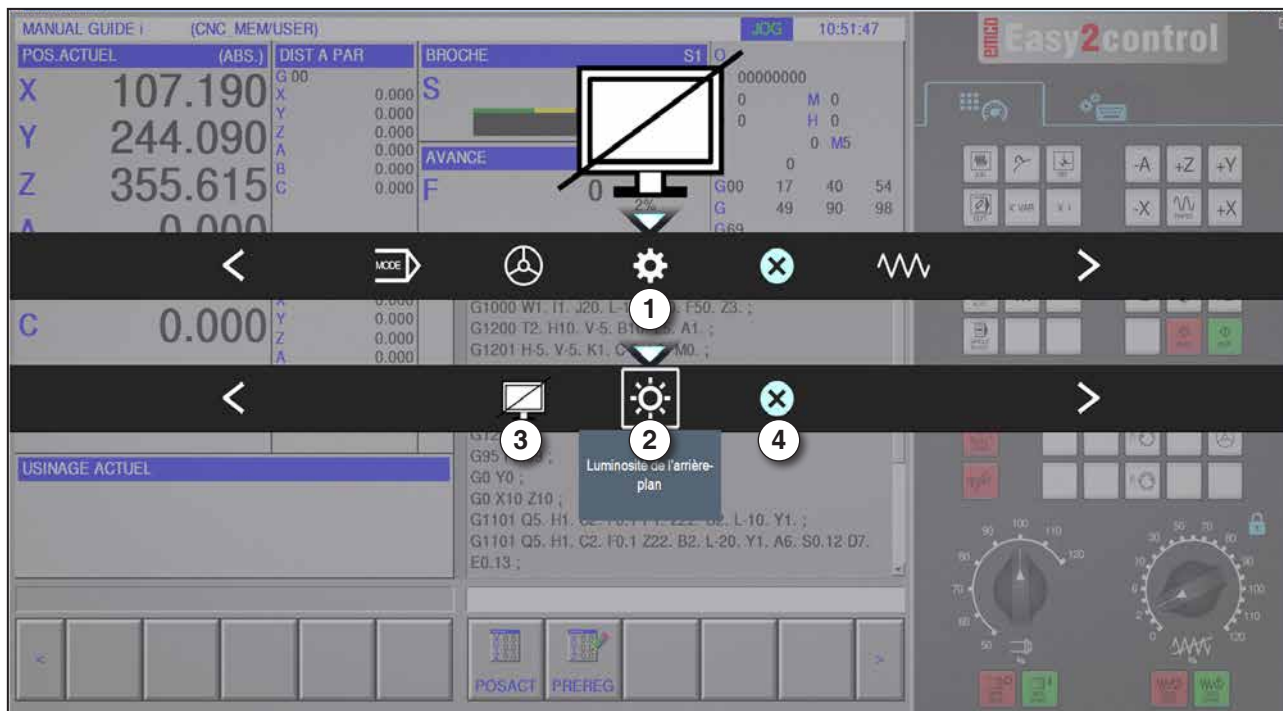

Réglages pour la luminosité de l'arrière-plan

1 Paramètres

2 Luminosité de l'arrière-plan : ajuste la transparence de l'arrière-plan


3 Verrouiller l'écran : En appuyant à nouveau, on débloque le verrouillage.

4 Fermer : Le sous-menu est fermé. Retour au menu supérieur.


**Réglage de la luminosité de l'arrière-plan**



- En appuyant une fois, une bordure blanche apparaît autour de l'icône. L'élément de menu est activé.

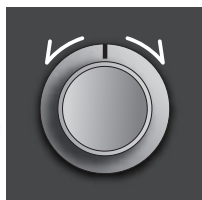

- Maintenant, en tournant le commutateur rotatif, la transparence de l'arrière-plan peut être modifiée :  
 Rotation vers la gauche : plus clair  
 Rotation vers la droite : plus foncé
- En appuyant une nouvelle fois, on quitte l'élément de menu et la bordure blanche disparaît à nouveau.

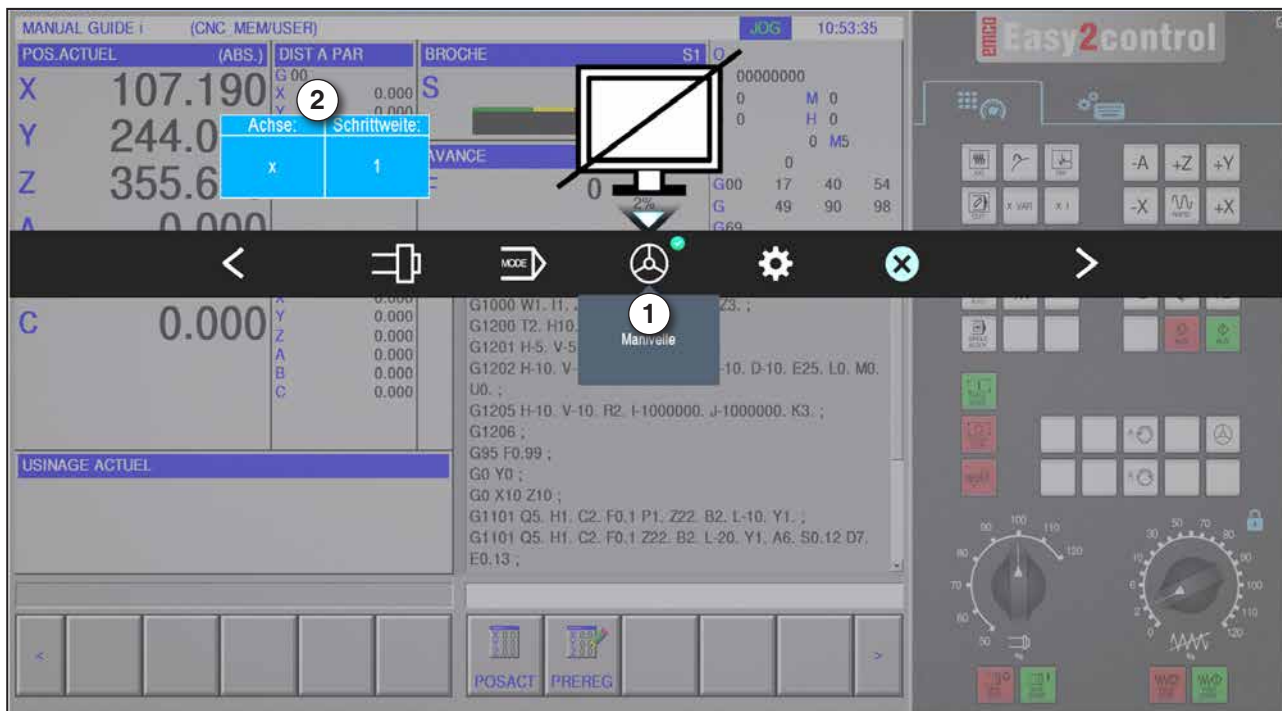

Fonction volant

Le volant (1) active le mode volant. Les paramètres axe et incrément (2) sont spécifiés au moyen des touches d'axe et de mode situées sur le clavier de la machine.

#### Utilisation


- Le volant électronique sert à déplacer le chariot avec une grandeur prédéfinie.
- La grandeur peut varier en fonction du mode d'incrémentatation sélectionné : Inc 1, Inc 10, Inc 100.
- Il faut sélectionner un mode d'incrémentatation au préalable et définir un axe en utilisant une touche de direction.
- Voir aussi « Description des modes » et « Description des touches directionnelles » au chapitre B.

#### Remarque :

Dans le mode « Inc 1000 », il n'est pas possible de déplacer avec le volant. « Inc 1000 » se positionne avec « Inc 100 ».






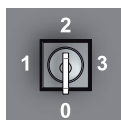

### **Interrupteur à clé amovible**

 La fonction de l'interrupteur à clé est spécifique à la machine.



### **Touche supplémentaire du dispositif de serrage**

La touche supplémentaire a la même fonction que sur le panneau de commande de la machine.  
(Double affectation pour une meilleure commande).



### **Port USB (USB 2.0)**

La transmission de données avec le PC intégré se fait par ce port (copier les données, installation du logiciel).



### **Touche de validation**



Lorsque la porte est ouverte, les déplacements des axes à l'aide des touches directionnelles et les déplacements de la tourelle porte-outils nécessitent une pression sur la touche de validation (condition : interrupteur à clé en position CONFIGURATION).  
Pour les machines avec porte automatique (option), la porte de la machine est ouverte en appuyant sur la touche de validation.



# C : Utilisation


## Avance F [mm/min]

L'avance F est la vitesse en mm/min (pouce/min) avec laquelle le point central de l'outil se déplace sur son trajet. L'avance maximale peut être différente pour chaque axe de la machine et est déterminée par les paramètres de la machine.

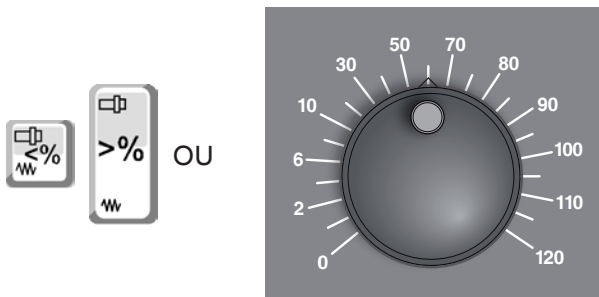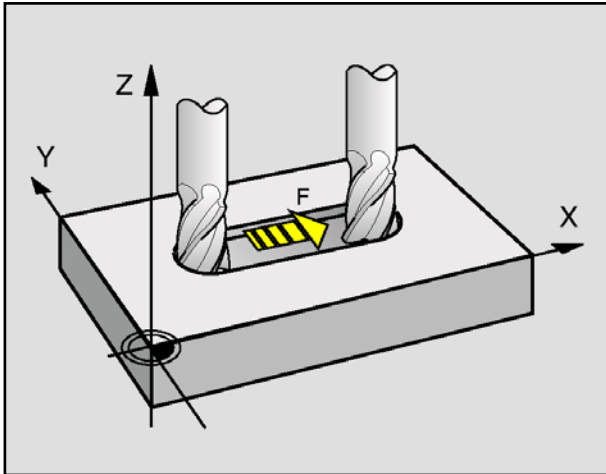


### Variation de l'avance

La valeur de l'avance F que vous avez programmée correspond à 100%. Avec ces touches ou avec le potentiomètre d'avance, la valeur réglée pour l'avance F peut être modifiée en %.

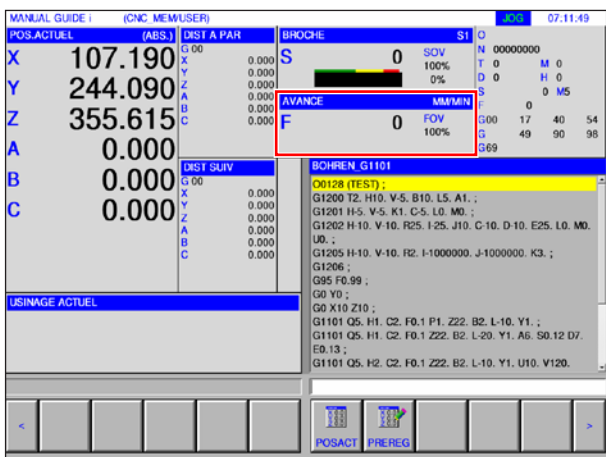


### Plage de réglage :

0 à 120% de l'avance programmée.  
Seule la valeur en pourcentage modifiée et non la valeur effective qui en résulte s'affiche.  
En avance rapide, 100% de l'avance maximale en marche rapide n'est pas dépassée.

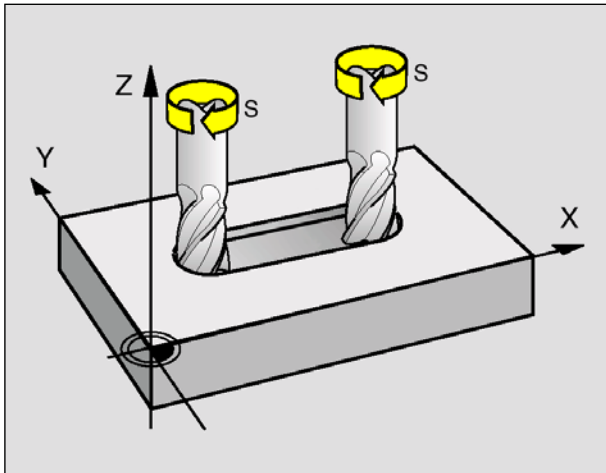


## Vitesse de rotation de la broche S [tr/min]

Vous indiquez la vitesse de rotation de la broche S en tours par minute (1/min).

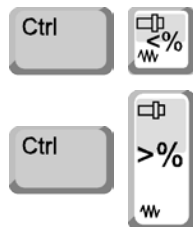

### Correction de la vitesse de rotation de la broche

La vitesse de rotation de la broche S que vous avez programmée correspond à 100%. Avec ces combinaisons de touches ou avec la correction de la vitesse de rotation de la broche, la valeur de rotation de la broche réglée S peut être modifiée en %.

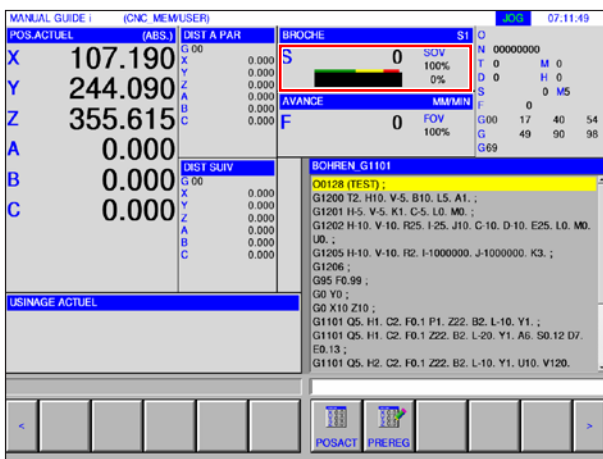

Plage de réglage :  
0 à 120% de la vitesse de rotation de la broche programmée.  
Seule la valeur en pourcentage modifiée et non la valeur effective qui en résulte s'affiche.

## Modes



### JOG - Jogging

Déplacement conventionnel de la machine par déplacement continu des axes à l'aide des touches directionnelles ou par déplacement incrémental des axes à l'aide des touches directionnelles ou du volant. JOG est utilisé pour le fonctionnement manuel et la configuration de la machine.



### MDA - Fonctionnement semi-automatique (Manual Data Automatic)

Commande de la machine par exécution d'une séquence ou d'un ensemble de séquences. L'entrée des séquences se fait via le panneau de commande ou via le clavier du PC.



### AUTO - Mode automatique

Commande de la machine par l'exécution automatique de programmes.

Ici, les programmes des pièces sont sélectionnés, lancés, corrigés, influencés de façon ciblée (par ex. séquence individuelle) et exécutés.



### REF - Mode référence

Positionner le point de référence (réf.) en mode JOG.



### REPOS - Repositionnement

Repositionner, positionner à nouveau le contour en mode JOG

#### Remarque :

Les modes peuvent être sélectionnés par le biais de touches de fonction (clavier PC) ou avec le sélecteur de mode (sélecteur multifonctions).



**Inc 1 – Incremental Feed**

Avance incrémentale avec une grandeur fixe prédéfinie de 1 incrément en mode volant / pas-à-pas

Système métrique : Inc 1 correspond à 1µm

Système de mesure en pouces : Inc 1 correspond à 0,1 µpouce

**Inc 10 – Incremental Feed**

Avance incrémentale avec une grandeur fixe prédéfinie de 10 incréments

Système métrique : Inc 10 correspond à 10µm

Système de mesure en pouces : Inc 10 correspond à 1 µpouce

**Inc 100 – Incremental Feed**

Avance incrémentale avec une grandeur fixe prédéfinie de 100 incréments

Système métrique : Inc 100 correspond à 100µm

Système de mesure en pouces : Inc 100 correspond à 10 µpouce

**Inc 1000 – Incremental Feed**

Avance incrémentale avec une grandeur fixe prédéfinie de 200 incréments en mode volant ou 1000 incréments en mode pas-à-pas.

Système métrique : Inc 1000 correspond à 1000µm

Système de mesure en pouces : Inc 1000 correspond à 100 µpouce

**Remarque :**

L'affectation du système métrique dans le système de mesure en pouces s'effectue comme suit :

**Avance :**

Millimètres en pouces :

mm/min => pouce/min

mm/tr => pouce/tr

**Vitesse de coupe constante :**

Mètres en pieds :

m/min => pieds/min



## Positionnement du point de référence

Le point de référence R est un point fixe prédéterminé sur la machine.



Il sert au calibrage du système de mesure.

Le point de référence doit être positionné après chaque mise en marche ou après chaque déverrouillage de la touche d'ARRET d'URGENCE afin de communiquer à la commande la distance précise entre le point zéro de la machine M et le point de référence d'admission d'outil N ou T.

- Passer en mode de référence REF.



**Option A :**

### Référencement individuel des axes

Appuyer sur les touches +Z et +X.

Déplacer les chariots successivement au niveau de leurs points de référence, après avoir respectivement atteint l'espace sans collision.

#### Remarque :

- Après la réalisation des points de référence, les interrupteurs de fin de course de logiciel sont actifs. La position du point de référence est affichée comme position réelle au niveau de l'écran.
- Afin d'éviter toute collision du chariot Z avec la contrepoupée (le cas échéant), cette dernière doit se trouver complètement à droite du lit durant le référencement des axes.



**Option B :**

### Référencement automatique

Une pression sur la touche « Point de référence » déplace successivement les axes vers leurs points de référence. Les axes puis la tourelle porte-outils sont référencés.

## Déplacement manuel du chariot

Les axes de la machine sont déplacés manuellement à l'aide des touches directionnelles.



- Passer en mode JOG.



- Les touches directionnelles permettent de déplacer les axes dans la direction appropriée, tant que la touche est enfoncée.
- La vitesse d'avance est réglée avec l'interrupteur de correction d'avance ou de vitesse.



- Si la touche est enfoncée simultanément, les chariots se déplacent en avance rapide.


## Déplacement pas-à-pas du chariot

Les axes de la machine peuvent être déplacés manuellement par étapes à l'aide des touches directionnelles.



- Passer en mode INC.

- Les touches directionnelles permettent de déplacer les axes du réglage d'incrément dans la direction appropriée à chaque pression.

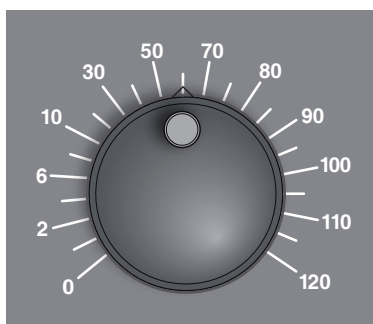

- La vitesse d'avance est réglée avec l'interrupteur de correction d'avance ou de vitesse.



- Si la touche est enfoncée simultanément, les chariots se déplacent en avance rapide.





### Mode MDA - Fonctionnement semi-automatique

Commande de la machine par exécution d'une séquence ou d'un ensemble de séquences. Pour ce faire, les mouvements désirés peuvent être entrés dans la commande à l'aide du clavier de commande sous la forme de différentes séquences de programme de pièces.



La commande exécute les séquences entrées après avoir appuyé sur la touche Démarrage du cycle.

Pour une exécution du programme MDA, les mêmes conditions préalables que pour le fonctionnement entièrement automatique sont nécessaires.



### Mode AUTO - Mode automatique

Commande de la machine par l'exécution automatique de programmes.

Ici, les programmes des pièces sont sélectionnés, lancés, corrigés, influencés de façon ciblée (par ex. séquence individuelle) et exécutés.

Conditions requises pour l'exécution de programmes de pièces :

- Le point de référence a été positionné
- Le programme de pièces est chargé dans la commande.
- Les valeurs de correction nécessaires ont été contrôlées ou entrées (par ex. décalages du point zéro, corrections d'outils)
- Les verrouillages de sécurité sont activés (par ex. porte de protection fermée).

Options en mode automatique :

- Correction du programme
- Recherche de séquence
- Écrasement
- Variation du programme

(voir chapitre G Exécution du programme)

# Gestion du programme



Sélectionner le mode « Edit ».

MANUAL GUIDE i (CNC\_MEM/USER) EDIT 07:16:17

POS.ACTUEL	(ABS.)	DIST A PAR	BROCHE	S1	O
X	107.190	G 00	S	0	N 00000000
Y	244.090	X 0.000		SOV 100%	T 0 M 0
Z	355.615	Y 0.000		0%	D 0 H 0
A	0.000	Z 0.000	AVANCE MM/MIN		S 0 M5
B	0.000	A 0.000	F	0	F 0
C	0.000	B 0.000		FOV 100%	G00 17 40 54
		C 0.000			G 49 90 98
					G69

**BOHREN\_G1101**

```
O0128 (TEST) ;
G1200 T2. H10. V-5. B10. L5. A1. ;
G1201 H-5. V-5. K1. C-5. L0. M0. ;
G1202 H-10. V-10. R25. I-25. J10. C-10. D-10. E25. L0. M0.
U0. ;
G1205 H-10. V-10. R2. I-1000000. J-1000000. K3. ;
G1206 ;
G95 F0.99 ;
G0 Y0 ;
G0 X10 Z10 ;
G1101 Q5. H1. C2. F0.1 P1. Z22. B2. L-10. Y1. ;
G1101 Q5. H1. C2. F0.1 Z22. B2. L-20. Y1. A6. S0.12 D7.
E0.13 ;
G1101 Q5. H2. C2. F0.1 Z22. B2. L-10. Y1. U10. V120.
```

O:NUMERO DE PROGRAMME

10 NOUVPRG 1 LIST O 2 RECH↑ 3 RECH↓ 4 RECH O 5 COPIER 6 COUPER 7 EFFACE 8 COLGLE 9 COLLER 10

- 1 Création d'un nouveau programme d'usinage
- 2 Sélectionner le répertoire du programme
- 3 Rechercher le texte de la ligne d'entrée dans le programme
- 4 Rechercher et ouvrir le programme
- 5 Copier le texte sélectionné dans le presse-papiers
- 6 Déplacer le texte sélectionné dans le presse-papiers
- 7 Supprimer le texte sélectionné
- 8 Insérer le texte sélectionné dans la ligne d'entrée
- 9 Insérer le texte depuis le presse-papiers
- 10 Avant et arrière (touches d'extension)

### Remarque :

Les boutons de la barre de touches peuvent être alternativement utilisés avec les touches de fonction F1 à F10. par ex. : NOUVPRG = F1, INSER = F10

## Créer le programme

Un programme consiste en une série de cycles, de commandes et/ou sous-programmes.




1 Sélectionner le mode « Edit ».



2 Appuyer sur la touche de fonction.



3 Entrer le nom du programme ou le nom du dossier et confirmer avec « CREER ».  
Si un nom de programme a déjà été attribué, un message approprié est affiché.

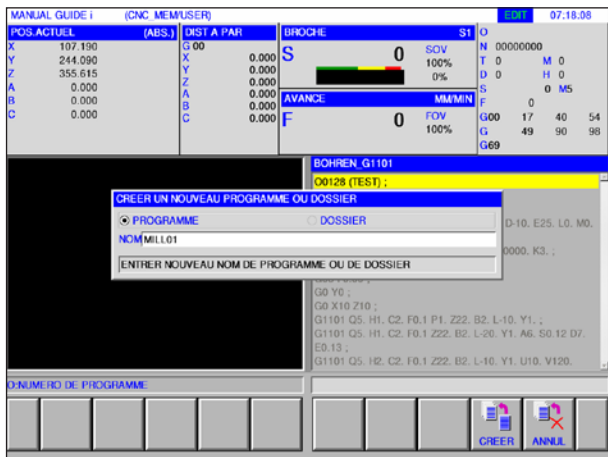

Le format standard Fanuc pour les noms de programme est comme suit :  
O1234. Si l'on entre moins de 4 chiffres, les emplacements vides précédant ces chiffres sont comblés par des zéros qui précèdent.


### Remarque :

 Les noms de programme peuvent se composer d'au moins 1 à 32 caractères maximum. Sont autorisés les caractères suivants : « Zz », « 0 à 9 », « \_ » « + » et « . ».

## Emplacement de programmes

Les programmes peuvent être stockés dans le répertoire du programme de la commande, sur les disques locaux, ou sur un support de données USB et être appelés à partir de là.

Retour dossier au-dessus :  
remonter d'un niveau



Chemin pour les programmes de la commande :  
C:\WinNC32\_Fanuc\Fanuc\_i.M\PRG\LIBRARY\

## Répertoire du programme



1 Sélectionner le mode « Edit ».



2 Appuyer sur la touche de fonction.

MANUAL GUIDE I (CNC MEM/USER) EDIT 07:19:33

POS.ACTUEL (ABS.)	DIST A PAR	BROCHE	S1	O
X 107.190	G 00	S	0	N 00000000
Y 244.090	X 0.000		SOV 100%	T 0 M 0

LISTE DES PROGRAMMES (//CNC\_MEM/USER/)

NOM	COMMENTAIRE	DATE MODIFIE	TAI.(CAR)
RETOUR DOSSIER SUP		<DOSSIER>	
BOHREN G1101		<DOSSIER>	
GEWINDEDREHEN G1140		<DOSSIER>	
ISO_DIAMONOF		<DOSSIER>	
ISO_FEEDSPEED		<DOSSIER>	
ISO_G54_T		<DOSSIER>	
ISO_GENAUHALT		<DOSSIER>	
ISO_KREIS		<DOSSIER>	
ISO_M98		<DOSSIER>	
ISO_MACRO		<DOSSIER>	
ISO_MCALL		<DOSSIER>	
KONTURDREHEN		<DOSSIER>	
KONTURDREHEN_ISO		<DOSSIER>	
LIBRARY		<DOSSIER>	
SCHNITTREISEN_AUSSEM		<DOSSIER>	

SELECTIONNER LE NOM DU PROGRAMME ET SELECTIONNER TOUCHE PROGRAMMABLE

O:NUMERO DE PROGRAMME

<	NOUV.	COPIER	EFEACE	COMEDT	RECH	CART M	MLTDEL	TRIO RD	OUVIR	FERMER	>
11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- |   |   |
|---|---|
| 1 Création d'un nouveau programme d'usinage         | 7 Suppression de plusieurs programmes     |
| 2 Copie de programmes                               | 8 Modification de l'ordre de tri          |
| 3 Suppression de programmes                         | 9 Ouvrir le programme                     |
| 4 Entrer un commentaire pour un programme           | 10 Quitter le répertoire du programme     |
| 5 Recherche de programmes                           | 11 Avant et arrière (touches d'extension) |
| 6 Sortie de programme sur une carte mémoire externe |   |

### Remarque :

Le répertoire du programme est en mode automatique et est disponible en mode simulation, mais avec des fonctionnalités réduites.





## Copier le programme




1 Sélectionner le mode « Edit ».

2 Déplacer le marquage sur le programme souhaité.



3 Copier le programme.

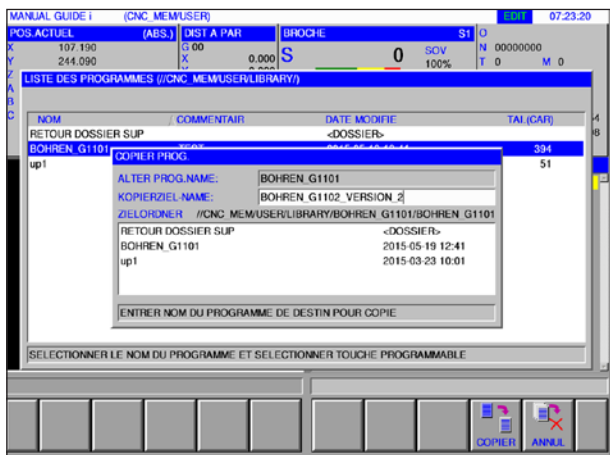

4 Cette touche de fonction appelle la fenêtre pour copier les programmes. Après avoir entré un nom de programme pour le programme à copier (nom de destination de la copie), le programme spécifié est copié en pressant la touche de fonction « COPIER ».



5 Appuyer sur la touche de fonction destinée à copier.

## Supprimer le programme




1 Sélectionner le mode « Edit ».


2 Déplacer le marquage sur le programme souhaité.



3 Supprimer le programme.

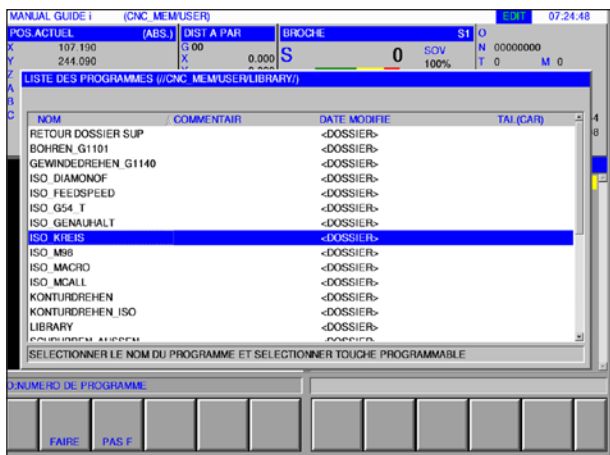

 4 Cette touche de fonction appelle la fenêtre pour supprimer les programmes. Avec « FAIRE », le programme spécifié est supprimé, avec « PAS F », la suppression est annulée.



5 Appuyer sur la touche de fonction pour supprimer.

## Entrer un commentaire




1 Sélectionner le mode « Edit ».

2 Déplacer le marquage sur le programme souhaité.

3 Entrer un commentaire.



4 Cette touche de fonction appelle la fenêtre de saisie de commentaire. Après avoir entré un commentaire pour le programme, le commentaire spécifié est inséré dans le programme en appuyant sur la touche de fonction « MODIF ».

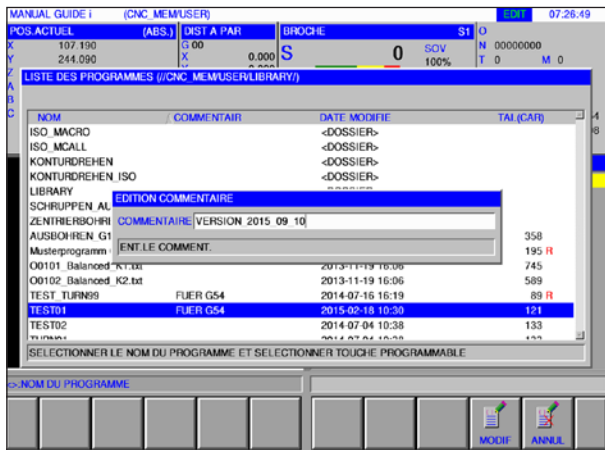

5 Appuyer sur la touche de fonction destinée à modifier.




## Rechercher le programme



1 Sélectionner le mode « Edit ».

2 Rechercher le programme.

3 Cette touche de fonction appelle la fenêtre pour rechercher des programmes. Après avoir entré un nom de programme pour le programme à rechercher, le programme spécifié est recherché en pressant la touche de fonction « RECH ».

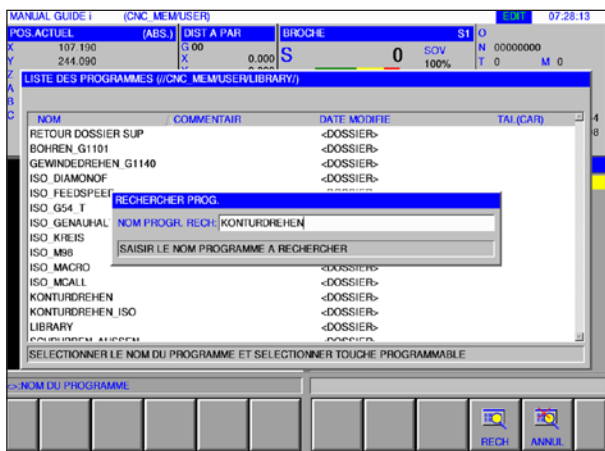


4 Appuyer sur la touche de fonction pour effectuer la recherche.




## Supprimer simultanément plusieurs programmes



 1 Sélectionner le mode « Edit ».



2 Supprimer plusieurs programmes.

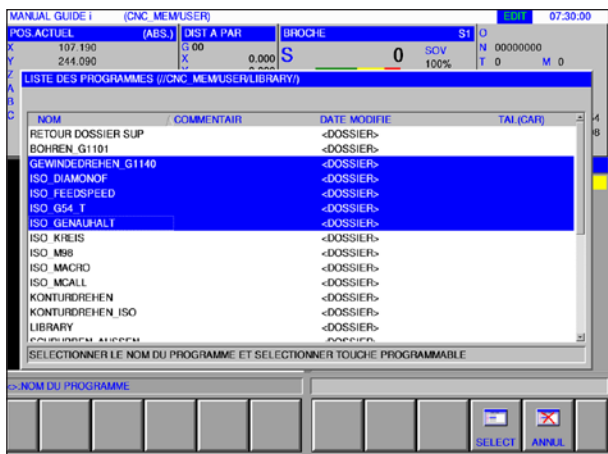

3 Cette touche de fonction appelle la fenêtre pour supprimer plusieurs programmes.



4 Cette touche de fonction sélectionne le programme à supprimer. Placer le curseur sur le programme à sélectionner et appuyer sur « SELECT ».



5 Cette touche de fonction annule la sélection du programme. Placer le curseur sur le programme dont la sélection doit être annulée et appuyer sur « PASSEL ».



6 Cette touche de fonction sélectionne une zone. Placer le curseur sur le premier programme dans un ensemble de programmes devant être sélectionnés, appuyer sur la touche de fonction « ZONE » puis placer le curseur sur le dernier programme de la séquence de programme. Puis appuyer sur « SELECT » pour définir la zone.



7 Cette touche de fonction peut sélectionner tous les programmes. En appuyant sur la touche de fonction, tous les programmes se trouvant dans le dossier concerné sont supprimés.




8 Appuyer sur la touche de fonction pour supprimer.




## Modifier l'ordre de tri



 
1 Sélectionner le mode « Edit ».



2 Changer l'ordre de tri.

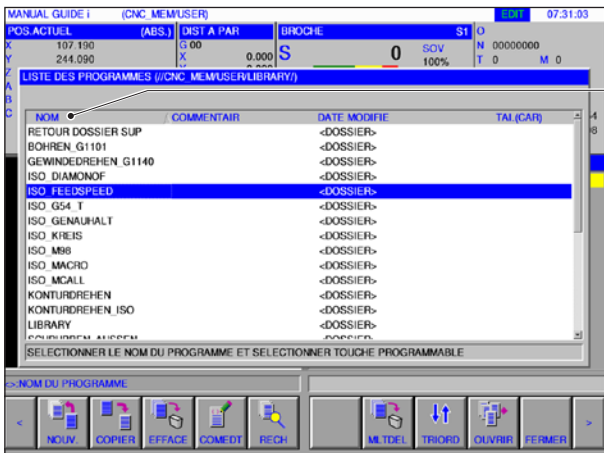

 3 Cette touche de fonction change l'ordre de tri. Vous pouvez trier par nom, commentaire, date de modification et taille de fichier en cliquant sur la surface avec la souris.



4 Appuyer sur la touche de fonction destinée à modifier.


## Ouvrir le programme



1 Sélectionner le mode « Edit ».



2 Ouvrir le programme.

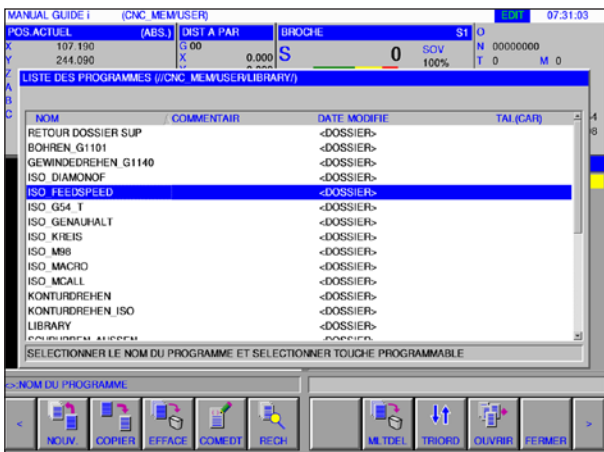

3 Cette touche de fonction ouvre le programme sélectionné.

## Changer le nom du programme



 

1 Sélectionner le mode « Edit ».

2 Déplacer le marquage sur le programme souhaité.

3 Modifier le nom de programme ou le nom de dossier.



4 Cette touche de fonction appelle la fenêtre pour renommer les programmes ou les dossiers. Après avoir entré un nouveau nom de programme, le programme spécifié est renommé en pressant la touche de fonction « MODIF ».

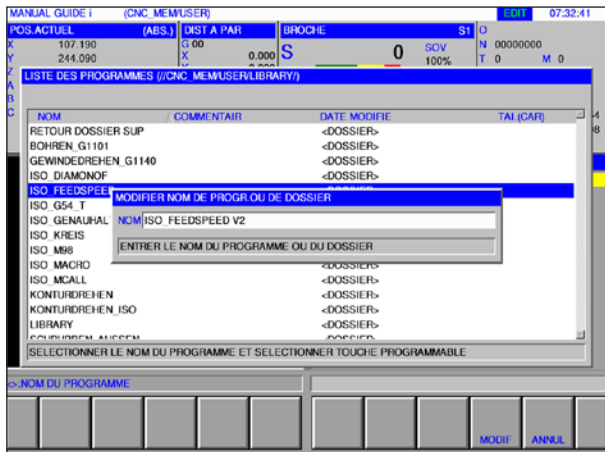

5 Modifier le nom de programme ou le nom de dossier.

## Propriété du programme


1 Sélectionner le mode « Edit ».

2 Déplacer le marquage sur le programme souhaité.

3 Afficher les propriétés du programme.



Cette touche de fonction appelle la fenêtre pour afficher les propriétés du programme.

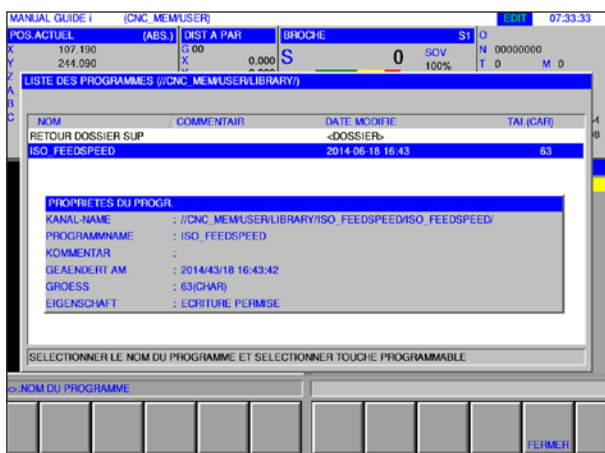

4 Quitter l'affichage des propriétés du programme.


## Protection du programme



1 Sélectionner le mode « Edit ».

2 Déplacer le marquage sur le programme souhaité.

3 Activer la protection en écriture pour le programme.

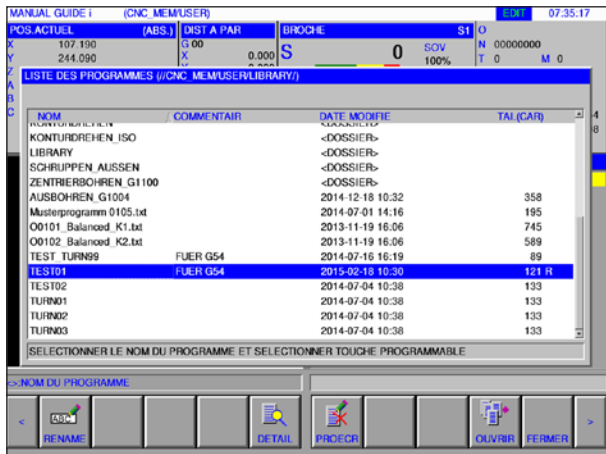

Cette touche de fonction active la protection en écriture d'un programme. En plus de la taille du fichier, la lettre « R » est ajoutée. En appuyant à nouveau sur la touche de fonction, la protection en écriture est à nouveau annulée.


## Entrée et sortie du programme sur une carte mémoire



1 Sélectionner le mode « Edit ».

2 Ouvrir la boîte de dialogue pour l'entrée et la sortie.

3 Les touches de fonction suivantes sont disponibles :

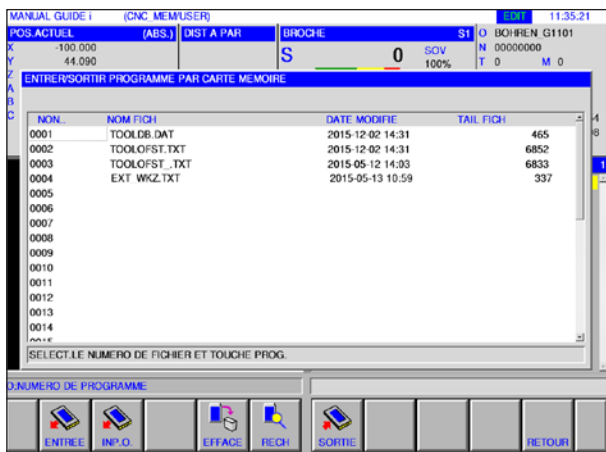



- « ENTREE » : Lire le fichier de la carte
- « INP.O » : Lire le fichier et modifier le numéro O
- « EFFACE » : Supprimer fichier
- Recherche le fichier « RECH »
- « SORTIE » : Sortir fichier
- « RETOUR » : Quitter la boîte de dialogue

### Remarque :

 Le chemin du répertoire à partir duquel le logiciel de commande a été installé est pré-configuré  
Le chemin peut être modifié ultérieurement dans l'EMConfig.

## Rechercher le texte de la ligne d'entrée dans le programme

EDIT

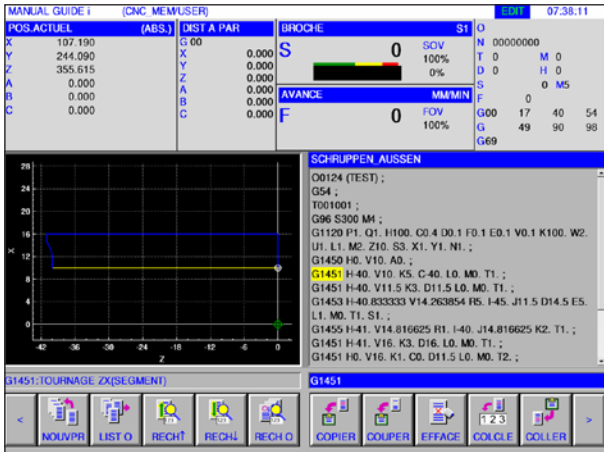


1 Sélectionner le mode « Edit ».

2 Entrer le texte à rechercher dans la ligne d'entrée.

3 En appuyant sur la touche de fonction « RECH↑ » ou « RECH↓ », la recherche commence. Le texte trouvé est surligné en jaune.

## Rechercher et ouvrir le programme

EDIT

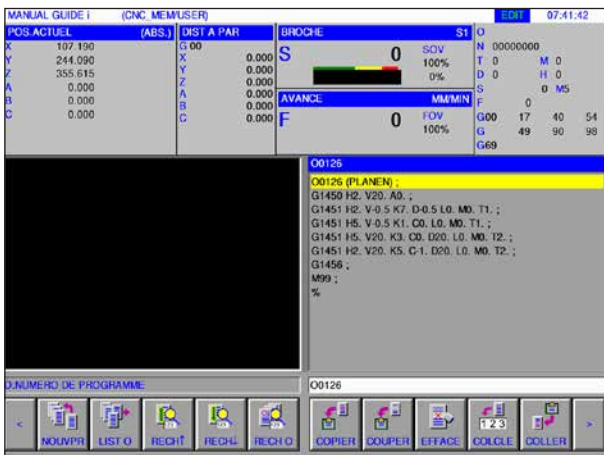

1 Sélectionner le mode « Edit ».

2 Entrer le nom du programme ou le numéro du programme à rechercher dans la ligne d'entrée.

3 En appuyant sur la touche de fonction « RECH O », la recherche commence. Si un programme a été trouvé, celui-ci est automatiquement ouvert.


### Remarque :

Si « RECH O » est enfoncée avec la touche Entrée vide, le programme suivant est ouvert à partir du dossier actuel.

### Remarque :

Seul le dossier actuel ayant été sélectionné en dernier sous « RECH O » est recherché.

## Copier le texte sélectionné dans le presse-papiers

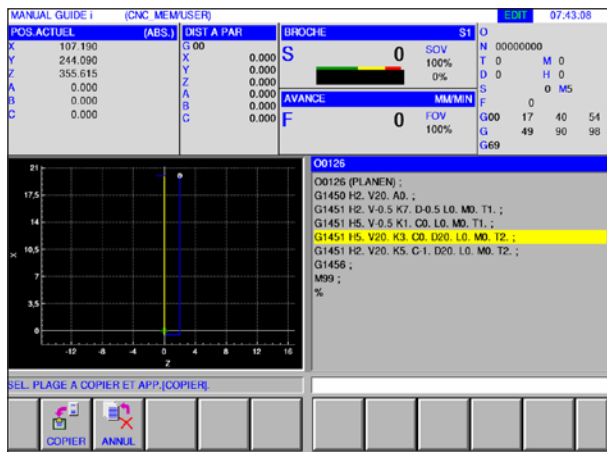


1 Sélectionner le mode « Edit ».

2 Avec la touche du curseur, définir la zone à copier (la zone sélectionnée devient jaune).




 3 En appuyant sur la touche de fonction « COPIER », le texte est stocké dans le presse-papiers.




4 Le contenu du presse-papiers peut être collé ailleurs dans le programme ou dans un autre programme.

## Déplacer le texte sélectionné dans le presse-papiers

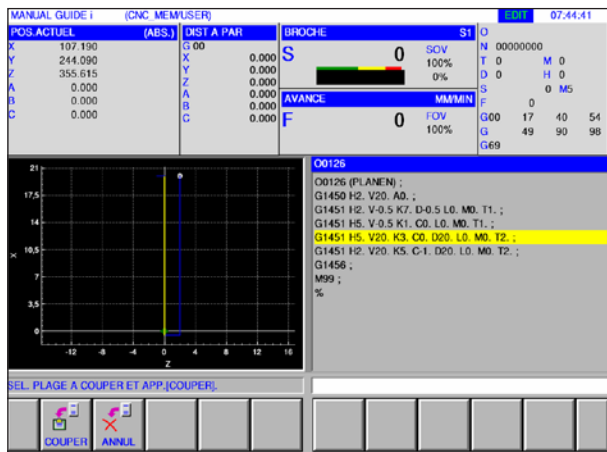


1 Sélectionner le mode « Edit ».

 2 Avec la touche du curseur, définir la zone à déplacer (la zone sélectionnée devient jaune).





 3 En appuyant sur la touche de fonction « COUPER », le texte du programme est déplacé dans le presse-papiers.



4 Le contenu du presse-papiers peut être collé ailleurs dans le programme ou dans un autre programme.

## Insérer le texte

 
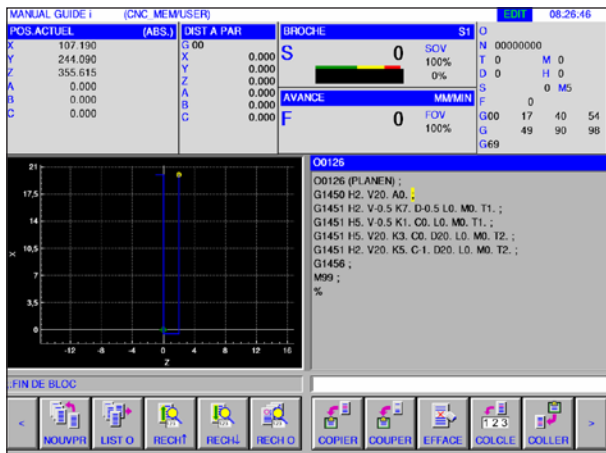


1 Sélectionner le mode « Edit ».

2 Déplacer le curseur à l'endroit où le texte doit être collé à partir du presse-papiers.

3 Cette touche de fonction insère le contenu du presse-papiers à l'emplacement après le curseur.

## Supprimer le texte mis en surbrillance

 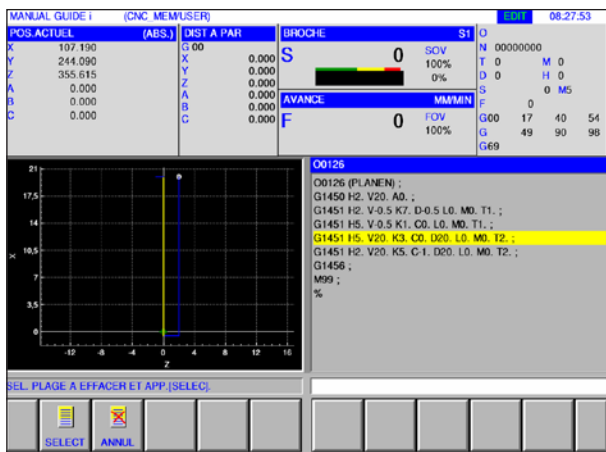



1 Sélectionner le mode « Edit ».

2 Avec la touche du curseur, définir la zone à supprimer (la zone mise en surbrillance devient jaune).

3 Cette touche de fonction appelle la fenêtre pour supprimer le texte sélectionné.

4 Avec la touche de fonction « SELECT », définir la zone sélectionnée devant être supprimée. Les surbrillances existantes peuvent éventuellement être modifiées ici.

5 Confirmer la suppression avec « FAIRE » ou annuler avec « PAS F ».

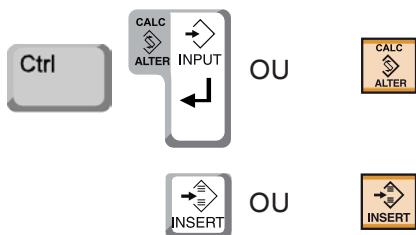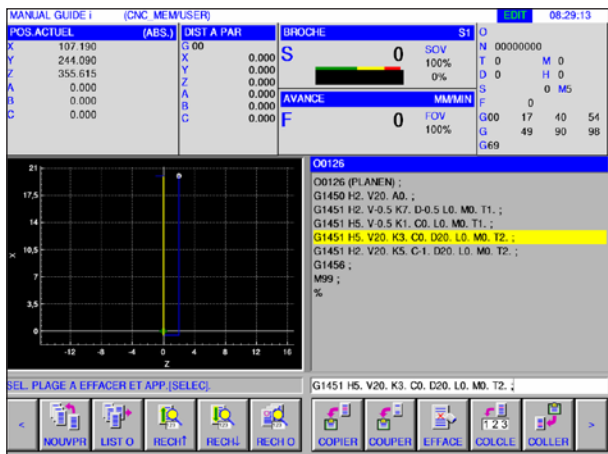

## Insérer le texte sélectionné dans la ligne d'entrée

1 Sélectionner le mode « Edit ».

2 Avec la touche du curseur, définir la zone à insérer (la zone sélectionnée devient jaune).

3 En appuyant sur la touche de fonction « COLCLE », le texte surligné en jaune est copié dans la ligne d'entrée.

Le texte peut maintenant être modifié selon les besoins.

4 Avec CALC/ALTER, le texte surligné dans le programme est remplacé par celui de la ligne d'entrée.

5 Avec INSERT, le texte de la ligne d'entrée est inséré dans le programme après le marquage.

### Remarque :

 

Avec l'entrée du clavier COLCLE, il est possible de changer facilement des commentaires de programme très longs et des parties de blocs de programme de macro client.



## Annulation et reprise



1 Sélectionner le mode « Edit ».

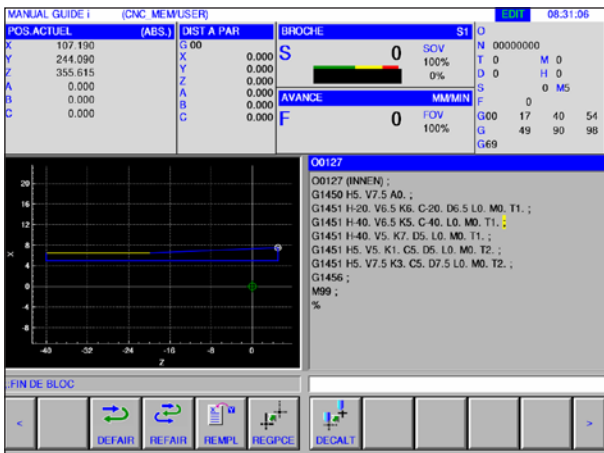



2 En appuyant sur la touche de fonction « DEFAIR », il est possible d'annuler une opération d'édition.

En appuyant sur la touche de fonction « REFAIR », il est possible de revenir sur l'annulation d'un changement (restaurer).

## Recherche et remplacer



1 Sélectionner le mode « Edit ».

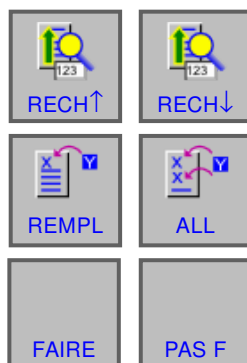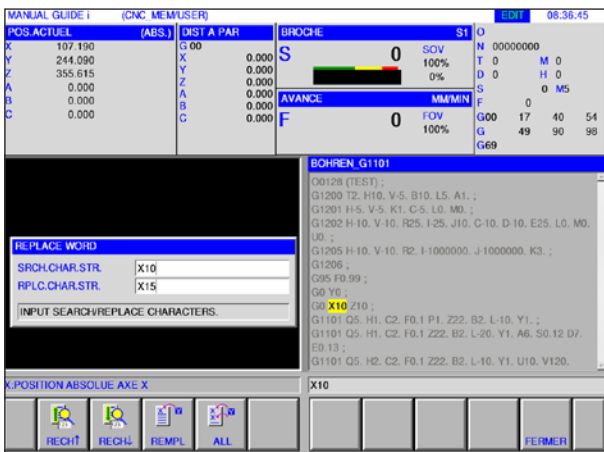

2 En appuyant sur les touches de fonction « RECH↑ » ou « RECH↓ » après la chaîne à remplacer.

Entrer une valeur pour chaîne de remplacement et appuyer sur « REMPL » ou « ALL ».

Confirmer la requête avec FAIRE pour remplacer toutes les chaînes de recherche .



## Quitter le répertoire du programme



1 Sélectionner le mode « Edit ».



2 En appuyant sur la touche de fonction « FERMER », on quitte le répertoire du programme.

## Mode du programme



Sélectionner le mode « Auto ».

Pour le mode « Auto » les fonctions suivantes ou supplémentaires sont disponibles à partir du mode « Edit ».

MANUAL GUIDE i (CNC MEM/USER)				MEM	11:30:59
<b>POS.ACTUEL (ABS.)</b>		<b>DIST A PAR</b>		<b>BROCHE S1</b>	
X	-100.000	G00	0.000	S	0
Y	44.090	X	0.000	SOV	100%
Z	55.615	Y	0.000	D	0%
A	0.000	Z	0.000	<b>AVANCE MM/MIN</b>	
B	0.000	A	0.000	F	0
C	0.000	B	0.000	FOV	100%
		C	0.000		
<b>USINAGE ACTUEL</b>		<b>DIST SUIV</b>		<b>BOHREN_G1101 6</b>	
		G00	0.000	(PROGRAMME) M30 ;	
		X	0.000	G1200 T2. H10. V-5. B10. L5. A1. ;	
		Y	0.000	G1201 H-5. V-5. K1. C-5. L0. M0. ;	
		Z	0.000	G1202 H-10. V-10. R25. I-25. J10. C-10. D-10. E25. L0. M0.	
		A	0.000	U0. ;	
		B	0.000	G1205 H-10. V-10. R2. I-1000000. J-1000000. K3. ;	
		C	0.000	G1206 ;	
				G95 F0.99 ;	
				G0 Y0 ;	
				G0 X10 Z10 ;	
				G1101 Q5. H1. C2. F0.1 P1. Z22. B2. L-10. Y1. ;	
				G1101 Q5. H1. C2. F0.1 Z22. B2. L-20. Y1. A6. S0.12 D7.	
				E0.13 ;	
				(WZG-WECHSEL) T? M6 (?);	
G1205:LIGNE LIBRE XY(CONGE)					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>&lt;</span> <span>0123 ↑</span> <span>0123 →</span> <span>0123 ↺</span> <span>0123 ↻</span> </div>		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>X 0.0</span> <span>Y 0.0</span> </div>		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>0123 ↺</span> <span>0123 ↻</span> </div>	
11	1	2	3	4	5
ETHAUT		LIST O		EDITAP	
RECHNO		RECH O		POSACT	
PREREG		SIMUL		11	
9		10		12	
REGPCE		DECALT		RELAG	

- |   |   |
|---|---|
| 1 Aller au début du programme sélectionné                   | 8 Simulation                              |
| 2 Sélectionner le répertoire du programme                   | 9 Système de coordonnées de la pièce      |
| 3 Traitement en arrière-plan                                | 10 Paramètres des outils                  |
| 4 Rechercher le numéro de la séquence                       | 11 Avant et arrière (touches d'extension) |
| 5 Rechercher et ouvrir le programme                         | 12 Editor pour fixforms                   |
| 6 Affichage de la position réelle : ABS, RELATIF et MACHINE |   |
| 7 Préréglage  |   |


**Remarque :**

Pour plus d'informations sur les paramètres de l'outil, voir Chapitre F : Gestion des outils.




## Édition de l'arrière-plan

1 Sélectionner le mode « Auto ».

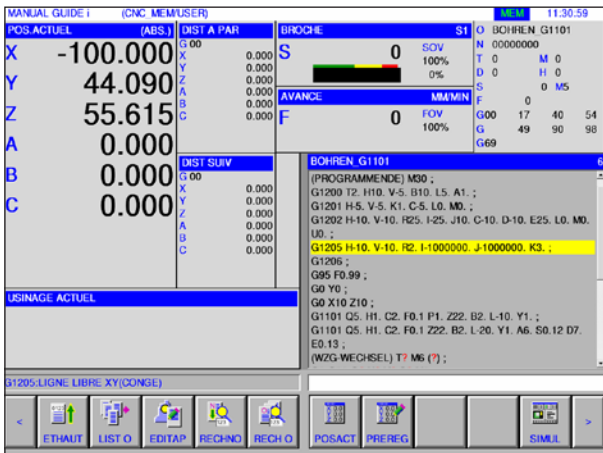


2 Appuyer sur la touche de fonction « EDITAP ». Pendant un usinage de pièces en cours d'exécution, il est possible d'éditer des contenus d'autres programmes de pièces.

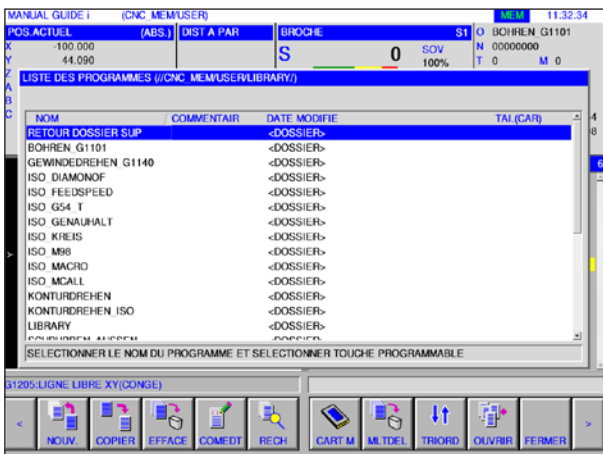

En appuyant sur la touche de fonction « EDITAP » en mode MEM, l'affichage de l'écran commute sur l'écran pour l'édition en arrière-plan. Le répertoire du programme pour la sélection de programmes s'affiche.



 3 Sélectionner le programme avec les touches de curseur et appuyer sur la touche de fonction « OUVRIR » afin d'ouvrir le programme.



4 Appuyer sur la touche d'extension jusqu'à ce que la touche de fonction « FEDTAP » apparaisse.

En appuyant sur « FEDTAP », on quitte l'écran pour modifier l'arrière-plan. L'affichage de l'écran revient à la vue en mode automatique.

### Remarque :

La commutation du mode pendant l'édition met fin à l'arrière-plan edit mode.





**Remarque :**

Pour plus d'informations sur les paramètres de l'outil, voir Chapitre F : Gestion des outils.

- |   |  |    |   |
|---|--|----|---|
| 1 | Aller au début du programme sélectionné                    | 7  | Insérer le texte depuis le presse-papiers                 |
| 2 | Rechercher le texte de la ligne d'entrée dans le programme | 8  | Annulation / Reprise                                      |
| 3 | Copier le texte sélectionné dans le presse-papiers         | 9  | Système de coordonnées de la pièce                        |
| 4 | Déplacer le texte sélectionné dans le presse-papiers       | 10 | Paramètres des outils                                     |
| 5 | Supprimer le texte sélectionné                             | 11 | Affichage de la position réelle : ABS, RELATIF et MACHINE |
| 6 | Insérer le texte sélectionné dans la ligne d'entrée        | 12 | Préréglage  |
|   |  | 13 | Avant et arrière (touches d'extension)                    |

## Tableau de points zéro

### Réglage des données de coordonnées de la pièce



- Sélectionner le mode « Edit », « JOG », « MDA » ou « AUTO ».
- Appuyer sur la touche de fonction.
- Avec « REGPCE », la fenêtre des données de coordonnées de la pièce peut être ouverte dans tous les modes comme EDIT, JOG, MDA et AUTO.

MANUAL GUIDE I (CNC MEM/USER) MDA 09:00:52

POS. ACTUEL (ABS.)	DIST A PAR	BROCHE	S1	O	M
X 107.190	G00 0.000	S 0	SOV 100%	N 00000000	T 0 M 0
Y 244.090	X 0.000		0%	D 0 H 0	S 0 M 5
Z 355.615	Y 0.000			F 0	G00 17 40 54
	Z 0.000			G 49 90 98	
	A 0.000				
	B 0.000				
	C 0.000				

SYSTEME DE COORDONNEES PIECE

ORIGINE PIECE

NON.	CO PIE	X	Y	Z	A	B
00	EXT	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
01	G54	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
02	G55	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
03	G56	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
04	G57	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
05	G58	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
06	G59	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

SAISIR DES CHIFFRES.

X: POSITION ABSOLUE AXE X X10

POSACT MESURE +ENTRE SUIV. TAB → RECHNO FERMER

Pour les fraiseuses, une fenêtre s'affiche pour le réglage du décalage du point zéro de la pièce. Les éléments de données à définir et à afficher correspondent aux éléments de données d'usage de la machine.

Décalage du point zéro de la pièce

## Mesure

### Décalage du point zéro de la pièce

- Appuyer sur la touche de fonction.



Avec « MESURE », les calculs suivants sont effectués.

Valeur actuelle des coordonnées de la machine (1) - Valeur cible des coordonnées de la pièce (2)

1

2



- Terminer la mesure avec « ENTREE ».

## Calcul

### Décalage du point zéro de la pièce

- Appuyer sur la touche de fonction.



Avec « +ENTREE », le calcul suivant est effectué.

Valeur actuelle (1) + valeur absolue de correction (2) .

1

2



- Terminer le calcul avec « ENTREE ».






## Simulation graphique


Avec la simulation graphique, le programme actuel est calculé dans son intégralité et le résultat est représenté sous forme graphique. Sans déplacer les axes de la machine, le résultat de la programmation est ainsi contrôlé. Des étapes d'usinage mal programmées sont détectées à un stade précoce et des usinages défectueux sont empêchés au niveau de la pièce.

### Définition de l'ébauche et de l'outil

- Définition de l'ébauche  
Sélectionner l'onglet « BRUT » sous l'entrée de menu « DEPART ».
- Définition des outils  
Sélectionner l'onglet « DONN OUT » sous l'entrée de menu « DECALT ».

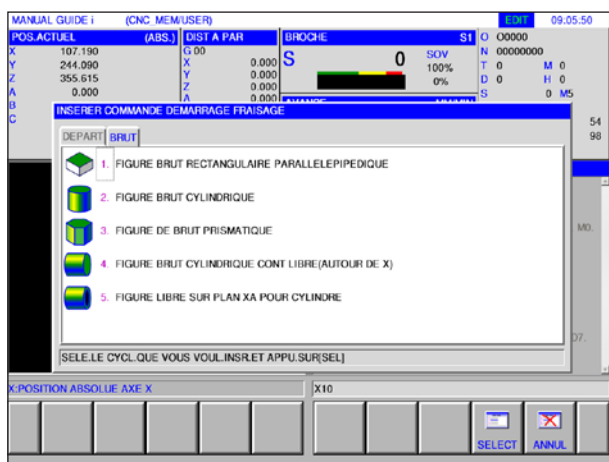

Définition de l'ébauche

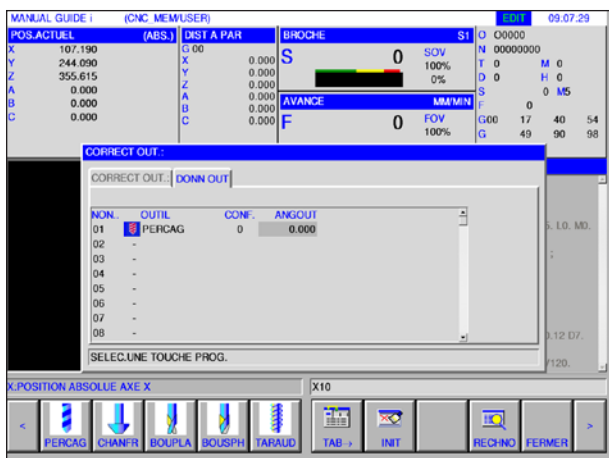

Définition de l'outil

Vous trouverez une description détaillée de la définition de l'ébauche au chapitre « D : Programmation Manual Guide i » et de la définition de l'outil au chapitre « F : Programmation OUT. ».

### Remarque :

Si aucune nouvelle ébauche n'est définie, on utilise l'ébauche définie en dernier.



## Disposition de l'écran simulation graphique

 
- |   |                                   |   |   |
|---|-----------------------------------|---|---|
| 1 | Mode                              | 7 | Séquence de programme NC actuelle   |
| 2 | État de l'alarme                  | 8 | Numéro de ligne dans le programme ISO   |
| 3 | Mode du programme                 | 9 | Barre des touches de fonction pour commander la simulation.   |
| 4 | Ligne de message de la simulation | 9 | courses de déplacement en couleur : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Course de déplacement rouge = l'outil se déplace en avance rapide</li> <li>• Course de déplacement verte = l'outil se déplace en avance d'usinage</li> </ul> |
| 5 | Affichage de la position de l'axe |   |   |
| 6 | Numéro de l'outil                 |   |   |

### Démarrage du mode simulation

Passer en mode automatique.



Avec la touche de fonction « SIMUL », l'écran SIMULATE-ANIMATE s'ouvre.



## Fonctions de touche de fonction

### Aller au début de la simulation



Avec la touche de fonction « REMBOB », on accède au début du programme NC.

### Démarrage de la simulation



 
Avec la touche de fonction « DEPART », la simulation est lancée. Afin de pouvoir lancer la simulation, un programme NC doit être ouvert. Le nom de programme du programme NC ouvert s'affiche dans la partie supérieure de la fenêtre du programme.

### Séquence individuelle



La touche de fonction « SEUL » provoque une pause après chaque séquence, si la simulation d'usinage est effectuée en mode continu. Si la simulation d'usinage est à l'état d'arrêt, cette touche de fonction démarre la simulation d'usinage en mode séquence individuelle.

### Arrêt de la simulation




Avec cette touche de fonction « PAUSE », la simulation et le programme NC est arrêté. La simulation peut être poursuivie avec « DEPART ».

### Annulation de la simulation



 Avec la touche de fonction « ARRET », la simulation et le programme NC est annulé. La simulation peut être démarrée à nouveau avec « DEPART ».

### Initialisation de l'ébauche



Avec la touche de fonction « INIT », l'ébauche à usiner utilisée pour l'animation est initialisée.

### Collision de la pièce



La touche de fonction « INTERF » démarre le test d'interférence lors de la simulation. Si l'arête de l'outil entre en collision avec une pièce en avance rapide, une alarme s'affiche et la zone qui entre en collision avec l'arête de l'outil est représentée de la même couleur que l'outil.

## Trajet d'outil

Avec la touche de fonction « TRJOUT », la barre SIMULATE TOOL PATH apparaît avec les touches de fonction suivantes :



« AFFICH », « PASAFF » et « EFFACE »

Avec les touches de fonction « AFFICH » et « PASAFF », seules les parties nécessaires d'un trajet d'outil sont dessinées.



La touche de fonction « AFFICH » démarre la représentation de l'outil à partir de la séquence suivante.

 


La touche de fonction « PASAFF » bloque la représentation de l'outil à partir de la séquence suivante.

Le trajet d'outil n'est pas dessiné jusqu'à ce que la touche de fonction « AFFICH » soit enfoncée.



La touche de fonction « EFFACE » efface le trajet d'outil précédent. En cas de poursuite de la simulation, la représentation du trajet d'outil réapparaît.



Avec la touche de fonction « ANIM », on choisit le mode pour la simulation de l'usinage (graphique animé).



## Arrêt graphique

Avec la touche de fonction « GRPOFF », on quitte la simulation d'usinage.

## Mise à l'échelle et déplacement



 
Avec la touche de fonction « GRAND », le dessin est agrandi.



Avec la touche de fonction « PETIT », le dessin est réduit.



Avec la touche de fonction « AUTO », le dessin est automatiquement mis à l'échelle et ajusté à la fenêtre.



La touche de fonction « INVERS » déplace le point de vue dans la position opposée.



 
La touche de fonction « ← DEPL » déplace le point de vue vers la gauche. En conséquence, le trajet d'outil dessiné se déplace vers la droite.



La touche de fonction « → DEPL » déplace le point de vue vers la droite. En conséquence, le trajet d'outil dessiné se déplace vers la gauche.



La touche de fonction « ↑ DEPL » déplace le point de vue vers le haut. En conséquence, le trajet d'outil dessiné se déplace vers le bas.



La touche de fonction « ↓ DEPL » déplace le point de vue vers le bas. En conséquence, le trajet d'outil dessiné se déplace vers le haut.



La touche de fonction « CENTRE » définit le centre du trajet d'outil dans le milieu de la fenêtre.


## Sélection d'un système de coordonnées graphique



 
Avec la touche de fonction « PIVOTE », on sélectionne le système de coordonnées graphique.




Cette touche de fonction sélectionne le plan XY.



 
Cette touche de fonction sélectionne le plan ZY.



 Cette touche de fonction sélectionne le plan YZ.



 Cette touche de fonction sélectionne le plan XZ.



Cette touche de fonction sélectionne le plan ZX.



 
Cette touche de fonction sélectionne un système de coordonnées équiangulaire avec la direction positive de l'axe Z vers le haut.




Cette touche de fonction sélectionne un système de coordonnées équiangulaire avec la direction positive de l'axe Z vers le haut. Le point de vue est à l'opposé de ce qui précède.




Cette touche de fonction sélectionne un système de coordonnées équiangulaire avec la direction positive de l'axe Z vers le haut.



 
Cette touche de fonction effectue une rotation dans la direction de droite dans le sens antihoraire, avec l'écran comme axe central.



 
Cette touche de fonction effectue une rotation dans la direction de droite dans le sens horaire, avec l'écran comme axe central.



 
Cette touche de fonction effectue une rotation dans le sens antihoraire, avec l'écran comme axe central.



 Cette touche de fonction effectue une rotation dans le sens horaire, avec l'écran comme axe central.



 Cette touche de fonction effectue une rotation dans le sens horaire, avec l'écran comme axe central.




Cette touche de fonction effectue une rotation dans le sens antihoraire, avec l'écran comme axe central.




Avec ces touches de fonction, il est possible de régler la vitesse de lecture de la simulation. Il y a 5 niveaux pour la vitesse.

## Configuration 3D

 

Avec cette touche de fonction, on démarre la configuration 3D.

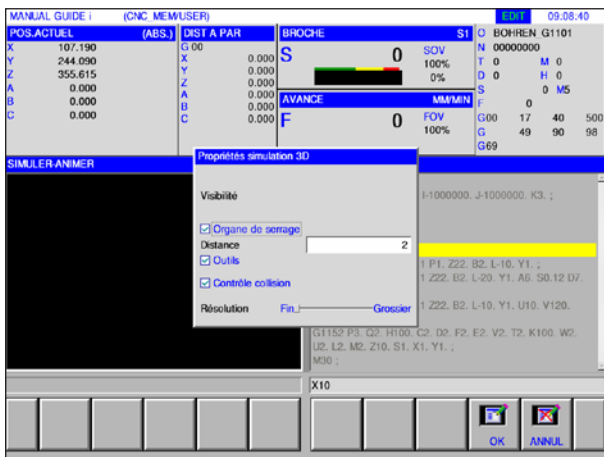


Configuration 3D


### Remarque :

La sélection des possibilités de réglage disponibles dépend de l'existence ou non d'une licence Vue 3D.



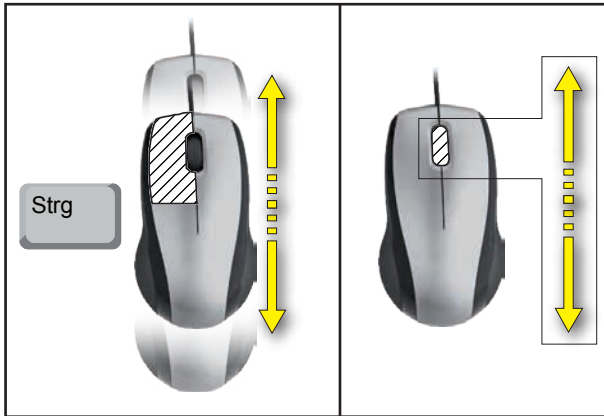


**Zoomer avec la souris**

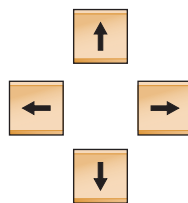

**Déplacement du graphique**

Appuyer sur la touche du curseur pour déplacer le graphique.

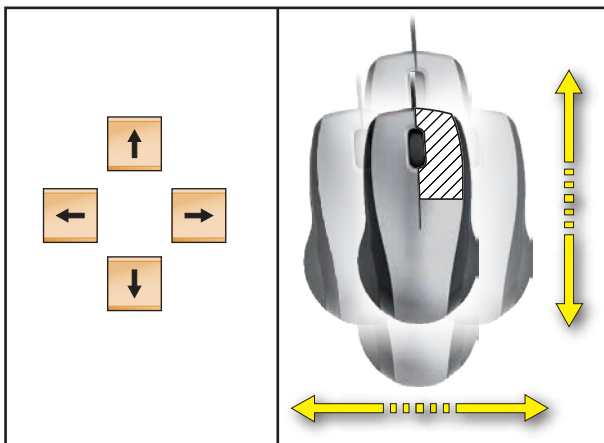

**Déplacer**



# D : Programmation avec MANUAL GUIDE *i*

**Remarque :**

Ce manuel de programmation décrit toutes les fonctions pouvant être exécutées avec WinNC. Selon la machine que vous exploitez avec WinNC, toutes les fonctions ne sont pas disponibles.

**Exemple :**

La fraiseuse Concept MILL 55 ne comporte pas de broche principale à régulation de position, il n'est donc pas possible de programmer une position de broche.



## Aperçu

### Commandes M

M00	Arrêt programmé	M10	Marche serrage appareil diviseur
M01	Arrêt facultatif	M11	Desserrer serrage appareil diviseur
M02	Fin du programme	M25	Ouvrir moyen de serrage
M03	Marche broche en sens horaire	M26	Fermer dispositif de serrage
M04	Marche broche en sens antihoraire	M27	Pivoter l'appareil diviseur
M05	Arrêt de la broche	M29	Taraudage sans mandrin de compensation
M06	Effectuer changement d'outil	M30	Fin du programme principal
M07	Lubrification minimale marche	M51	Activation du mode axe C
M08	Marche liquide de refroidissement	M52	Désactivation du mode axe C
M09	Arrêt liquide de refroidissement / Arrêt lubrification minimale	M71	Marche soufflage
		M72	Arrêt soufflage
		M98	Appel de sous-programme
		M99	Retour au programme appelant

## Généralités

MANUAL GUIDE *i* contribue à actionner les commandes CNC installées dans des tours et des fraiseuses.

A l'aide d'un seul écran, il est possible de créer des programmes d'usinage et de les vérifier par animation et l'usinage peut être mise en place et effectué.

MANUAL GUIDE *i* utilise le format de code ISO pour les programmes d'usinage et les cycles d'usinage afin de mettre en œuvre les opérations d'usinage.

## Création du programme MANUAL GUIDE *i*



1 Sélectionner le mode « Edit ».




2 Appuyer sur la touche de fonction.



3 Entrer le nom du programme ou le nom du dossier et confirmer avec « CREER ».

Si un nom de programme a déjà été attribué, un message approprié est affiché.

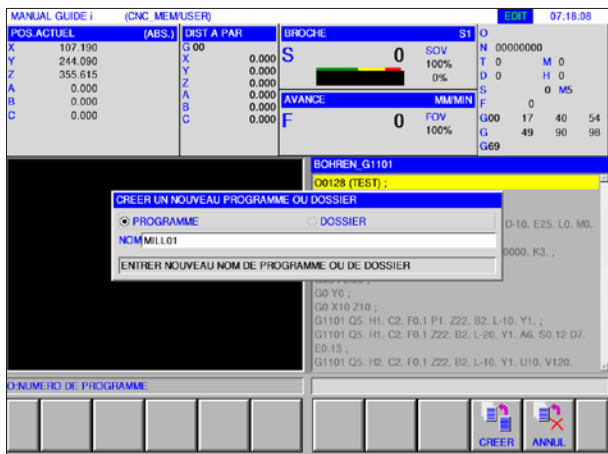

Le format standard Fanuc pour les noms de programme est comme suit :


O1234. Si l'on entre moins de 4 chiffres, les emplacements vides précédant ces chiffres sont comblés par des zéros qui précèdent.

### Remarque :

 Les noms de programme peuvent se composer d'au moins 1 à 32 caractères maximum. Sont autorisés les caractères suivants : « Zz », « 0 à 9 », « \_ » « + » et « . ».

## Structure du programme

Le nouveau programme est entré en utilisant les touches de fonction dans les étapes suivantes :





- DEPART
- CYCLE
- FIN

Un cycle se compose de 2 parties :

- Conditions d'usinage
- Données géométriques

### Début du programme : DEPART

 1 Appuyer sur la touche de fonction « DEPART ».

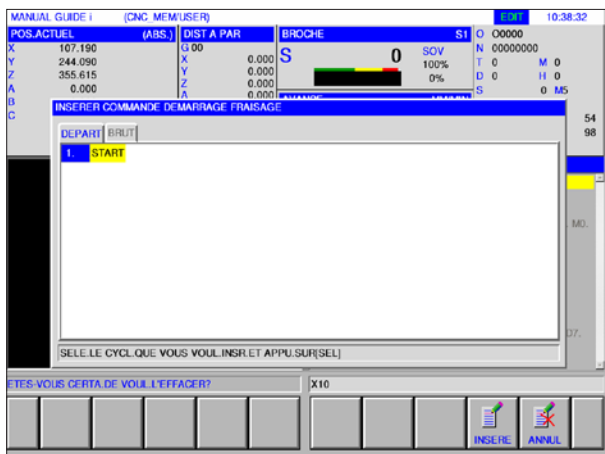

#### Remarque :

Pour « DEPART », les formes fixes sont disponibles à partir de la forme 1.




2 Faire la sélection de son choix dans l'onglet DEPART et confirmer avec « INSERE ».





### Sélectionner l'ébauche


1 Appuyer sur la touche de fonction « DEPART ».

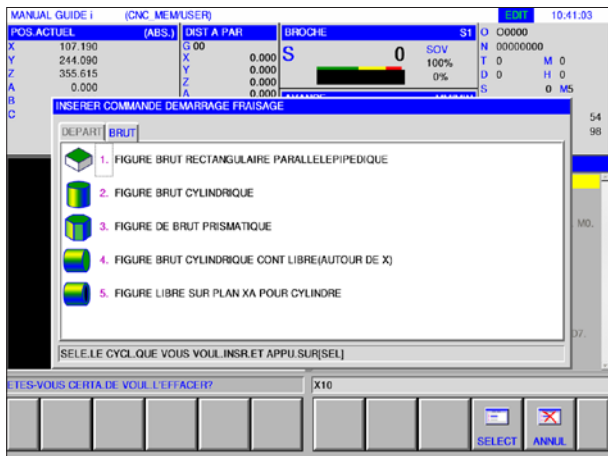

2 Sélectionner l'onglet pour l'ébauche.



3 Sélectionner l'ébauche de son choix et confirmer avec « SELECT ».

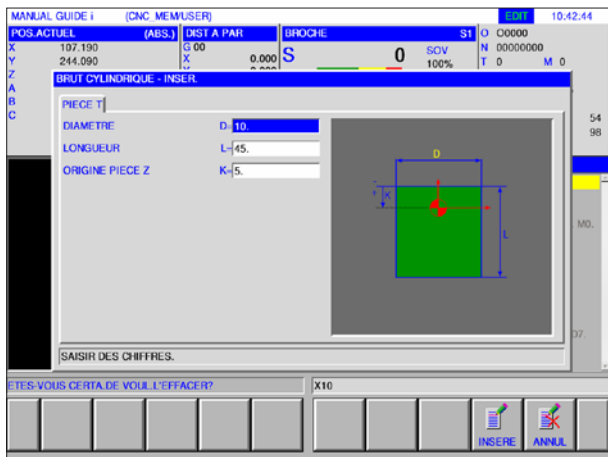

4 Entrer les données pour l'ébauche et terminer l'entrée avec « INSERE ».



### Programmation du cycle


1 Appuyer sur la touche de fonction « CYCLE ».

Vous trouverez plus loin dans ce chapitre une description détaillée de l'entrée et de la programmation de cycles en allant à « Travailler par cycles ».




### Fin du programme : FIN

1 Appuyer sur la touche de fonction « FIN ».

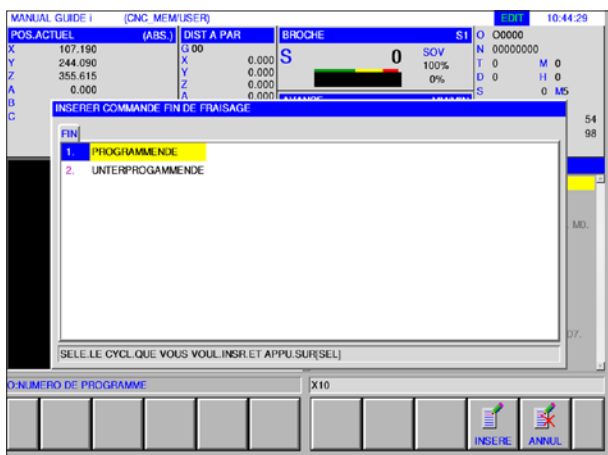

2 Faire la sélection pour la fin du programme et terminer l'entrée avec « INSERE ».

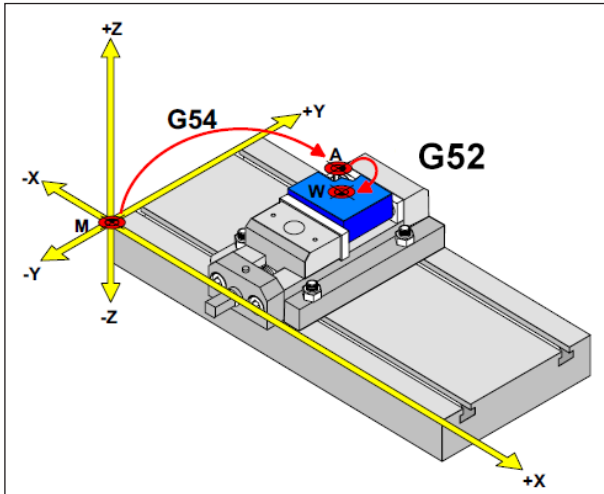

Dans la situation suivante, l'ébauche doit être décrite à partir de A.

## Définition de l'ébauche

Si l'on travaille dans un programme pour le point zéro réel de la pièce avec un point d'ancrage (par ex. : G54) et une transformation (G52), la définition de l'ébauche doit être écrite à partir du point d'ancrage.

M = Point zéro machine  
A = Point d'ancrage  
W = Point zéro de la pièce

## Vue d'ensemble du cycle

Ici sont listés les groupes de cycle avec les cycles du ManualGuide Fanuc qui y sont définis *i*.



 
### Perçage

- Centrage G1000
- Perçage G1001
- Taraudage G1002
- Alésage à l'alésoir G1003
- Alésage G1004




### Dressage

- Dressage (ébauche) G1020
- Dressage ( finition) G1021




### Contournage

 - Contournage paroi extérieure (ébauche) G1060
- Contournage paroi extérieure ( finition du fond) G1061
- Contournage paroi extérieure ( finition des cotes) G1062
- Contournage paroi extérieure (chanfrein) G1063
- Contournage paroi intérieure (ébauche) G1064
- Contournage paroi intérieure ( finition du fond) G1065
- Contournage paroi intérieure ( finition des cotes) G1066
- Contournage paroi intérieure (chanfrein) G1067
- Contournage partiel (ébauche) G1068
- Contournage partiel ( finition du fond) G1069
- Contournage partiel ( finition des cotes) G1070
- Contournage partiel (chanfrein) G1071



### Usinage de poche

 - Usinage de poche (ébauche) G1040
- Usinage de poche ( finition du fond) G1041
- Usinage de poche ( finition des cotes) G1042
- Usinage de poche (chanfrein) G1043



### Figure : Trous de fixation

- Points aléatoires XY G1210
- Points linéaires XY (mêmes intervalles) G1211
- Points de grille XY G1213
- Points de rectangle XY G1214
- Points de cercle XY G1215
- Points d'arc XY (mêmes intervalles) G1216
- Axe A alésage dans vérin (arc) G1772
- Axe A alésage dans vérin (libre) G1773



 


### Figure : Contour de la surface frontale




- Carré G1220

### Figure : Contournage latéral



- Convexe carré XY G1220
- Convexe cercle XY G1221
- Convexe chemin XY G1222
- Polygone convexe XY G1225
- Convexe figure libre plan XY
- Plan XA contour convexe de forme libre pour vérin G1700
- Concave carre XY G1220
- Concave cercle G1221
- Concave chemin XY G1222
- Polygone concave XY G1225
- Concave figure libre plan XY
- Plan XA contour concave de forme libre pour vérin G1700
- Ouvert figure libre plan XY
- Plan XA contour ouvert de forme libre pour vérin G1700

### Figure : poche figure

 




- Concave carre XY G1220
- Concave cercle XY G1221
- Concave chemin XY G1222
- Polygone concave XY 1225
- Concave figure libre plan XY
- Plan XA contour concave de forme libre pour vérin G1700

## Travail par cycle

 Les usinages récurrents comprenant plusieurs étapes d'usinage sont enregistrés dans la commande sous forme de cycle. Certaines fonctions spéciales sont également disponibles sous forme de cycle.

### Définition du cycle


- Sélectionner le mode « Edit ».
- Créer un nouveau programme ou ouvrir un programme existant.
- A l'aide des touches d'extension, sélectionner la barre des touches pour les cycles de tournage ou fraisage.

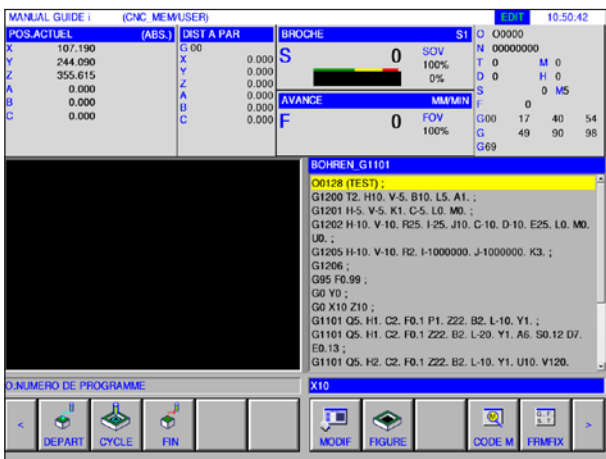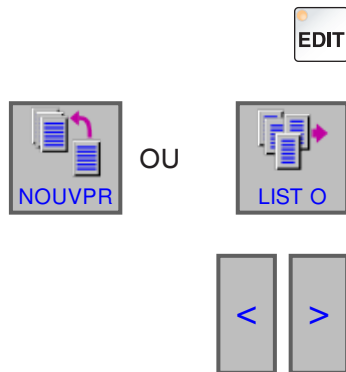



- Appuyer sur la touche de fonction.

La fenêtre pop-up montre les différents groupes de cycle :

- Perçage
- Dressage
- Contournage
- Fraisage de poche

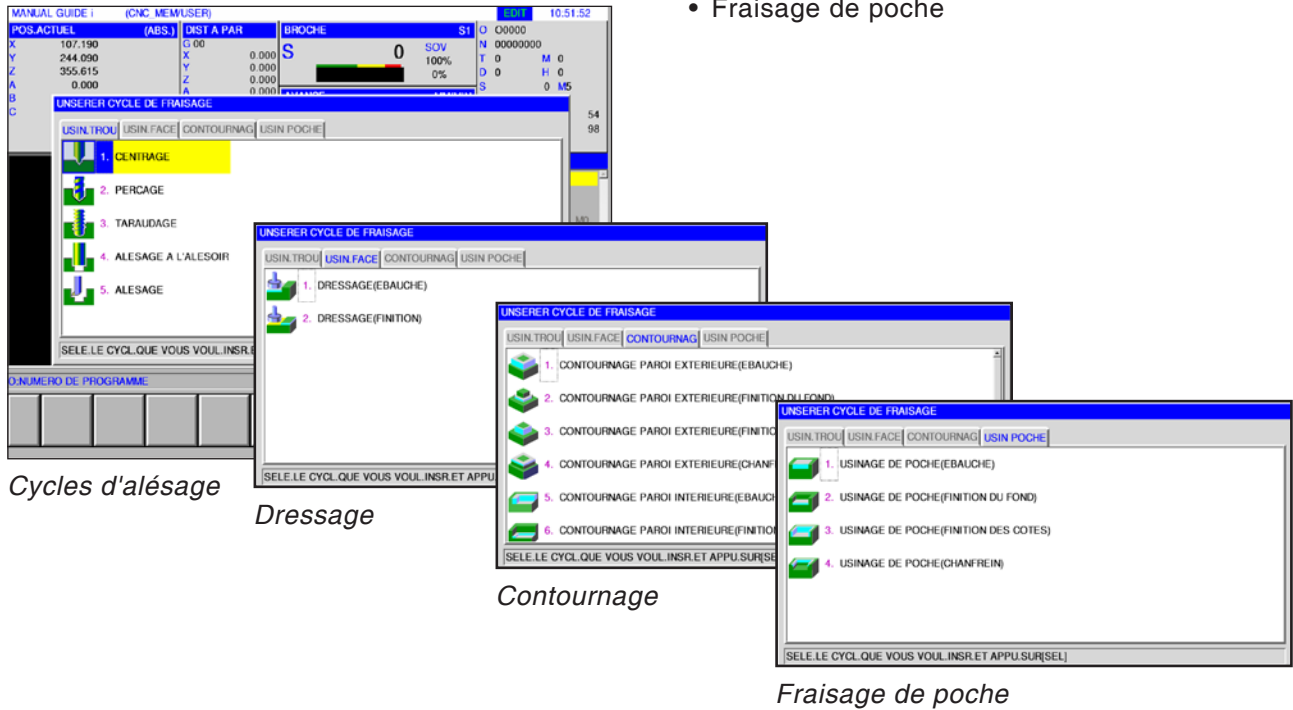


 Sélectionner le cycle désiré et confirmer la sélection avec la touche de fonction « SELECT » ou annuler avec « ANNUL ».

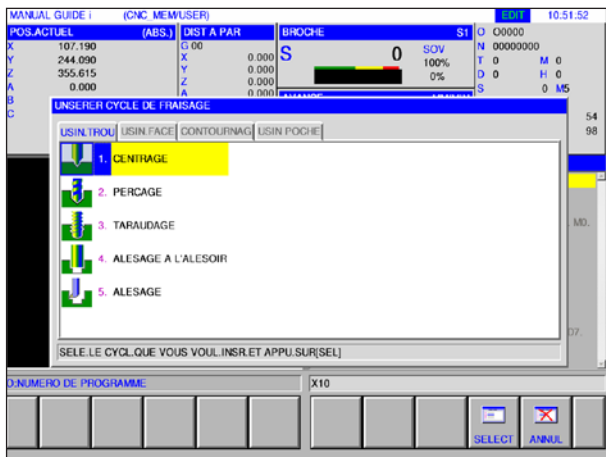

- Touche de fonction « SELECT » pour confirmer.
- Touche de fonction « ANNUL » pour annuler.

## Entrée des données géométriques et technologiques

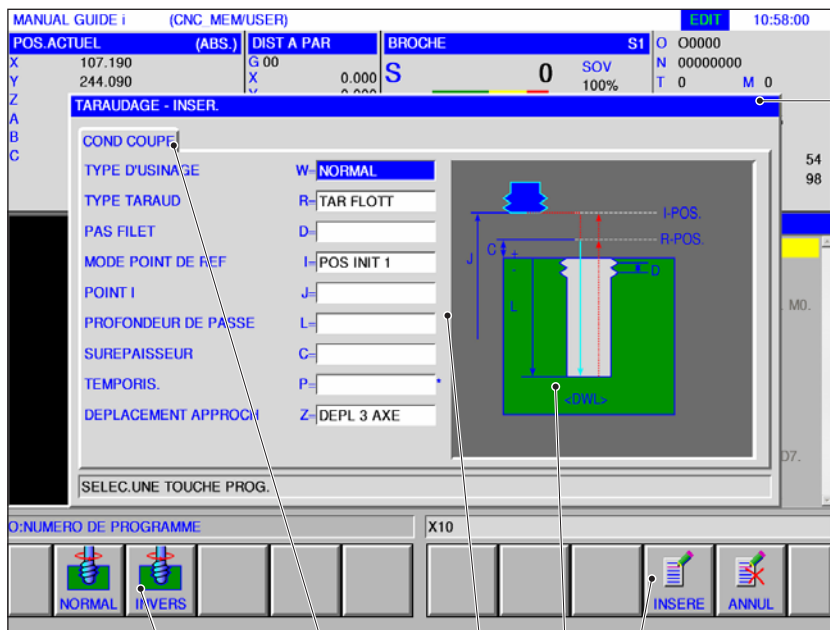

Pour commuter les onglets à l'aide des touches de curseur, « TAB ←→ » s'affiche en haut à droite de la fenêtre.

Touche de fonction pour insérer les données entrées dans le programme ou pour annuler l'entrée de données.

courses de déplacement en couleur :


- Course de déplacement rouge = l'outil se déplace en avance rapide.
- Course de déplacement verte = l'outil se déplace en avance d'usinage.

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis. Ces champs de saisie peuvent rester vides.

Onglet pour l'entrée des conditions d'usinage, la distance de l'outil et d'autres détails.

Avec les touches de curseur <←> ou <→> il est possible de commuter entre les onglets. L'onglet activement sélectionné et représenté en bleu. Dans la fenêtre en haut à droite, « TAB » s'affiche.

Menu de sélection pour entrer des données à l'aide de la touche de fonction.

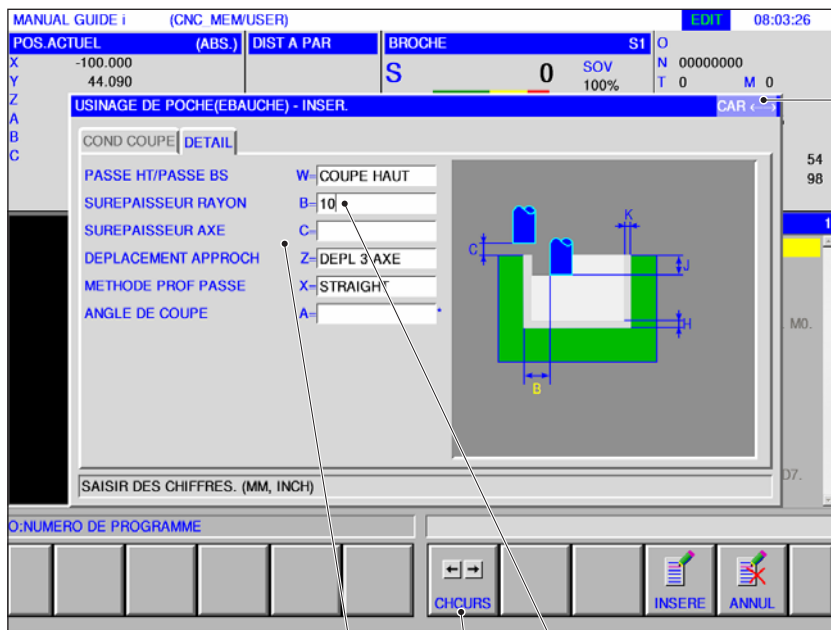

Pour le déplacement du curseur à l'intérieur d'une zone de saisie, « CAR ←→ » s'affiche.

La touche de fonction « CHCURS » s'affiche dans les fenêtres de saisie de données pour les programmes de cycle d'usinage, de figure et de contour.

Avec cette touche de fonction, on sélectionne si les touches de curseur <←> et <→> sont utilisées pour commuter les onglets ou pour déplacer le curseur intérieur des données entrées dans la zone de saisie.

• **Saisie des données**

En appuyant sur les touches de curseur <↑> ou <↓>, le curseur est réglé sur la zone de saisie de données désirée.

- Pour saisir des données, il y a deux possibilités :
  1. Les données sont enregistrées sous forme de nombres.

Dans la partie inférieure de la fenêtre, le message « Entrer les données » s'affiche.


2. Les données sont entrées en utilisant la touche de fonction. Pour ces champs, une barre des touches de fonction est disponible dans le menu de sélection.

Le message « Sélectionner une touche de fonction » s'affiche.

## Valeurs par défaut pour les paramètres de cycle

EMConfig est un logiciel auxiliaire pour WinNC. Avec EMConfig, les paramètres de WinNC peuvent être modifiés.

Ouvrir EMConfig et sélectionner la configuration du point :

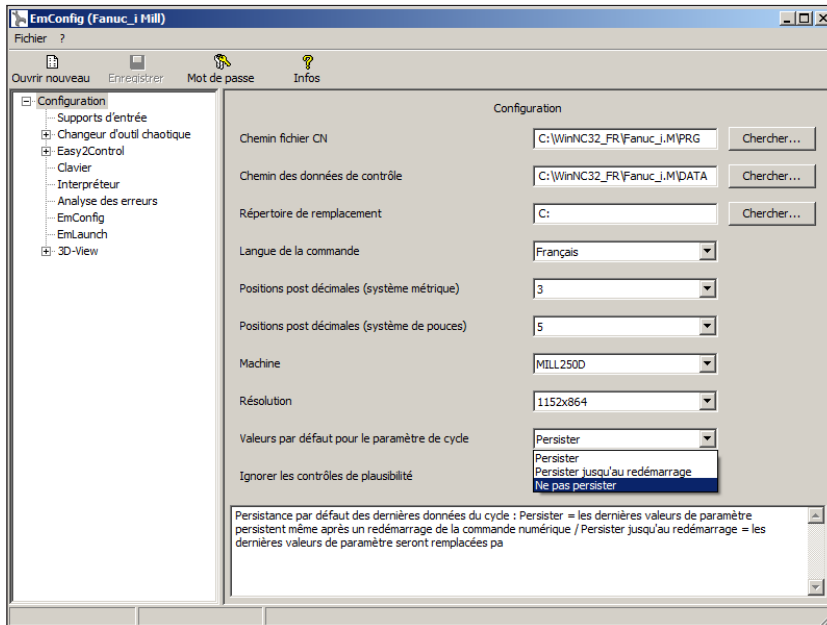

Valeurs par défaut pour les paramètres de cycles

### Remarque :


Si des cycles ont déjà été programmés une fois, alors ces valeurs d'entrée sont enregistrées et suggérées comme valeurs par défaut la fois suivante. Cela peut être gênant dans la formation, et peut donc être configuré via EMConfig.



Sous le point Valeurs par défaut pour les paramètres de cycles, les réglages suivants peuvent être effectués :

- **toujours conserver**  
les données de cycle saisies en dernier restent conservées même après le redémarrage de la commande
- **remplacer au redémarrage**  
les données de cycle saisies en dernier restent conservées tant que la commande est en marche
- **jamais conserver**  
Les données de cycle sont immédiatement réinitialisées aux valeurs par défaut après la sortie du cycle.

## Ignorer le contrôle de plausibilité lors de l'enregistrement

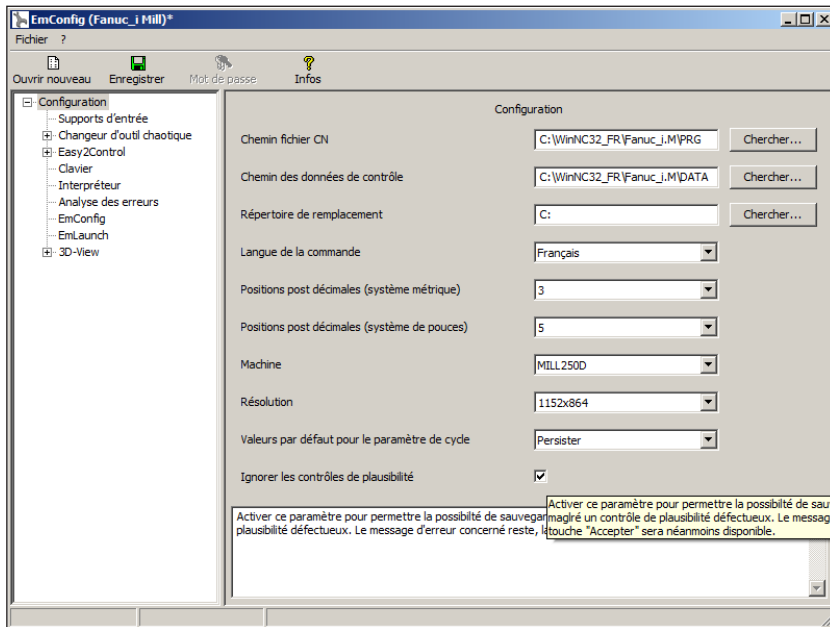


Avec cette case à cocher, le contrôle de plausibilité peut être activé ou désactivé lors de l'enregistrement.

Activer ce paramètre afin de pouvoir enregistrer les cycles malgré le message d'erreur en suspens. Les messages d'erreur correspondants persistent cependant, la touche de fonction « Appliquer » reste néanmoins disponible.

*Régler le contrôle de plausibilité pour l'enregistrement*

## Réglage du système de mesure

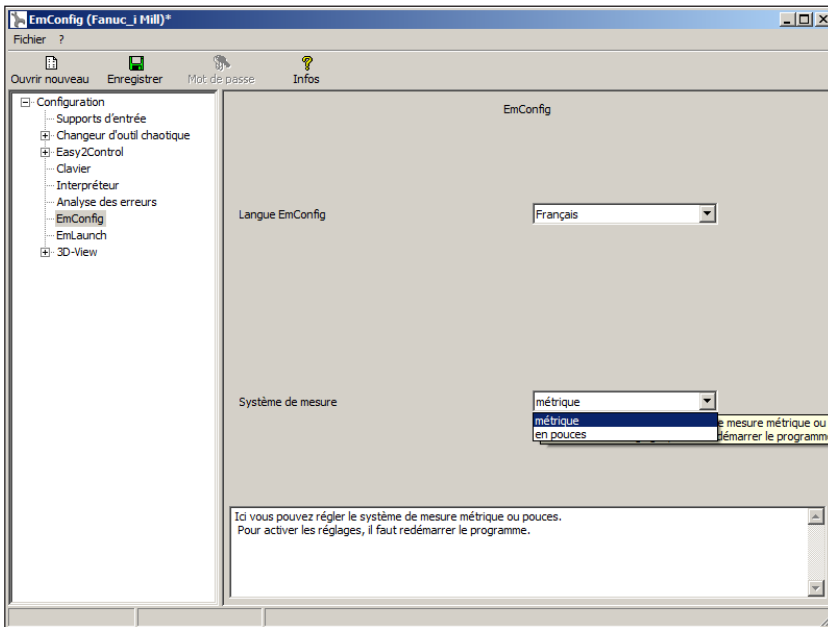

Cette case à cocher permet de choisir le système de mesure métrique ou en pouce pour la commande.

Régler le système de mesure métrique ou en pouces

### Remarque :

Les programmes en pouces ne peuvent pas être utilisés avec la commande métrique (et vice versa).

### Table d'unités

Mesures de longueur en pouces			
<b>pieds <sup>°)</sup></b>	pouce	mm	m
<b>1</b>	12	304,5	0,304
<b>pouce <sup>°)</sup></b>	pieds	mm	m
<b>1</b>	0,83	25,4	0,0254

Mesures de longueur métrique			
<b>m</b>	mm	pouce	pieds
<b>1</b>	1000	39,37008	3,28084
<b>mm</b>	m	pouce	pieds
<b>1</b>	0,001	0,0393701	0,0032808

\*) **pieds** : seulement à vitesse de coupe constante

°) **pouce** : Entrée standard






## Perçage

- Centrage G1000
- Perçage G1001
- Taraudage G1002
- Alésage à l'alésoir G1003
- Alésage G1004




## Centrage G1000

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

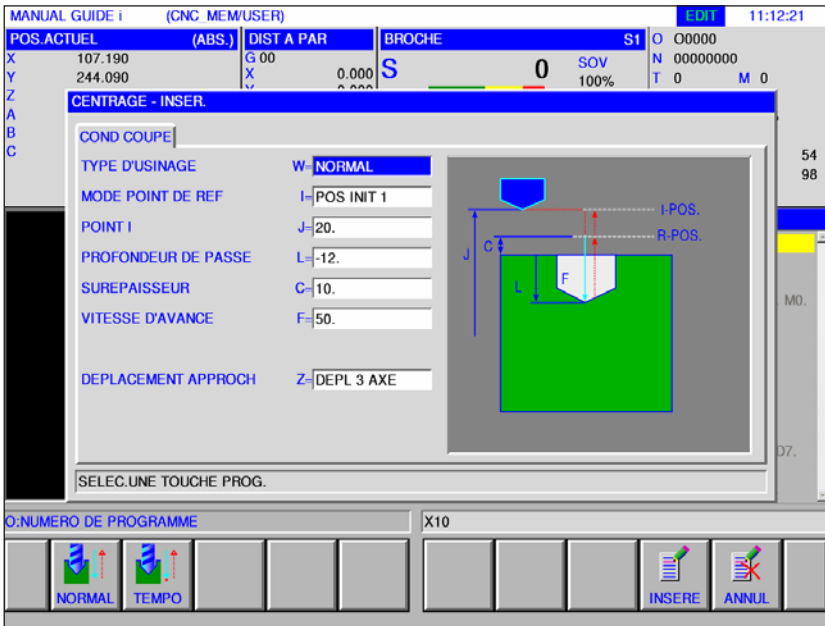

Commande d'usage		
Elément de données		Signification
W	Type d'usinage	<ul style="list-style-type: none"> <li>[NORMAL] : Sans temporisation. (Valeur initiale).</li> <li>[TEMPO] : Avec temporisation.</li> </ul>
I	Mode de retrait	<ul style="list-style-type: none"> <li>[INIT-1] : Lors du déplacement entre les alésages, le retour s'effectue au point de référence R. A la fin, le retour s'effectue au point I. (Valeur initiale).</li> <li>[INIT-2] : Tous les mouvements entre les alésages, y compris le dernier retour, s'effectuent sous forme de retour au point I.</li> <li>[REF.] : Tous les mouvements entre les alésages, y compris le dernier retour, s'effectuent sous forme de retour au point R.</li> </ul>
J	Distance de sécurité 1 (NVP)	Coordonnées du point I.
L	Profondeur d'alésage (base de référence)	Profondeur d'alésage (valeur du rayon, valeur négative)
C	Distance de sécurité (base de référence)	Distance entre la surface de la pièce et la position R (valeur du rayon, valeur positive).
F	Vitesse d'avance	Vitesse d'avance (valeur positive)
P*	Temporisation	Temporisation au fond de l'alésage. Si celle-ci est supprimée, 0 est accepté. (En secondes, valeur positive)
Z	Mouvement de démarrage	<ul style="list-style-type: none"> <li>[3 AXES] : L'outil se déplace de la position actuelle au point de départ d'usinage en mode synchrone à 3 axes.</li> </ul>

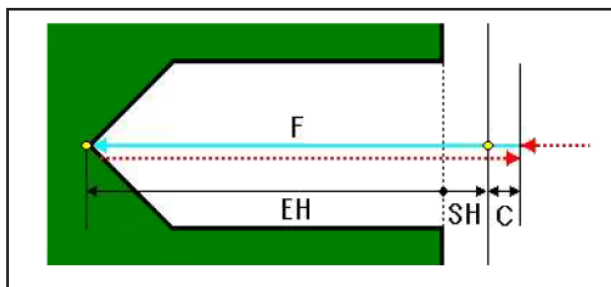
*Trajet d'outil***Description du cycle**

- 1 L'outil se déplace en marche rapide en position « Position au début de l'usinage + mesure de la distance (C) ».
- 2 L'outil se déplace à vitesse d'avance (F) en position de fin d'usinage.
- 3 L'outil se déplace en marche rapide en position « Position au début de l'usinage + mesure de la distance (C) ».



## Perçage G1001


Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

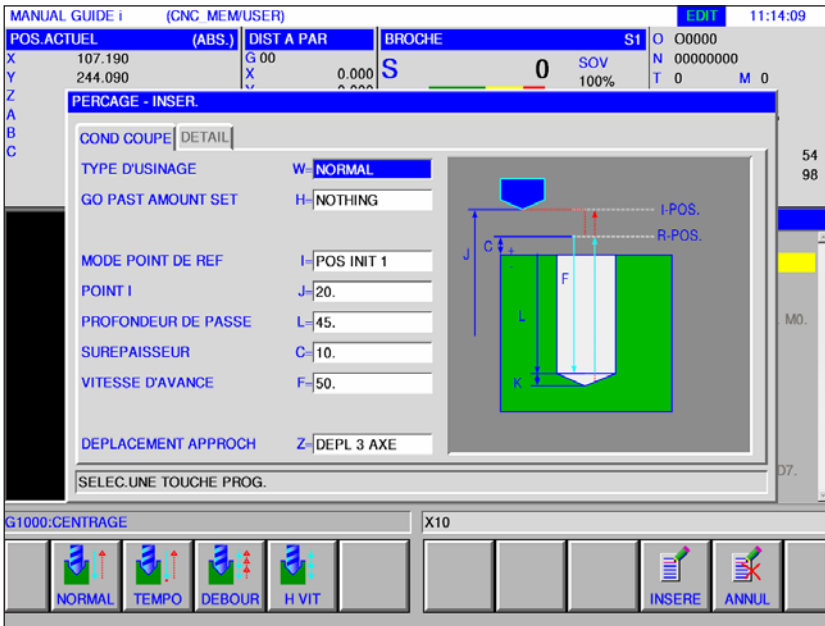

Commande d'usinage		
Elément de données		Signification
W	Type d'usinage	<ul style="list-style-type: none"> <li>[NORMAL] : Sans temporisation. (Valeur initiale).</li> <li>[TEMPO] : Avec temporisation.</li> <li>[DEBOUR] : Perçage profond.</li> <li>[H VIT] : Avec temporisation.</li> </ul>
H	Réglage de l'amplitude de la course	<ul style="list-style-type: none"> <li>[NOTHIN] : Profondeur d'alésage par rapport à la tige de l'outil</li> <li>[SETTING] : Profondeur d'alésage par rapport à la pointe de l'outil</li> </ul> Pour le paramètre [SETTING], les paramètres U,V,K et la touche de fonction [CALC] sont disponibles sous Détails.
Q*	Profondeur de la course (INCR+)	Profondeur de coupe effectuée par coupe (valeur du rayon, valeur positive). Seulement pour les alésages profonds et les brise copeaux.
I	Mode de retrait	<ul style="list-style-type: none"> <li>[INIT 1] : Lors du déplacement entre les alésages, le retour s'effectue au point de référence R. A la fin, le retour s'effectue au point I. (Valeur initiale).</li> <li>[INIT 2] : Tous les mouvements entre les alésages, y compris le dernier retour, s'effectuent sous forme de retour au point I.</li> <li>[REF] : Tous les mouvements entre les alésages, y compris le dernier retour, s'effectuent sous forme de retour au point R.</li> </ul>
J	Distance de sécurité 1 (NVP)	Coordonnées du point I.
L	Profondeur d'alésage (base de référence)	Profondeur d'alésage (valeur du rayon, valeur négative).
C	Distance de sécurité (base de référence)	Distance entre la surface de la pièce et la position R (valeur du rayon, valeur positive).
F	Vitesse d'avance	Vitesse d'avance (valeur positive).

Commande d'usinage		
Élément de données		Signification
P*	Temporisation	Temporisation au fond de l'alésage. Si celle-ci est supprimée, 0 est accepté. (En secondes, valeur positive) Seulement avec le type d'usinage [TEMPO].
Z	Mouvement de démarrage	• [3 AXES] : L'outil se déplace de la position actuelle au point de départ d'usinage en mode synchrone à 3 axes.


Détail		
Élément de données		Signification
A*	Profondeur de coupe initiale	Pour la profondeur de coupe initiale A, l'avance initiale S s'applique
S*	Avance initiale	Vitesse d'avance au démarrage
D*	Profondeur de coupe finale	Pour la profondeur de coupe finale D, l'avance finale E s'applique
E*	Avance finale	Vitesse d'avance à la fin
U	Diamètre de l'outil	Entrée du diamètre de l'outil
V	Angle de coupe	Entrée de l'angle de coupe
K	Trop-plein (INCR+)	Entrée du trop-plein

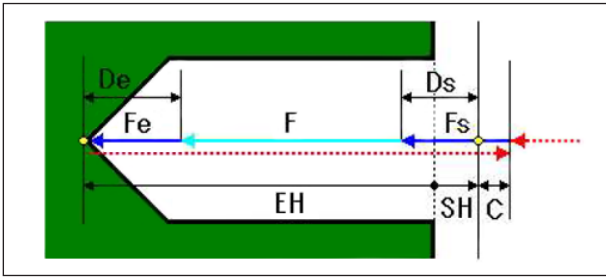

Trajet d'outil

**Description du cycle : avec / sans temporisation**


- 1 L'outil se déplace en marche rapide en position « Position au début de l'usinage + mesure de la distance (C) ».
- 2 L'outil se déplace à vitesse d'avance (F) en position de fin d'usinage.
- 3 L'outil se déplace en marche rapide en position « Position au début de l'usinage + mesure de la distance (C) ».

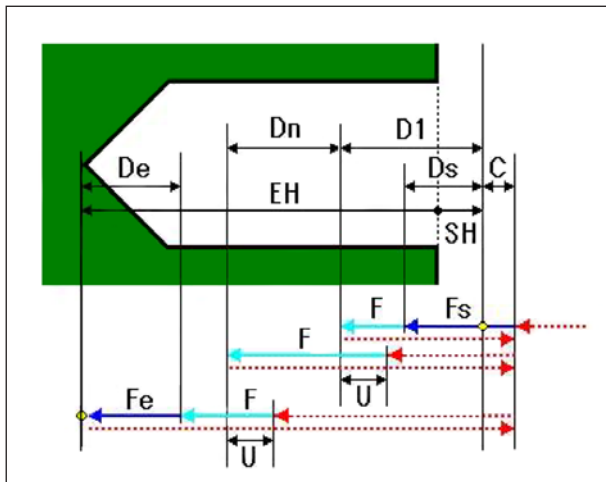

Trajet d'outil

**Description du cycle : Perçage profond**

- 1 L'outil se déplace en marche rapide en position « Position au début de l'usinage + mesure de la distance (C) ».
- 2 L'outil se déplace à vitesse d'avance (F) en position « Position au début de l'usinage - Profondeur de la première coupe (D1) ».
- 3 L'outil se déplace en marche rapide en position « Position au début de l'usinage + mesure de la distance (C) ».
- 4 L'outil se déplace en marche rapide en position « Position de fin d'usinage de la coupe précédente + distance de retrait (U) ».
- 5 L'outil se déplace à vitesse d'avance (F) en position « Position de fin d'usinage de la coupe précédente - Compensation à vitesse d'avance (F) de la profondeur de coupe (Dn) ».
- 6 Les étapes <3> à <5> se répètent jusqu'à ce que la position de fin d'usinage soit atteinte.
- 7 L'outil se déplace en marche rapide en position « Position au début de l'usinage + mesure de la distance (C) ».

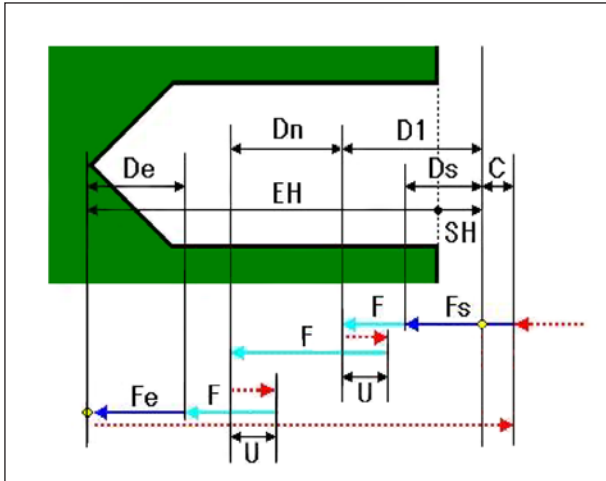

Trajet d'outil


**Description du cycle : Brise copeaux**

- 1 L'outil se déplace en marche rapide en position « Position au début de l'usinage + mesure de la distance (C) ».
- 2 L'outil se déplace à vitesse d'avance (F) en position « Position au début de l'usinage - Profondeur de la première coupe (D1) ».
- 3 L'outil se déplace en marche rapide en position « Position actuelle + distance de retrait (U) ».
- 4 L'outil se déplace à vitesse d'avance (F) en position « Position de fin d'usinage de la coupe précédente - Compensation à vitesse d'avance (F) de la profondeur de coupe (Dn) ».
- 5 Les étapes <3> et <4> se répètent jusqu'à ce que la position de fin d'usinage soit atteinte.
- 6 L'outil se déplace en marche rapide en position « Position au début de l'usinage + mesure de la distance (C) ».




## Taraudage G1002

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

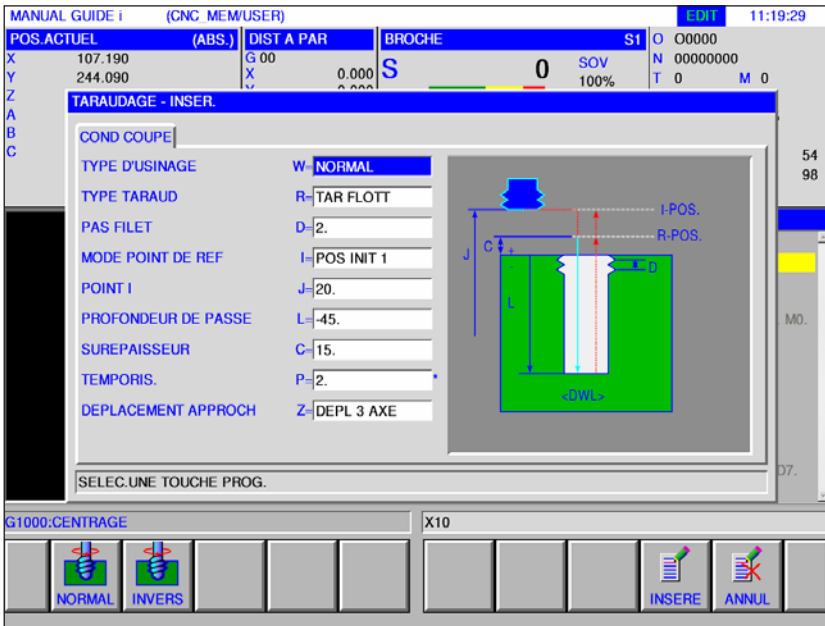

Commande d'usinage		
Elément de données		Signification
W	Type d'usinage	<ul style="list-style-type: none"> <li>[NORMAL] : Taraudage dans le sens horaire.</li> <li>[INVERS] : Taraudage dans le sens antihoraire.</li> </ul>
R	Type de filetage	<ul style="list-style-type: none"> <li>[FLOTT] : Taraudage avec mandrin de compensation.</li> <li>[RIGIDE] : Taraudage sans mandrin de compensation.</li> </ul>
D	Pas de filetage	Pas du taraud (valeur du rayon, valeur positive).
I	Mode de retrait	<ul style="list-style-type: none"> <li>[INIT 1] : Lors du déplacement entre les alésages, le retour s'effectue au point de référence R. A la fin, le retour s'effectue au point I. (Valeur initiale).</li> <li>[INIT 2] : Tous les mouvements entre les alésages, y compris le dernier retour, s'effectuent sous forme de retour au point I.</li> <li>[REF] : Tous les mouvements entre les alésages, y compris le dernier retour, s'effectuent sous forme de retour au point R.</li> </ul>
J	Distance de sécurité 1 (NVP)	Coordonnées du point I.
L	Profondeur d'alésage (base de référence)	Profondeur d'alésage (valeur du rayon, valeur négative).
C	Distance de sécurité (base de référence)	Distance entre la surface de la pièce et la position R (valeur du rayon, valeur positive).
P*	Temporisation	Temporisation au fond de l'alésage. Si celle-ci est supprimée, 0 accepté. (En secondes, valeur positive)
Z	Mouvement de démarrage	<ul style="list-style-type: none"> <li>[3 AXES] : L'outil se déplace de la position actuelle au point de départ d'usinage en mode synchrone à 3 axes.</li> </ul>



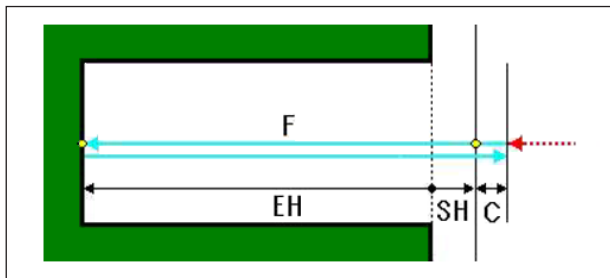

Trajet d'outil


#### Description du cycle :

- 1 L'outil se déplace en marche rapide en position « Position au début de l'usinage + mesure de la distance (C) ».
- 2 L'outil se déplace à vitesse d'avance (F) en position de fin d'usinage.
- 3 Arrêter la broche.
- 4 La broche tourne dans le sens inverse de rotation.
- 5 L'outil se déplace à vitesse d'avance (F) en position « Position au début de l'usinage + mesure de la distance (C) ».
- 6 La broche passe à la direction normale de rotation.




## Alésage à l'alésoir G1003

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

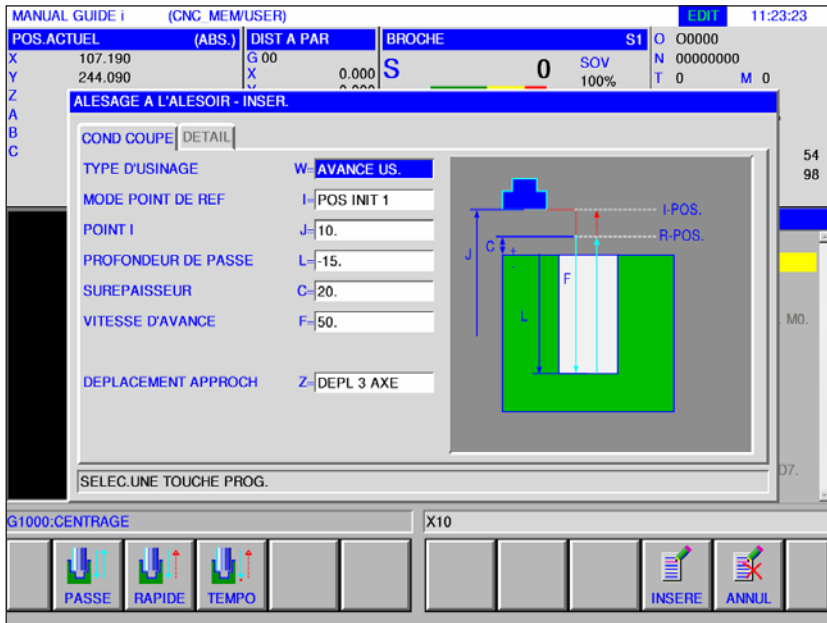

Commande d'usinage		
Elément de données		Signification
W	Type d'usinage	<ul style="list-style-type: none"> <li>[PASSE] : L'outil est retiré du fond de l'alésage à vitesse d'avance.</li> <li>[RAPIDE] : L'outil est retiré du fond du trou en marche rapide.</li> <li>[TEMPO.] : Après le séjour au fond de l'alésage, l'outil est retiré à vitesse d'avance.</li> </ul>
I	Mode de retrait	<ul style="list-style-type: none"> <li>[INIT 1] : Lors du déplacement entre les alésages, le retour s'effectue au point de référence R. A la fin, le retour s'effectue au point I. (Valeur initiale).</li> <li>[INIT 2] : Tous les mouvements entre les alésages, y compris le dernier retour, s'effectuent sous forme de retour au point I.</li> <li>[REF] : Tous les mouvements entre les alésages, y compris le dernier retour, s'effectuent sous forme de retour au point R.</li> </ul>
J	Distance de sécurité 1 (NVP)	Coordonnées du point I.
L	Profondeur d'alésage (base de référence)	Profondeur d'alésage (valeur du rayon, valeur négative).
C	Distance de sécurité (base de référence)	Distance entre la surface de la pièce et la position R (valeur du rayon, valeur positive).
F	Vitesse d'avance	Vitesse d'avance (valeur positive)
P*	Temporisation	Temporisation au fond de l'alésage. Si celle-ci est supprimée, 0 accepté. (En secondes, valeur positive). Seulement avec le type d'usinage [TEMPO].
Z	Mouvement de démarrage	<ul style="list-style-type: none"> <li>[3 AXES] : L'outil se déplace de la position actuelle au point de départ d'usinage en mode synchrone à 3 axes.</li> </ul>

Détail		
Elément de données		Signification
A*	Profondeur de coupe initiale	Pour la profondeur de coupe initiale A, l'avance initiale S s'applique
S*	Avance initiale	Vitesse d'avance au démarrage
D*	Profondeur de coupe finale	Pour la profondeur de coupe finale D, l'avance finale E s'applique
E*	Avance finale	Vitesse d'avance à la fin

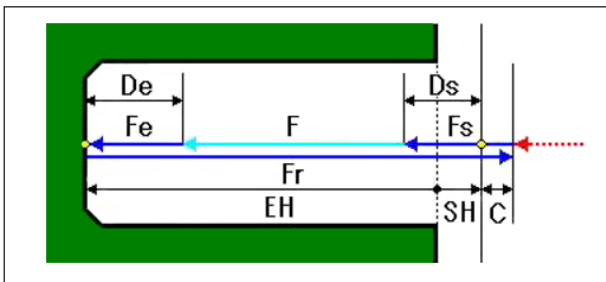


Trajet d'outil

**Description du cycle :**

- 1 L'outil se déplace en marche rapide en position « Position au début de l'usinage + mesure de la distance (C) ».
- 2 L'outil se déplace à vitesse d'avance (F) en position de fin d'usinage.
- 3 Arrêter la broche.
- 4 La broche tourne dans le sens inverse de rotation.
- 5 L'outil se déplace à vitesse d'avance (F) en position « Position au début de l'usinage + mesure de la distance (C) ».
- 6 La broche passe à la direction normale de rotation.




## Alésage G1004

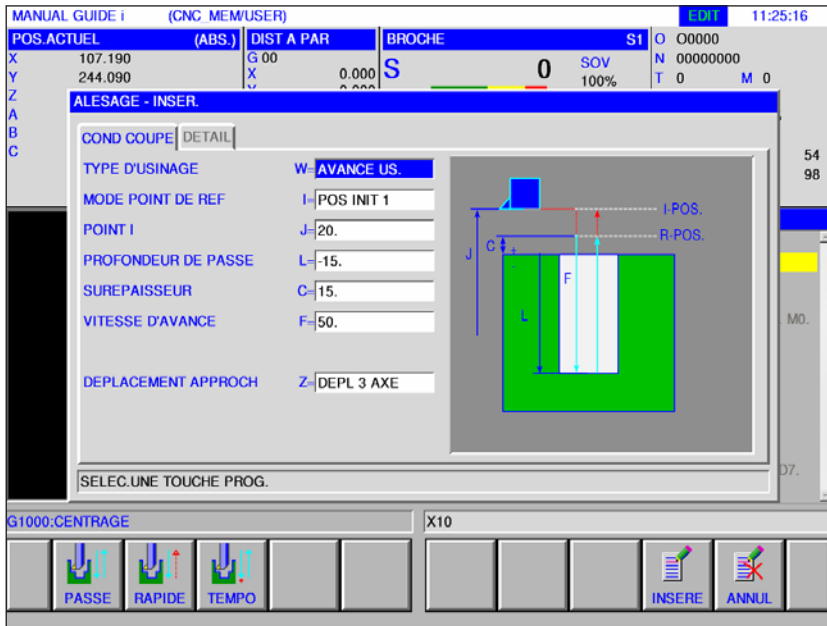

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

Commande d'usinage		
Elément de données		Signification
W	Type d'usinage	<ul style="list-style-type: none"> <li>[PASS] : L'outil est retiré du fond de l'alésage à vitesse d'avance.</li> <li>[RAPIDE] : L'outil est retiré du fond du trou en marche rapide.</li> <li>[TEMPO] : Après le séjour au fond de l'alésage, l'outil est retiré à vitesse d'avance.</li> </ul>
I	Mode de retrait	<ul style="list-style-type: none"> <li>[INIT 1] : Lors du déplacement entre les alésages, le retour s'effectue au point de référence R. A la fin, le retour s'effectue au point I. (Valeur initiale).</li> <li>[INIT 2] : Tous les mouvements entre les alésages, y compris le dernier retour, s'effectuent sous forme de retour au point I.</li> <li>[REF] : Tous les mouvements entre les alésages, y compris le dernier retour, s'effectuent sous forme de retour au point R.</li> </ul>
J	Distance de sécurité 1 (NVP)	Coordonnées du point I.
L	Profondeur d'alésage (base de référence)	Profondeur d'alésage (valeur du rayon, valeur négative).
C	Distance de sécurité (base de référence)	Distance entre la surface de la pièce et la position R (valeur du rayon, valeur positive).
F	Vitesse d'avance	Vitesse d'avance (valeur positive)
P*	Temporisation	Temporisation au fond de l'alésage. Si celle-ci est supprimée, 0 accepté. (En secondes, valeur positive). Seulement avec le type d'usinage [TEMPO].
Z	Mouvement de démarrage	<ul style="list-style-type: none"> <li>[3 AXES] : L'outil se déplace de la position actuelle au point de départ d'usinage en mode synchrone à 3 axes.</li> </ul>

Détail		
Élément de données		Signification
A*	Profondeur de coupe initiale	Pour la profondeur de coupe initiale A, l'avance initiale S s'applique
S*	Avance initiale	Vitesse d'avance au démarrage
D*	Profondeur de coupe finale	Pour la profondeur de coupe finale D, l'avance finale E s'applique
E*	Avance finale	Vitesse d'avance à la fin

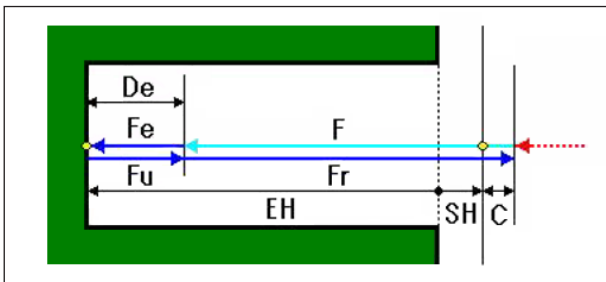


Trajet d'outil

**Description du cycle :**

 - 1 L'outil se déplace en marche rapide en position « Position au début de l'usinage + mesure de la distance (C) ».
- 2 L'outil se déplace à vitesse d'avance (F) en position de fin d'usinage.
- 3 L'outil se déplace à vitesse de retrait (Fr) en position « Position au début de l'usinage + mesure de la distance (C) ».






## Dressage

- Dressage (ébauche) G1020
- Dressage ( finition) G1021



## Dressage (ébauche) G1020


Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

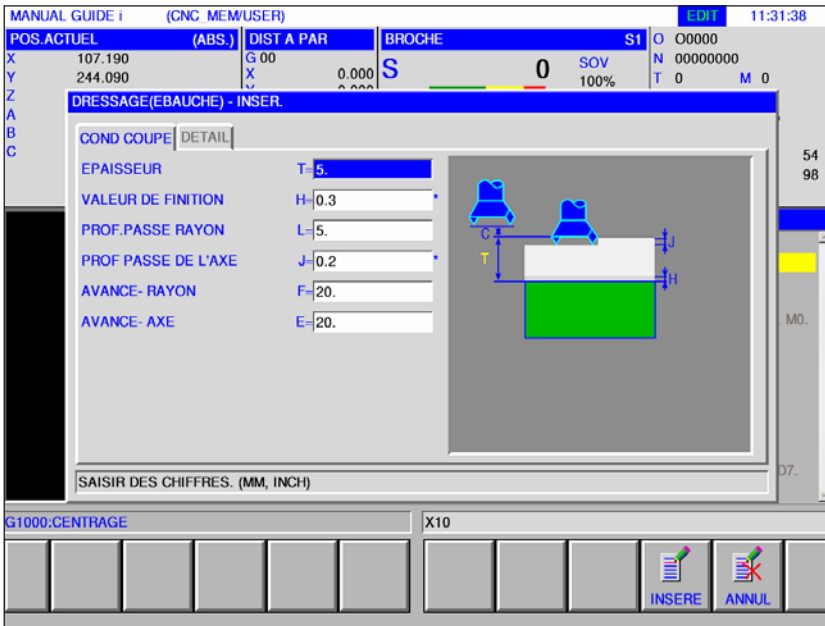

Commande d'usage		
Elément de données	Signification	
T	Métré de l'ébauche	Diamètre de la fraise en bout
H*	Surépaisseur de finition	Surépaisseur de finition lors du dressage.
L	Côté de la profondeur de passe	Profondeur de coupe dans la direction radiale de l'outil vers la trajectoire de coupe suivante.
J*	Profondeur de la profondeur de passe	Profondeur de coupe dans la direction de l'axe de l'outil par opération de coupe.
F	Avance XY	Vitesse d'avance lors de la coupe dans la direction radiale de l'outil.
E	Profondeur du mouvement d'approche	Vitesse d'avance lors de la coupe dans la direction de l'axe de l'outil.




Détail		
Élément de données		Signification
I	1. Enlèvement de copeaux	La valeur du potentiomètre d'avance pour la première coupe est clairement délimitée avec 100 % et ne peut pas être modifiée.
W	Méthode d'usinage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [SEUL] : La coupe dans la direction radiale de l'outil se fait toujours dans la même direction.</li> <li>• [ZIGZAG] : La coupe dans la direction radiale de l'outil se fait en avant et en arrière.</li> </ul>
P	Méthode d'avance de trajectoire	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [TIRER] : Retour au point R avant le positionnement au point de départ de la trajectoire de coupe suivante (dans la direction de l'axe de l'outil).</li> <li>• [GARDER] : Positionnement direct du point de départ de la trajectoire de coupe suivante son retour au point R.</li> </ul> Uniquement si méthode d'usinage [ZIGZAG]
V	Avance à l'extérieur	Vitesse de déplacement avec laquelle l'outil se déplace au point de départ de la trajectoire de coupe suivante. Si la vitesse d'avance est réglée sur 0, l'outil se déplace en marche rapide. Uniquement si méthode d'usinage [ZIGZAG]
C	Distance de sécurité Z	Distance entre la surface de l'ébauche à usiner et le point de départ de l'usinage (point R) dans la direction de l'axe de l'outil (valeur du rayon).
M	Distance de sécurité XY	Distance entre l'extrémité de la pièce usinée et l'extrémité de la pièce en position de retrait (valeur du rayon).
A	Sens d'usinage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [DROITE] : La coupe s'effectue vers la droite comme représenté sur le croquis. Si les deux directions sont sélectionnées, la coupe est réalisée vers la droite dans la première trajectoire de coupe.</li> <li>• [GAUCHE] : La coupe s'effectue vers la gauche comme représenté sur le croquis. Si les deux directions sont sélectionnées, la coupe est réalisée vers la gauche dans la première trajectoire de coupe.</li> <li>• [HAUT] : La coupe s'effectue vers le haut comme représenté sur le croquis. Si les deux directions sont sélectionnées, la coupe est réalisée vers le haut dans la première trajectoire de coupe.</li> <li>• [BAS] : La coupe s'effectue vers le bas comme représenté sur le croquis. Si les deux directions sont sélectionnées, la coupe est réalisée vers le bas dans la première trajectoire de coupe.</li> </ul> La direction de coupe réelle est déterminée par l'axe de coordonnées qui est représenté sur le schéma.
B	Direction de décalage de l'usinage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [DROITE] : La coupe s'effectue vers la droite pendant le changement entre deux trajectoires de coupe, comme représenté sur le croquis.</li> <li>• [GAUCHE] : La coupe s'effectue vers la gauche pendant le changement entre deux trajectoires de coupe, comme représenté sur le croquis.</li> <li>• [HAUT] : La coupe s'effectue vers le haut pendant le changement entre deux trajectoires de coupe, comme représenté sur le croquis.</li> <li>• [BAS] : La coupe s'effectue vers le bas pendant le changement entre deux trajectoires de coupe, comme représenté sur le croquis.</li> </ul> La direction de coupe réelle est déterminée par l'axe de coordonnées qui est représenté sur le schéma.
Z	Mouvement de démarrage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [3 AXES] : L'outil se déplace de la position actuelle au point de départ d'usinage en mode synchrone à 3 axes.</li> </ul>

 

## Dressage (finition) G1021


Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

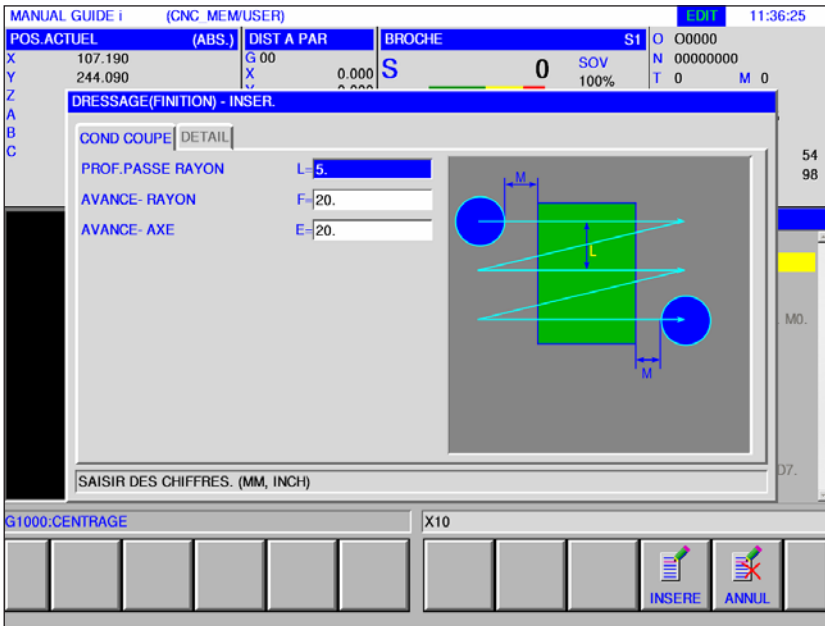

Commande d'usage		
Elément de données	Signification	
L	Côté de la profondeur de passe	Profondeur de coupe dans la direction radiale de l'outil vers la trajectoire de coupe suivante.
F	Avance XY	Vitesse d'avance lors de la coupe dans la direction radiale de l'outil.
E	Profondeur du mouvement d'approche	Vitesse d'avance lors de la coupe dans la direction de l'axe de l'outil.

Détail		
Élément de données		Signification
W	Méthode d'usinage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [SEUL] : La coupe dans la direction radiale de l'outil se fait toujours dans la même direction.</li> <li>• [ZIGZAG] : La coupe dans la direction radiale de l'outil se fait en avant et en arrière.</li> </ul>
P	Méthode d'avance de trajectoire	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [TIRER] : Retour au point R avant le positionnement au point de départ de la trajectoire de coupe suivante (dans la direction de l'axe de l'outil).</li> <li>• [GARDER] : Positionnement direct du point de départ de la trajectoire de coupe suivante son retour au point R. Uniquement si méthode d'usinage [ZIGZAG]</li> </ul>
V	Avance à l'extérieur	Vitesse de déplacement avec laquelle l'outil se déplace au point de départ de la trajectoire de coupe suivante. Si la vitesse d'avance est réglée sur 0, l'outil se déplace en marche rapide. Uniquement si méthode d'usinage [ZIGZAG]
C	Distance de sécurité Z	Distance entre la surface de l'ébauche à usiner et le point de départ de l'usinage (point R) dans la direction de l'axe de l'outil (valeur du rayon).
M	Distance de sécurité XY	Distance entre l'extrémité de la pièce usinée et l'extrémité de la pièce en position de retrait (valeur du rayon).
A	Sens d'usinage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [DROITE] : La coupe s'effectue vers la droite comme représenté sur le croquis. Si les deux directions sont sélectionnées, la coupe est réalisée vers la droite dans la première trajectoire de coupe.</li> <li>• [GAUCHE] : La coupe s'effectue vers la gauche comme représenté sur le croquis. Si les deux directions sont sélectionnées, la coupe est réalisée vers la gauche dans la première trajectoire de coupe.</li> <li>• [HAUT] : La coupe s'effectue vers le haut comme représenté sur le croquis. Si les deux directions sont sélectionnées, la coupe est réalisée vers le haut dans la première trajectoire de coupe.</li> <li>• [BAS] : La coupe s'effectue vers le bas comme représenté sur le croquis. Si les deux directions sont sélectionnées, la coupe est réalisée vers le bas dans la première trajectoire de coupe.</li> </ul> <p>La direction de coupe réelle est déterminée par l'axe de coordonnées qui est représenté sur le schéma.</p>
B	Direction de décalage de l'usinage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [DROITE] : La coupe s'effectue vers la droite pendant le changement entre deux trajectoires de coupe, comme représenté sur le croquis.</li> <li>• [GAUCHE] : La coupe s'effectue vers la gauche pendant le changement entre deux trajectoires de coupe, comme représenté sur le croquis.</li> <li>• [HAUT] : La coupe s'effectue vers le haut pendant le changement entre deux trajectoires de coupe, comme représenté sur le croquis.</li> <li>• [BAS] : La coupe s'effectue vers le bas pendant le changement entre deux trajectoires de coupe, comme représenté sur le croquis.</li> </ul> <p>La direction de coupe réelle est déterminée par l'axe de coordonnées qui est représenté sur le schéma.</p>
Z	Mouvement de démarrage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [3 AXES] : L'outil se déplace de la position actuelle au point de départ d'usinage en mode synchrone à 3 axes.</li> </ul>



 


## Contournage

- Contournage paroi extérieure (ébauche) G1060
- Contournage paroi extérieure ( finition du fond) G1061
- Contournage paroi extérieure ( finition des cotes) G1062
- Contournage paroi extérieure (chanfrein) G1063
- Contournage paroi intérieure (ébauche) G1064
- Contournage paroi intérieure ( finition du fond) G1065
- Contournage paroi intérieure ( finition des cotes) G1066
- Contournage paroi intérieure (chanfrein) G1067
- Contournage partiel (ébauche) G1068
- Contournage partiel ( finition du fond) G1069
- Contournage partiel ( finition des cotes) G1070
- Contournage partiel (chanfrein) G1071




## Contournage paroi extérieure (ébauche) G1060

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

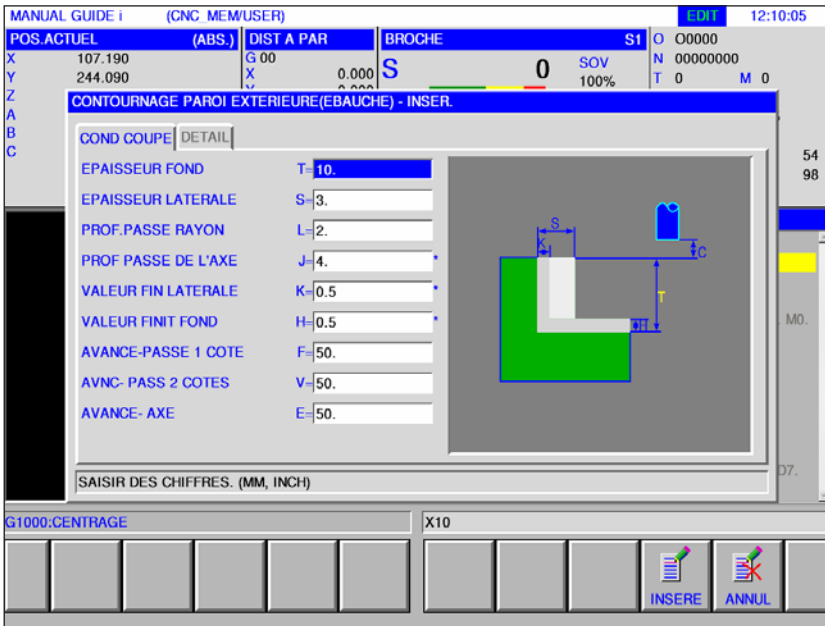

Commande d'usage		
Elément de données		Signification
T	Surépaisseur de l'ébauche fond	Surépaisseur de finition au niveau du fond lors de l'usinage des surfaces latérales (valeur du rayon, valeur positive).
S	Surépaisseur de l'ébauche côté	Surépaisseur d'usinage des surfaces latérales (valeur du rayon, valeur positive).
L	Côté de la profondeur de passe	Profondeur de coupe par opération d'usinage des surfaces latérales (dans la direction radiale de l'outil) (valeur du rayon, valeur positive).
J*	Profondeur de la profondeur de passe	Profondeur de coupe dans la direction de l'axe de l'outil par opération de coupe (valeur du rayon, valeur positive). La norme est (surépaisseur d'usinage au niveau du fond - surépaisseur de finition au niveau du fond).
K*	Surépaisseur de finition côté	Surépaisseur de finition sur la surface latérale. L'ébauche est considérée comme 0 degré. (valeur du rayon, valeur positive).
H*	Surépaisseur de finition fond	Surépaisseur de finition au niveau du fond lors de l'usinage des surfaces latérales. L'ébauche est considérée comme 0 degré. (valeur du rayon, valeur positive).
F	Avance coupe partielle	Vitesse d'avance lors de la coupe avec un seul côté de l'arête de coupe d'une fraise à queue cylindrique Avec cette vitesse d'avance, la coupe s'effectue en processus de retrait et sur la surface latérale, sauf lors de l'amorçage de la coupe.
V	Avance section complète	Vitesse d'avance lors de la coupe avec la partie frontale d'une fraise aqueuse cylindrique. La vitesse d'avance est utilisée pour l'amorçage de la coupe.
E	Profondeur du mouvement d'approche	Vitesse d'avance lors de la coupe dans la direction de l'axe de l'outil vers le fond lors de l'usinage de surfaces latérales.

Détail		
Elément de données		Signification
M	1. Enlèvement de copeaux	La valeur du potentiomètre d'avance pour la première coupe est clairement délimitée avec 100 % et ne peut pas être modifiée.
W	En opposition / en avalant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [PASS H] : L'usinage est effectué par fraisage en opposition, l'outil tournant dans le sens horaire.</li> <li>• [PASS B] : L'usinage est effectué par fraisage en avalant, l'outil tournant dans le sens antihoraire.</li> </ul>
C	Distance de sécurité Z	Distance entre la surface de l'ébauche à usiner et le point de départ de l'usinage (point R) dans la direction de l'axe de l'outil (valeur du rayon).
P	Type d'approche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ARC] : Le démarrage au niveau de la surface latérale a lieu sous la forme d'un arc.</li> <li>• [TANGEN] : Le démarrage au niveau de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite tangentielle au premier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> <li>• [VERTIC] : Le démarrage au niveau de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite perpendiculaire au premier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> </ul>
R	Rayon d'approche / section d'approche	Rayon, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. Longueur d'une droite lorsque [TANGEN] ou [VERTIC] est spécifié. (valeur du rayon, valeur positive).
A*	Angle d'approche	Angle moyen de l'arc, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. La valeur par défaut est 90 degrés. (valeur positive)
Q	Type de départ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ARC] : Le retrait de la surface latérale a lieu sous la forme d'un arc.</li> <li>• [TANGEN] : Le retrait de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite tangentielle au dernier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> <li>• [VERTIC] : Le retrait de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite perpendiculaire au dernier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> </ul>
X	Rayon de départ / section de départ	Rayon, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. Longueur d'une droite lorsque [TANGEN] ou [VERTIC] est spécifié. (valeur du rayon, valeur positive).
Y*	Angle de départ	Angle moyen de l'arc, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. La valeur par défaut est 90 degrés. (valeur positive).
Z	Mouvement de démarrage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [3 AXES] : L'outil se déplace de la position actuelle au point de départ d'usinage en mode synchrone à 3 axes.</li> </ul>

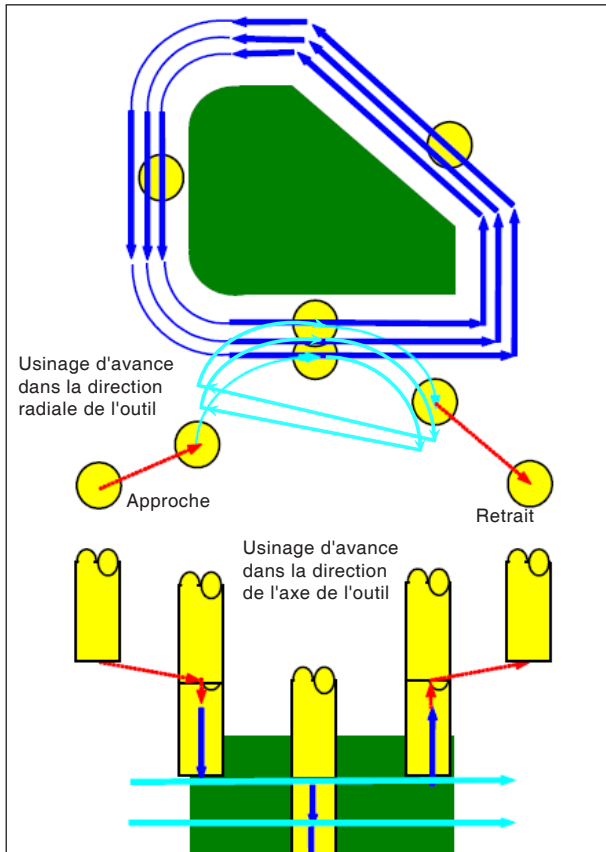

Trajet d'outil G1060, G1064, G1068

### Description du cycle pour G1060, G1064 et G1068 :


Le contour de la surface latérale du profil d'usinage est éliminé. Le trajet d'outil suivant est créé.

- 1 L'outil se déplace au point de départ du démarrage ci-dessus.
- 2 L'outil se déplace à la hauteur de la surface d'usinage.
- 3 L'outil coupe le long du contour de la surface latérale du profil d'usinage.

L'outil coupe par usinage d'avance dans la direction radiale de l'outil jusqu'à ce que la surépaisseur d'usinage dans la direction radiale de l'outil soit éliminée.

- 4 Les étapes <2> et <3> sont répétées jusqu'à ce que la surépaisseur d'usinage dans la direction de l'axe de l'outil soit éliminée.
- 5 L'outil se retire.




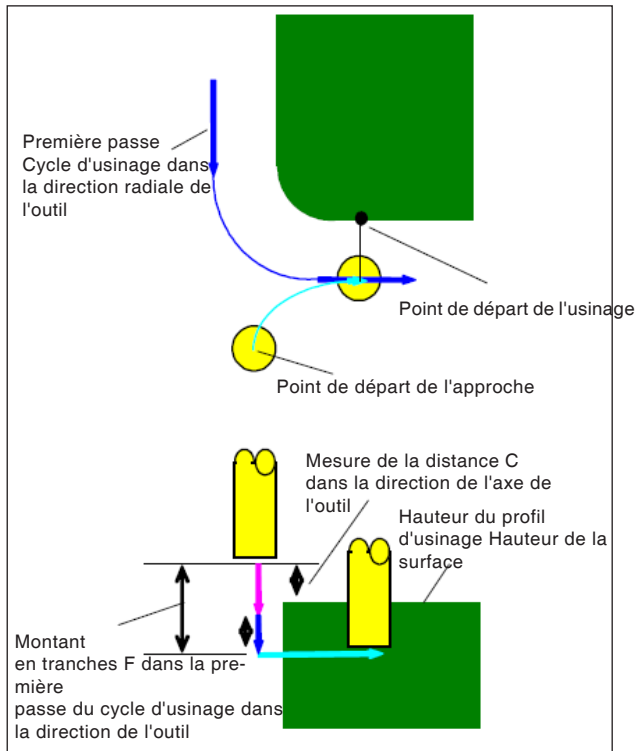

Positionnement G1060, G1064, G1068

**Description du cycle de positionnement :**

- 1 L'outil se déplace en marche rapide en position « Hauteur de la surface supérieure du profil d'usinage + mesure de la distance (C) dans la direction de l'axe de l'outil ».
- 2 L'outil se déplace en position « Quantité à couper dans le premier cycle d'usinage d'avance dans la direction de l'axe de l'outil - mesure de la distance (C) dans la direction de l'axe de l'outil », à la vitesse d'avance E spécifiée pour le déplacement dans la direction de l'axe de l'outil.
- 3 L'outil positionne le point de départ dans direction radiale de l'outil pour le premier cycle d'usinage d'avance dans la direction radiale de l'outil.

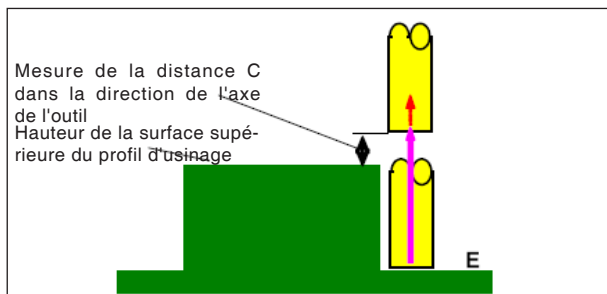


Retrait G1060, G1064, G1068

**Description du cycle retrait :**

- 1 L'outil se déplace du point final de positionnement en position « Hauteur de la surface supérieure du profil d'usinage + mesure de la distance (C) dans la direction de l'axe de l'outil » à la vitesse l'avance (E) spécifiée pour le mouvement dans la direction de l'axe de l'outil.



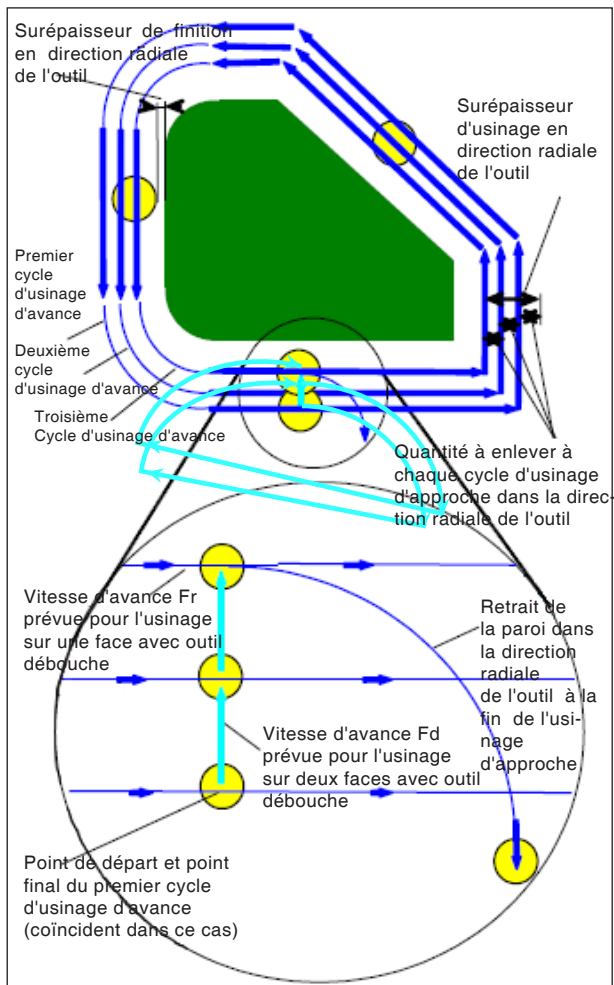

Usinage d'avance dans la direction radiale de l'outil  
 G1060, G1064, G1068

**Description du cycle orientation radiale de l'outil :**

- 1 Pour la coupe, l'outil se déplace le long du contour à partir du premier point de départ du cycle d'usinage d'avance vers le point final, à la vitesse d'avance (F) spécifiée pour l'usinage sur une face avec outil débouche.
- 2 L'outil se positionne selon la procédure suivante.

Si le point de départ de l'usinage d'avance coïncide avec le point final de l'usinage d'avance : L'outil positionne le point de départ de l'usinage d'avance suivant dans la direction normale à la vitesse d'avance (F) spécifiée pour l'usinage sur deux faces avec outil débouche.


Si le point de départ de l'usinage d'avance ne coïncide pas avec le point final de l'usinage d'avance : L'outil positionne le point de départ de l'usinage d'avance.

- 3 Pour la coupe, l'outil se déplace le long du contour à partir du profil d'usinage à la vitesse d'avance (F) spécifiée pour l'usinage sur une face avec outil débouche.
- 4 Les étapes <2> et <3> sont répétées jusqu'à ce que la surépaisseur d'usinage (surépaisseur d'usinage par direction radiale de l'outil - surépaisseur de finition) soit éliminée.
- 5 L'outil se retire.




## Contournage paroi extérieure ( finition du fond) G1061

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

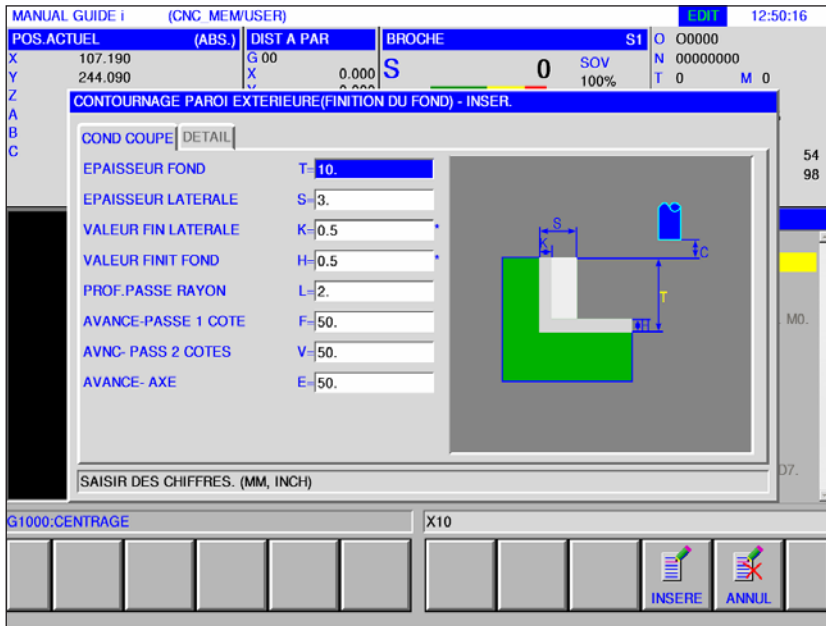

Commande d'usage		
Elément de données	Signification	
T	Surépaisseur de l'ébauche fond	Surépaisseur de finition au niveau du fond lors de l'usinage des surfaces latérales (valeur du rayon, valeur positive).
S	Surépaisseur de l'ébauche côté	Surépaisseur d'usinage des surfaces latérales (valeur du rayon, valeur positive).
K*	Surépaisseur de finition côté	Surépaisseur de finition sur la surface latérale. L'ébauche est considérée comme 0 degré. (valeur du rayon, valeur positive).
H*	Surépaisseur de finition fond	Surépaisseur de finition au niveau du fond lors de l'usinage des surfaces latérales. L'ébauche est considérée comme 0 degré. (valeur du rayon, valeur positive).
L	Côté de la profondeur de passe	Profondeur de coupe par opération d'usinage des surfaces latérales (dans la direction radiale de l'outil) (valeur du rayon, valeur positive).
F	Avance coupe partielle	Vitesse d'avance lors de la coupe avec un seul côté de l'arête de coupe d'une fraise à queue cylindrique Avec cette vitesse d'avance, la coupe s'effectue en processus de retrait et sur la surface latérale, sauf lors de l'amorçage de la coupe.
V	Avance section complète	Vitesse d'avance lors de la coupe avec la partie frontale d'une fraise aqueuse cylindrique. La vitesse d'avance est utilisée pour l'amorçage de la coupe.
E	Profondeur du mouvement d'approche	Vitesse d'avance lors de la coupe dans la direction de l'axe de l'outil vers le fond lors de l'usinage de surfaces latérales.

Détail		
Elément de données		Signification
W	En opposition / en avalant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [PASS H] : L'usinage est effectué par fraisage en opposition, l'outil tournant dans le sens horaire.</li> <li>• [PASS B] : L'usinage est effectué par fraisage en avalant, l'outil tournant dans le sens antihoraire.</li> </ul>
C	Distance de sécurité Z	Distance entre la surface de l'ébauche à usiner et le point de départ de l'usinage (point R) dans la direction de l'axe de l'outil (valeur du rayon).
P	Type d'approche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ARC] : Le démarrage au niveau de la surface latérale a lieu sous la forme d'un arc.</li> <li>• [TANGEN] : Le démarrage au niveau de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite tangentielle au premier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> <li>• [VERTIC] : Le démarrage au niveau de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite perpendiculaire au premier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> </ul>
R	Rayon d'approche / section d'approche	Rayon, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. Longueur d'une droite lorsque [TANGEN] ou [VERTIC] est spécifié. (valeur du rayon, valeur positive).
A*	Angle d'approche	Angle moyen de l'arc, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. La valeur par défaut est 90 degrés. (valeur positive)
Q	Type de départ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ARC] : Le retrait de la surface latérale a lieu sous la forme d'un arc.</li> <li>• [TANGEN] : Le retrait de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite tangentielle au dernier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> <li>• [VERTIC] : Le retrait de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite perpendiculaire au dernier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> </ul>
X	Rayon de départ / section de départ	Rayon, lorsque [ARC] est spécifié. Longueur d'une droite lorsque [TANGEN] ou [VERTIC] est spécifié. (valeur du rayon, valeur positive).
Y*	Angle de départ	Angle moyen de l'arc, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. La valeur par défaut est 90 degrés. (valeur positive).
Z	Mouvement de démarrage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [3 AXES] : L'outil se déplace de la position actuelle au point de départ d'usinage en mode synchrone à 3 axes.</li> </ul>

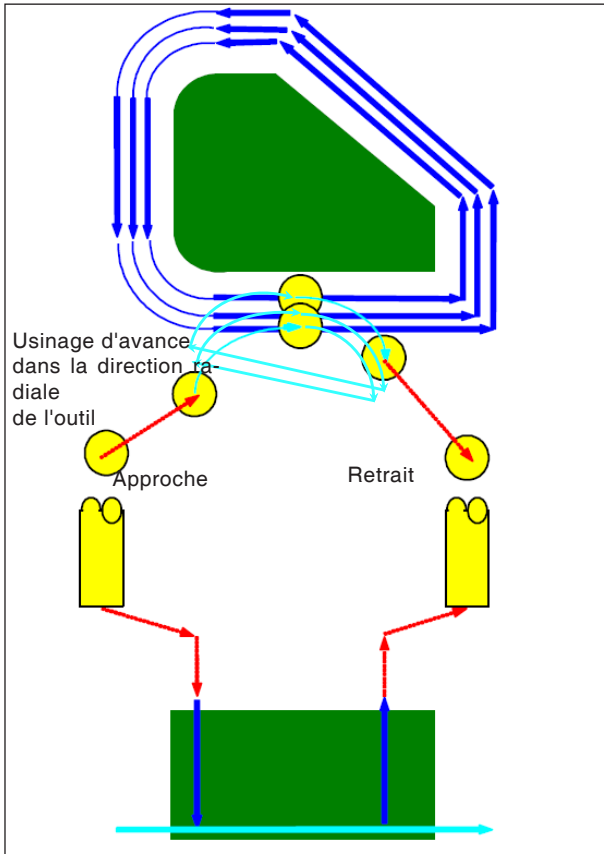

Trajet d'outil G1061, G1065, G1069


#### Description du cycle pour G1061, G1065 et G1069 :

La surface de base du contour de la surface latérale du profil d'usinage est en cours d'usinage. Le trajet d'outil suivant est créé.

- 1 L'outil se déplace au point de départ du démarrage du profil d'usinage.
- 2 L'outil se déplace à la hauteur de la surface d'usinage du profil d'usinage.
- 3 Pour la coupe, l'outil se déplace à la hauteur de la surface du contour latéral du profil d'usinage.

L'outil coupe par usinage d'avance dans la direction radiale de l'outil jusqu'à ce que la surépaisseur d'usinage dans la direction radiale de l'outil soit éliminée.


- 4 L'outil se retire.

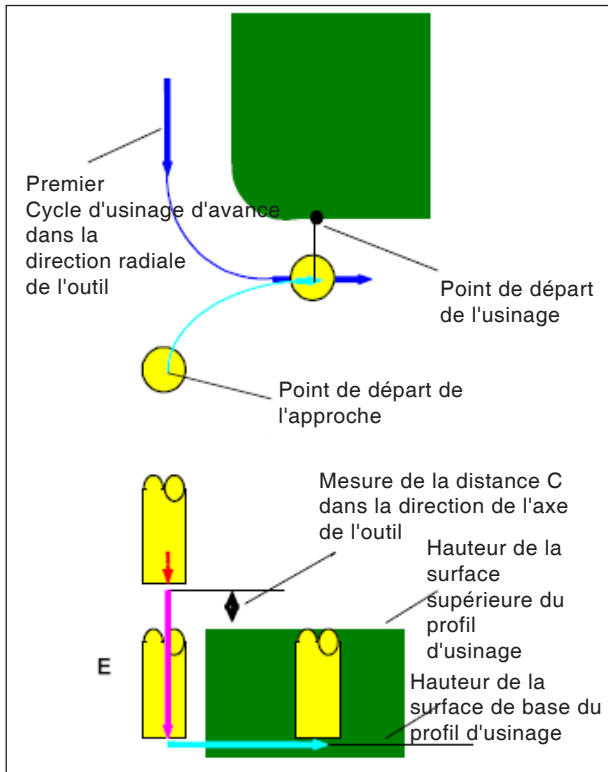

Positionnement G1061, G1065, G1069

**Description du cycle de positionnement :**

- 1 L'outil se déplace en marche rapide en position « Hauteur de la surface supérieure du profil d'usinage + mesure de la distance (C) dans la direction de l'axe de l'outil ».
- 2 L'outil se déplace en position « Surface de base du profil d'usinage + surépaisseur d'usinage ( $V_t$ ) dans la direction de l'axe de l'outil + mesure de la distance (C) dans la direction de l'axe de l'outil », à la vitesse d'avance (E) spécifiée pour le mouvement dans la direction de l'axe de l'outil.
- 3 L'outil positionne le point de départ dans direction radiale de l'outil pour le cycle d'usinage d'avance dans la direction radiale de l'outil.

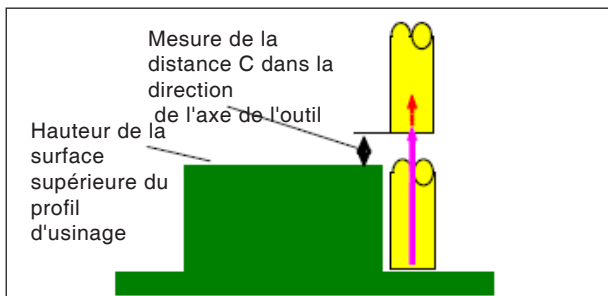

Retrait G1061, G1065, G1069

**Description du cycle retrait :**


- 1 L'outil se déplace en marche rapide du point final du démarrage en position « Hauteur de la surface supérieure du profil d'usinage + mesure de la distance (C) dans la direction de l'axe de l'outil ».

Usinage d'avance dans la direction radiale de l'outil. Ce mouvement est le même que pour l'usinage du contour (dégrossissage). Les détails portant sur l'usinage de contour (dégrossissage) figure dans les descriptions correspondantes.



## Contournage paroi extérieure ( finition des cotes) G1062


Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

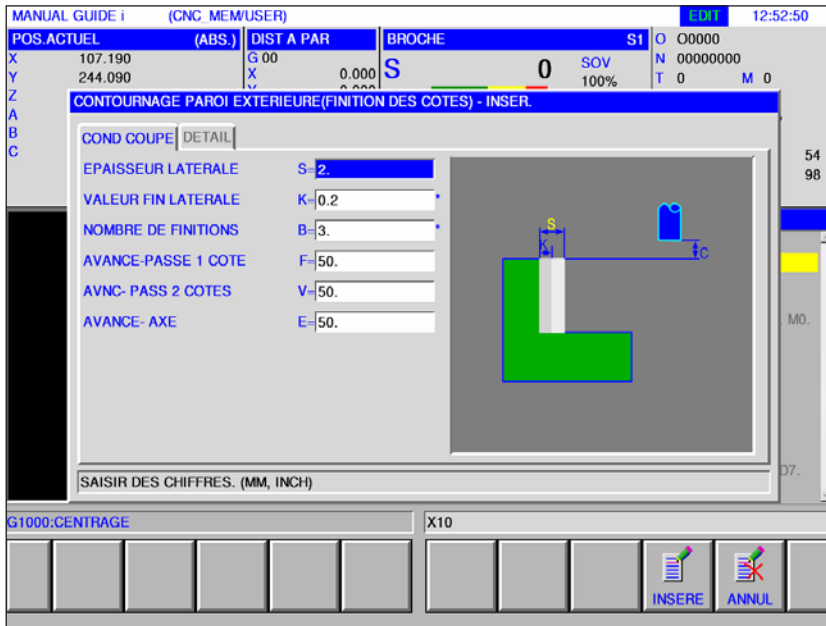

Commande d'usage		
Elément de données	Signification	
S	Surépaisseur de l'ébauche côté	Surépaisseur d'usinage des surfaces latérales (valeur du rayon, valeur positive).
K*	Surépaisseur de finition côté	Surépaisseur de finition sur la surface latérale. L'ébauche est considérée comme 0 degré. (valeur du rayon, valeur positive).
B*	Nombre de passes de finition	Nombre de coupes lors de la finition (valeur positive) profondeur par coupe = ( surépaisseur latérale) / (nombre de passes de finition)
F	Avance coupe partielle	Vitesse d'avance lors de la coupe avec un seul côté de l'arête de coupe d'une fraise à queue cylindrique Avec cette vitesse d'avance, la coupe s'effectue en processus de retrait et sur la surface latérale, sauf lors de l'amorçage de la coupe.
V	Avance section complète	Vitesse d'avance lors de la coupe avec la partie frontale d'une fraise aqueuse cylindrique. La vitesse d'avance est utilisée pour l'amorçage de la coupe.
E	Profondeur du mouvement d'approche	Vitesse d'avance lors de la coupe dans la direction de l'axe de l'outil vers le fond lors de l'usinage de surfaces latérales.



Détail		
Elément de données		Signification
W	En opposition / en avalant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [PASS H] : L'usinage est effectué par fraisage en opposition, l'outil tournant dans le sens horaire.</li> <li>• [PASS B] : L'usinage est effectué par fraisage en avalant, l'outil tournant dans le sens antihoraire.</li> </ul>
C	Distance de sécurité Z	Distance entre la surface de l'ébauche à usiner et le point de départ de l'usinage (point R) dans la direction de l'axe de l'outil (valeur du rayon).
P	Type d'approche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ARC] : Le démarrage au niveau de la surface latérale a lieu sous la forme d'un arc.</li> <li>• [TANGEN] : Le démarrage au niveau de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite tangentielle au premier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> <li>• [VERTIC] : Le démarrage au niveau de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite perpendiculaire au premier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> </ul>
R	Rayon d'approche / section d'approche	Rayon, lorsque [ARC] est spécifié. Longueur d'une droite lorsque [TANGEN] ou [VERTIC] est spécifié. (valeur du rayon, valeur positive).
A*	Angle d'approche	Angle moyen de l'arc, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. La valeur par défaut est 90 degrés. (valeur positive)
Q	Type de départ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ARC] : Le retrait de la surface latérale a lieu sous la forme d'un arc.</li> <li>• [TANGEN] : Le retrait de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite tangentielle au dernier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> <li>• [VERTIC] : Le retrait de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite perpendiculaire au dernier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> </ul>
X	Rayon de départ / section de départ	Rayon, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. Longueur d'une droite lorsque [TANGEN] ou [VERTIC] est spécifié. (valeur du rayon, valeur positive).
Y*	Angle de départ	Angle moyen de l'arc, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. La valeur par défaut est 90 degrés. (valeur positive).
Z	Mouvement de démarrage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [3 AXES] : L'outil se déplace de la position actuelle au point de départ d'usinage en mode synchrone à 3 axes.</li> </ul>

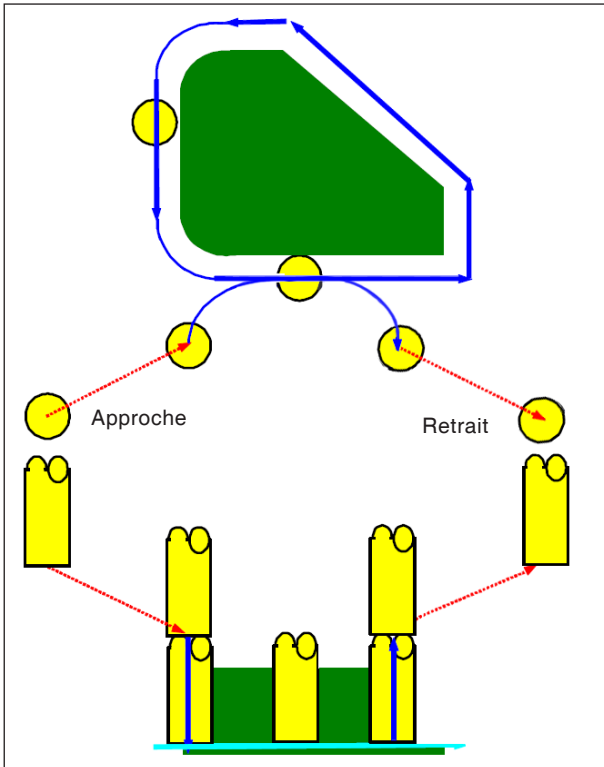


Trajet d'outil G1062, G1066, G1070

**Description du cycle pour G1062, G1066 et G1070 :**

- 1 L'outil se déplace au point de départ du démarrage ci-dessus.
- 2 L'outil se déplace à la hauteur de la surface de base du profil d'usinage.
- 3 Pour la coupe, l'outil se déplace à la hauteur de la surface du contour latéral du profil d'usinage.

La surépaisseur d'usinage ( $V_t$ ) dans la direction radiale de l'outil est terminée dans un nombre prédéterminé de cycles d'usinage de finition.


- 4 L'outil se retire.

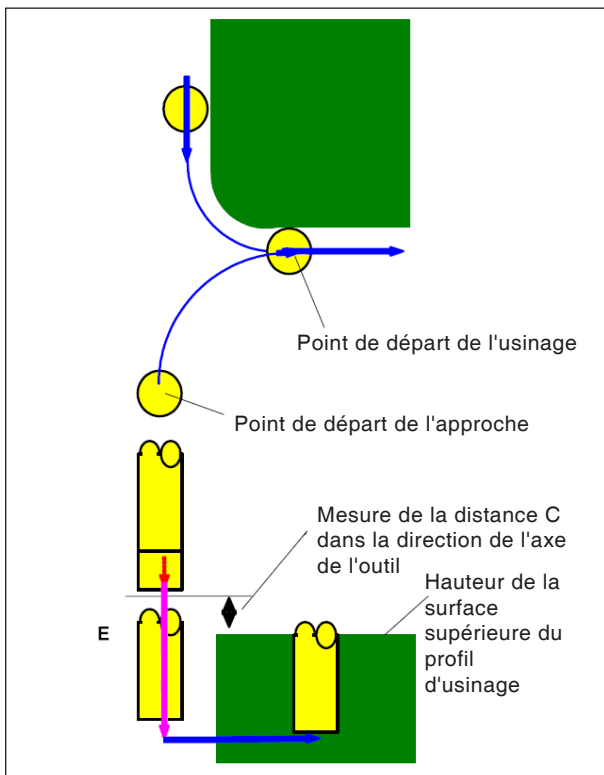


Positionnement G1062, G1066, G1070

**Description du cycle de positionnement :**

- 1 L'outil se déplace en marche rapide en position « Hauteur de la surface supérieure du profil d'usinage + mesure de la distance ( $C_t$ ) dans la direction de l'axe de l'outil ».
- 2 L'outil se déplace en position « Surface de base du profil d'usinage + surépaisseur d'usinage ( $S$ ) dans la direction de l'axe de l'outil + mesure de la distance ( $C$ ) dans la direction de l'axe de l'outil », à la vitesse d'avance ( $E$ ) spécifiée pour le mouvement dans la direction de l'axe de l'outil.
- 3 L'outil se déplace en position « Surface de base du profil d'usinage + surépaisseur de finition ( $T_t$ ) dans la direction de l'axe de l'outil », à la vitesse d'avance ( $F_t$ ) spécifiée pour l'entaillage du profil d'usinage.
- 4 L'outil positionne le point de départ dans la direction radiale de l'outil pour le cycle d'usinage d'avance dans la direction radiale de l'outil.

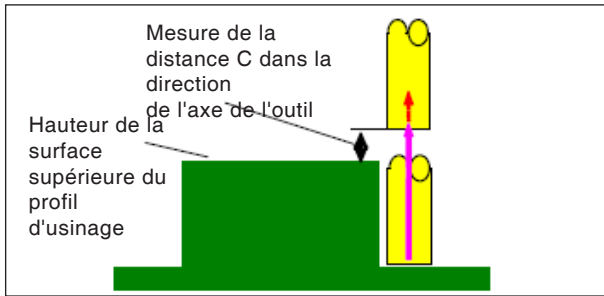

Retrait G1062, G1066, G1070

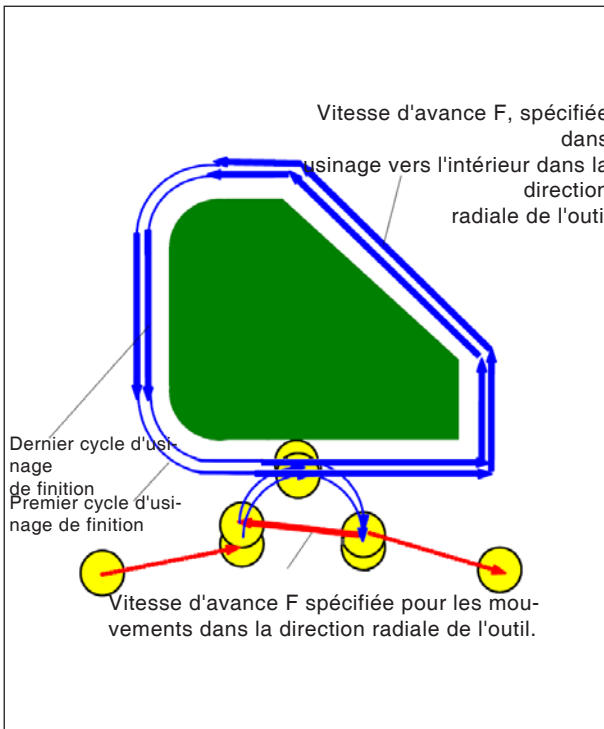

Retrait G1062, G1066, G1070

**Description du cycle procédure :**

- 1 L'outil se déplace en marche rapide du point final du démarrage en position « Hauteur de la surface supérieure du profil d'usinage + mesure de la distance (C) dans la direction de l'axe de l'outil ».


**Usinage d'avance dans la direction radiale de l'outil :**

- 1 L'outil se déplace vers le point de départ de la coupe dans la direction radiale de l'outil à la vitesse d'avance (F) spécifiée la coupe dans la direction radiale de l'outil.
- 2 L'outil se déplace le long du contour à partir du premier point de départ du cycle d'usinage d'avance vers le point final du cycle d'usinage d'avance, à la vitesse d'avance (F) spécifiée pour la coupe dans la direction radiale de l'outil.
- 3 L'outil se retire du point final de l'usinage dans la direction radiale de l'outil à la vitesse d'avance (F) spécifiée pour la coupe dans la direction radiale de l'outil.
- 4 L'outil se déplace jusqu'au point de départ du cycle d'usinage d'avance suivant conformément au type de mouvement spécifié pour l'usinage d'avance.
- 5 Les étapes <2> à <4> sont répétées jusqu'à ce que cela corresponde au nombre de cycles d'usinage de finition.




## Contournage paroi extérieure (chanfrein) G1063

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

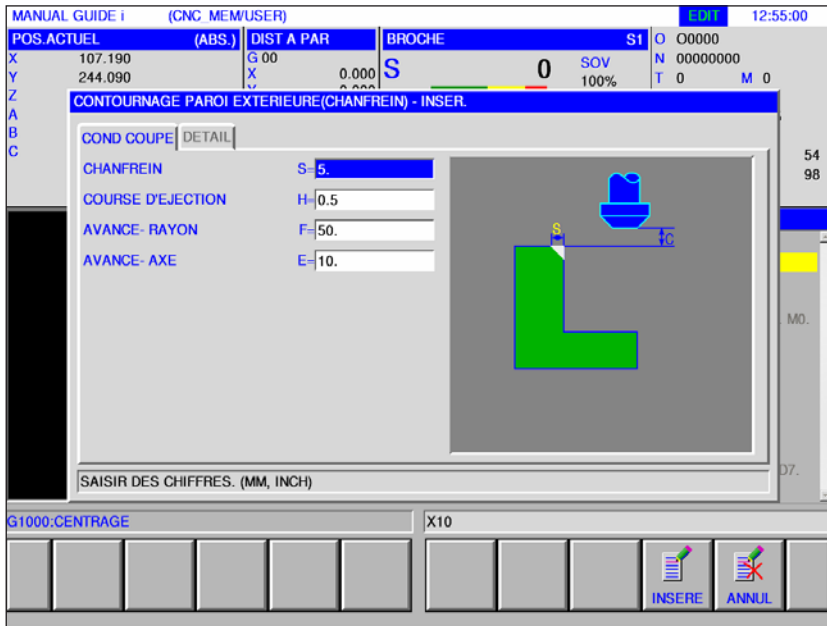

Commande d'usage		
Elément de données		Signification
S	Largeur du chanfrein	Longueur du chanfrein (valeur du rayon, valeur positive)
H	Dépassement	Distance entre la pointe de l'outil de chanfreinage et la position réelle de coupe dans la direction de l'axe de l'outil (valeur du rayon, valeur positive)
F	Avance XY	Vitesse d'avance lors de la coupe dans la direction radiale de l'outil.
E	Profondeur du mouvement d'approche	Vitesse d'avance lors de la coupe dans la direction de l'axe de l'outil.

Détail		
Elément de données		Signification
W	En opposition / en avalant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [PASS H] : L'usinage est effectué par fraisage en opposition, l'outil tournant dans le sens horaire.</li> <li>• [PASS B] : L'usinage est effectué par fraisage en avalant, l'outil tournant dans le sens antihoraire.</li> </ul>
C	Distance de sécurité Z	Distance entre la surface de l'ébauche à usiner et le point de départ de l'usinage (point R) dans la direction de l'axe de l'outil (valeur du rayon).
P	Type d'approche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ARC] : Le démarrage au niveau de la surface latérale a lieu sous la forme d'un arc.</li> <li>• [TANGEN] : Le démarrage au niveau de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite tangentielle au premier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> <li>• [VERTIC] : Le démarrage au niveau de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite perpendiculaire au premier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> </ul>
R	Rayon d'approche / section d'approche	Rayon, lorsque [ARC] est spécifié. Longueur d'une droite lorsque [TANGEN] ou [VERTIC] est spécifié. (valeur du rayon, valeur positive).
A*	Angle d'approche	Angle moyen de l'arc, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. La valeur par défaut est 90 degrés. (valeur positive)
Q	Type de départ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ARC] : Le retrait de la surface latérale a lieu sous la forme d'un arc.</li> <li>• [TANGEN] : Le retrait de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite tangentielle au dernier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> <li>• [VERTIC] : Le retrait de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite perpendiculaire au dernier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> </ul>
X	Rayon de départ / section de départ	Rayon, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. Longueur d'une droite lorsque [TANGEN] ou [VERTIC] est spécifié. (valeur du rayon, valeur positive).
Y*	Angle de départ	Angle moyen de l'arc, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. La valeur par défaut est 90 degrés. (valeur positive).
Z	Mouvement de démarrage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [3 AXES] : L'outil se déplace de la position actuelle au point de départ d'usinage en mode synchrone à 3 axes.</li> </ul>

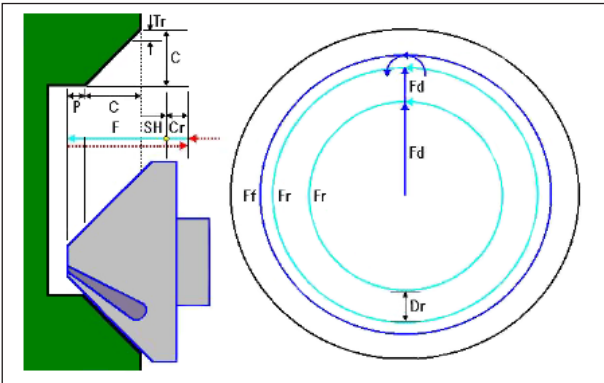

Trajet d'outil G1063, G1067, G1071

### Description du cycle pour G1063, G1067 et G1071 :


- 1 L'outil se déplace en marche rapide en position « Position au début de l'usinage + mesure de la distance (Cr) ».
- 2 L'outil se déplace en position « Amplitude de chanfreinage (C) + déplacement d'éjection (P) » à la vitesse d'avance spécifiée pour la coupe.
- 3 L'outil coupe dans la section à chanfreiner à la profondeur de coupe (Dr) dans la direction radiale de l'outil à la vitesse d'avance (F).
- 4 L'outil effectue la finition à la vitesse d'avance (F) spécifiée pour la finition.
- 5 L'outil se déplace en marche rapide en position « point de départ de l'incision + mesure de la distance (Cr) ».





## Contournage paroi intérieure (ébauche) G1064


Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

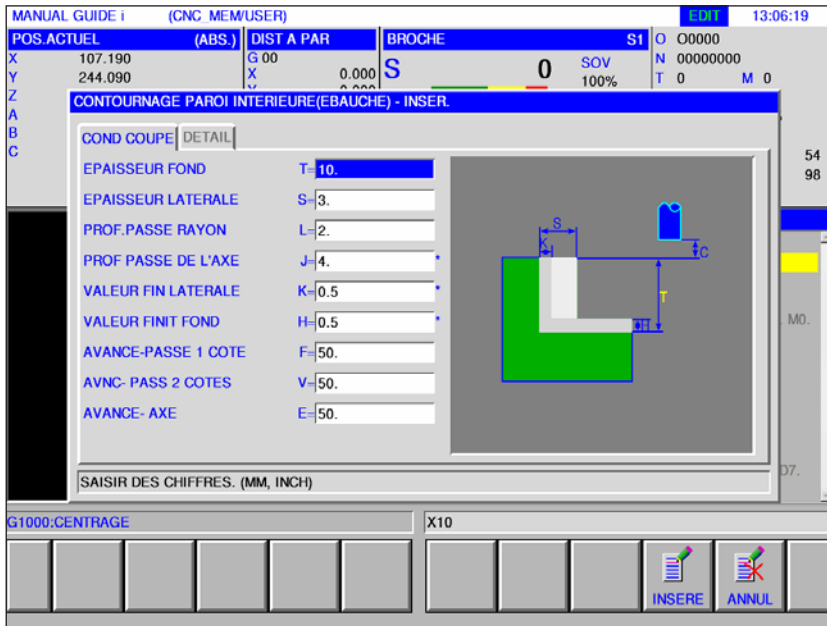

Commande d'usage		
Elément de données	Signification	
T	Surépaisseur de l'ébauche fond	Surépaisseur de finition au niveau du fond lors de l'usinage des surfaces latérales (valeur du rayon, valeur positive).
S	Surépaisseur de l'ébauche côté	Surépaisseur d'usinage des surfaces latérales (valeur du rayon, valeur positive).
L	Côté de la profondeur de passe	Profondeur de coupe par opération d'usinage des surfaces latérales (dans la direction radiale de l'outil) (valeur du rayon, valeur positive).
J*	Profondeur de la profondeur de passe	Profondeur de coupe dans la direction de l'axe de l'outil par opération de coupe (valeur du rayon, valeur positive). La norme est (surépaisseur d'usinage au niveau du fond - surépaisseur de finition au niveau du fond).
K*	Surépaisseur de finition côté	Surépaisseur de finition sur la surface latérale. L'ébauche est considérée comme 0 degré. (valeur du rayon, valeur positive).
H*	Surépaisseur de finition fond	Surépaisseur de finition au niveau du fond lors de l'usinage des surfaces latérales. L'ébauche est considérée comme 0 degré. (valeur du rayon, valeur positive).
F	Avance coupe partielle	Vitesse d'avance lors de la coupe avec un seul côté de l'arête de coupe d'une fraise à queue cylindrique Avec cette vitesse d'avance, la coupe s'effectue en processus de retrait et sur la surface latérale, sauf lors de l'amorçage de la coupe.
V	Avance section complète	Vitesse d'avance lors de la coupe avec la partie frontale d'une fraise aqueuse cylindrique. La vitesse d'avance est utilisée pour l'amorçage de la coupe.
E	Profondeur du mouvement d'approche	Vitesse d'avance lors de la coupe dans la direction de l'axe de l'outil vers le fond lors de l'usinage de surfaces latérales.




Détail		
Elément de données		Signification
M	1. Enlèvement de copeaux	La valeur du potentiomètre d'avance pour la première coupe est clairement délimitée avec 100 % et ne peut pas être modifiée.
W	En opposition / en avalant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [PASS H] : L'usinage est effectué par fraisage en opposition, l'outil tournant dans le sens horaire.</li> <li>• [PASS B] : L'usinage est effectué par fraisage en avalant, l'outil tournant dans le sens antihoraire.</li> </ul>
C	Distance de sécurité Z	Distance entre la surface de l'ébauche à usiner et le point de départ de l'usinage (point R) dans la direction de l'axe de l'outil (valeur du rayon).
P	Type d'approche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ARC] : Le démarrage au niveau de la surface latérale a lieu sous la forme d'un arc.</li> <li>• [TANGEN] : Le démarrage au niveau de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite tangentielle au premier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> <li>• [VERTIC] : Le démarrage au niveau de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite perpendiculaire au premier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> </ul>
R	Rayon d'approche / section d'approche	Rayon, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. Longueur d'une droite lorsque [TANGEN] ou [VERTIC] est spécifié. (valeur du rayon, valeur positive).
A*	Angle d'approche	Angle moyen de l'arc, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. La valeur par défaut est 90 degrés. (valeur positive)
Q	Type de départ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ARC] : Le retrait de la surface latérale a lieu sous la forme d'un arc.</li> <li>• [TANGEN] : Le retrait de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite tangentielle au dernier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> <li>• [VERTIC] : Le retrait de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite perpendiculaire au dernier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> </ul>
X	Rayon de départ / section de départ	Rayon, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. Longueur d'une droite lorsque [TANGEN] ou [VERTIC] est spécifié. (valeur du rayon, valeur positive).
Y*	Angle de départ	Angle moyen de l'arc, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. La valeur par défaut est 90 degrés. (valeur positive).
Z	Mouvement de démarrage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [3 AXES] : L'outil se déplace de la position actuelle au point de départ d'usinage en mode synchrone à 3 axes.</li> </ul>

 

## Contournage paroi intérieure ( finition du fond) G1065

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

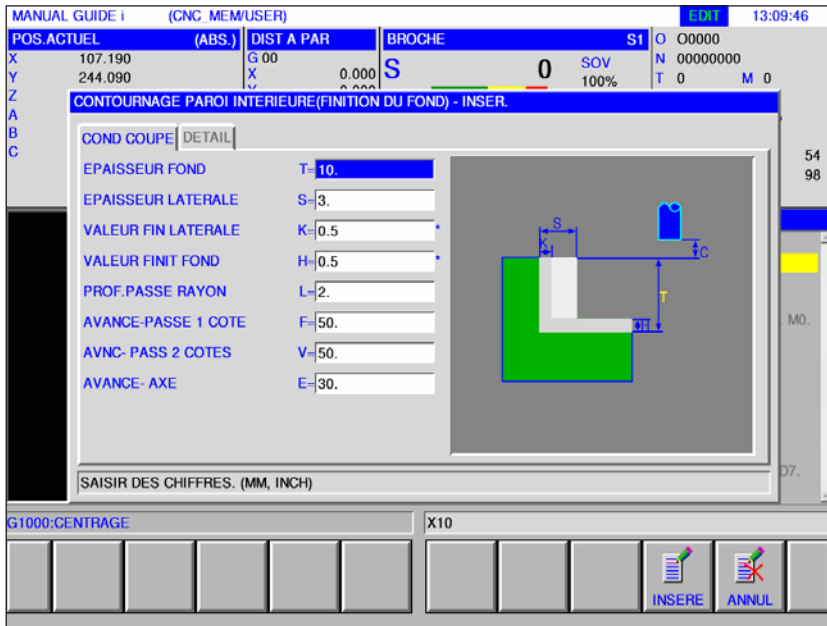


Commande d'usage		
Elément de données	Signification	
T	Surépaisseur de l'ébauche fond	Surépaisseur de finition au niveau du fond lors de l'usinage des surfaces latérales (valeur du rayon, valeur positive).
S	Surépaisseur de l'ébauche côté	Surépaisseur d'usinage des surfaces latérales (valeur du rayon, valeur positive).
K*	Surépaisseur de finition côté	Surépaisseur de finition sur la surface latérale. L'ébauche est considérée comme 0 degré. (valeur du rayon, valeur positive).
H*	Surépaisseur de finition fond	Surépaisseur de finition au niveau du fond lors de l'usinage des surfaces latérales. L'ébauche est considérée comme 0 degré. (valeur du rayon, valeur positive).
L	Côté de la profondeur de passe	Profondeur de coupe par opération d'usinage des surfaces latérales (dans la direction radiale de l'outil) (valeur du rayon, valeur positive).
F	Avance coupe partielle	Vitesse d'avance lors de la coupe avec un seul côté de l'arête de coupe d'une fraise à queue cylindrique Avec cette vitesse d'avance, la coupe s'effectue en processus de retrait et sur la surface latérale, sauf lors de l'amorçage de la coupe.
V	Avance section complète	Vitesse d'avance lors de la coupe avec la partie frontale d'une fraise aqueuse cylindrique. La vitesse d'avance est utilisée pour l'amorçage de la coupe.
E	Profondeur du mouvement d'approche	Vitesse d'avance lors de la coupe dans la direction de l'axe de l'outil vers le fond lors de l'usinage de surfaces latérales.

Détail		
Elément de données		Signification
W	En opposition / en avalant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [PASS H] : L'usinage est effectué par fraisage en opposition, l'outil tournant dans le sens horaire.</li> <li>• [PASS B] : L'usinage est effectué par fraisage en avalant, l'outil tournant dans le sens antihoraire.</li> </ul>
C	Distance de sécurité Z	Distance entre la surface de l'ébauche à usiner et le point de départ de l'usinage (point R) dans la direction de l'axe de l'outil (valeur du rayon).
P	Type d'approche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ARC] : Le démarrage au niveau de la surface latérale a lieu sous la forme d'un arc.</li> <li>• [TANGEN] : Le démarrage au niveau de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite tangentielle au premier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> <li>• [VERTIC] : Le démarrage au niveau de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite perpendiculaire au premier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> </ul>
R	Rayon d'approche / section d'approche	Rayon, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. Longueur d'une droite lorsque [TANGEN] ou [VERTIC] est spécifié. (valeur du rayon, valeur positive).
A*	Angle d'approche	Angle moyen de l'arc, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. La valeur par défaut est 90 degrés. (valeur positive)
Q	Type de départ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ARC] : Le retrait de la surface latérale a lieu sous la forme d'un arc.</li> <li>• [TANGEN] : Le retrait de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite tangentielle au dernier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> <li>• [VERTIC] : Le retrait de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite perpendiculaire au dernier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> </ul>
X	Rayon de départ / section de départ	Rayon, lorsque [ARC] est spécifié. Longueur d'une droite lorsque [TANGEN] ou [VERTIC] est spécifié. (valeur du rayon, valeur positive).
Y*	Angle de départ	Angle moyen de l'arc, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. La valeur par défaut est 90 degrés. (valeur positive).
Z	Mouvement de démarrage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [3 AXES] : L'outil se déplace de la position actuelle au point de départ d'usinage en mode synchrone à 3 axes.</li> </ul>



## Contournage paroi intérieure ( finition des cotes) G1066

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

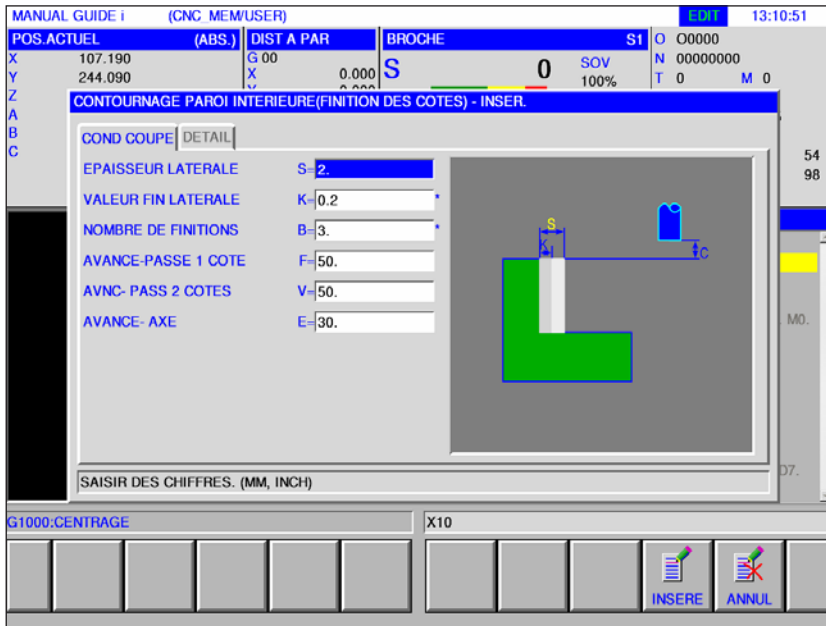


Commande d'usage		
Elément de données	Signification	
S	Surépaisseur de l'ébauche côté	Surépaisseur d'usinage des surfaces latérales (valeur du rayon, valeur positive).
K*	Surépaisseur de finition côté	Surépaisseur de finition sur la surface latérale. L'ébauche est considérée comme 0 degré. (valeur du rayon, valeur positive).
B*	Nombre de passes de finition	Nombre de coupes lors de la finition (valeur positive) profondeur par coupe = ( surépaisseur latérale) / (nombre de passes de finition)
F	Avance coupe partielle	Vitesse d'avance lors de la coupe avec un seul côté de l'arête de coupe d'une fraise à queue cylindrique Avec cette vitesse d'avance, la coupe s'effectue en processus de retrait et sur la surface latérale, sauf lors de l'amorçage de la coupe.
V	Avance section complète	Vitesse d'avance lors de la coupe avec la partie frontale d'une fraise aqueuse cylindrique. La vitesse d'avance est utilisée pour l'amorçage de la coupe.
E	Profondeur du mouvement d'approche	Vitesse d'avance lors de la coupe dans la direction de l'axe de l'outil vers le fond lors de l'usinage de surfaces latérales.

Détail		
Elément de données		Signification
W	En opposition / en avalant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [PASS H] : L'usinage est effectué par fraisage en opposition, l'outil tournant dans le sens horaire.</li> <li>• [PASS B] : L'usinage est effectué par fraisage en avalant, l'outil tournant dans le sens antihoraire.</li> </ul>
C	Distance de sécurité Z	Distance entre la surface de l'ébauche à usiner et le point de départ de l'usinage (point R) dans la direction de l'axe de l'outil (valeur du rayon).
P	Type d'approche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ARC] : Le démarrage au niveau de la surface latérale a lieu sous la forme d'un arc.</li> <li>• [TANGEN] : Le démarrage au niveau de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite tangentielle au premier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> <li>• [VERTIC] : Le démarrage au niveau de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite perpendiculaire au premier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> </ul>
R	Rayon d'approche / section d'approche	Rayon, lorsque [ARC] est spécifié. Longueur d'une droite lorsque [TANGEN] ou [VERTIC] est spécifié. (valeur du rayon, valeur positive).
A*	Angle d'approche	Angle moyen de l'arc, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. La valeur par défaut est 90 degrés. (valeur positive)
Q	Type de départ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ARC] : Le retrait de la surface latérale a lieu sous la forme d'un arc.</li> <li>• [TANGEN] : Le retrait de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite tangentielle au dernier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> <li>• [VERTIC] : Le retrait de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite perpendiculaire au dernier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> </ul>
X	Rayon de départ / section de départ	Rayon, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. Longueur d'une droite lorsque [TANGEN] ou [VERTIC] est spécifié. (valeur du rayon, valeur positive).
Y*	Angle de départ	Angle moyen de l'arc, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. La valeur par défaut est 90 degrés. (valeur positive).
Z	Mouvement de démarrage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [3 AXES] : L'outil se déplace de la position actuelle au point de départ d'usinage en mode synchrone à 3 axes.</li> </ul>




## Contournage paroi intérieure (chanfrein) G1067

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

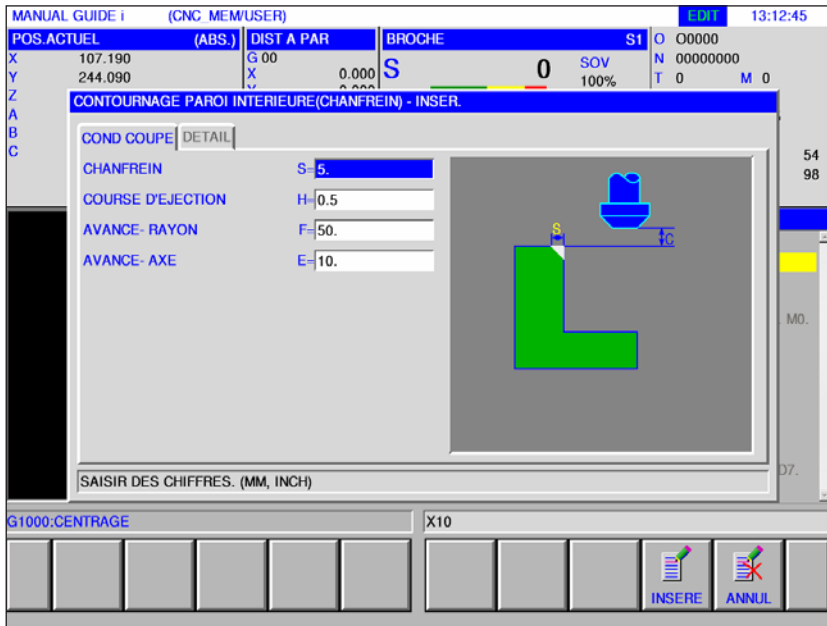


Commande d'usage		
Elément de données		Signification
S	Largeur du chanfrein	Longueur du chanfrein (valeur du rayon, valeur positive)
H	Dépassement	Distance entre la pointe de l'outil de chanfreinage et la position réelle de coupe dans la direction de l'axe de l'outil (valeur du rayon, valeur positive)
F	Avance XY	Vitesse d'avance lors de la coupe dans la direction radiale de l'outil.
E	Profondeur du mouvement d'approche	Vitesse d'avance lors de la coupe dans la direction de l'axe de l'outil.

Détail		
Elément de données		Signification
W	En opposition / en avalant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [PASS H] : L'usinage est effectué par fraisage en opposition, l'outil tournant dans le sens horaire.</li> <li>• [PASS B] : L'usinage est effectué par fraisage en avalant, l'outil tournant dans le sens antihoraire.</li> </ul>
C	Distance de sécurité Z	Distance entre la surface de l'ébauche à usiner et le point de départ de l'usinage (point R) dans la direction de l'axe de l'outil (valeur du rayon).
P	Type d'approche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ARC] : Le démarrage au niveau de la surface latérale a lieu sous la forme d'un arc.</li> <li>• [TANGEN] : Le démarrage au niveau de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite tangentielle au premier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> <li>• [VERTIC] : Le démarrage au niveau de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite perpendiculaire au premier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> </ul>
R	Rayon d'approche / section d'approche	Rayon, lorsque [ARC] est spécifié. Longueur d'une droite lorsque [TANGEN] ou [VERTIC] est spécifié. (valeur du rayon, valeur positive).
A*	Angle d'approche	Angle moyen de l'arc, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. La valeur par défaut est 90 degrés. (valeur positive)
Q	Type de départ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ARC] : Le retrait de la surface latérale a lieu sous la forme d'un arc.</li> <li>• [TANGEN] : Le retrait de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite tangentielle au dernier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> <li>• [VERTIC] : Le retrait de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite perpendiculaire au dernier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> </ul>
X	Rayon de départ / section de départ	Rayon, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. Longueur d'une droite lorsque [TANGEN] ou [VERTIC] est spécifié. (valeur du rayon, valeur positive).
Y*	Angle de départ	Angle moyen de l'arc, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. La valeur par défaut est 90 degrés. (valeur positive).
Z	Mouvement de démarrage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [3 AXES] : L'outil se déplace de la position actuelle au point de départ d'usinage en mode synchrone à 3 axes.</li> </ul>

 

## Contournage partiel (ébauche) G1068

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

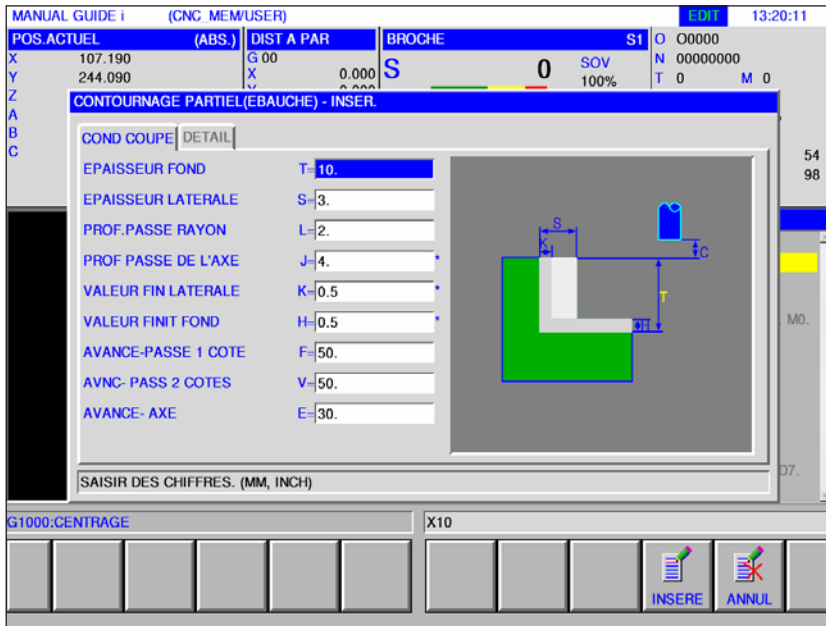

Commande d'usage		
	Elément de données	Signification
T	Surépaisseur de l'ébauche fond	Surépaisseur de finition au niveau du fond lors de l'usinage des surfaces latérales (valeur du rayon, valeur positive).
S	Surépaisseur de l'ébauche côté	Surépaisseur d'usinage des surfaces latérales (valeur du rayon, valeur positive).
L	Côté de la profondeur de passe	Profondeur de coupe par opération d'usinage des surfaces latérales (dans la direction radiale de l'outil) (valeur du rayon, valeur positive).
J*	Profondeur de la profondeur de passe	Profondeur de coupe dans la direction de l'axe de l'outil par opération de coupe (valeur du rayon, valeur positive). La norme est (surépaisseur d'usinage au niveau du fond - surépaisseur de finition au niveau du fond).
K*	Surépaisseur de finition côté	Surépaisseur de finition sur la surface latérale. L'ébauche est considérée comme 0 degré. (valeur du rayon, valeur positive).
H*	Surépaisseur de finition fond	Surépaisseur de finition au niveau du fond lors de l'usinage des surfaces latérales. L'ébauche est considérée comme 0 degré. (valeur du rayon, valeur positive).
F	Avance coupe partielle	Vitesse d'avance lors de la coupe avec un seul côté de l'arête de coupe d'une fraise à queue cylindrique Avec cette vitesse d'avance, la coupe s'effectue en processus de retrait et sur la surface latérale, sauf lors de l'amorçage de la coupe.
V	Avance section complète	Vitesse d'avance lors de la coupe avec la partie frontale d'une fraise aqueuse cylindrique. La vitesse d'avance est utilisée pour l'amorçage de la coupe.
E	Profondeur du mouvement d'approche	Vitesse d'avance lors de la coupe dans la direction de l'axe de l'outil vers le fond lors de l'usinage de surfaces latérales.




Détail		
Elément de données		Signification
M	1. Enlèvement de copeaux	La valeur du potentiomètre d'avance pour la première coupe est clairement délimitée avec 100 % et ne peut pas être modifiée.
W	En opposition / en avalant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [PASS H] : L'usinage est effectué par fraisage en opposition, l'outil tournant dans le sens horaire.</li> <li>• [PASS B] : L'usinage est effectué par fraisage en avalant, l'outil tournant dans le sens antihoraire.</li> </ul>
C	Distance de sécurité Z	Distance entre la surface de l'ébauche à usiner et le point de départ de l'usinage (point R) dans la direction de l'axe de l'outil (valeur du rayon).
P	Type d'approche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ARC] : Le démarrage au niveau de la surface latérale a lieu sous la forme d'un arc.</li> <li>• [TANGEN] : Le démarrage au niveau de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite tangentielle au premier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> <li>• [VERTIC] : Le démarrage au niveau de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite perpendiculaire au premier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> </ul>
R	Rayon d'approche / section d'approche	Rayon, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. Longueur d'une droite lorsque [TANGEN] ou [VERTIC] est spécifié. (valeur du rayon, valeur positive).
A*	Angle d'approche	Angle moyen de l'arc, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. La valeur par défaut est 90 degrés. (valeur positive)
Q	Type de départ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ARC] : Le retrait de la surface latérale a lieu sous la forme d'un arc.</li> <li>• [TANGEN] : Le retrait de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite tangentielle au dernier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> <li>• [VERTIC] : Le retrait de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite perpendiculaire au dernier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> </ul>
X	Rayon de départ / section de départ	Rayon, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. Longueur d'une droite lorsque [TANGEN] ou [VERTIC] est spécifié. (valeur du rayon, valeur positive).
Y*	Angle de départ	Angle moyen de l'arc, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. La valeur par défaut est 90 degrés. (valeur positive).
Z	Mouvement de démarrage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [3 AXES] : L'outil se déplace de la position actuelle au point de départ d'usinage en mode synchrone à 3 axes.</li> </ul>



## Contournage partiel ( finition du fond) G1069

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

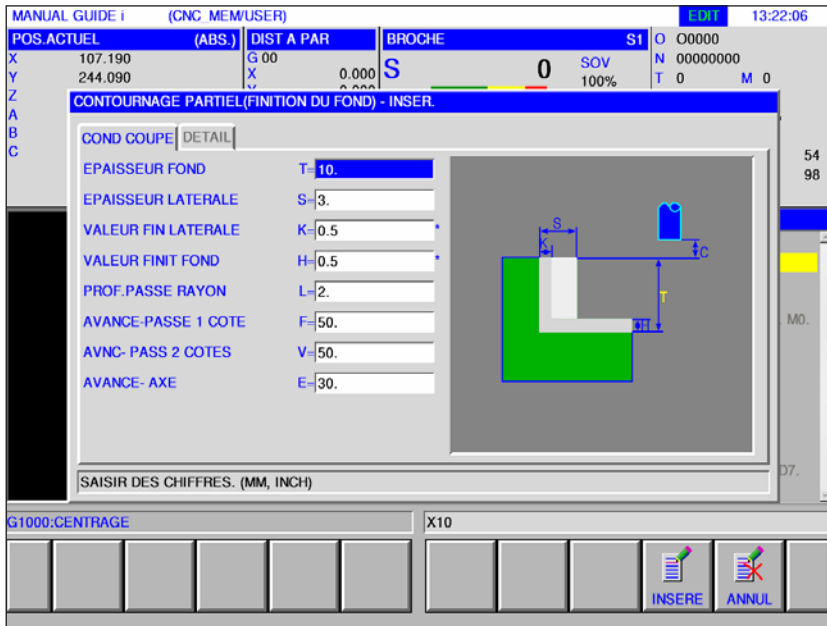


Commande d'usage		
Elément de données	Signification	
T	Surépaisseur de l'ébauche fond	Surépaisseur de finition au niveau du fond lors de l'usinage des surfaces latérales (valeur du rayon, valeur positive).
S	Surépaisseur de l'ébauche côté	Surépaisseur d'usinage des surfaces latérales (valeur du rayon, valeur positive).
K*	Surépaisseur de finition côté	Surépaisseur de finition sur la surface latérale. L'ébauche est considérée comme 0 degré. (valeur du rayon, valeur positive).
H*	Surépaisseur de finition fond	Surépaisseur de finition au niveau du fond lors de l'usinage des surfaces latérales. L'ébauche est considérée comme 0 degré. (valeur du rayon, valeur positive).
L	Côté de la profondeur de passe	Profondeur de coupe par opération d'usinage des surfaces latérales (dans la direction radiale de l'outil) (valeur du rayon, valeur positive).
F	Avance coupe partielle	Vitesse d'avance lors de la coupe avec un seul côté de l'arête de coupe d'une fraise à queue cylindrique Avec cette vitesse d'avance, la coupe s'effectue en processus de retrait et sur la surface latérale, sauf lors de l'amorçage de la coupe.
V	Avance section complète	Vitesse d'avance lors de la coupe avec la partie frontale d'une fraise aqueuse cylindrique. La vitesse d'avance est utilisée pour l'amorçage de la coupe.
E	Profondeur du mouvement d'approche	Vitesse d'avance lors de la coupe dans la direction de l'axe de l'outil vers le fond lors de l'usinage de surfaces latérales.

Détail		
Elément de données		Signification
W	En opposition / en avalant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [PASS H] : L'usinage est effectué par fraisage en opposition, l'outil tournant dans le sens horaire.</li> <li>• [PASS B] : L'usinage est effectué par fraisage en avalant, l'outil tournant dans le sens antihoraire.</li> </ul>
C	Distance de sécurité Z	Distance entre la surface de l'ébauche à usiner et le point de départ de l'usinage (point R) dans la direction de l'axe de l'outil (valeur du rayon).
P	Type d'approche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ARC] : Le démarrage au niveau de la surface latérale a lieu sous la forme d'un arc.</li> <li>• [TANGEN] : Le démarrage au niveau de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite tangentielle au premier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> <li>• [VERTIC] : Le démarrage au niveau de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite perpendiculaire au premier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> </ul>
R	Rayon d'approche / section d'approche	Rayon, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. Longueur d'une droite lorsque [TANGEN] ou [VERTIC] est spécifié. (valeur du rayon, valeur positive).
A*	Angle d'approche	Angle moyen de l'arc, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. La valeur par défaut est 90 degrés. (valeur positive)
Q	Type de départ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ARC] : Le retrait de la surface latérale a lieu sous la forme d'un arc.</li> <li>• [TANGEN] : Le retrait de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite tangentielle au dernier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> <li>• [VERTIC] : Le retrait de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite perpendiculaire au dernier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> </ul>
X	Rayon de départ / section de départ	Rayon, lorsque [ARC] est spécifié. Longueur d'une droite lorsque [TANGEN] ou [VERTIC] est spécifié. (valeur du rayon, valeur positive).
Y*	Angle de départ	Angle moyen de l'arc, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. La valeur par défaut est 90 degrés. (valeur positive).
Z	Mouvement de démarrage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [3 AXES] : L'outil se déplace de la position actuelle au point de départ d'usinage en mode synchrone à 3 axes.</li> </ul>



## Contournage partiel ( finition des cotes) G1070

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

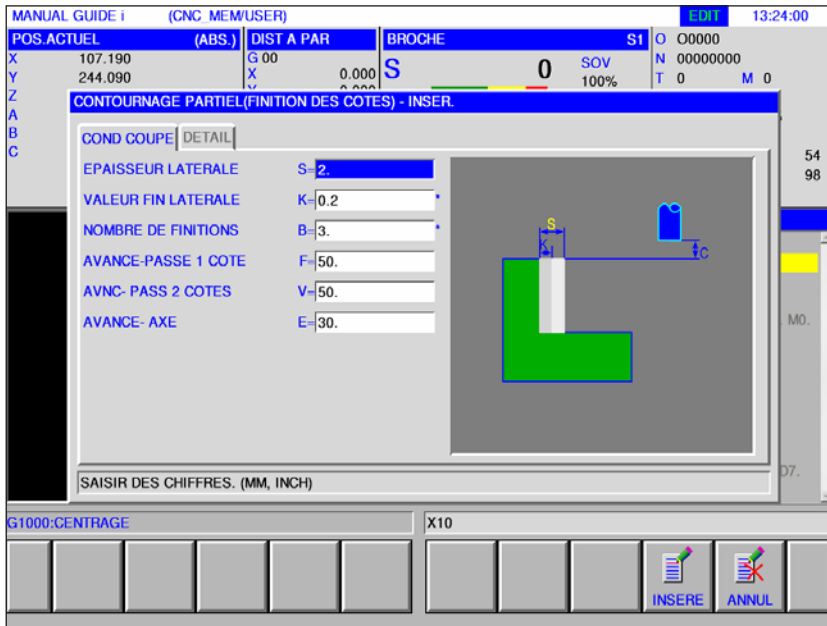


Commande d'usage		
Elément de données	Signification	
S	Surépaisseur de l'ébauche côté	Surépaisseur d'usinage des surfaces latérales (valeur du rayon, valeur positive).
K*	Surépaisseur de finition côté	Surépaisseur de finition sur la surface latérale. L'ébauche est considérée comme 0 degré. (valeur du rayon, valeur positive).
B*	Nombre de passes de finition	Nombre de coupes lors de la finition (valeur positive) profondeur par coupe = ( surépaisseur latérale) / (nombre de passes de finition)
F	Avance coupe partielle	Vitesse d'avance lors de la coupe avec un seul côté de l'arête de coupe d'une fraise à queue cylindrique Avec cette vitesse d'avance, la coupe s'effectue en processus de retrait et sur la surface latérale, sauf lors de l'amorçage de la coupe.
V	Avance section complète	Vitesse d'avance lors de la coupe avec la partie frontale d'une fraise aqueuse cylindrique. La vitesse d'avance est utilisée pour l'amorçage de la coupe.
E	Profondeur du mouvement d'approche	Vitesse d'avance lors de la coupe dans la direction de l'axe de l'outil vers le fond lors de l'usinage de surfaces latérales.

Détail		
Elément de données		Signification
W	En opposition / en avalant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [PASS H] : L'usinage est effectué par fraisage en opposition, l'outil tournant dans le sens horaire.</li> <li>• [PASS B] : L'usinage est effectué par fraisage en avalant, l'outil tournant dans le sens antihoraire.</li> </ul>
C	Distance de sécurité Z	Distance entre la surface de l'ébauche à usiner et le point de départ de l'usinage (point R) dans la direction de l'axe de l'outil (valeur du rayon).
P	Type d'approche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ARC] : Le démarrage au niveau de la surface latérale a lieu sous la forme d'un arc.</li> <li>• [TANGEN] : Le démarrage au niveau de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite tangentielle au premier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> <li>• [VERTIC] : Le démarrage au niveau de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite perpendiculaire au premier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> </ul>
R	Rayon d'approche / section d'approche	Rayon, lorsque [ARC] est spécifié. Longueur d'une droite lorsque [TANGEN] ou [VERTIC] est spécifié. (valeur du rayon, valeur positive).
A*	Angle d'approche	Angle moyen de l'arc, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. La valeur par défaut est 90 degrés. (valeur positive)
Q	Type de départ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ARC] : Le retrait de la surface latérale a lieu sous la forme d'un arc.</li> <li>• [TANGEN] : Le retrait de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite tangentielle au dernier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> <li>• [VERTIC] : Le retrait de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite perpendiculaire au dernier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> </ul>
X	Rayon de départ / section de départ	Rayon, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. Longueur d'une droite lorsque [TANGEN] ou [VERTIC] est spécifié. (valeur du rayon, valeur positive).
Y*	Angle de départ	Angle moyen de l'arc, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. La valeur par défaut est 90 degrés. (valeur positive).
Z	Mouvement de démarrage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [3 AXES] : L'outil se déplace de la position actuelle au point de départ d'usinage en mode synchrone à 3 axes.</li> </ul>



## Contournage partiel (chanfrein) G1071

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

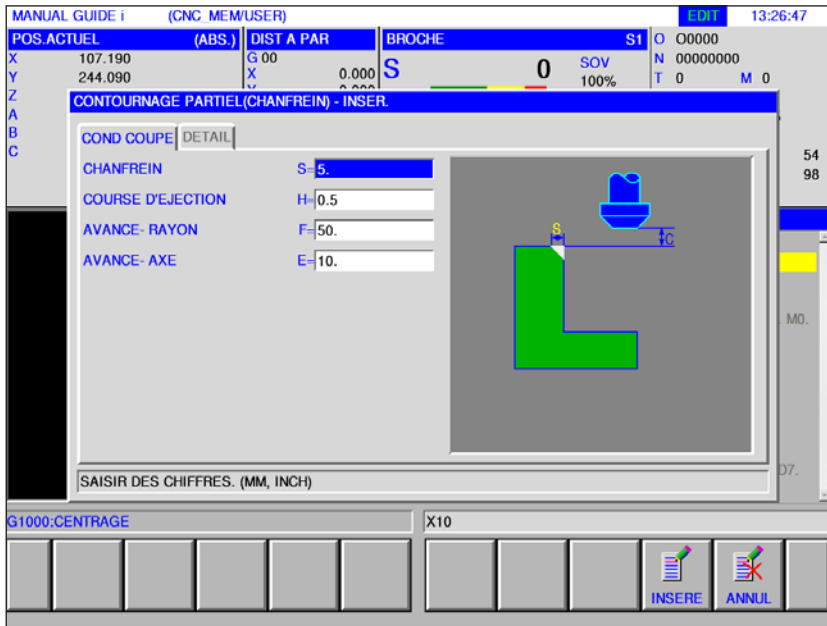


Commande d'usage		
Elément de données		Signification
S	Largeur du chanfrein	Longueur du chanfrein (valeur du rayon, valeur positive)
H	Dépassement	Distance entre la pointe de l'outil de chanfreinage et la position réelle de coupe dans la direction de l'axe de l'outil (valeur du rayon, valeur positive)
F	Avance XY	Vitesse d'avance lors de la coupe dans la direction radiale de l'outil.
E	Profondeur du mouvement d'approche	Vitesse d'avance lors de la coupe dans la direction de l'axe de l'outil.

Détail		
Elément de données		Signification
W	En opposition / en avalant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [PASS H] : L'usinage est effectué par fraisage en opposition, l'outil tournant dans le sens horaire.</li> <li>• [PASS B] : L'usinage est effectué par fraisage en avalant, l'outil tournant dans le sens antihoraire.</li> </ul>
C	Distance de sécurité Z	Distance entre la surface de l'ébauche à usiner et le point de départ de l'usinage (point R) dans la direction de l'axe de l'outil (valeur du rayon).
P	Type d'approche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ARC] : Le démarrage au niveau de la surface latérale a lieu sous la forme d'un arc.</li> <li>• [TANGEN] : Le démarrage au niveau de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite tangentielle au premier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> <li>• [VERTIC] : Le démarrage au niveau de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite perpendiculaire au premier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> </ul>
R	Rayon d'approche / section d'approche	Rayon, lorsque [ARC] est spécifié. Longueur d'une droite lorsque [TANGEN] ou [VERTIC] est spécifié. (valeur du rayon, valeur positive).
A*	Angle d'approche	Angle moyen de l'arc, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. La valeur par défaut est 90 degrés. (valeur positive)
Q	Type de départ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ARC] : Le retrait de la surface latérale a lieu sous la forme d'un arc.</li> <li>• [TANGEN] : Le retrait de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite tangentielle au dernier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> <li>• [VERTIC] : Le retrait de la surface latérale s'effectue sous la forme d'une droite perpendiculaire au dernier contour lors de l'usinage des surfaces latérales.</li> </ul>
X	Rayon de départ / section de départ	Rayon, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. Longueur d'une droite lorsque [TANGEN] ou [VERTIC] est spécifié. (valeur du rayon, valeur positive).
Y*	Angle de départ	Angle moyen de l'arc, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. La valeur par défaut est 90 degrés. (valeur positive).
Z	Mouvement de démarrage	• [3 AXES] : L'outil se déplace de la position actuelle au point de départ d'usinage en mode synchrone à 3 axes.





 


## Usinage de poche

- Usinage de poche (ébauche) G1040
- Usinage de poche ( finition du fond) G1041
- Usinage de poche ( finition des cotes) G1042
- Usinage de poche (chanfrein) G1043




 USINAGE  
DE  
POCHES




## Usinage de poches (ébauche) G1040

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

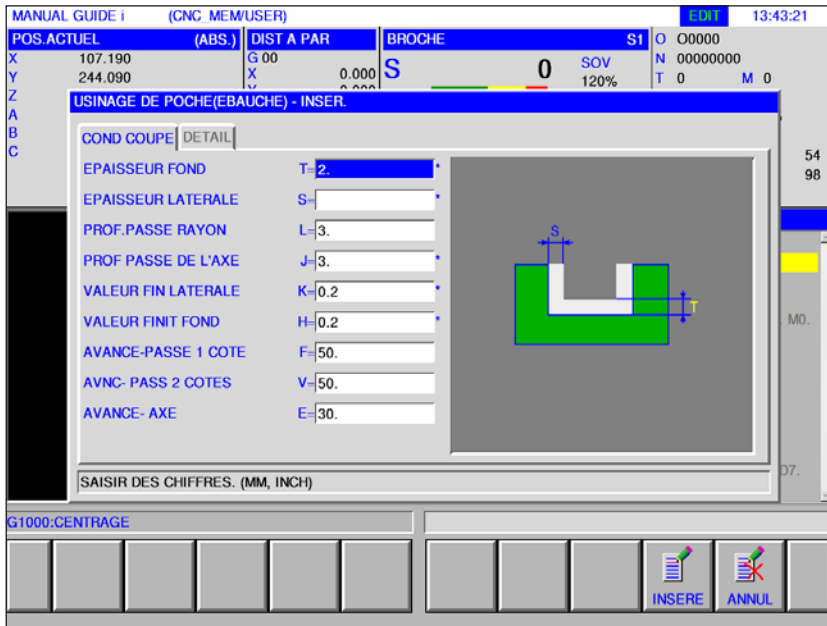

Commande d'usinage		
Elément de données	Signification	
T*	Surépaisseur de l'ébauche fond	Surépaisseur d'usinage au niveau du fond lors de l'usinage des surfaces latérales. L'ébauche est considérée comme 0 degré. (valeur du rayon, valeur positive).
S*	Surépaisseur de l'ébauche côté	Surépaisseur d'usinage au niveau de la surface latérale. L'ébauche est considérée comme 0 degré. (valeur du rayon, valeur positive) Remarque : Si la surépaisseur de finition latérale et la surépaisseur de finition du fond sont omises, une zone de poche est entièrement usinée.
L	Côté de la profondeur de passe	Profondeur de coupe sur la surface latérale (dans la direction radiale de l'outil). Par opération de coupe (valeur du rayon, valeur positive).
J*	Profondeur de la profondeur de passe	Profondeur de coupe dans la direction de l'axe de l'outil par opération de coupe (valeur du rayon, valeur positive).
K*	Surépaisseur de finition côté	Surépaisseur de finition sur la surface latérale. L'ébauche est considérée comme 0 degré. (valeur du rayon, valeur positive).
H*	Surépaisseur de finition fond	Surépaisseur de finition au niveau du fond lors de l'usinage des surfaces latérales. L'ébauche est considérée comme 0 degré. (valeur du rayon, valeur positive).
F	Avance coupe partielle	Vitesse d'avance lors de la coupe avec un seul côté de l'arête de coupe d'une fraise à queue cylindrique Avec cette vitesse d'avance, la coupe s'effectue en processus de retrait et sur la surface latérale, sauf lors de l'amorçage de la coupe.
V	Avance section complète	Vitesse d'avance lors de la coupe avec la partie frontale d'une fraise aqueuse cylindrique. La vitesse d'avance est utilisée pour l'amorçage de la coupe.
E	Profondeur du mouvement d'approche	Vitesse d'avance lors de la coupe dans la direction de l'axe de l'outil vers le fond lors de l'usinage de surfaces latérales.

Détail		
Élément de données		Signification
W	En opposition / en avalant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [PASS H] : L'usinage est effectué par fraisage en opposition, l'outil tournant dans le sens horaire.</li> <li>• [PASS B] : L'usinage est effectué par fraisage en avalant, l'outil tournant dans le sens antihoraire.</li> </ul>
B	Distance de sécurité XY	Distance entre la paroi de la poche et la position de retrait de l'outil dans la direction radiale de l'outil (valeur du rayon, valeur positive).
C	Distance de sécurité Z	Distance entre la surface à usiner d'une ébauche et le point de départ de l'usinage (point R) dans la direction de l'axe de l'outil (valeur du rayon, valeur positive).
Z	Mouvement de démarrage	• [3 AXES] : L'outil se déplace de la position actuelle au point de départ d'usinage en mode synchrone à 3 axes.
X	Procédé de profondeur de coupe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [STRAIT] : Fraisage en plongée sous forme d'une ligne droite.</li> <li>• [HELICL] : Fraisage en plongée sur trajet hélicoïdal</li> </ul>
A*	Angle de plongée	Angle sous lequel l'outil fraise en plongée dans la poche de façon oblique ou hélicoïdale. L'ébauche est considérée comme 0 degré. (en incréments de 1 degré, valeur positive).
R	Rayon hélicoïdal	Rayon du cercle hélicoïdal lors du fraisage en plongée.
M	Avance hélicoïdale	Vitesse d'avance hélicoïdale lors du fraisage en plongée.

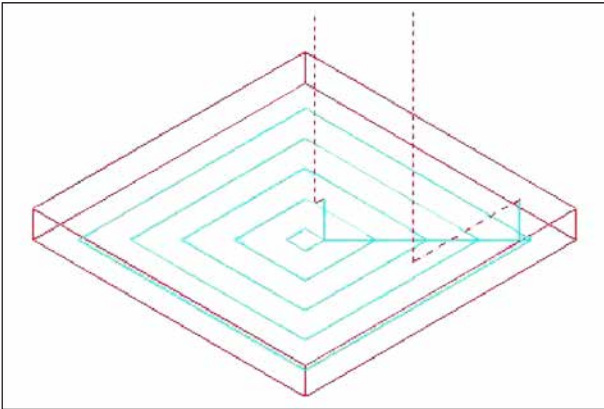

Trajet d'outil

### Description du cycle

L'intérieur d'un profil d'usinage de poche est enlevé en forme de spirale.


Le trajet d'outil suivant est créé.

Pour un profil d'usinage de poches, il est possible de définir plusieurs profils d'usinage à îlots et plusieurs profils d'usinage à cavités. Les profils d'usinage à îlots restent non usinés. Les profils d'usinage à cavités sont contournés de manière à ne pas être usinés.


Le trajet d'outil est créé de façon à éviter une collision anticipée avec des profils d'usinage de poche ou des profils d'usinage à îlots.

La trajet d'outil généré est efficace étant donné que le retrait dans la direction de l'axe d'outil est évité aussi loin que possible. Avec ce trajet d'outil, l'usinage d'avance est possible dans la direction de l'axe de l'outil.

Seules les surépaisseurs d'usinage spécifiées peuvent être enlevées. Le sens d'usinage peut être conçu soit pour l'usinage en avalant ou en opposition. Le sens d'usinage est contrôlé automatiquement autour des îlots.

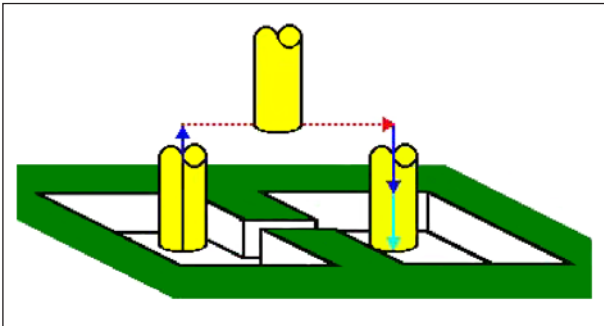

Trajet d'outil

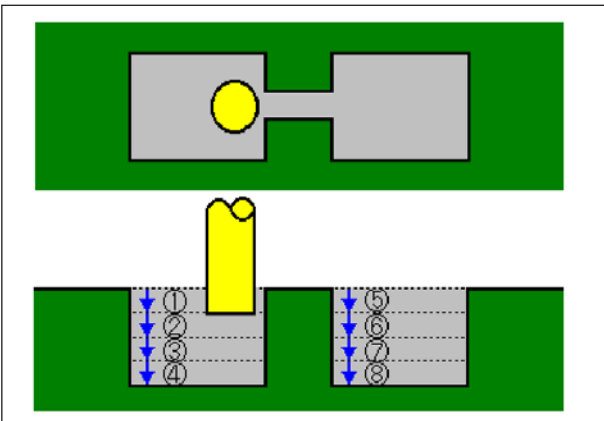

Trajet d'outil

Il est possible d'entailler à partir de la face intérieure et extérieure du profil d'usinage.

S'il reste un résidu n'ayant pas été coupé au niveau d'un coin, il est possible de déterminer automatiquement celui-ci et de l'éliminer.

Il peut être coupé à n'importe quel angle dans la direction de l'axe de l'outil.

Ici, on définit automatiquement le point de départ de l'usinage.

Il est possible de sélectionner le procédé de déplacement pour le déplacement de l'outil. Mais il est également possible de déterminer automatiquement une profondeur de coupe sur la surface supérieure de profils d'usinage à îlots.

Pour le profil d'usinage de poche suivant, où l'outil peut conduire à travers la poche, l'outil se relève automatiquement, de sorte que seule la zone de la poche à traiter est usinée.


Si plusieurs coupes sont exécutées dans la direction de l'axe de l'outil, chaque zone est complètement usinée avant qu'une autre ne soit commencée.

Si plusieurs coupes sont exécutées dans la direction de l'axe de l'outil, chaque zone est complètement usinée avant qu'une autre ne soit commencée.




## Usinage de poches ( finition du fond) G1041

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

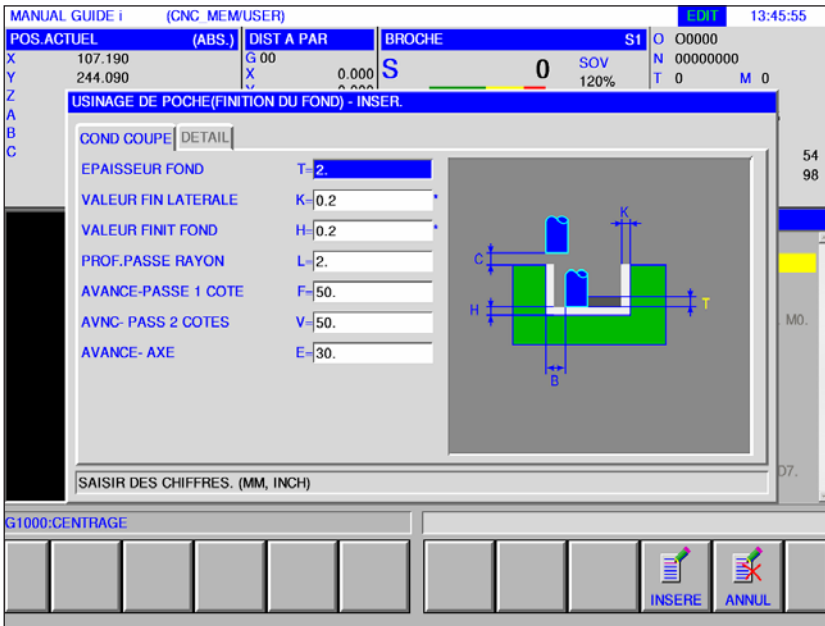

Commande d'usinage		
Elément de données	Signification	
T	Surépaisseur de l'ébauche fond	Surépaisseur d'usinage au niveau du fond lors de l'usinage des surfaces latérales. L'ébauche est considérée comme 0 degré. (valeur du rayon, valeur positive).
K*	Surépaisseur de finition côté	Surépaisseur de finition sur la surface latérale. L'ébauche est considérée comme 0 degré. (valeur du rayon, valeur positive).
H*	Surépaisseur de finition fond	Surépaisseur de finition au niveau du fond lors de l'usinage des surfaces latérales. L'ébauche est considérée comme 0 degré. (valeur du rayon, valeur positive).
L	Côté de la profondeur de passe	Profondeur de coupe sur la surface latérale (dans la direction radiale de l'outil). Par opération de coupe (valeur du rayon, valeur positive).
F	Avance coupe partielle	Vitesse d'avance lors de la coupe avec un seul côté de l'arête de coupe d'une fraise à queue cylindrique Avec cette vitesse d'avance, la coupe s'effectue en processus de retrait et sur la surface latérale, sauf lors de l'amorçage de la coupe.
V	Avance section complète	Vitesse d'avance lors de la coupe avec la partie frontale d'une fraise aqueuse cylindrique. La vitesse d'avance est utilisée pour l'amorçage de la coupe.
E	Profondeur du mouvement d'approche	Vitesse d'avance lors de la coupe dans la direction de l'axe de l'outil vers le fond lors de l'usinage de surfaces latérales.

Détail		
Elément de données		Signification
W	En opposition / en avalant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [PASS H] : L'usinage est effectué par fraisage en opposition, l'outil tournant dans le sens horaire.</li> <li>• [PASS B] : L'usinage est effectué par fraisage en avalant, l'outil tournant dans le sens antihoraire.</li> </ul>
B	Distance de sécurité XY	Distance entre la paroi de la poche et la position de retrait de l'outil dans la direction radiale de l'outil (valeur du rayon, valeur positive).
C	Distance de sécurité Z	Distance entre la surface à usiner d'une ébauche et le point de départ de l'usinage (point R) dans la direction de l'axe de l'outil (valeur du rayon, valeur positive).
Z	Mouvement de démarrage	• [3 AXES] : L'outil se déplace de la position actuelle au point de départ d'usinage en mode synchrone à 3 axes.
X	Procédé de profondeur de coupe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [STRAIT] : Fraisage en plongée sous forme d'une ligne droite.</li> <li>• [HELICL] : Fraisage en plongée sur trajet hélicoïdal</li> </ul>
A*	Angle de plongée	Angle sous lequel l'outil fraise en plongée dans la poche de façon oblique ou hélicoïdale. L'ébauche est considérée comme 0 degré. (en incréments de 1 degré, valeur positive).

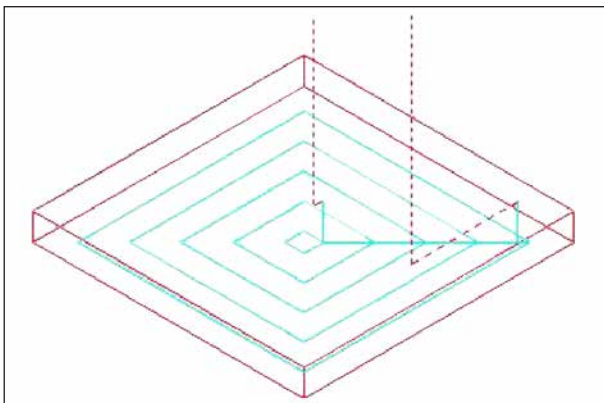

Trajet d'outil

### Description du cycle

La surface de base d'un profil d'usinage de poche est finie en forme de spirale. Ici, le trajet d'outil est le même que pour le fraisage de poche (dé-grossissage).

Toutefois, aucun usinage d'avance n'est effectué dans la direction de l'axe de l'outil.

Les surfaces supérieures de profils d'usinage à îlots ne sont pas non plus usinées.




USINAGE  
DE  
POCHES



## Usinage de poches ( finition des cotes) G1042


Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

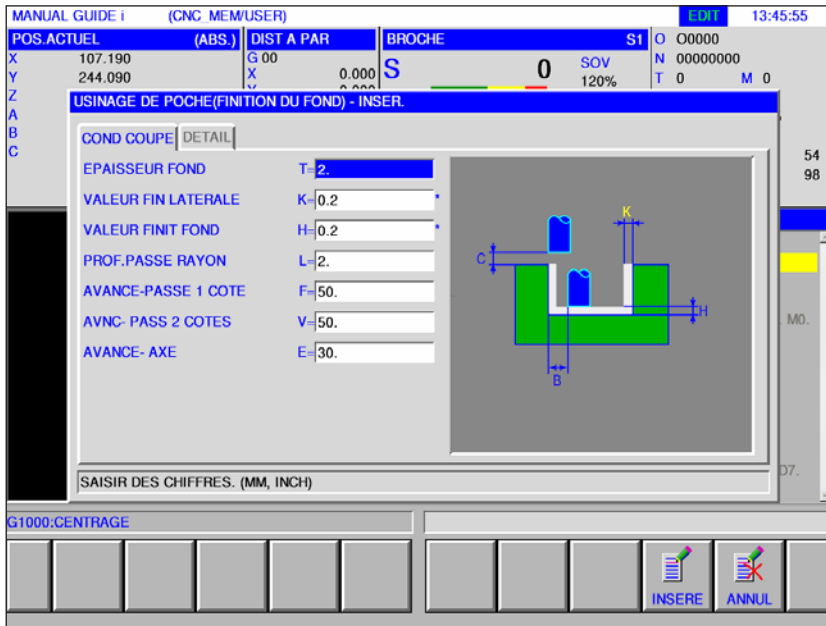

Commande d'usinage		
Elément de données		Signification
K*	Surépaisseur de finition côté	Surépaisseur de finition sur la surface latérale. L'ébauche est considérée comme 0 degré. (valeur du rayon, valeur positive).
H*	Surépaisseur de finition fond	Surépaisseur de finition au niveau du fond lors de l'usinage des surfaces latérales. L'ébauche est considérée comme 0 degré. (valeur du rayon, valeur positive).
F	Avance coupe partielle	Vitesse d'avance lors de la coupe avec un seul côté de l'arête de coupe d'une fraise à queue cylindrique Avec cette vitesse d'avance, la coupe s'effectue en processus de retrait et sur la surface latérale, sauf lors de l'amorçage de la coupe.
V	Avance section complète	Vitesse d'avance lors de la coupe avec la partie frontale d'une fraise aqueuse cylindrique. La vitesse d'avance est utilisée pour l'amorçage de la coupe.
E	Profondeur du mouvement d'approche	Vitesse d'avance lors de la coupe dans la direction de l'axe de l'outil vers le fond lors de l'usinage de surfaces latérales.



Détail		
Élément de données		Signification
W	En opposition / en avalant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [PASS H] : L'usinage est effectué par fraisage en opposition, l'outil tournant dans le sens horaire.</li> <li>• [PASS B] : L'usinage est effectué par fraisage en avalant, l'outil tournant dans le sens antihoraire.</li> </ul>
C	Distance de sécurité Z	Distance entre la surface à usiner d'une ébauche et le point de départ de l'usinage (point R) dans la direction de l'axe de l'outil (valeur du rayon, valeur positive).
P	Type d'approche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ARC] : Le démarrage au niveau de la surface latérale a lieu sous la forme d'un arc.</li> </ul> Le réglage est affecté de façon fixe et ne peut pas être modifié.
R	Rayon d'approche / section d'approche	Rayon, lorsque [ARC] est spécifié.
A*	Angle d'approche	Angle moyen de l'arc, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. La valeur par défaut est 90 degrés. (valeur positive)
Q	Type de départ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ARC] : Le retrait de la surface latérale a lieu sous la forme d'un arc. Le réglage est affecté de façon fixe et ne peut pas être modifié.</li> </ul>
X	Rayon de départ / section de départ	Rayon, uniquement lorsque [ARC] est spécifié.
Y*	Angle de départ	Angle moyen de l'arc, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. La valeur par défaut est 90 degrés. (valeur positive).
Z	Mouvement de démarrage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [3 AXES] : L'outil se déplace de la position actuelle au point de départ d'usinage en mode synchrone à 3 axes.</li> </ul>

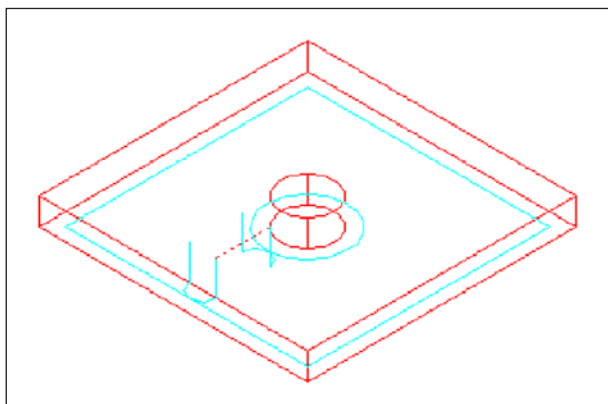

Trajet d'outil

### Description du cycle

Le contour de la surface latérale de la poche et du profil d'usinage à îlots est poli. Le trajet d'outils est ici le même que pour l'usinage du contour (polir surface latérale)


Les spécifications pour les points suivants diffèrent cependant partiellement. Dans la direction radiale de l'outil ou dans la direction de l'axe de l'outil, aucun usinage d'avance n'est effectué.

Même si l'on suppose que l'outil pourrait entrer en collision avec un profil d'usinage ou à îlots pendant la finition, aucun trajet d'outils susceptible d'empêcher cette collision n'est généré.



## Usinage de poches (chanfrein) G1043

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

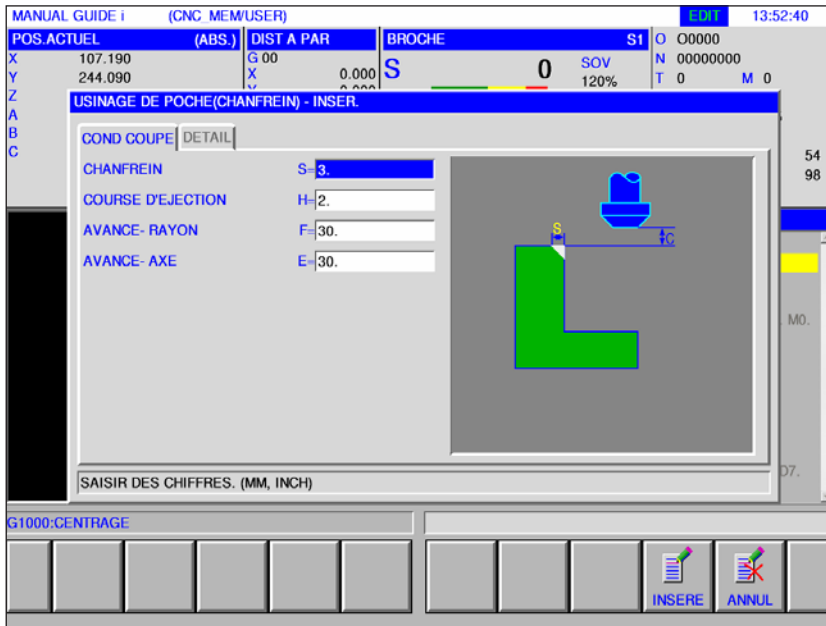


Commande d'usage		
Elément de données	Signification	
S	Largeur du chanfrein	Longueur du chanfrein (valeur du rayon, valeur positive).
H	Dépassement	Distance entre la pointe de l'outil de chanfreinage et la position réelle de coupe dans la direction de l'axe de l'outil (valeur du rayon, valeur positive).
F	Avance XY	Vitesse d'avance lors de la coupe dans la direction radiale de l'outil.
E	Profondeur du mouvement d'approche	Vitesse d'avance lors de la coupe dans la direction de l'axe de l'outil.

Détail		
Élément de données		Signification
W	En opposition / en avalant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [PASS H] : L'usinage est effectué par fraisage en opposition, l'outil tournant dans le sens horaire.</li> <li>• [PASS B] : L'usinage est effectué par fraisage en avalant, l'outil tournant dans le sens antihoraire.</li> </ul>
C	Distance de sécurité Z	Distance entre la surface à usiner d'une ébauche et le point de départ de l'usinage (point R) dans la direction de l'axe de l'outil (valeur du rayon, valeur positive).
P	Type d'approche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ARC] : Le démarrage au niveau de la surface latérale a lieu sous la forme d'un arc.</li> </ul> Le réglage est affecté de façon fixe et ne peut pas être modifié.
R	Rayon d'approche / section d'approche	Rayon, lorsque [ARC] est spécifié.
A*	Angle d'approche	Angle moyen de l'arc, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. La valeur par défaut est 90 degrés. (valeur positive)
Q	Type de départ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ARC] : Le retrait de la surface latérale a lieu sous la forme d'un arc. Le réglage est affecté de façon fixe et ne peut pas être modifié.</li> </ul>
X	Rayon de départ / section de départ	Rayon, uniquement lorsque [ARC] est spécifié.
Y*	Angle de départ	Angle moyen de l'arc, uniquement lorsque [ARC] est spécifié. La valeur par défaut est 90 degrés. (valeur positive).
Z	Mouvement de démarrage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [3 AXES] : L'outil se déplace de la position actuelle au point de départ d'usinage en mode synchrone à 3 axes.</li> </ul>

**Description du cycle**

 
La surface supérieure de la paroi de la poche est chanfreinée. Ici, le trajet d'outil est le même que pour l'usinage de contour (chanfrein).






## Figure : Trous de fixation

 - Points aléatoires XY G1210
- Points linéaires XY (mêmes intervalles) G1211
- Points de grille XY G1213
- Points de rectangle XY G1214
- Points de cercle XY G1215
- Points d'arc XY (mêmes intervalles) G1216
- Axe A alésage dans vérin (arc) G1772
- Axe A alésage dans vérin (libre) G1773



## Points aléatoires XY G1210

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

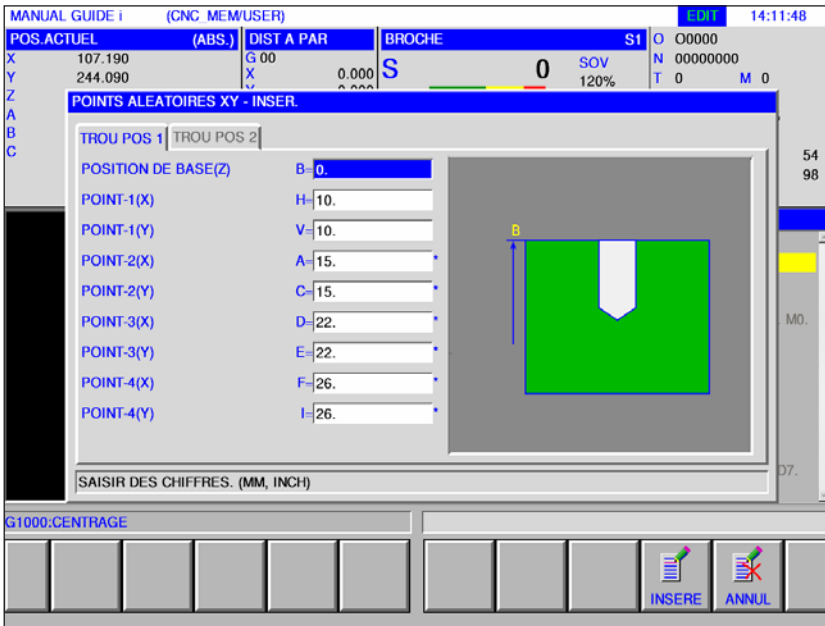


Usinage position d'alésage		
Elément de données		Signification
B	Position de base Z	Coordonnée Z de la surface de la pièce.
H	Point 1 X	Coordonnée X du premier alésage.
V	Point 1 Y	Coordonnée Y du premier alésage.
A*	Point 2 X	Coordonnée X du deuxième alésage.
C*	Point 2 Y	Coordonnée Y du deuxième alésage.
D*	Point 3 X	Coordonnée X du troisième alésage.
E*	Point 3 Y	Coordonnée Y du troisième alésage.
F*	Point 4 X	Coordonnée X du quatrième alésage.
I*	Point 4 Y	Coordonnée Y du quatrième alésage.
J*	Point 5 X	Coordonnée X du cinquième alésage.
K*	Point 5 Y	Coordonnée Y du cinquième alésage.
M*	Point 6 X	Coordonnée X du sixième alésage.
P*	Point 6 Y	Coordonnée Y du sixième alésage.
Q*	Point 7 X	Coordonnée X du septième alésage.
R*	Point 7 Y	Coordonnée Y du septième alésage.
S*	Point 8 X	Coordonnée X du huitième alésage.
T*	Point 8 Y	Coordonnée Y du huitième alésage.

**Remarque :**

Il n'est pas nécessaire d'entrer les valeurs pour toutes les positions d'alésage. Toutefois, si une entrée est faite, dans chaque cas, il faut entrer les deux coordonnées X et Y sous forme de couple pour une position d'alésage.








FIGURE


CONFIGURATION  
DES ALÉSAGES



2. POINTS LINEAIRES  
XY  
(MEMES INTERVALLES)

## Points linéaires XY (mêmes intervalles) G1211

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

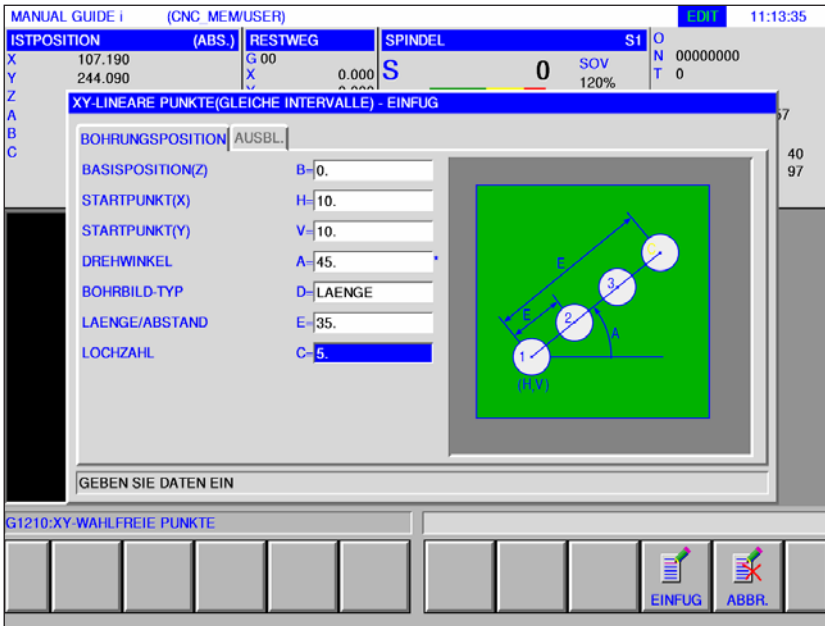

### Usinage position d'alésage

Elément de données		Signification
B	Position de base Z	Coordonnée Z de la surface de la pièce.
H	Point de départ X	Coordonnée X du point de départ (premier alésage) d'une droite.
V	Point de départ Y	Coordonnée Y du point de départ (premier alésage) d'une droite.
A*	Angle	Angle d'une droite par rapport à l'axe X (valeur de début = 0).
D	Type de configuration des alésages	<ul style="list-style-type: none"> <li>[LONGR] : Indique la distance entre le premier et le dernier alésage et le nombre d'alésages.</li> <li>[PAS] : Indique la distance entre deux alésages adjacents et le nombre de d'alésages.</li> </ul>
E	Longueur / Distance	<ul style="list-style-type: none"> <li>[LONGR] : Distance entre le premier alésage et le dernier alésage (si [LONGR] est choisi pour le point D).</li> <li>[PAS] : Distance entre deux alésages adjacents (si [PAS] est choisi pour le point D).</li> </ul>
C	Nombre de trous	Nombre d'alésages.

### Position de sortie de l'usinage

Elément de données		Signification
F*	Position de sortie 1	Point à partir duquel aucun trou est percé (1)
I*	Position de sortie 2	Point à partir duquel aucun trou est percé (2)
J*	Position de sortie 3	Point à partir duquel aucun trou est percé (3)
K*	Position de sortie 4	Point à partir duquel aucun trou est percé (4)

**Remarque :**

Il est pas nécessaire d'entrer une valeur pour une position de sortie. Cela vaut également pour les cycles G1213 à G1216.








CONFIGURATION DES ALÉSAGES




## Points de grille XY G1213

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

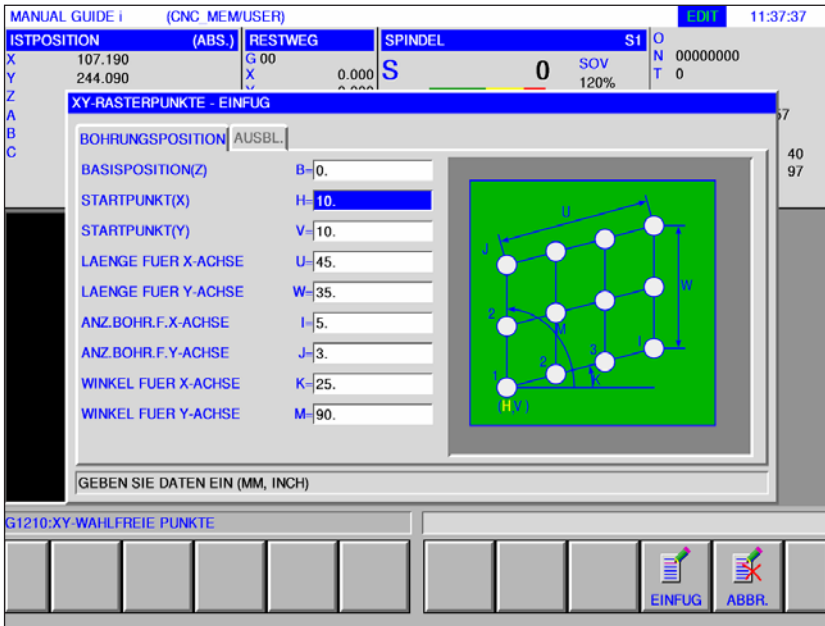


Usinage position d'alésage		
Elément de données	Signification	
B	Position de base Z	Coordonnée Z de la surface de la pièce.
H	Point de départ X	Coordonnée X du point de départ (premier alésage) d'une droite.
V	Point de départ Y	Coordonnée Y du point de départ (premier alésage) d'une droite.
U	Longueur pour l'axe X	Longueur du premier côté de la grille (valeur positive).
W	Longueur pour l'axe Y	Longueur du deuxième côté de la grille (valeur positive).
I	Nombre d'alésages pour l'axe X	Nombre d'alésages sur le premier côté de la grille (valeur positive).
J	Nombre d'alésages pour l'axe Y	Nombre d'alésages sur le deuxième côté de la grille (valeur positive).
K	Angle pour l'axe X	Angle du premier côté de la grille par rapport à l'axe X (Valeur initiale = 0).
M	Angle pour l'axe Y	Angle du deuxième côté de la grille par rapport à l'axe X (Valeur initiale = 90).

Position de sortie de l'usinage		
Elément de données	Signification	
A*	Position de sortie 1	Point à partir duquel aucun trou est percé (1)
C*	Position de sortie 2	Point à partir duquel aucun trou est percé (2)
D*	Position de sortie 3	Point à partir duquel aucun trou est percé (3)
E*	Position de sortie 4	Point à partir duquel aucun trou est percé (4)

 

## Points de rectangle XY G1214

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

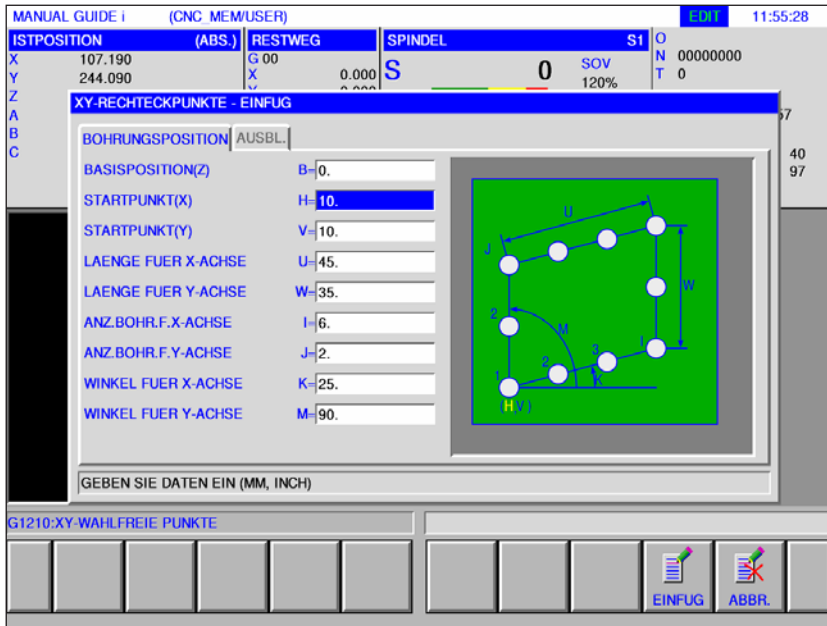

Usinage position d'alésage		
Elément de données		Signification
B	Position de base Z	Coordonnée Z de la surface de la pièce.
H	Point de départ X	Coordonnée X du point de départ (premier alésage) d'une droite.
V	Point de départ Y	Coordonnée Y du point de départ (premier alésage) d'une droite.
U	Longueur pour l'axe X	Longueur du premier côté de la grille (valeur positive).
W	Longueur pour l'axe Y	Longueur du deuxième côté de la grille (valeur positive).
I	Nombre d'alésages pour l'axe X	Nombre d'alésages sur le premier côté de la grille (valeur positive).
J	Nombre d'alésages pour l'axe Y	Nombre d'alésages sur le deuxième côté de la grille (valeur positive).
K	Angle pour l'axe X	Angle du premier côté de la grille par rapport à l'axe X (Valeur initiale = 0).
M	Angle pour l'axe Y	Angle du deuxième côté de la grille par rapport à l'axe X (Valeur initiale = 90).

Position de sortie de l'usinage		
Elément de données		Signification
A*	Position de sortie 1	Point à partir duquel aucun trou est percé (1)
C*	Position de sortie 2	Point à partir duquel aucun trou est percé (2)
D*	Position de sortie 3	Point à partir duquel aucun trou est percé (3)
E*	Position de sortie 4	Point à partir duquel aucun trou est percé (4)




CONFIGURATION  
DES ALÉSAGES



## Points de cercle XY G1215

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

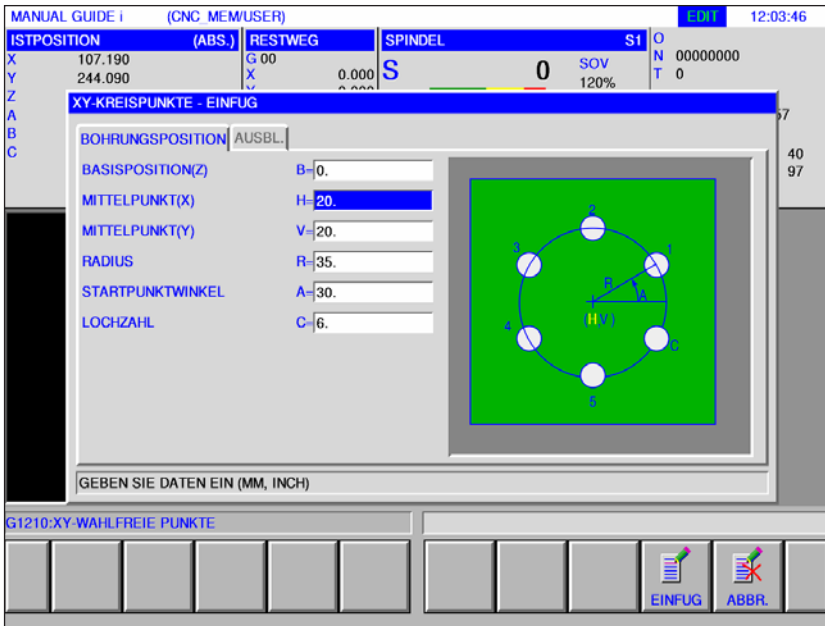

Usinage position d'alésage		
Elément de données		Signification
B	Position de base Z	Coordonnée Z de la surface de la pièce.
H	Centre X	Coordonnée X du centre du cercle
V	Centre Y	Coordonnée Y du centre du cercle
R	Rayon	Rayon du cercle (valeur positive).
A	Angle du point de départ	Angle au centre du premier alésage par rapport à l'axe X (valeur positive ou négative) (valeur initiale = 0).
C	Nombre de trous	Nombre d'alésages (valeur positive).

Position de sortie de l'usinage		
Elément de données		Signification
D*	Position de sortie 1	Point à partir duquel aucun trou est percé (1)
E*	Position de sortie 2	Point à partir duquel aucun trou est percé (2)
F*	Position de sortie 3	Point à partir duquel aucun trou est percé (3)
I*	Position de sortie 4	Point à partir duquel aucun trou est percé (4)




CONFIGURATION  
DES ALÉSAGES



## Points d'arc XY (mêmes intervalles) G1216

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

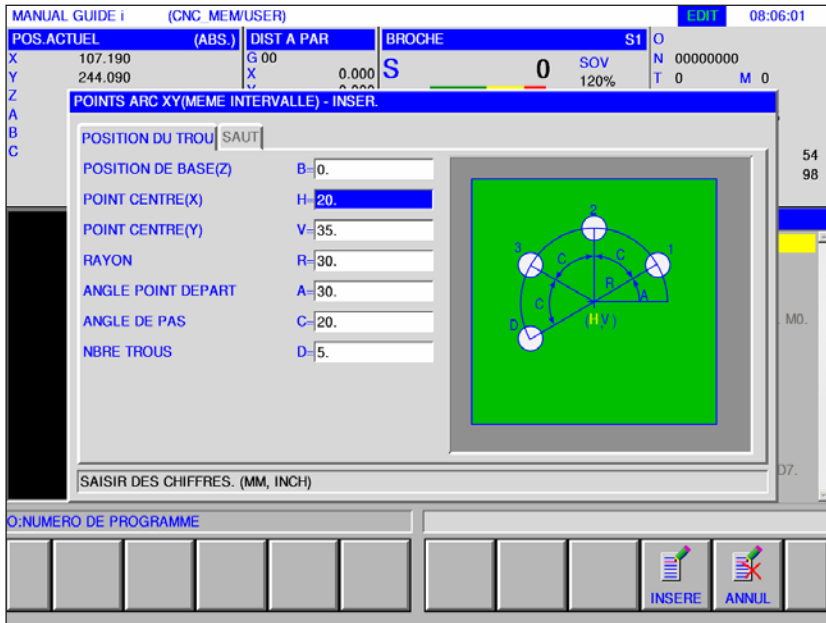

### Usinage position d'alésage

Elément de données		Signification
B	Position de base Z	Coordonnée Z de la surface de la pièce.
H	Centre X	Coordonnée X du centre du cercle
V	Centre Y	Coordonnée Y du centre du cercle
R	Rayon	Rayon de l'arc de cercle (valeur positive).
A	Angle du point de départ	Angle au centre du premier alésage par rapport à l'axe X (valeur positive ou négative) (valeur initiale = 0).
C	Angle d'indexation	Angle au centre entre deux alésages consécutifs (valeur positive ou négative).
D	Nombre de trous	Nombre d'alésages (valeur positive).

### Position de sortie de l'usinage

Elément de données		Signification
E*	Position de sortie 1	Point à partir duquel aucun trou est percé (1)
F*	Position de sortie 2	Point à partir duquel aucun trou est percé (2)
I*	Position de sortie 3	Point à partir duquel aucun trou est percé (3)
J*	Position de sortie 4	Point à partir duquel aucun trou est percé (4)




CONFIGURATION DES ALESAGES

7. TROU AXE A SUR CYLINDRE (POINTS SUR ARC)

## Trou axe A sur cylindre (points sur arc) G1772

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

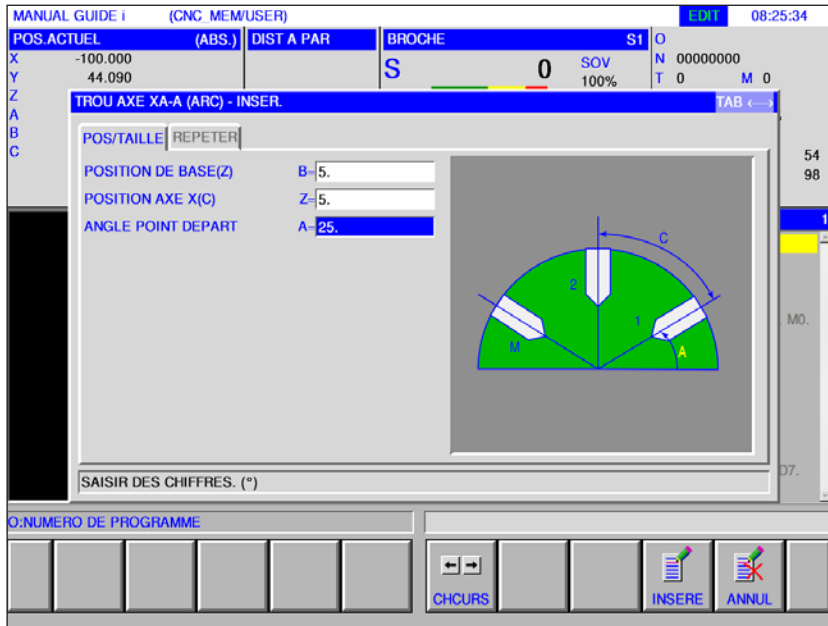

Position d'alésage de l'usinage		
Elément de données		Signification
B	Position de base Z	Coordonnée Z de la surface de la pièce.
Z	position de l'axe X rayon	Coordination X de la position de perçage (valeur positive).
A	Angle du point de départ	Angle au centre du premier alésage par rapport à l'axe X (valeur positive ou négative) (valeur initiale = 0).

Position de sortie de l'usinage		
Elément de données		Signification
C	Angle de pas	Angle au centre entre deux alésages consécutifs (valeur positive ou négative).
M	Nombre de trous	Nombre d'alésages (valeur positive).




CONFIGURATION  
DES ALE-  
SAGES

8. TROU AXE A SUR  
CYLINDRE (POINTS SUR  
ALEATOIRES)

## Trou axe A sur cylindre (points sur aléatoires) G1773

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

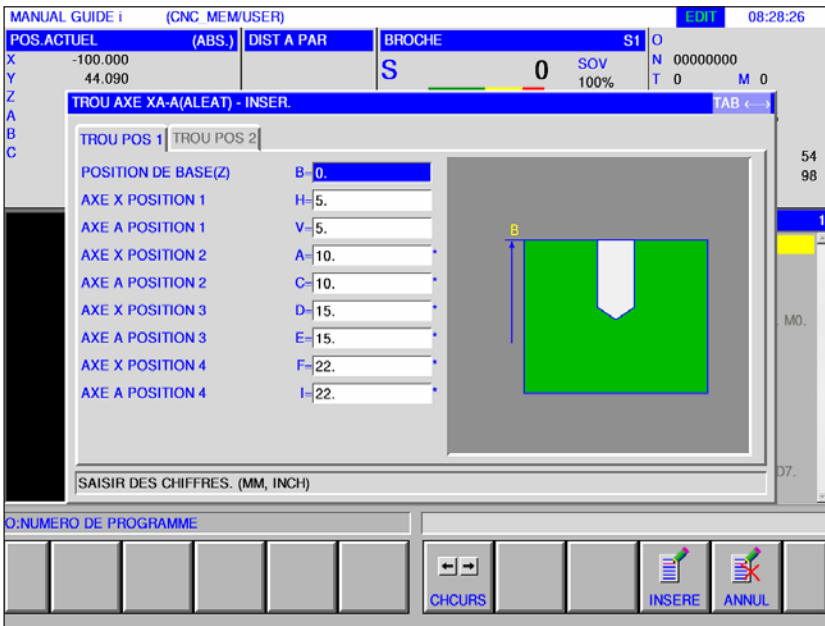

Position d'alésage de l'usage		
Elément de données		Signification
B	Position de base Z	Coordonnée Z de la surface de la pièce.
H	Axe X position 1	Coordonnée X du premier alésage.
V	Axe A position 1	Coordonnée A du premier alésage.
A*	Axe X position 2	Coordonnée X du deuxième alésage.
C*	Axe A position 2	Coordonnée A du deuxième alésage.
D*	Axe X position 3	Coordonnée X du troisième alésage.
E*	Axe A position 3	Coordonnée A du troisième alésage.
F*	Axe X position 4	Coordonnée X du quatrième alésage.
I*	Axe A position 4	Coordonnée A du quatrième alésage.
J*	Axe X position 5	Coordonnée X du cinquième alésage.
K*	Axe A position 5	Coordonnée A du cinquième alésage.
M*	Axe X position 6	Coordonnée X du sixième alésage.
P*	Axe A position 6	Coordonnée A du sixième alésage.
Q*	Axe X position 7	Coordonnée X du septième alésage.
R*	Axe A position 7	Coordonnée A du septième alésage.
S*	Axe X position 8	Coordonnée X du huitième alésage.
T*	Axe A position 8	Coordonnée A du huitième alésage.

## Figure : Contour de la surface frontale

 
- Rectangle G1220








FACE  
FIGURE



## Face carre G1220

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

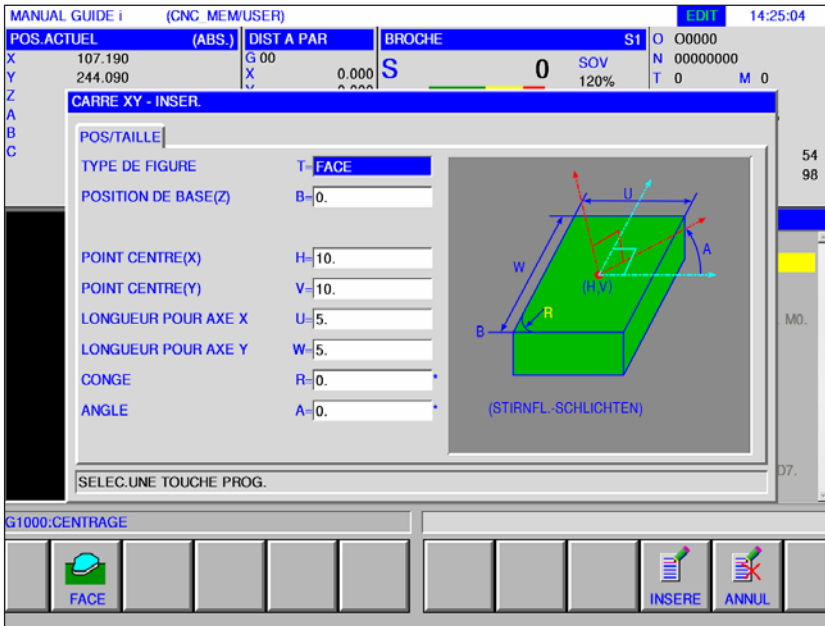

Position / Taille		
Elément de données		Signification
T	Type de contour	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [FACE] : utilisé comme contour pour le dressage.</li> <li>• [CONVEX] : utilisé comme contour extérieur pour l'usinage du contour</li> <li>• [CONCAV] : utilisé comme contour intérieur pour l'usinage du contour ou comme contour pour le fraisage de poche.</li> </ul> Si le dressage est sélectionné comme type d'usinage, [PLANFL.] doit être sélectionné.
B	Position de base Z	Coordonnée Z de la surface finale pour le dressage (dans la direction de l'axe de l'outil).
H	Centre X	Coordonnée X du centre d'un contour rectangulaire.
V	Centre Y	Coordonnée Y du centre d'un contour rectangulaire.
U	Longueur pour l'axe X	Longueur du côté dans la direction de l'axe X (valeur du rayon, valeur positive).
W	Longueur pour l'axe Y	Angle au centre du premier alésage par rapport à l'axe X (valeur positive ou négative) (valeur initiale = 0).
R*	Rayon d'angle	Rayon pour arrondi de l'angle (valeur du rayon, valeur positive).
A*	Angle de rotation	Angle d'inclinaison d'un contour rectangulaire par rapport à l'axe X (valeur positive ou négative).






## Figure : Contournage latéral

- Convexe carré XY G1220
- Convexe cercle XY G1221
- Convexe chemin XY G1222
- Polygone convexe XY G1225
- Convexe figure libre plan XY
- Concave carre XY G1220
- Plan XA contour convexe de forme libre pour vérin G1700
- Concave cercle G1221
- Concave chemin XY G1222
- Polygone concave XY G1225
- Concave figure libre plan XY
- Plan XA contour concave de forme libre pour vérin G1700
- Ouvert figure libre plan XY
- Plan XA contour ouvert de forme libre pour vérin G1700



## Convexe carré XY G1220

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

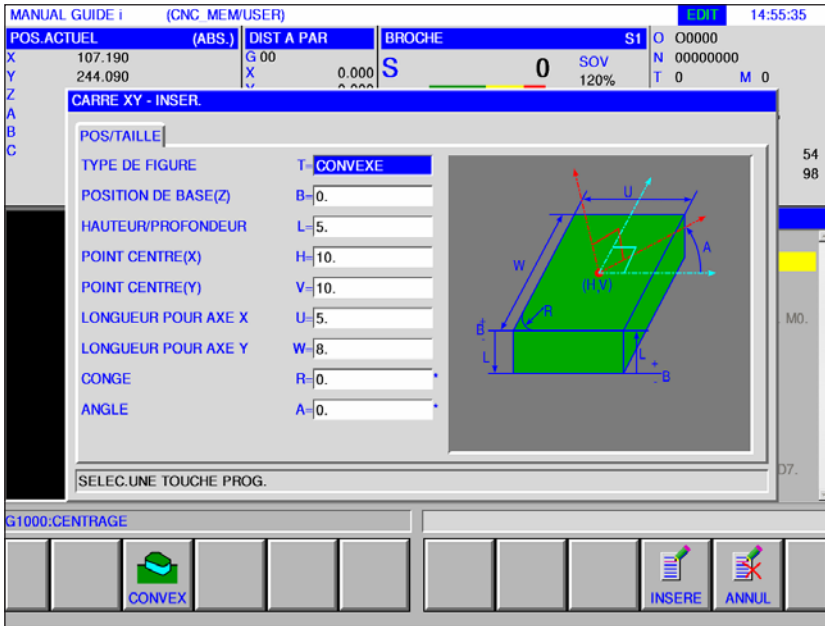


Position / Taille		
Elément de données	Signification	
T	Type de contour	• [CONVEX] : utilisé comme contour extérieur pour l'usinage du contour
B	Position de base Z	Coordonnée Z de la surface finale pour le dressage (dans la direction de l'axe de l'outil).
L	Hauteur / Profondeur	Si la surface supérieure d'une pièce à usiner est choisie comme POSITION DE BASE, la distance à la surface de base du côté est indiquée sous forme de valeur négative (valeur du rayon). → Profondeur Si la surface de base d'une pièce à usiner est choisie comme POSITION DE BASE, la distance à la surface supérieure de la pièce à usiner est indiquée sous forme de valeur positive (valeur du rayon). → Hauteur
H	Centre X	Coordonnée X du centre d'un contour rectangulaire.
V	Centre Y	Coordonnée Y du centre d'un contour rectangulaire.
U	Longueur pour l'axe X	Longueur du côté dans la direction de l'axe X (valeur du rayon, valeur positive).
W	Longueur pour l'axe Y	Angle au centre du premier alésage par rapport à l'axe X (valeur positive ou négative) (valeur initiale = 0).
R*	Rayon d'angle	Rayon pour arrondi de l'angle (valeur du rayon, valeur positive).
A*	Angle de rotation	Angle d'inclinaison d'un contour rectangulaire par rapport à l'axe X (valeur positive ou négative).




## Convexe cercle XY G1221

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

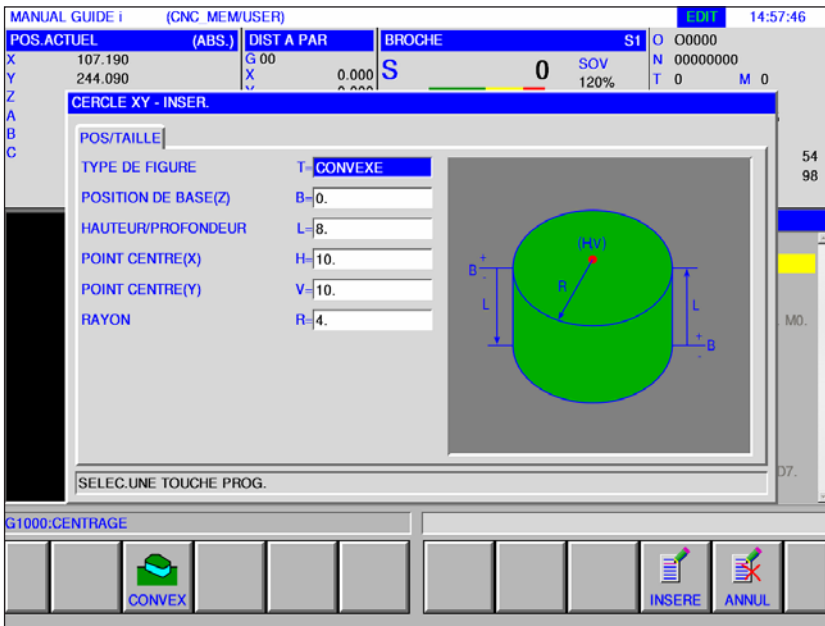


Position / Taille		
Elément de données		Signification
T	Type de contour	• [CONVEX] : utilisé comme contour extérieur pour l'usinage du contour
B	Position de base Z	Coordonnée Z de la surface finale pour le dressage (dans la direction de l'axe de l'outil).
L	Hauteur / Profondeur	Si la surface supérieure d'une pièce à usiner est choisie comme POSITION DE BASE, la distance à la surface de base du côté est indiquée sous forme de valeur négative (valeur du rayon). → Profondeur Si la surface de base d'une pièce à usiner est choisie comme POSITION DE BASE, la distance à la surface supérieure de la pièce à usiner est indiquée sous forme de valeur positive (valeur du rayon). → Hauteur
H	Centre X	Coordonnée X du centre d'un contour circulaire.
V	Centre Y	Coordonnée Y du centre d'un contour circulaire.
R	Rayon	Rayon d'un contour circulaire (valeur du rayon, valeur positive)

 

## Convexe chemin XY G1222

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

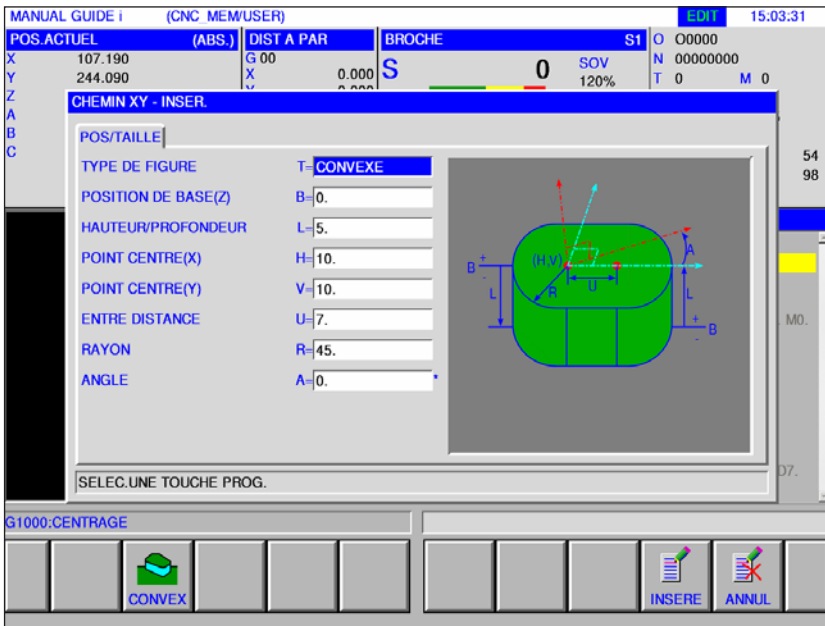


Position / Taille		
Elément de données	Signification	
T	Type de contour	• [CONVEX] : utilisé comme contour extérieur pour l'usinage du contour
B	Position de base Z	Coordonnée Z de la surface finale pour le dressage (dans la direction de l'axe de l'outil).
L	Hauteur / Profondeur	Si la surface supérieure d'une pièce à usiner est choisie comme POSITION DE BASE, la distance à la surface de base du côté est indiquée sous forme de valeur négative (valeur du rayon). → Profondeur Si la surface de base d'une pièce à usiner est choisie comme POSITION DE BASE, la distance à la surface supérieure de la pièce à usiner est indiquée sous forme de valeur positive (valeur du rayon). → Hauteur
H	Centre X	Coordonnée Y du centre du demi-cercle gauche.
V	Centre Y	Coordonnée X du centre du demi-cercle gauche.
U	Pas	Distance entre les centres du demi-cercle de droite et de gauche (valeur du rayon, valeur positive).
R	Rayon	Rayon du demi-cercle de gauche et de droite (valeur du rayon, valeur positive).
A*	Angle de rotation	Angle d'inclinaison d'un contour ovale par rapport à l'axe X (valeur positive ou négative)



## Polygone convexe XY G1225

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

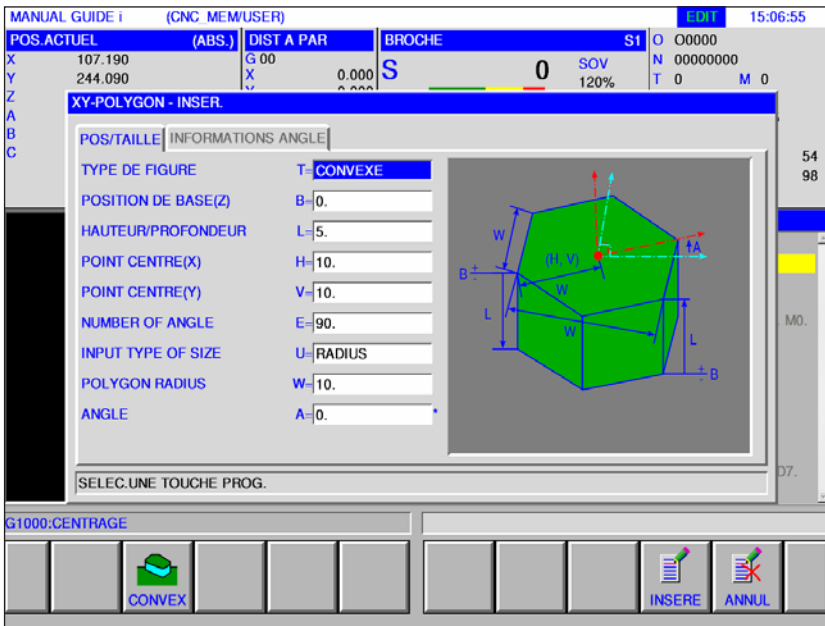


Position / Taille		
Elément de données		Signification
T	Type de contour	• [CONVEX] : utilisé comme contour extérieur pour l'usinage du contour
B	Position de base Z	Coordonnée Z de la surface finale pour le dressage (dans la direction de l'axe de l'outil).
L	Hauteur / Profondeur	Si la surface supérieure d'une pièce à usiner est choisie comme POSITION DE BASE, la distance à la surface de base du côté est indiquée sous forme de valeur négative (valeur du rayon). → Profondeur Si la surface de base d'une pièce à usiner est choisie comme POSITION DE BASE, la distance à la surface supérieure de la pièce à usiner est indiquée sous forme de valeur positive (valeur du rayon). → Hauteur
H	Centre X	Coordonnée X du centre d'un contour rectangulaire.
V	Centre Y	Coordonnée Y du centre d'un contour rectangulaire.
E	Nombre d'angle	Nombre d'arêtes, entier positif entre 3 et 99.
U	Type d'entrée taille	• [RADIUS] : Rayon • [LENGTH] : Longueur d'arête • [WIDTH] : Taille de clé
W	Rayon du polygone, U1	en fonction de U
A*	Angle de rotation	Angle d'inclinaison d'une ligne droite qui relie un sommet et le centre par rapport au 1er axe.

Forme de l'angle		
Elément de données		Signification
C	Forme de l'angle	• [RIEN] : • [CHANFR] : • [ARC] :
R*	Taille de l'angle	Rayon du chanfrein. Seulement avec le chanfrein ou l'arc.

CONTOUR  
LAT

**5. CONVEXE FIGURE  
LIBRE PLAN XY**

## Convexe figure libre plan XY

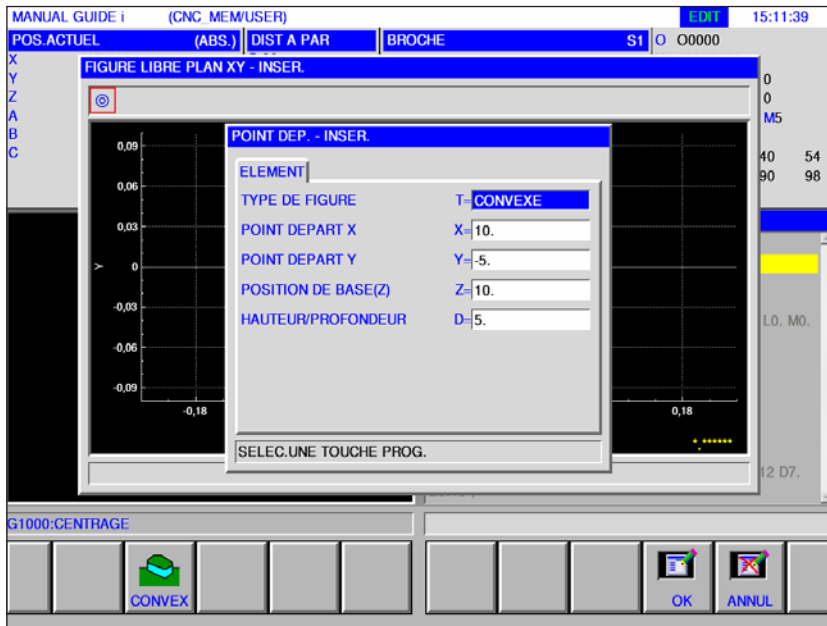

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

### Insertion point de départ

Elément de données		Signification
T	Type de contour	• [CONVEX] : est prédéterminé et ne peut être changé.
X	Point de départ X	Coordonnée X du point de départ du contour.
Y	Point de départ Y	Coordonnée Y du point de départ du contour.
Z	Position de base (Z)	Position de la surface d'usinage d'un contour quelconque.
D	Hauteur / Profondeur	Hauteur ou profondeur de la position de base à la surface de coupe

#### Remarque :


LES DONNES D'ENTREE sont des éléments qui s'affichent lors de la modification ou de l'édition dans la fenêtre d'entrée de données. Cela vaut pour les cycles G1201 à G1206.

#### Remarque :

Les DONNES DE SORTIE sont des éléments qui s'affichent dans la fenêtre du programme comme un programme créé au format code ISO. Celles-ci peuvent uniquement être appelé dans le but d'afficher le programme. Cela vaut également pour les cycles G1201 à G1206.




## Vue d'ensemble des éléments d'entrée pour la programmation libre du contour

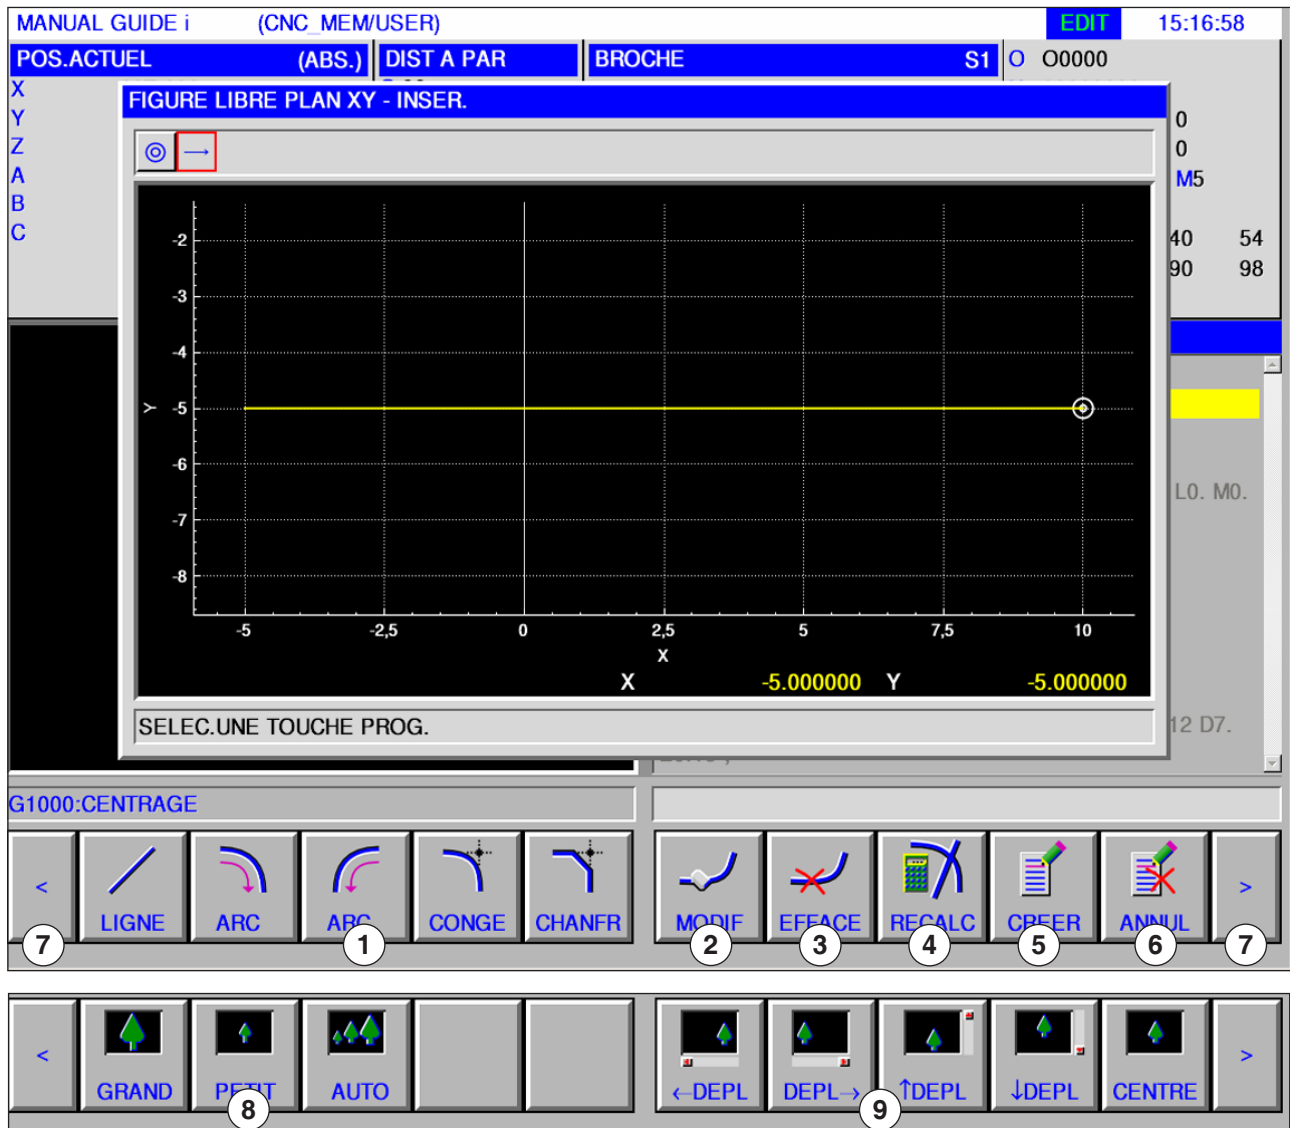

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Éléments d'entrée : Ligne, arc, rayon, chanfrein</li> <li>2 Modifier l'élément de contour</li> <li>3 Effacer l'élément de contour</li> <li>4 Recalculer les données du contour</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>5 Créer le contour</li> <li>6 Annuler l'entrée</li> <li>7 Touches d'extension</li> <li>8 Agrandir ou réduire la représentation graphique</li> <li>9 Déplacer la représentation graphique</li> </ul> |
|--|--|

## Éléments d'entrée pour la ligne (plan XY) G1201

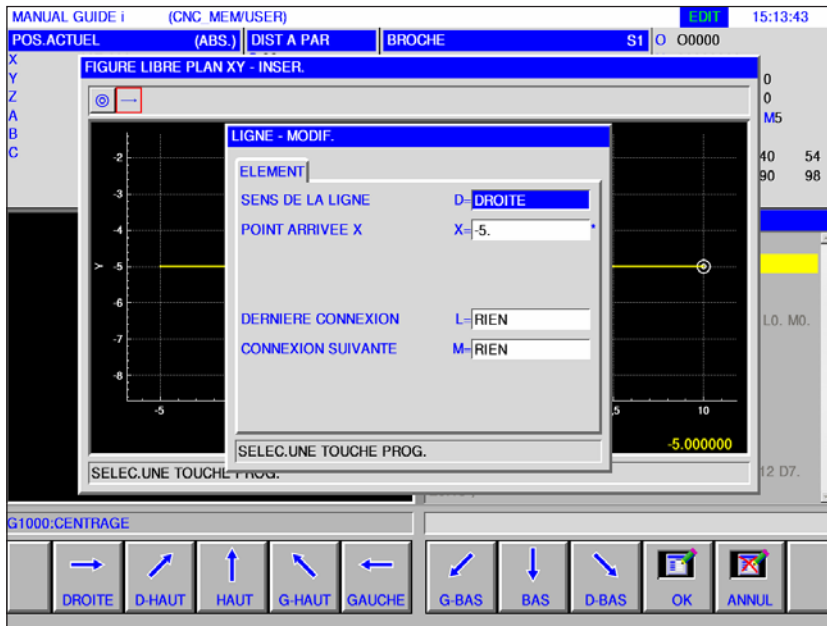


Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

Élément données d'entrée		
Elément de données	Signification	
D	Direction des lignes	La direction de la droite est sélectionnée par une toute fonction dans la barre. <ul style="list-style-type: none"> <li>• [DROITE] :</li> <li>• [D-HAUT] :</li> <li>• [HAUT] :</li> <li>• [G-HAUT] :</li> <li>• [GAUCHE] :</li> <li>• [G-BAS] :</li> <li>• [BAS] :</li> <li>• [D-BAS] :</li> </ul>
X*	Point final X	Coordonnée X du point de départ de la droite.
Y*	Point final Y	Coordonnée Y du point de départ de la droite.
A*	Angle de rotation	Angle de la droite
L	Dernière connexion	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [TANGNT] : Contact avec le contour immédiatement précédent.</li> <li>• [PASREG] : Aucun contact avec le contour qui précède immédiatement (valeur initiale).</li> </ul>
M	Connexion suivante	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [PASREG] :Aucun contact avec le contour qui suit immédiatement (valeur initiale).</li> </ul>

## Éléments d'entrée pour l'arc (plan XY) G1202, 1203


Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

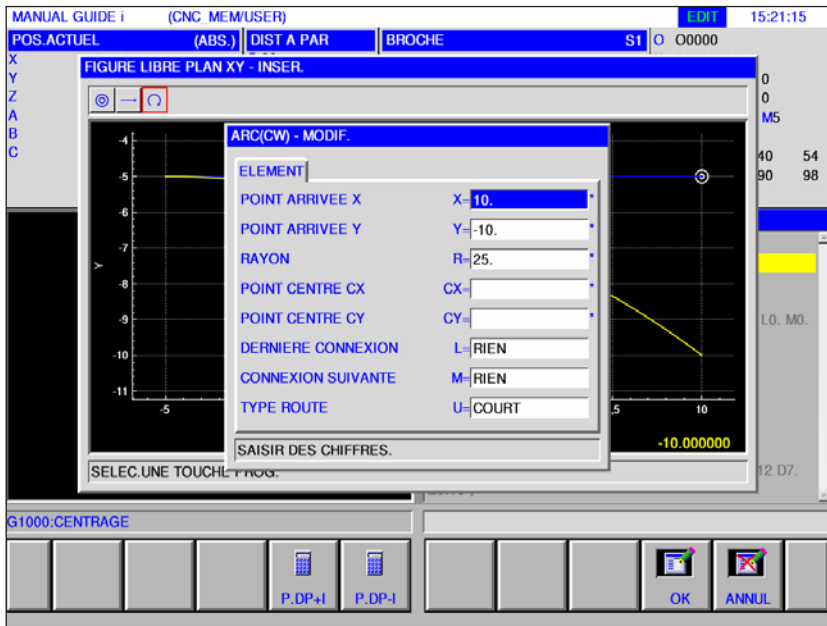

Élément données d'entrée		
Elément de données		Signification
X*	Point final X	Coordonnées X d'un point final de l'arc La programmation de la cote incrémentale est possible.
Y*	Point final Y	Coordonnée Y d'un point final de l'arc La programmation de la cote incrémentale est possible.
R*	Rayon	Rayon de l'arc
CX*	Centre CX	Coordonnée X du centre de l'arc
CY*	Centre CY	Coordonnée Y du centre de l'arc
L	Dernière connexion	<ul style="list-style-type: none"> <li>[TANGNT] : Contact avec le contour immédiatement précédent.</li> <li>[PASREG] : Aucun contact avec le contour qui précède immédiatement.</li> </ul>
M	Connexion suivante	<ul style="list-style-type: none"> <li>[PASREG] :Aucun contact avec le contour qui suit immédiatement (valeur initiale).</li> </ul>
U	Type d'itinéraire	<ul style="list-style-type: none"> <li>[SHORT] : Un arc avec une longue section de droite est créée.</li> <li>[LONG] : Un arc avec une section de droite courte est créée.</li> </ul>

## Éléments d'entrée pour chanfrein (plan XY) G1204


Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

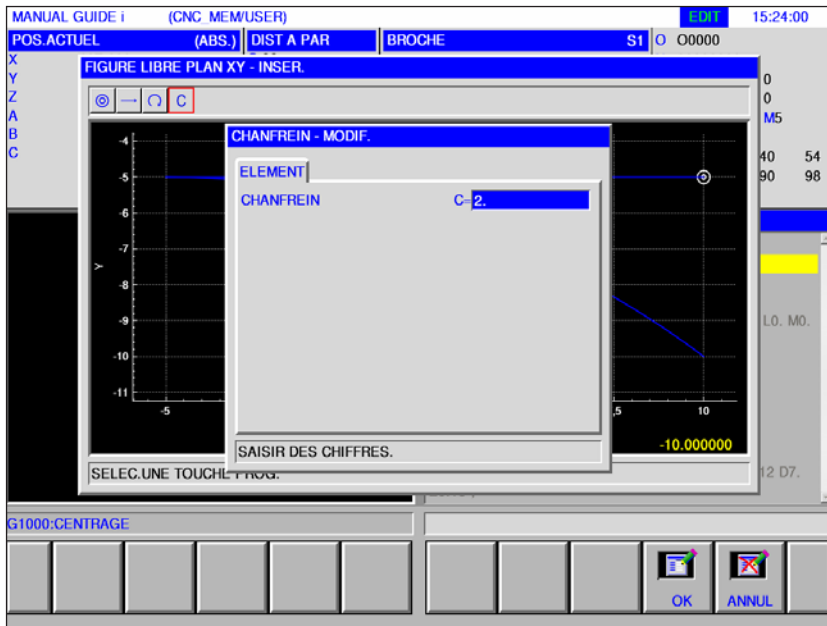

Élément données d'entrée		
Élément de données		Signification
C	Largeur du chanfrein	Chanfrein, valeur positive.


## Éléments d'entrée pour rayon (plan XY) G1205

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

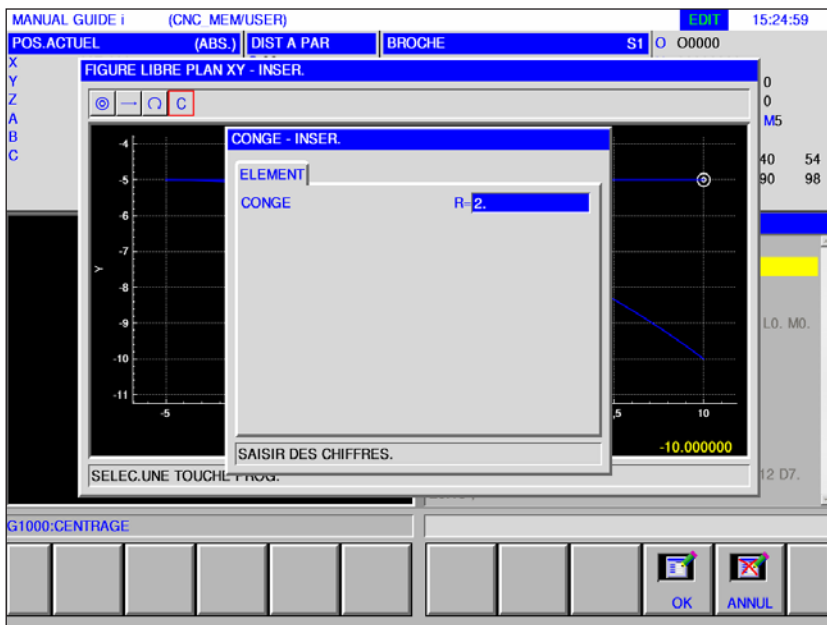

Élément données d'entrée		
Élément de données		Signification
R	Rayon d'angle	Valeur du rayon, valeur positive.

## Fin d'un contour quelconque G1206

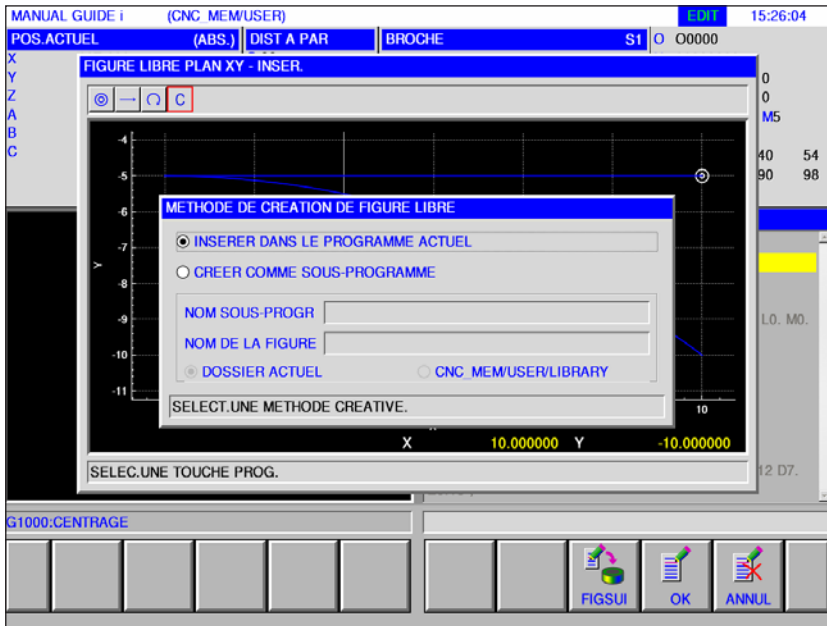


### Terminer le contour

- Appuyer sur la touche de fonction.

Une boîte de dialogue avec 2 options de choix apparaît :


 
- Insérer dans le programme actuel
- Enregistrer comme sous programme distinct  
Avec cette option, il est possible de choisir le dossier dans lequel le sous-programme doit être enregistré.



- Entrer la figure suivante  
Cette touche de fonction ouvre le masque de saisie pour l'éditeur de contours Il est possible de créer d'autres contours libres.



- Avec « OK », l'entrée est terminée.

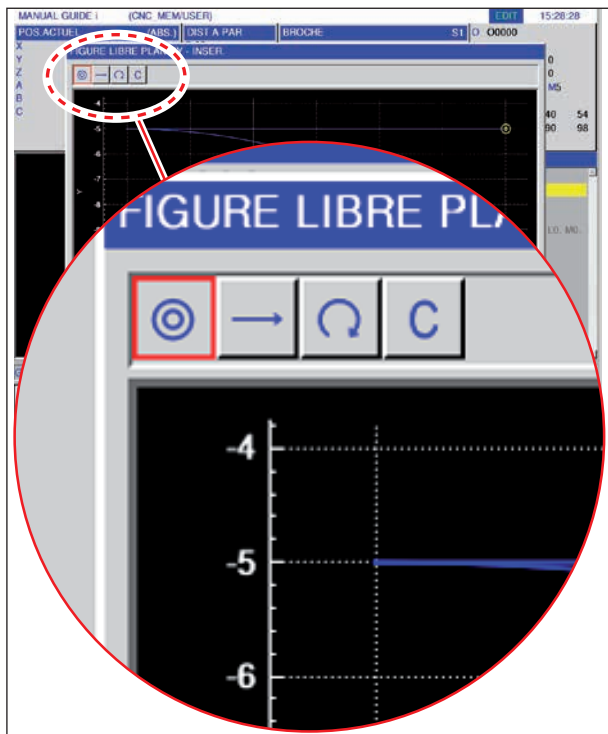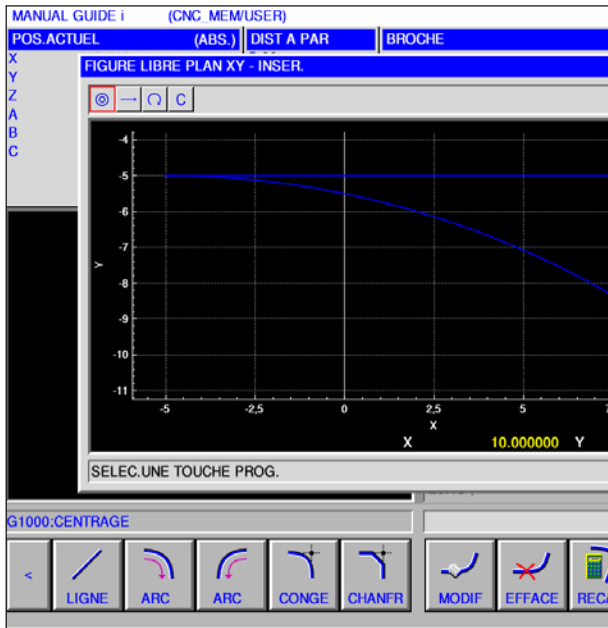

## Représentation sous forme d'icône des éléments de contour

Élément de contour	de	Icône	Signification
Point de départ			Point de départ du contour
Droite vers le haut Droite vers le bas		 	Droite dans un quadrillage à 90°
Droite vers la gauche Droite vers la droite		 	Droite dans un quadrillage à 90°
Droite quelconque		 	Droite avec pente quelconque
Arc vers la droite Arc vers la gauche		 	Arc
Rayon			
Chanfrein			

### Remarque :

La fin d'un contour n'est pas un élément de contour, donc il n'y a pas d'icône pour cela.



  
**FIGURE**


**CONTOUR  
LAT**



**6. PLAN XA FORME  
LIBRE CONTOUR  
CONVEXE POUR VERIN**

## Plan XA contour convexe de forme libre pour vérin G1700

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

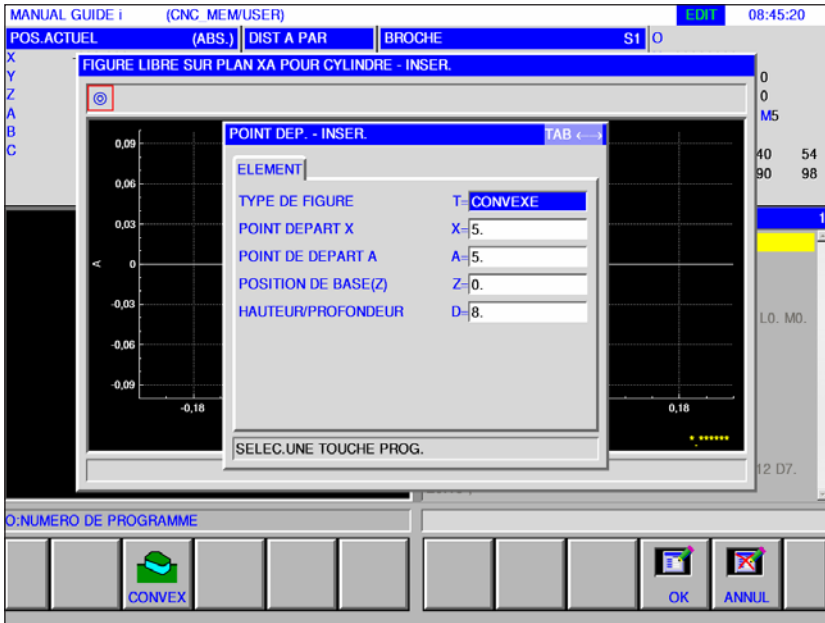

Insertion point de départ		
Elément de données		Signification
T	Type de contour	• [CONVEX] : est prédéterminé et ne peut être changé.
X	Point de départ X	Coordonnée X du point de départ du contour.
Y	Point de départ A	Coordonnée A du point de départ du contour.
Z	Position de base (Z)	Position de la surface d'usinage d'un contour quelconque.
D	Hauteur / Profondeur	Hauteur ou profondeur de la position de base à la surface de coupe

**Remarque :**

Autres étapes d'usinage pour la création d'un contour libre, voir également « Contour latéral XY concave rectangle G1220 »






CONTOUR  
LAT

7. CONCAVE CARRE XY

## Concave carré XY G1220

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

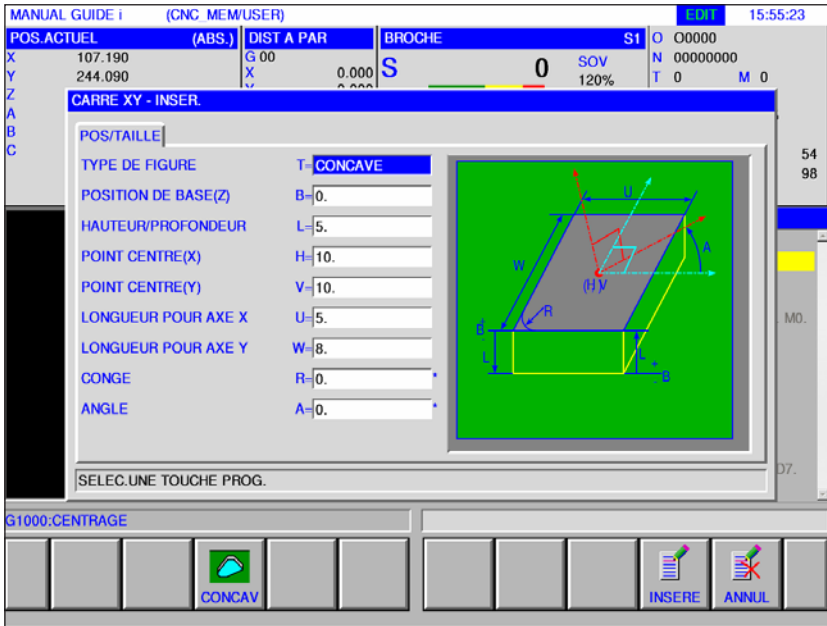


Position / Taille		
Elément de données		Signification
T	Type de contour	• [CONCAV] : utilisé comme contour intérieur pour l'usinage du contour.
B	Position de base Z	Coordonnée Z de la surface finale pour le dressage (dans la direction de l'axe de l'outil).
L	Hauteur / Profondeur	Si la surface supérieure d'une pièce à usiner est choisie comme POSITION DE BASE, la distance à la surface de base du côté est indiquée sous forme de valeur négative (valeur du rayon). → Profondeur Si la surface de base d'une pièce à usiner est choisie comme POSITION DE BASE, la distance à la surface supérieure de la pièce à usiner est indiquée sous forme de valeur positive (valeur du rayon). → Hauteur
H	Centre X	Coordonnée X du centre d'un contour rectangulaire.
V	Centre Y	Coordonnée Y du centre d'un contour rectangulaire.
U	Longueur pour l'axe X	Longueur du côté dans la direction de l'axe X (valeur du rayon, valeur positive).
W	Longueur pour l'axe Y	Angle au centre du premier alésage par rapport à l'axe X (valeur positive ou négative) (valeur initiale = 0).
R*	Rayon d'angle	Rayon pour arrondi de l'angle (valeur du rayon, valeur positive).
A*	Angle de rotation	Angle d'inclinaison d'un contour rectangulaire par rapport à l'axe X (valeur positive ou négative).



## Concave cercle XY G1221

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

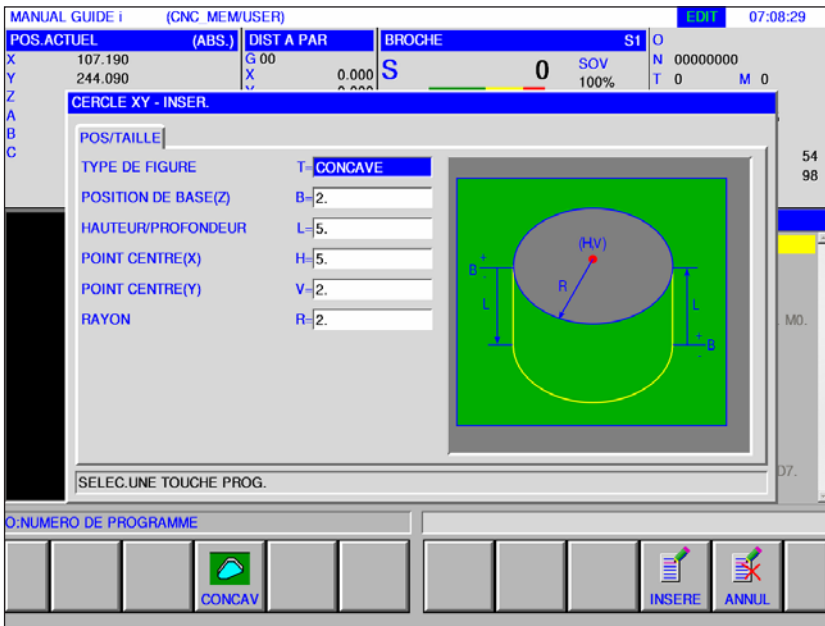

Position / Taille		
Elément de données		Signification
T	Type de contour	• [CONCAV] : utilisé comme contour intérieur pour l'usinage du contour.
B	Position de base Z	Coordonnée Z de la surface finale pour le dressage (dans la direction de l'axe de l'outil).
L	Hauteur / Profondeur	Si la surface supérieure d'une pièce à usiner est choisie comme POSITION DE BASE, la distance à la surface de base du côté est indiquée sous forme de valeur négative (valeur du rayon). → Profondeur Si la surface de base d'une pièce à usiner est choisie comme POSITION DE BASE, la distance à la surface supérieure de la pièce à usiner est indiquée sous forme de valeur positive (valeur du rayon). → Hauteur
H	Centre X	Coordonnée X du centre d'un contour circulaire.
V	Centre Y	Coordonnée Y du centre d'un contour circulaire.
R	Rayon	Rayon d'un contour circulaire (valeur du rayon, valeur positive)




CONTOUR  
LAT

9. CONCAVE CHEMIN XY

## Concave chemin XY G1222

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

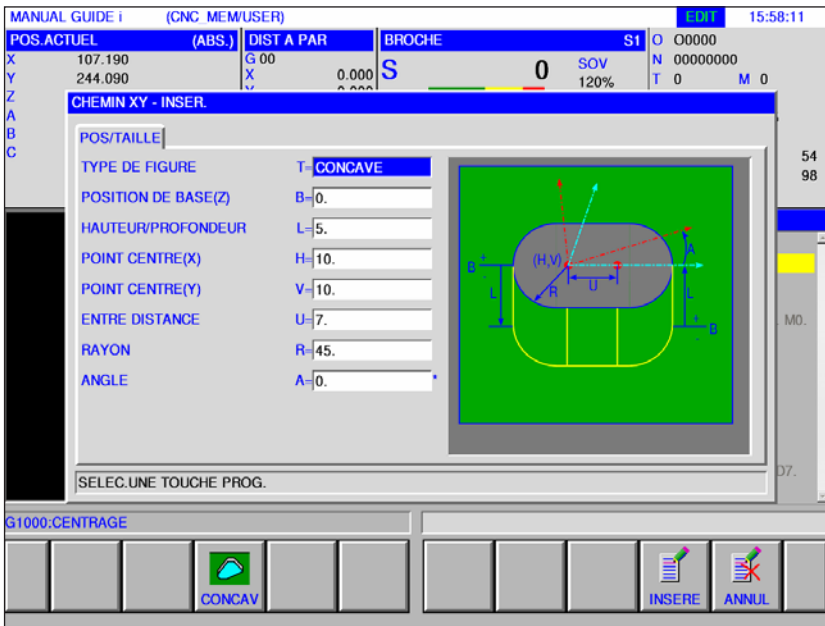


Position / Taille		
Elément de données	Signification	
T	Type de contour	• [CONCAV] : utilisé comme contour intérieur pour l'usinage du contour
B	Position de base Z	Coordonnée Z de la surface finale pour le dressage (dans la direction de l'axe de l'outil).
L	Hauteur / Profondeur	Si la surface supérieure d'une pièce à usiner est choisie comme POSITION DE BASE, la distance à la surface de base du côté est indiquée sous forme de valeur négative (valeur du rayon). → Profondeur Si la surface de base d'une pièce à usiner est choisie comme POSITION DE BASE, la distance à la surface supérieure de la pièce à usiner est indiquée sous forme de valeur positive (valeur du rayon). → Hauteur
H	Centre X	Coordonnée Y du centre du demi-cercle gauche.
V	Centre Y	Coordonnée X du centre du demi-cercle gauche.
U	Pas	Distance entre les centres du demi-cercle de droite et de gauche (valeur du rayon, valeur positive).
R	Rayon	Rayon du demi-cercle de gauche et de droite (valeur du rayon, valeur positive).
A*	Angle de rotation	Angle d'inclinaison d'un contour ovale par rapport à l'axe X (valeur positive ou négative)



## Polygone concave XY G1225

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

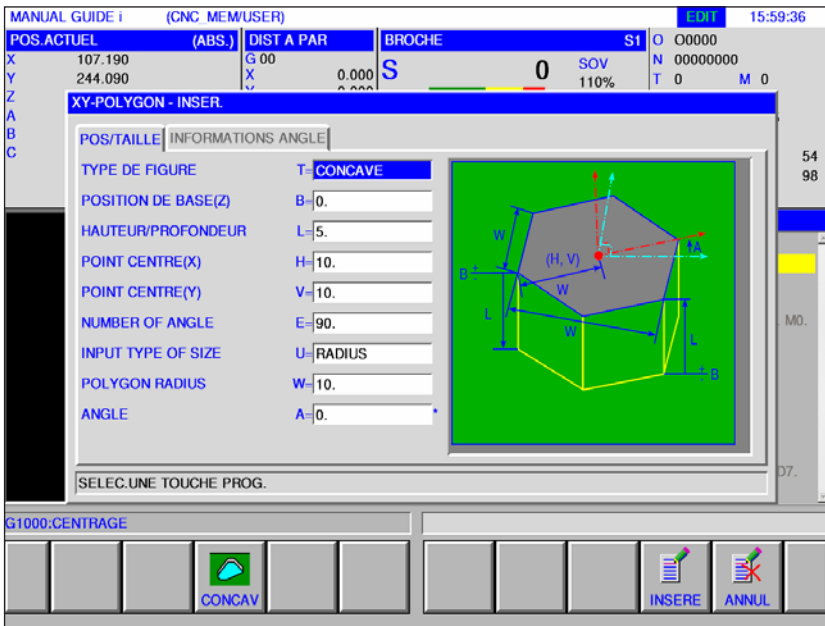


Position / Taille		
Elément de données		Signification
T	Type de contour	• [CONCAV] : utilisé comme contour intérieur pour l'usinage du contour
B	Position de base Z	Coordonnée Z de la surface finale pour le dressage (dans la direction de l'axe de l'outil).
L	Hauteur / Profondeur	Si la surface supérieure d'une pièce à usiner est choisie comme POSITION DE BASE, la distance à la surface de base du côté est indiquée sous forme de valeur négative (valeur du rayon). → Profondeur Si la surface de base d'une pièce à usiner est choisie comme POSITION DE BASE, la distance à la surface supérieure de la pièce à usiner est indiquée sous forme de valeur positive (valeur du rayon). → Hauteur
H	Centre X	Coordonnée X du centre d'un contour rectangulaire.
V	Centre Y	Coordonnée Y du centre d'un contour rectangulaire.
E	Nombre d'angle	Nombre d'arêtes, entier positif entre 3 et 99.
U	Type d'entrée taille	• [RADIUS] : Rayon • [LENGTH] : Longueur d'arête • [WIDTH] : Taille de clé
W	Rayon du polygone, U1	en fonction de U
A*	Angle de rotation	Angle d'inclinaison d'une ligne droite qui relie un sommet et le centre par rapport au 1er axe.

Forme de l'angle		
Elément de données		Signification
C	Forme de l'angle	• [RIEN] : • [CHANFR] : • [ARC] :
R*	Taille de l'angle	Rayon du chanfrein. Seulement avec le chanfrein ou l'arc.



## Concave figure libre plan XY

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

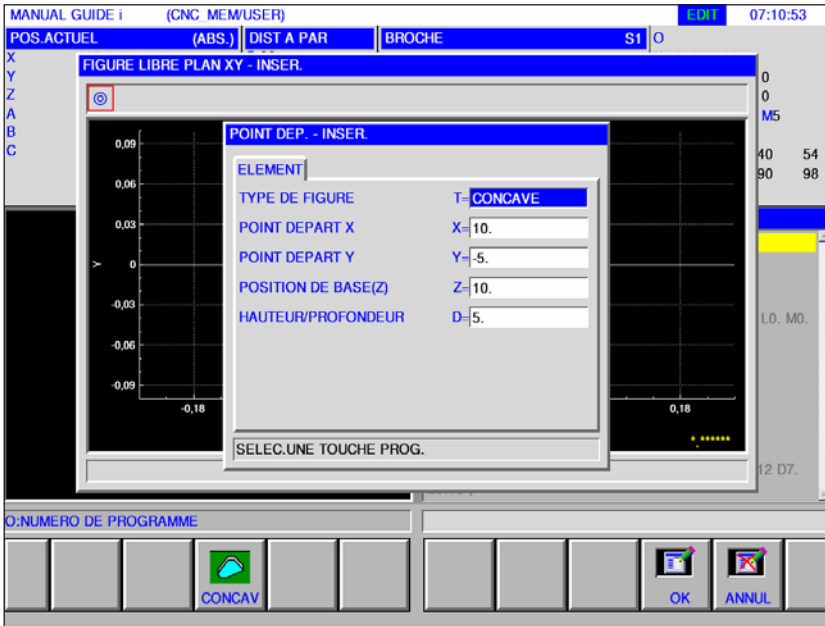

Insertion point de départ		
Elément de données		Signification
T	Type de contour	• [CONCAV] : est prédéterminé et ne peut être changé.
X	Point de départ X	Coordonnée X du point de départ du contour.
Y	Point de départ Y	Coordonnée Y du point de départ du contour.
Z	Position de base (Z)	Position de la surface d'usinage d'un contour quelconque.
D	Hauteur / Profondeur	Hauteur ou profondeur de la position de base à la surface de coupe




FIGURE

CONTOUR  
LAT

12. PLAN XA CONTOUR  
CONCAVE DE FORME  
LIBRE POUR VERIN

## Plan XA contour concave de forme libre pour vérin G1700

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

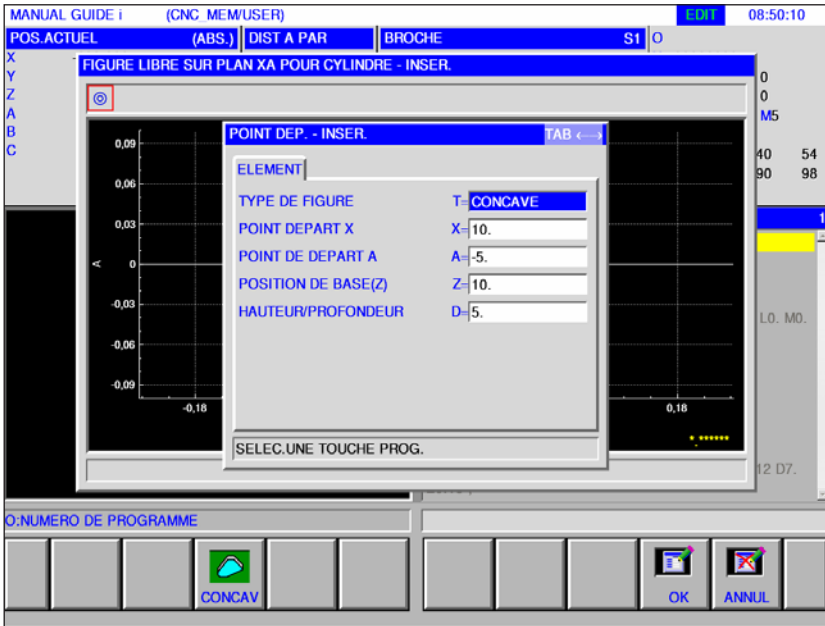

Insertion point de départ		
Elément de données		Signification
T	Type de contour	• [CONCAV] : est prédéterminé et ne peut être changé.
X	Point de départ X	Coordonnée X du point de départ du contour.
Y	Point de départ A	Coordonnée A du point de départ du contour.
Z	Position de base (Z)	Position de la surface d'usinage d'un contour quelconque.
D	Hauteur / Profondeur	Hauteur ou profondeur de la position de base à la surface de coupe

**Remarque :**

Description des éléments d'entrée voir « Contour convexe libre ».






CONTOUR  
LAT

**F** 13. OUVERT FIGURE  
LIBRE PLAN XY

## Ouvert figure libre plan XY

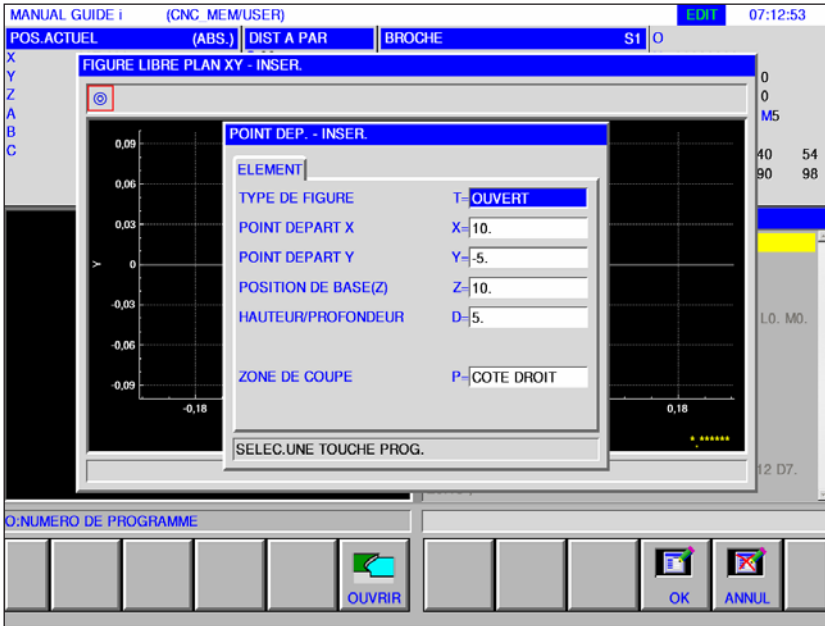

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

Insertion point de départ		
Elément de données		Signification
T	Type de contour	• [OUVERT] : est prédéterminé et ne peut être changé.
X	Point de départ X	Coordonnée X du point de départ du contour.
Y	Point de départ Y	Coordonnée Y du point de départ du contour.
Z	Position de base (Z)	Position de la surface d'usinage d'un contour quelconque.
D	Hauteur / Profondeur	Hauteur ou profondeur de la position de base à la surface de coupe
P	Zone d'usinage	• [DROITE] : côté droit • [GAUCHE] : côté gauche

**Remarque :**

Description des éléments d'entrée voir « Contour convexe libre ».




  
**FIGURE**

**CONTOUR  
LAT**


**14. PLAN XA CONTOUR  
OUVERT DE FORME  
LIBRE POUR VERIN**

## Plan XA contour ouvert de forme libre pour vérin G1700

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

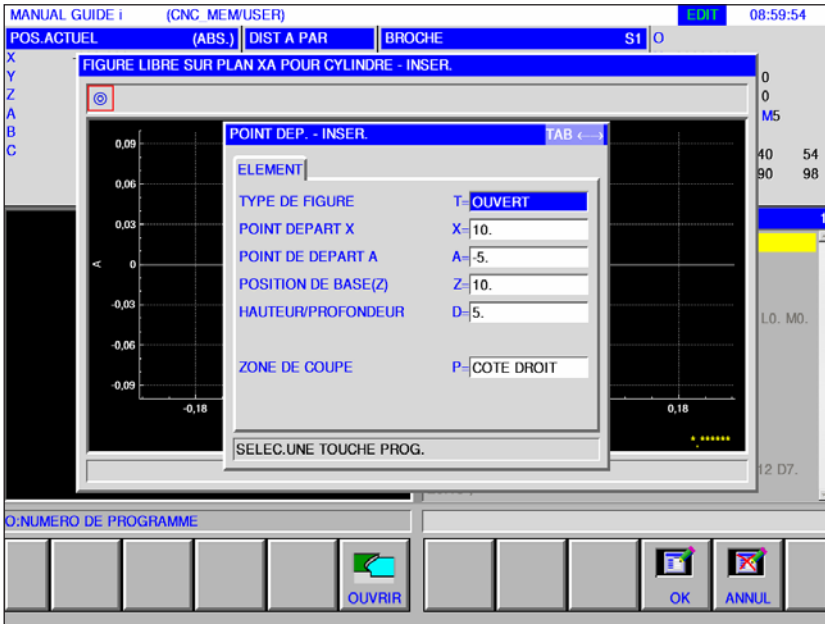

Insertion point de départ		
Elément de données		Signification
T	Type de contour	• [OUVRIR] : est prédéterminé et ne peut être changé.
X	Point de départ X	Coordonnée X du point de départ du contour.
Y	Point de départ A	Coordonnée A du point de départ du contour.
Z	Position de base (Z)	Position de la surface d'usinage d'un contour quelconque.
D	Hauteur / Profondeur	Hauteur ou profondeur de la position de base à la surface de coupe
P	Zone d'usinage	• [DROITE] : côté droit • [GAUCHE] : côté gauche

**Remarque :**

Description des éléments d'entrée voir « Contour convexe libre ».








## Figure : poche figure

- Concave carre XY G1220
- Concave cercle XY G1221
- Concave chemin XY G1222
- Polygone concave XY 1225
- Concave figure libre plan XY
- Plan XA contour concave de forme libre pour vérin G1700



## Concave carré XY G1220

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

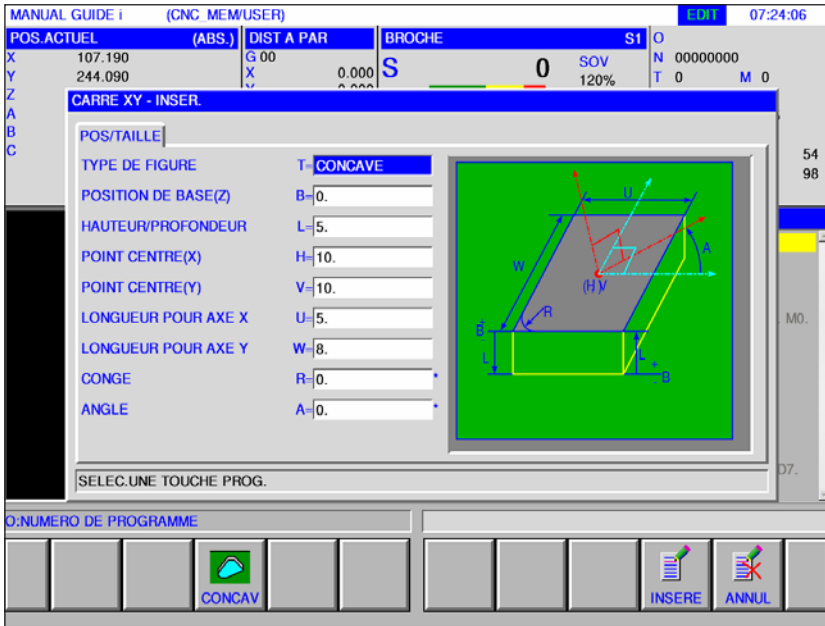


Position / Taille		
Elément de données		Signification
T	Type de contour	• [CONCAV] : utilisé comme contour intérieur pour l'usinage de contour ou comme contour pour le fraisage de poche.
B	Position de base Z	Coordonnée Z de la surface finale pour le dressage (dans la direction de l'axe de l'outil).
L	Hauteur / Profondeur	Si la surface supérieure d'une pièce à usiner est choisie comme POSITION DE BASE, la distance à la surface de base du côté est indiquée sous forme de valeur négative (valeur du rayon). → Profondeur Si la surface de base d'une pièce à usiner est choisie comme POSITION DE BASE, la distance à la surface supérieure de la pièce à usiner est indiquée sous forme de valeur positive (valeur du rayon). → Hauteur
H	Centre X	Coordonnée X du centre d'un contour rectangulaire.
V	Centre Y	Coordonnée Y du centre d'un contour rectangulaire.
U	Longueur pour l'axe X	Longueur du côté dans la direction de l'axe X (valeur du rayon, valeur positive).
W	Longueur pour l'axe Y	Angle au centre du premier alésage par rapport à l'axe X (valeur positive ou négative) (valeur initiale = 0).
R*	Rayon d'angle	Rayon pour arrondi de l'angle (valeur du rayon, valeur positive).
A*	Angle de rotation	Angle d'inclinaison d'un contour rectangulaire par rapport à l'axe X (valeur positive ou négative).



POCHE  
FIGURE



## Concave cercle XY G1221

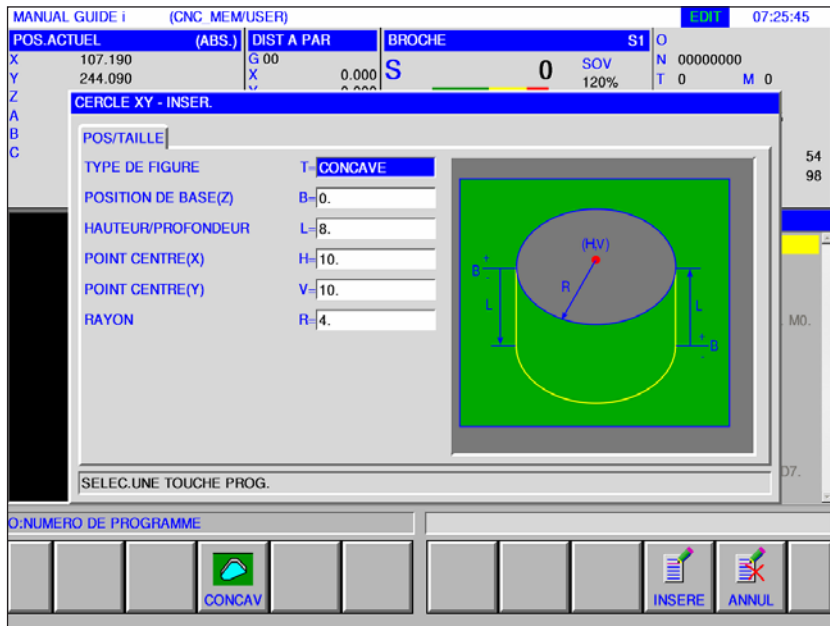


Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

Position / Taille		
Elément de données		Signification
T	Type de contour	• [CONCAV] : utilisé comme contour intérieur pour l'usinage du contour ou comme contour pour le fraisage de poche.
B	Position de base Z	Coordonnée Z de la surface finale pour le dressage (dans la direction de l'axe de l'outil).
L	Hauteur / Profondeur	Si la surface supérieure d'une pièce à usiner est choisie comme POSITION DE BASE, la distance à la surface de base du côté est indiquée sous forme de valeur négative (valeur du rayon). → Profondeur Si la surface de base d'une pièce à usiner est choisie comme POSITION DE BASE, la distance à la surface supérieure de la pièce à usiner est indiquée sous forme de valeur positive (valeur du rayon). → Hauteur
H	Centre X	Coordonnée X du centre d'un contour circulaire.
V	Centre Y	Coordonnée Y du centre d'un contour circulaire.
R	Rayon	Rayon d'un contour circulaire (valeur du rayon, valeur positive)



## Concave chemin XY G1222

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

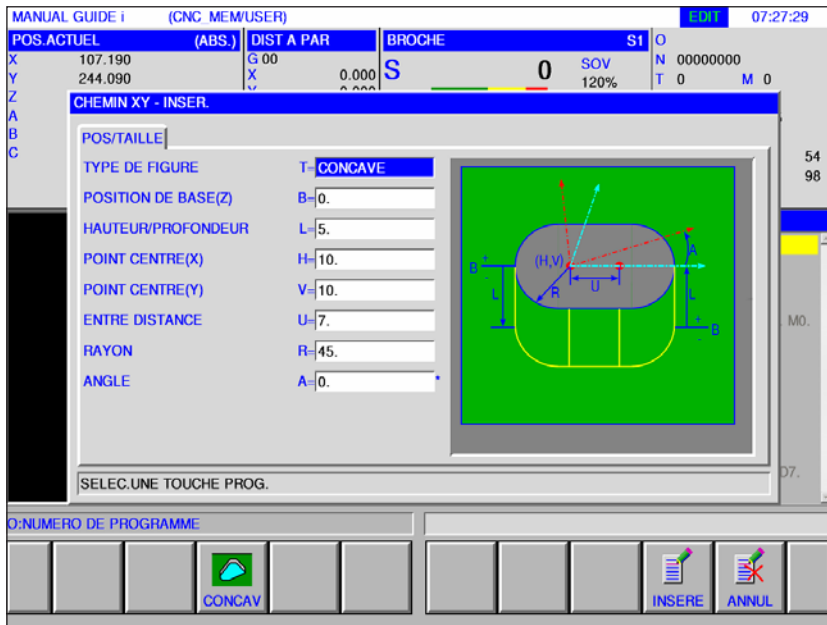


Position / Taille		
Elément de données		Signification
T	Type de contour	• [CONCAV] : utilisé comme contour intérieur pour l'usinage du contour ou comme contour pour le fraisage de poche.
B	Position de base Z	Coordonnée Z de la surface finale pour le dressage (dans la direction de l'axe de l'outil).
L	Hauteur / Profondeur	Si la surface supérieure d'une pièce à usiner est choisie comme POSITION DE BASE, la distance à la surface de base du côté est indiquée sous forme de valeur négative (valeur du rayon). → Profondeur Si la surface de base d'une pièce à usiner est choisie comme POSITION DE BASE, la distance à la surface supérieure de la pièce à usiner est indiquée sous forme de valeur positive (valeur du rayon). → Hauteur
H	Centre X	Coordonnée X du centre du demi-cercle gauche.
V	Centre Y	Coordonnée Y du centre du demi-cercle gauche.
U	Pas	Distance entre les centres du demi-cercle de droite et de gauche (valeur du rayon, valeur positive).
R	Rayon	Rayon du demi-cercle de gauche et de droite (valeur du rayon, valeur positive).
A*	Angle de rotation	Angle d'inclinaison d'un contour ovale par rapport à l'axe X (valeur positive ou négative)



## Polygone concave XY G1225

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

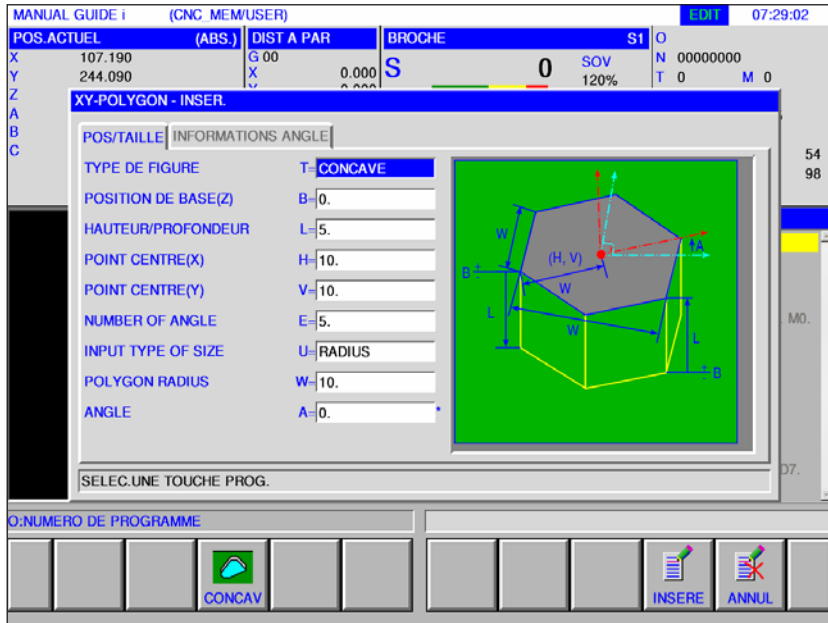


Position / Taille		
Elément de données		Signification
T	Type de contour	• [CONCAV] : utilisé comme contour intérieur pour l'usinage du contour ou comme contour pour le fraisage de poche.
B	Position de base Z	Coordonnée Z de la surface finale pour le dressage (dans la direction de l'axe de l'outil).
L	Hauteur / Profondeur	Si la surface supérieure d'une pièce à usiner est choisie comme POSITION DE BASE, la distance à la surface de base du côté est indiquée sous forme de valeur négative (valeur du rayon). → Profondeur Si la surface de base d'une pièce à usiner est choisie comme POSITION DE BASE, la distance à la surface supérieure de la pièce à usiner est indiquée sous forme de valeur positive (valeur du rayon). → Hauteur
H	Centre X	Coordonnée X du centre d'un contour rectangulaire.
V	Centre Y	Coordonnée Y du centre d'un contour rectangulaire.
E	Nombre d'angle	Nombre d'arêtes, entier positif entre 3 et 99.
U	Type d'entrée taille	• [RADIUS] : Rayon • [LENGTH] : Longueur d'arête • [WIDTH] : Taille de clé
W	Rayon du polygone, U1	en fonction de U
A*	Angle de rotation	Angle d'inclinaison d'une ligne droite qui relie un sommet et le centre par rapport au 1er axe.

Forme de l'angle		
Elément de données		Signification
C	Forme de l'angle	• [RIEN] : • [CHANFER] : • [ARC] :
R*	Taille de l'angle	Rayon du chanfrein



## Concave figure libre plan XY

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

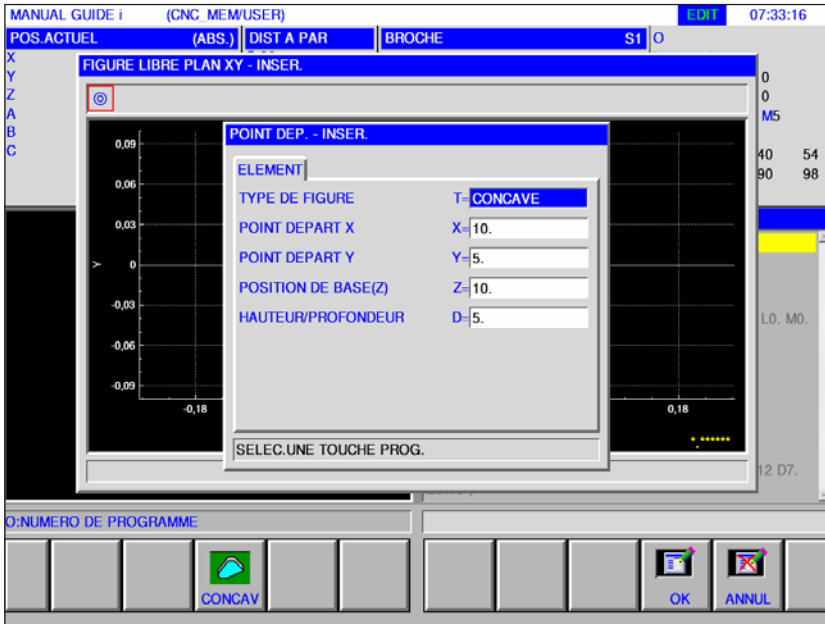

Insertion point de départ		
Elément de données		Signification
T	Type de contour	• [CONCAV] : est prédéterminé et ne peut être changé.
X	Point de départ X	Coordonnée X du point de départ du contour.
Y	Point de départ Y	Coordonnée Y du point de départ du contour.
Z	Position de base (Z)	Position de la surface d'usinage d'un contour quelconque.
D	Hauteur / Profondeur	Hauteur ou profondeur de la position de base à la surface de coupe


**Remarque :**  
Description des éléments d'entrée voir « Contour convexe libre ».



**6. PLAN XA CONTOUR CONCAVE DE FORME LIBRE POUR VERIN**

**Plan XA contour concave de forme libre pour vérin G1700**

Les champs de saisie marqués d'une \* sont facultatifs et ne doivent pas être remplis.

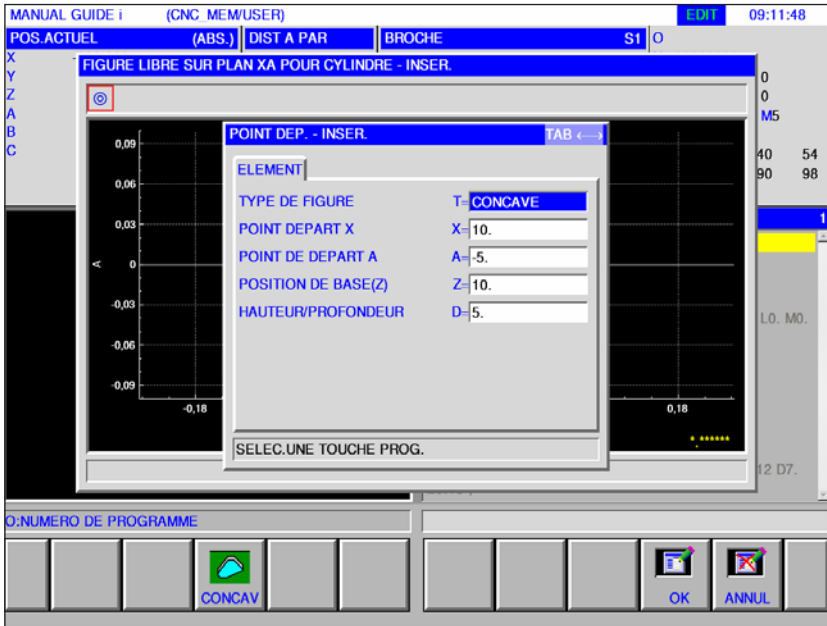

Insertion point de départ		
Elément de données		Signification
T	Type de contour	• [CONCAV] : est prédéterminé et ne peut être changé.
X	Point de départ X	Coordonnée X du point de départ du contour.
Y	Point de départ A	Coordonnée Y du point de départ du contour.
Z	Position de base (Z)	Position de la surface d'usinage d'un contour quelconque.
D	Hauteur / Profondeur	Hauteur ou profondeur de la position de base à la surface de coupe

**Remarque :**  
Description des éléments d'entrée voir « Contour convexe libre ».








**Sous-programmes**



 
**Formes fixes**




**Menu code M**



## Sous-programmes

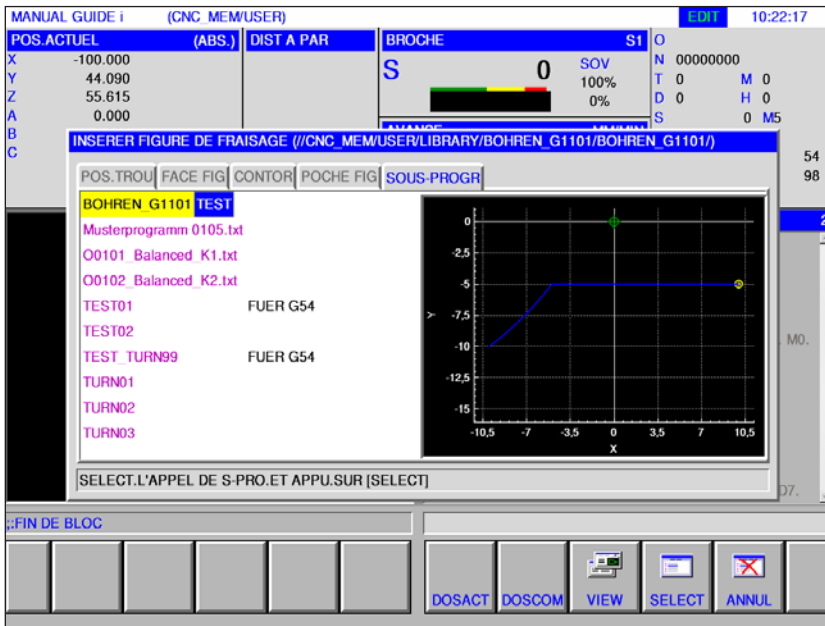

1 Sélectionner le mode « Edit ».

 

2 Appuyer sur la touche de fonction ou l'onglet



3 Placer le curseur sur le sous-programme à sélectionner et ouvrir avec la touche de fonction « SELECT » pour l'usinage.



4 L'onglet « SOUS-PROGRAMME » liste tous les sous-programmes existants enregistrés dans le répertoire du programme actuellement ouvert.



5 Une liste des programmes s'affiche dans un dossier partagé :  
CNC\_MEM/USER/LIBRARY



6 La touche de fonction « VIEW » affiche un aperçu du sous-programme.


### Programmation

- M98 Appel sous-programme
- M99 Retour au programme appelant

### Exemple

M98 P1234


## Formes fixes

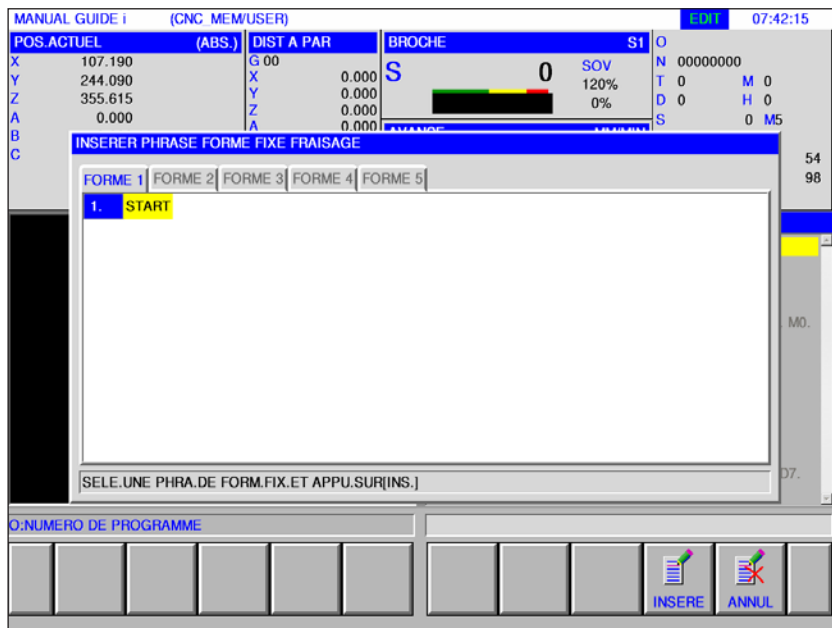

Les processus d'usinage récurrents peuvent être enregistrés sous forme de forme fixe et insérés dans le programme NC. Ce processus évite à l'utilisateur l'entrée répétée des mêmes opérations d'usinage.



 1 Sélectionner le mode « Edit ».



2 Appuyer sur la touche de fonction.


Il est possible de sélectionner les formes fixes prédéfinies à l'aide des onglets FORM1 à FORM5.



3 Sélectionner la forme souhaitée avec « INSERE » et insérer dans le programme.

## Création de formes fixes

1 Appuyez sur la touche de fonction « REGLAG » pour ouvrir l'éditeur pour les formes fixes.

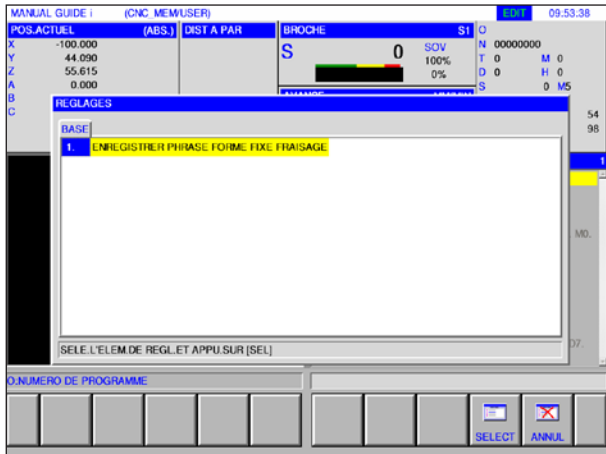

### Remarque :


Il est possible de créer des formes fixes dans tous les modes.



2 Appuyer sur « SELECT » afin d'ouvrir un bloc prédéfini pour le fraisage.



3 Appuyer sur « ANNUL » pour quitter le menu les paramètres.

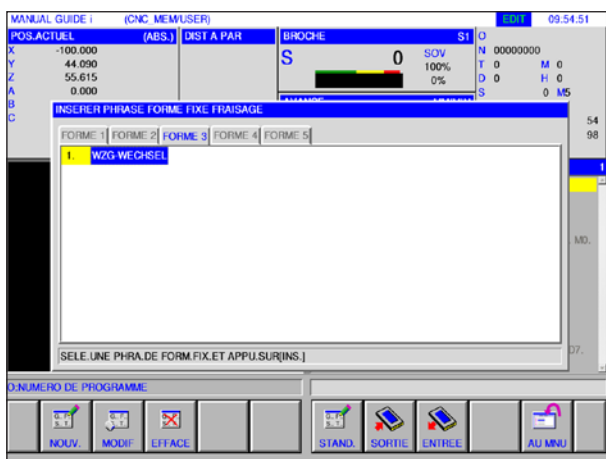


### Remarque :

- Le menu de séquence de forme fixe affiché dans l'onglet « FORME 1 » a le même contenu que celui affiché dans le menu « DEPART ».
- Le menu de séquence de forme fixe affiché dans l'onglet « FORME 5 » a le même contenu que celui affiché dans le menu « FIN ».




 4 Appuyer sur la touche de fonction pour créer une nouvelle forme fixe ou modifier une forme fixe existante.



5 Appuyer sur la touche de fonction pour effacer une forme fixe.




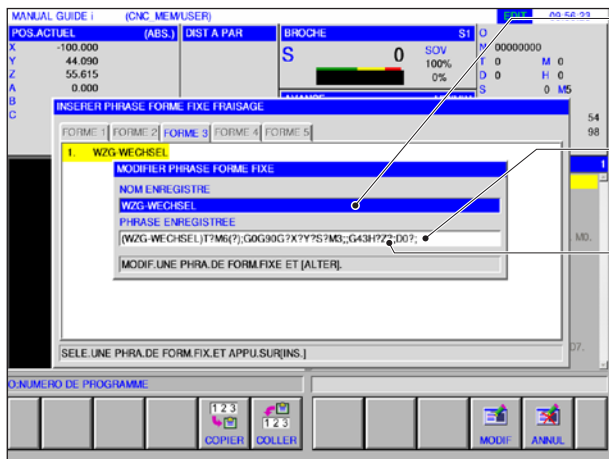

6 Entrer ou modifier le nom d'enregistrement.


7 Entrer ou modifier la séquence d'enregistrement.

A l'emplacement du programme de pièces ou le caractère spécial « ? » apparaît, l'opérateur est invité à entrer des données définies.

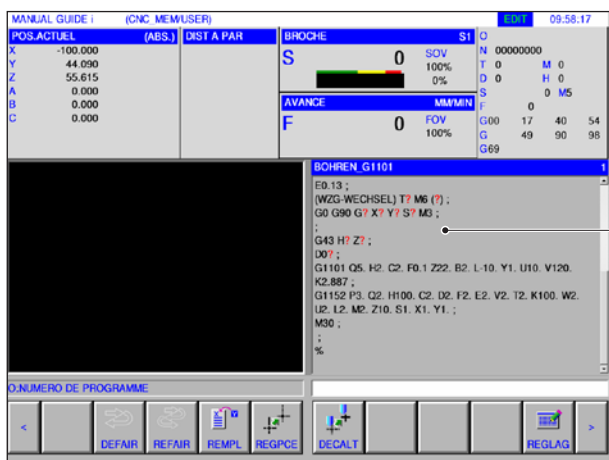


Exemple : Changement d'outil pour le fraisage


(CHANGEMENT D'OUT. FRAISAGE) T? M6 (?);  
G0 G90 G? X? Y? S? M3;  
;  
G43 H? Z?;  
D0?;

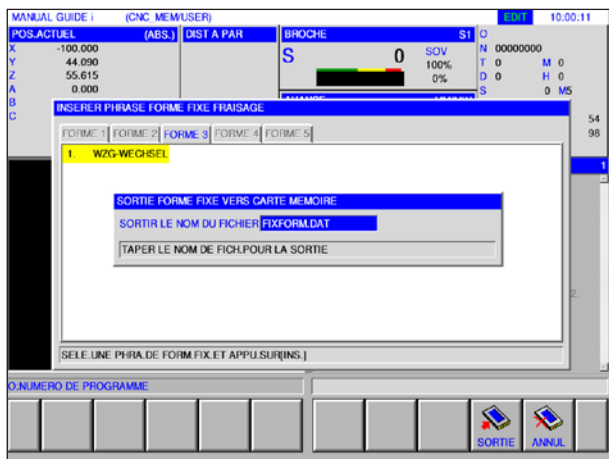

 8 Éditer ou lire un bloc prédéfini sur la carte mémoire externe.



 9 Appuyer sur la touche de fonction pour ouvrir la boîte en vue de lire ou mémoriser.




10 La touche de fonction « STAND. » ramène les formes fixes à l'état initial après l'installation du logiciel (correspond à l'état réglé en usine). Les séquences de forme fixe déjà entrées et modifiées sont supprimées ou réinitialisées.



11 « AU MNU » Retour à la sélection d'un bloc prédéfini.

## Menu code M

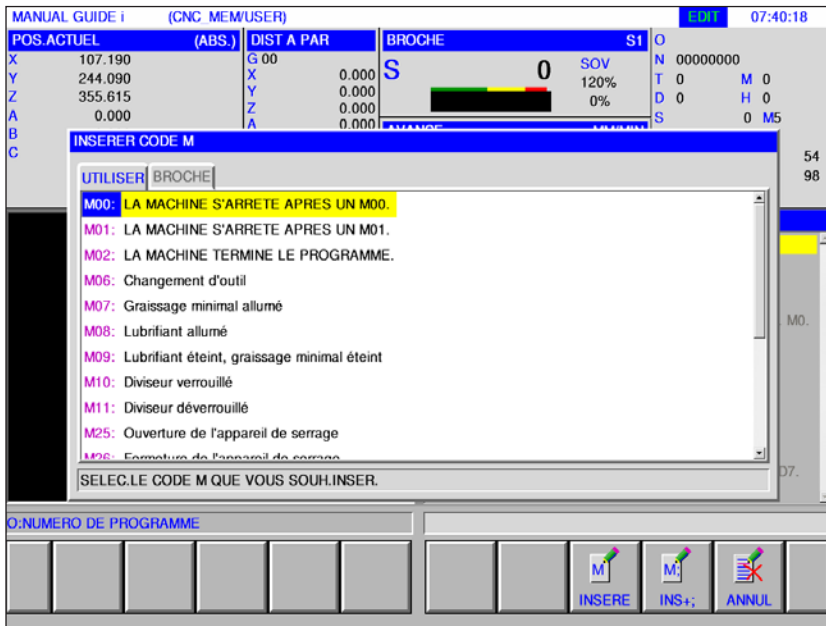

1 Sélectionner le mode « Edit ».



2 Ouvrir le menu Code M.

Sélectionner le code M souhaité avec les touches de curseur.



3 En appuyant sur la touche de fonction « INSERE », le code M choisi est immédiatement inséré dans le programme après la position du curseur.



4 En appuyant sur la touche de fonction « INS+; » une fin de bloc (EOB) est immédiatement insérée après le code M.  
Si plusieurs codes M successifs sont entrés dans un bloc, l'entrée est terminée en appuyant sur la touche de fonction « INS+; ».

# E : Programmation code G

**Remarque :**

Ce manuel de programmation décrit toutes les fonctions pouvant être exécutées avec WinNC. Selon la machine que vous exploitez avec WinNC, toutes les fonctions ne sont pas disponibles.

**Exemple :**

La fraiseuse Concept MILL 55 ne comporte pas de broche principale à régulation de position, il n'est donc pas possible de programmer une position de broche.



## Aperçu

### Commandes M

M00	Arrêt programmé	M10	Marche serrage appareil diviseur
M01	Arrêt facultatif	M11	Desserrer serrage appareil diviseur
M02	Fin du programme	M25	Ouvrir moyen de serrage
M03	Marche broche en sens horaire	M26	Fermer dispositif de serrage
M04	Marche broche en sens antihoraire	M27	Pivoter l'appareil diviseur
M05	Arrêt de la broche	M29	Taraudage sans mandrin de compensation
M06	Effectuer changement d'outil	M30	Fin du programme principal
M07	Lubrification minimale marche	M51	Activation du mode axe C
M08	Marche liquide de refroidissement	M52	Désactivation du mode axe C
M09	Arrêt liquide de refroidissement / Arrêt lubrification minimale	M71	Marche soufflage
		M72	Arrêt soufflage
		M98	Appel de sous-programme
		M99	Retour au programme appelant





## Opérateurs arithmétiques pour programme NC

Commande	Signification
[, ], *, /, +, -, =	Fonctions arithmétiques
SIN()	Fonction sinus
COS()	Fonction cosinus
TAN()	Fonction tangente
ASIN()	Fonction arc sinus
ACOS()	Fonction arc cosinus
ATAN()	Fonction arc tangente
ATAN2(,)	Fonction arc tangente (section X, section Y)
SQRT()	Fonction racine
EXP()	Fonction exponentielle (base e)
LN()	Fonction logarithme naturel
ABS()	Fonction absolue
RND()	Fonction d'arrondi
MOD()	Fonction modulo
FIX()	Enlèvement
ROUND	Arrondir vers le bas

## Vue d'ensemble des commandes G de la machine


Code G	Groupe	Signification
G00	01	Avance rapide
G01		Interpolation linéaire
G02		Interpolation circulaire / sens horaire
G03		Interpolation circulaire/sens antihoraire
G04	00	Temporisation
G09		Arrêt précis (par jeu)
G10		Réglage des données
G15	17	Fin de commande coordonnées polaires
G16		Commande coordonnées polaires
G17	02	Sélection du plan XY
G18		Sélection du plan ZX
G19		Sélection du plan YZ
G20	06	Commutation entrée en pouces
G21		Commutation entrée en mètres
G40	07	Fin de compensation du rayon de la fraise
G41		Compensation du rayon de la fraise à gauche
G42		Compensation du rayon de la fraise à droite
G43	08	Correction de la longueur de l'outil plus
G44		Correction de la longueur de l'outil moins
G49		Fin de correction de la longueur de l'outil
G50	11	Fin de mise à l'échelle
G51		Mise à l'échelle
G50.1	22	Fin de la symétrie axiale programmable
G51.1		Symétrie axiale programmable
G52	0	Programmation décalage additif du point zéro
G53		Suppression du décalage du point zéro
G54	14	Sélection du système de coordonnées de la pièce 1
G55		Sélection du système de coordonnées de la pièce 2
G56		Sélection du système de coordonnées de la pièce 3
G57		Sélection du système de coordonnées de la pièce 4

Code Grp. A	Groupe	Signification
G58	14	Sélection du système de coordonnées de la pièce 5
G59		Sélection du système de coordonnées de la pièce 6
G61	15	Arrêt précis (efficacité modale)
G64		Mode de commande de contournage
G65	00	Appel de la macro
G66	12	Appel de macro modal
G67		Fin d'appel de macro modal
G68	16	Tourner le système de coordonnées
G73	09	Perçage profond avec brise copeaux
G74		Cycle de taraudage-filetage à gauche
G76		Cycle de perçage de précision
G80		Fin de cycle fixe
G81		Cycle de perçage (modal)
G82		Cycle d'alésage avec temporisation
G83		Perçage en profondeur avec débouillage
G84		Cycle de taraudage-filetage à droite
G85		Cycle de perçage avec course de retour (à l'avance)
G89		Cycle de perçage avec temporisation et retrait
G90		
G91		Programmation incrémentale
G94	10	Avance en mm/min
G95		Avance en mm/tr



## Brève description des commandes G

Cette description représente un extrait du manuel de programmation pour la commande WinNC pour Fanuc 31i et est principalement destinée à servir d'aide à la programmation.

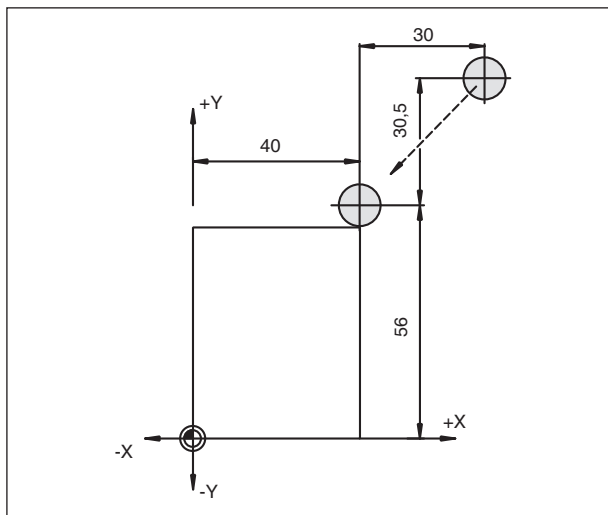

*Dimensions absolues et incrémentielles*

### G00 Avance rapide

#### Format

N... G00 X... Y... Z...

Les chariots sont déplacés à la vitesse max. au point de destination programmée (position de changement d'outil, point de départ du processus d'usinage par enlèvement de copeaux suivant).

#### Remarques

- Une avance programmée des chariots F est supprimée pendant G00.
- La vitesse d'avance est réglée de façon fixe.
- L'interrupteur de correction des avances est limité à 100%.

#### Exemple


##### absolument G90

```
N40 G00 X70 Y86,5
N50 G00 X40 Y56
```

##### incrémentiel G91

```
N40 G00 X70 Y86,5
N50 G00 G91 X-30 Y-30.5
```

## G01 Interpolation linéaire

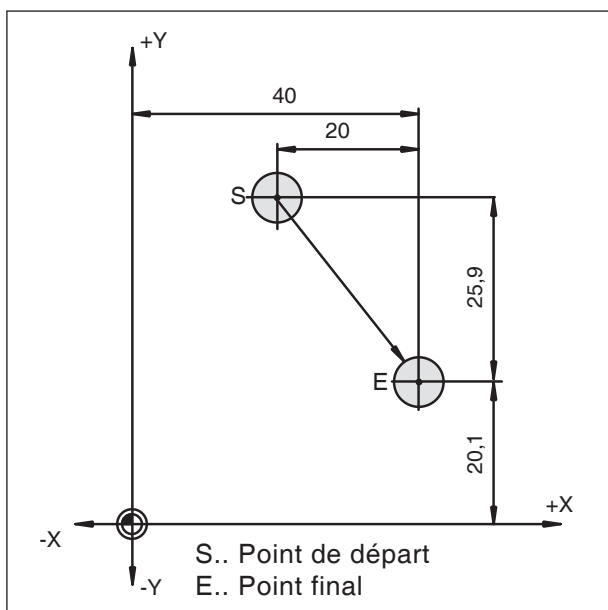

Valeurs absolues et incrémentales pour G01

### Format

N... G01 X... Y... Z... F...

Mouvement rectiligne avec vitesse d'avance programmée.

### Exemple

#### absolument G90

N.. G94

.....

N10 G00 X20 Y46

N20 G01 X40 Y20.1 F200

#### incrémentiel G91

N.. G94 F200

.....

N10 G00 X20 Y46

N20 G01 G91 X20 Y-25.9

## Insertion de chanfreins et rayons

### Format

....

N... G01 X... Y... ,C/,R


N... G01 X... Y...

### Remarques

- La programmation de chanfreins et de rayons est possible uniquement pour le plan actuellement actif. Ci-après, la programmation pour le plan XY (G17) est décrite.
- Le mouvement qui est programmé dans la deuxième séquence doit commencer au point b de la figure.. Dans la programmation de la valeur incrémentale, la distance du point b doit être programmée.
- En mode pas à pas, l'outil arrête d'abord au point c, puis au point d.


Les situations suivantes provoquent un message d'erreur :

- Si la distance de déplacement dans l'une des deux séquences G01 / G00 est si faible que cela n'entraînerait pas d'intersection lors de l'insertion du chanfrein ou du rayon, le message d'erreur n° 55 survient.
- Si aucune commande G00/G01 n'est programmée dans la deuxième séquence, le message d'erreur n° 51 52 apparaît

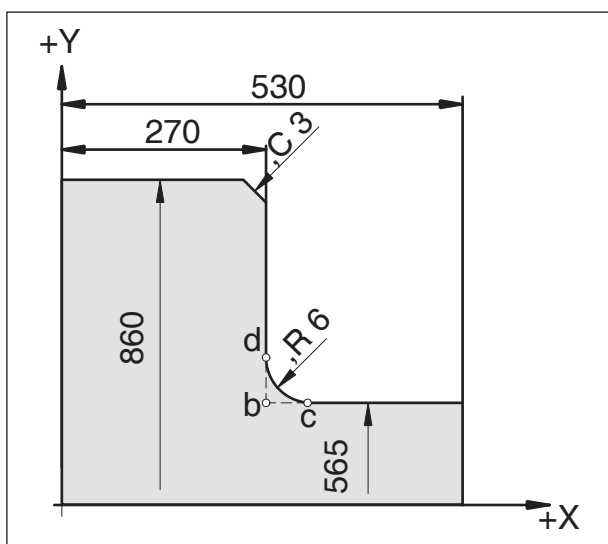

Insertion de chanfreins et rayons

## Entrée directe des dimensions du dessin

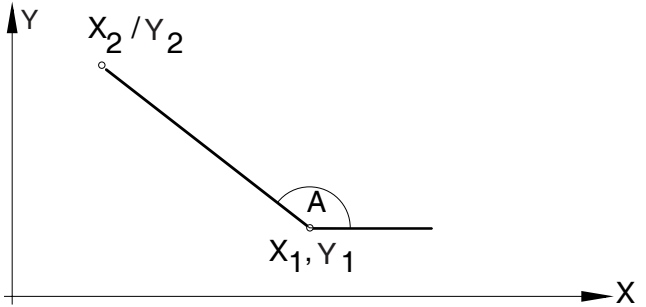	Commandes	Mouvements d'outils
1	$X_{2\dots} (Y_{2\dots}) ,A\dots$	

### Remarques


- Les coordonnées d'intersection manquantes ne doivent pas être calculées.  
Dans le programme, il est possible de programmer directement les angles ( $\angle$ , A), les chanfreins (C) et les rayons (R).  
La séquence après une séquence avec C ou R, doit être une séquence avec G01.  
La programmation d'un chanfrein est possible seulement avec le caractère virgule « C », sinon un message d'erreur apparaît en raison de l'utilisation non autorisée de l'axe C.
- L'entrée d'angles (A) est possible uniquement avec l'option de programmation de confort.
- Les commandes G suivantes ne doivent pas être utilisées pour les jeux avec chanfrein ou rayon :  
Commandes G dans le groupe 00 :  
G7.1, G10, G11,  
G52, G53,  
G73, G74, G76, G77, G78  
Commandes G dans le groupe 01 :  
G02, G03,  
Commandes G dans le groupe 06 :  
G20, G21
- Elles ne doivent pas être utilisées entre les blocs avec chanfrein ou rayon qui définissent les numéros de séquence utilisés.





## G02 Interpolation circulaire dans le sens horaire

## G03 Interpolation circulaire dans le sens antihoraire

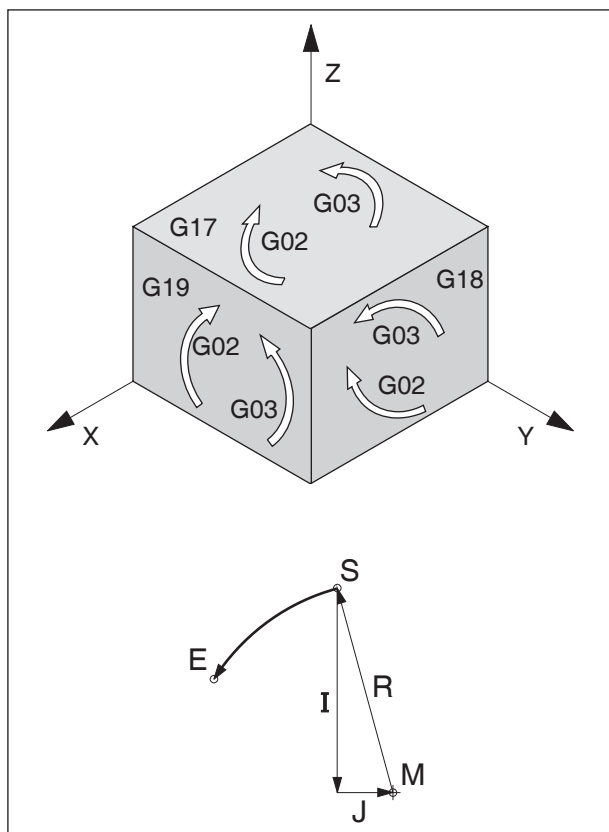

Sens de rotation de G02 et G03

### Format

N... G02 X... Y... Z... I... J... K... F...

ou

N... G02 X... Y... Z... R... F...

X,Y, Z,..... Point final de l'arc de cercle


I,J, K,..... Paramètres de cercle incrémental  
(Distance du point de départ au centre du cercle, I est assigné à X, J à Y, K à l'axe Z)

R..... Rayon de l'arc  
Cercle < demi-cercle avec +R, > demi-cercle avec -R, peut être spécifié à la place des paramètres I, J, K.

L'outil est déplacé vers le point de destination le long de l'arc défini avec l'avance programmée sous F.

### Remarques

- Une interpolation circulaire peut uniquement être exécutée dans le plan actif.
- Si, J ou K ont la valeur 0, la paramètre concerné n'a pas besoin d'être spécifié. L'examen du sens de rotation pour G02, G03 est toujours perpendiculaire au plan actif.

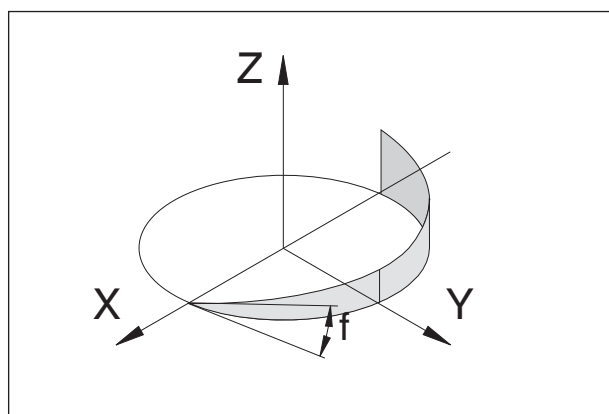

Courbe hélicoïdale

## Interpolation hélicoïdale

Normalement, pour un cercle, on indique seulement deux axes qui déterminent également les plans dans lesquels est situé le cercle.

Si un troisième axe vertical est indiqué, les mouvements des chariots de l'axe sont couplés de telle sorte qu'une hélice est formée.

La vitesse d'avance programmée n'est pas respectée sur la trajectoire effective mais sur la trajectoire circulaire (projetée). Le troisième axe déplacé linéairement est commandé de façon à atteindre le point final en même temps que les axes à déplacement circulaire.

## G04 Temporisation

### Format

N G04 X [sec]

ou

N G04 P [msec]

L'outil est pour l'intervalle de temps défini par X ou P (dans la dernière position atteinte) arrêté - arêtes vives - transitions, nettoyer le fond de fraisage, arrêt précis.


### Remarques

- Avec l'adresse P, il est possible d'utiliser un point décimal.
- La temporisation commence après que la vitesse d'avance de la séquence précédente a atteint « NULL ».

### Exemples

N75 G04 X2.5 (temporisation = 2,5sec)

N95 G04 P1000 (temp = 1sec = 1000msec)

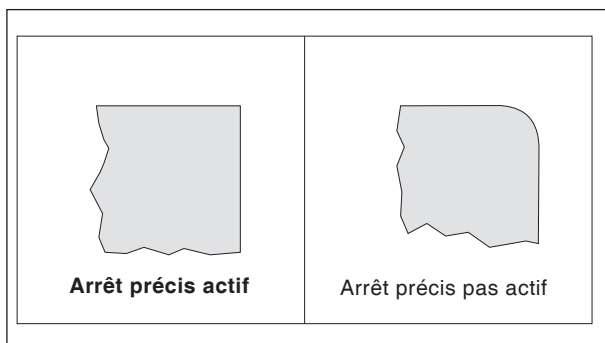

## G09 Arrêt précis (par jeu)


### Format

N G09

Une séquence n'est exécutée que si les chariots ont freiné jusqu'à l'arrêt.

Cela permet de ne pas arrondir les angles et d'obtenir des transitions précises.

G09 est efficace par jeu.

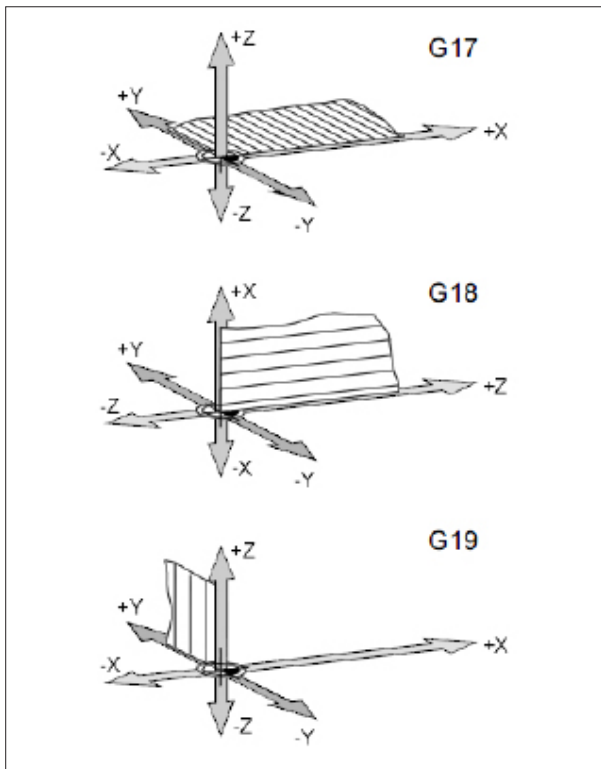

Plans dans la zone de travail

## G17-G19 Choix du plan

### Format

N.. G17/G18/G19

Avec G17 à G19, on définit le plan dans lequel l'interpolation circulaire et l'interpolation de coordonnées polaires peut être effectuée et dans lequel la compensation du rayon de la fraise est calculée.

Dans l'axe vertical sur le plan actif, la compensation d'outil est effectuée.

G17 Plan XY

G18 Plan ZX

G19 Plan YZ

## G20 Dimensions en pouce

### Format

N.. G20

Grâce à la programmation de G20, les données suivantes sont converties en système de mesure en pouces :

- Avance F [mm/min, pouce/min, mm/tr, pouce/tr]
- Valeurs de décalage (NPV, géométrie et usure) [mm, pouce]
- Course [mm, pouce]
- Affichage de la position actuelle [mm, pouce]
- Vitesse de coupe [m/min, pied/min]

## G21 Dimensions en millimètres

### Format

N.. G21

Commentaire et remarques identique à G20.

## G28 Accoster le point de référence

### Format

N... G28 X... Y... Z...

X,Y,Z,..Coordonnées absolues de la position intermédiaire

L'ordre G28 est utilisé pour atteindre le point de référence en passant par une position intermédiaire X,Y,Z.


Il y a d'abord retrait à X, Y ou Z et ensuite accostage du point de référence. Les deux déplacements se font avec G00!

L'accostage du point intermédiaire peut programmer de façon incrémentale.


### Pour la groupe Code G B/C

G91 G28 X10 Y10 Z10


G90

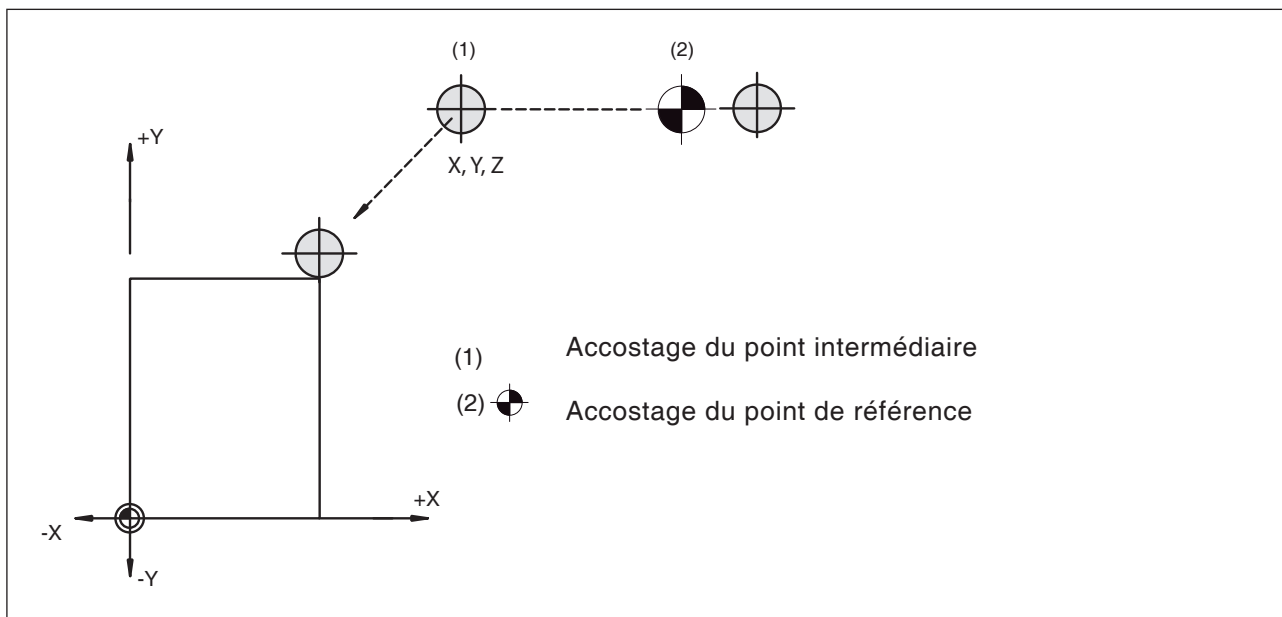


Accostage du point de référence

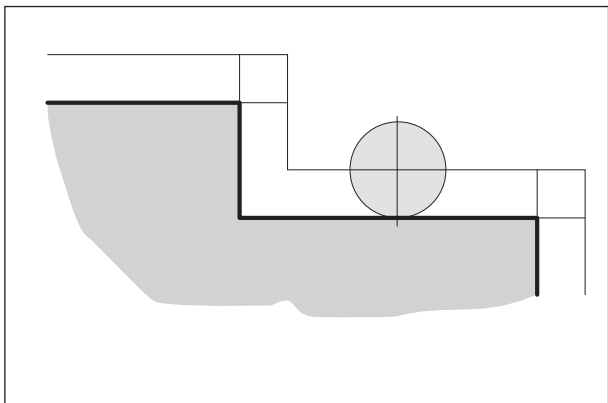

Trajectoire d'outil compensée par le rayon

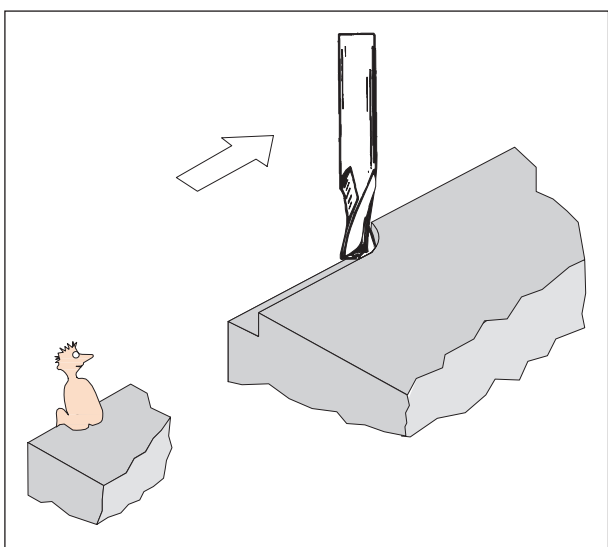

Définition G41 Compensation du rayon de la fraise à gauche

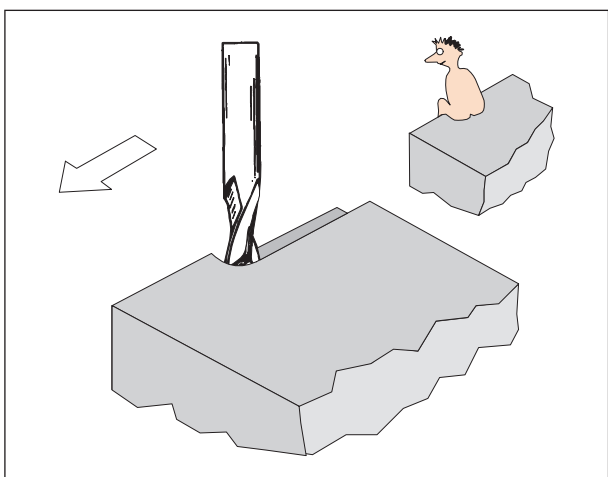

Définition G42 Compensation du rayon de la fraise à droite

## Compensation du rayon de la fraise

En utilisant la compensation du rayon de la fraise, une trajectoire parallèle au contour est automatiquement calculée par la commande et cela permet de compenser le rayon de la fraise.

### G40 Désélection de la compensation du rayon de la fraise

La compensation du rayon de la fraise est désactivée par G40.

La désélection est possible uniquement en combinaison avec un mouvement de déplacement linéaire (G00, G01).

G40 peut être programmé dans le même bloc avec G00 ou G01 ou dans le bloc précédent.

G40 est généralement défini dans la course de retour vers le point de changement d'outil.

### G41 Compensation du rayon de la fraise à gauche

Si l'outil se trouve (vu dans la direction d'avance) **à gauche** du contour à usiner, G41 doit être programmé.

Afin de pouvoir compenser un rayon, lors de la sélection de la compensation de rayon de la fraise, un paramètre D de la table doit être indiqué : Correction d'outils => Colonne COMPENSATION DE RAY. D'OUT.=> GEOMETRIE ET USUR; qui correspond au rayon de la fraise, par ex. N.. G41 D..

#### Remarques


- Un changement direct entre G41 et G42 n'est pas autorisé - désélection auparavant avec G40.
- La sélection en relation avec G00 ou G01 est nécessaire.
- L'indication du rayon de la fraise est absolument nécessaire, le paramètre H est en vigueur jusqu'à ce qu'il soit désélectionné avec H0 ou qu'un autre paramètre H soit programmé.

### G42 Compensation du rayon de la fraise à droite


Si l'outil se trouve (vu dans la direction d'avance) **à droite** du contour à usiner, G42 doit être programmé.

Remarques voir G41 !

## Parcours d'outils avec sélection/ désélection de la compensation de rayon de la fraise

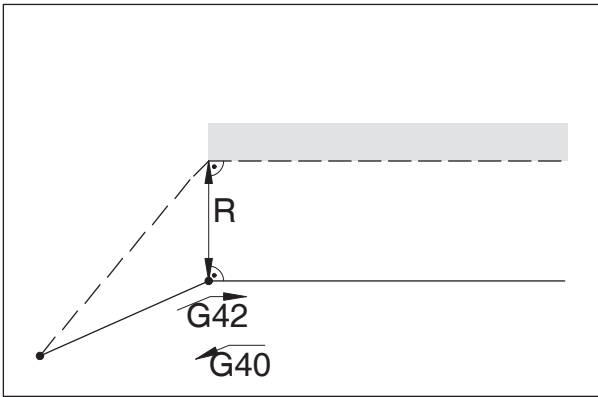


Mise en route ou arrêt d'un sommet à partir de l'avant

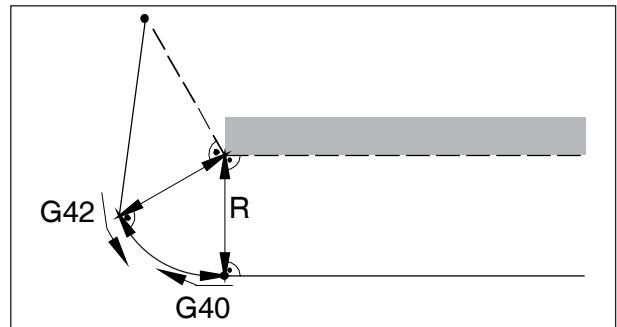

Mise en route ou arrêt d'un sommet à partir de l'arrière latéral

--- trajet d'outil programmé  
 ——— trajet d'outil réel

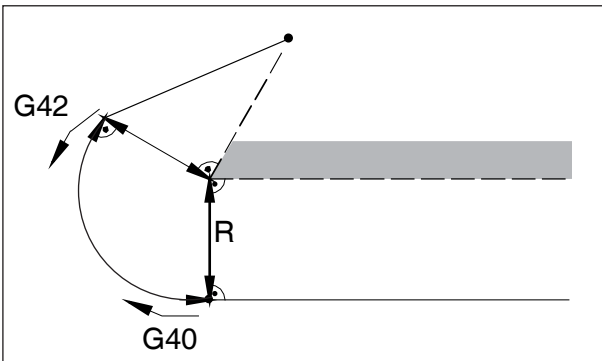


Mise en route ou arrêt d'un sommet à partir de l'arrière

Pour les arcs, on est toujours positionné sur la tangente dans le point de départ / point final du cercle.


La trajectoire d'approche menant au contour et la trajectoire de sortie s'éloignant du contour doivent être plus grandes que le rayon de la fraise R, sinon interruption du programme avec alarme.

Si les éléments de contour sont plus petits que le rayon de la fraise R, il peut y avoir des lésions du contour.

**Parcours d'outils dans l'exécution du programme avec la compensation du rayon de la fraise**

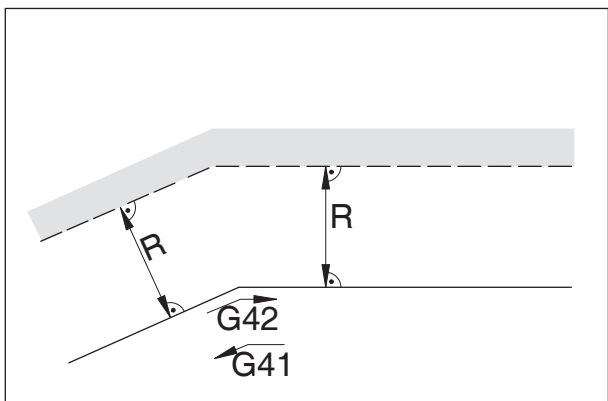


*Parcours d'outil au niveau de l'angle intérieur*

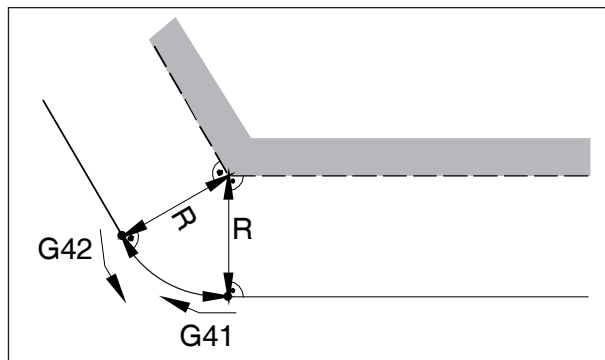

*Parcours d'outil au niveau de l'angle extérieur > 90°*

--- trajet d'outil programmé  
 ——— trajet d'outil réel

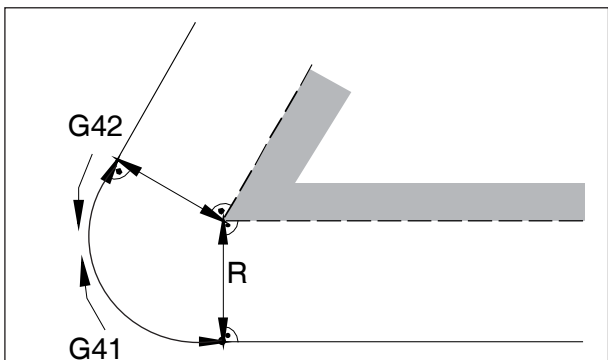

*Parcours d'outil au niveau de l'angle extérieur < 90°*

Pour les arcs, on est toujours positionné sur la tangente dans le point de départ / point final du cercle.

Si les éléments de contour sont plus petits que le rayon de la fraise R, il peut y avoir des lésions du contour.

## G43 Compensation de la longueur d'outil positif

## G44 Compensation de la longueur d'outil négatif

### Format

N.. G43/G44 H..

Avec G43 ou G44, une valeur peut être appelée à partir du registre à décalage (GEOMT) et être ajouté ou soustrait en tant que longueur d'outil. Pour tous les mouvements Z suivants (avec plan XY actif - G17) dans le programme, cette valeur est ajoutée ou soustraite.


### Exemple

N.. G43 H05

La valeur dans la ligne 5 de la table :  
Colonne correction d'outils WZ-LAENGEN\_KORR. GEOMETRIE ET USURE  
est ajoutée à tous les mouvements Z en tant que longueur de l'outil

## G49 Désélection de la compensation de la longueur d'outil

Le décalage positif (G43) ou négatif (G44) est annulé.

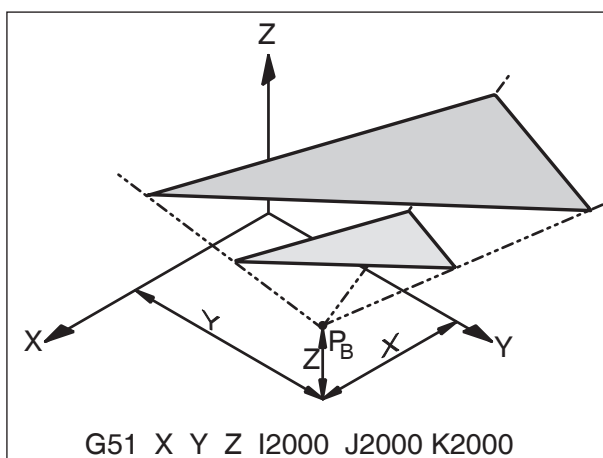

Agrandissement d'un contour

## G50 Désélection facteur d'échelle

## G51 Facteur d'échelle

### Format


N.. G50

N.. G51 X.. Y.. Z.. I.. J.. K..

Avec G51, toutes les données de position sont compensées à l'échelle jusqu'à ce que la règle graduée soit désactivée avec G50. Avec X, Y et Z, un point de référence  $P_B$  est défini à partir duquel la mesure est compensée.

Avec I, J et K, un facteur d'échelle propre peut être défini pour chaque axe (en 1/1000).




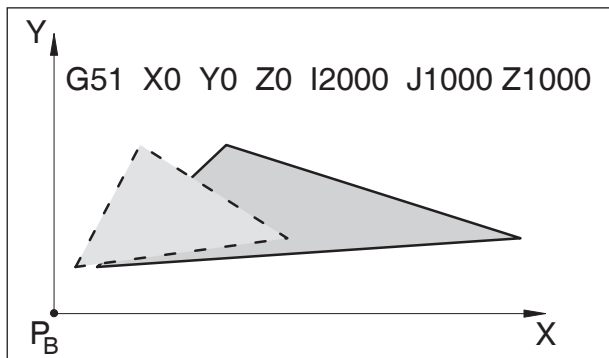

Déformation d'un contour : X 1:2, Y,Z 1:1

Si l'on indique différents facteurs d'échelle pour chaque axe, les contours sont déformés. Les mouvements circulaires ne doivent pas être déformés, sinon alarme.

### G51.1 Miroir d'un contour G50.1 Désélection miroir

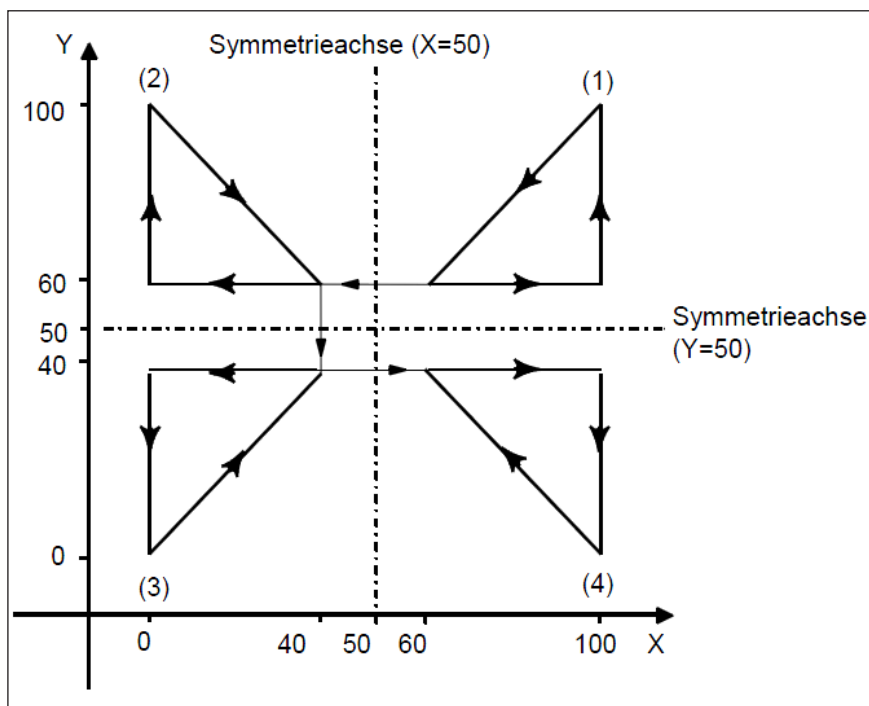

Symétrie axiale programmable

- (1) Contour d'origine d'une commande de fonction
- (2) Contour en miroir symétrique à une ligne passant par le point 50 de l'axe X parallèle à l'axe Y
- (3) Contour en miroir symétrique au point (50,50)
- (4) Contour en miroir symétrique à une ligne passant par le point 50 de l'axe Y parallèle à l'axe X

## **G52 Système de coordonnées local**

### **Format**

N.. G52 X.. Y.. Z..

Avec G52, l'origine des coordonnées momentanément valable peut être décalée des valeurs X, Y, Z. Cela permet de créer un système de sous-coordonnées pour le système de coordonnées existant.

Le décalage programmé reste maintenu jusqu'à ce qu'un autre décalage soit appelé.

## **G53 Système de coordonnées de la machine**

### **Format**

N.. G53

Le point zéro de la machine est défini par le fabricant de la machine (fraiseuses EMCO : au niveau du bord de la table de la machine avant gauche).


Certaines étapes de travail (changement d'outil, position de mesure ...) sont toujours effectuées au même emplacement dans la zone de travail.

Avec G53, le décalage du point zéro est annulé et les indications de coordonnées se rapportent au point zéro de la machine.

## **G54-G59 Décalage du point zéro 1-6**

Six positions dans la zone de travail peuvent être prédéfinies sous forme de points zéro (par ex. les points sur les dispositifs de serrage montés de façon fixe). Ces décalages du zéro sont appelés avec G54 - G59.

Voir chapitre A Notions de base - Entrée du décalage du zéro.

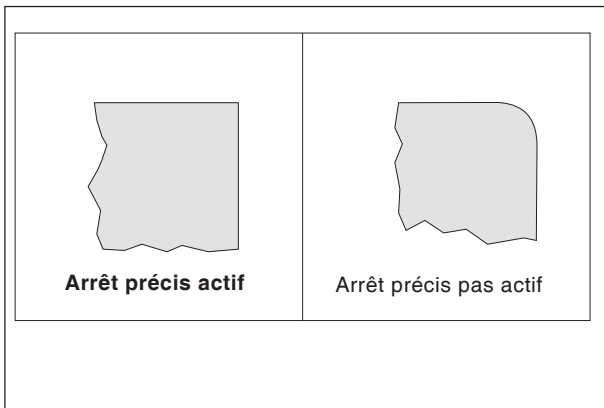

## G61 Mode d'arrêt précis (efficacité modale)


### Format

N.. G61

Une séquence n'est exécutée que si les chariots ont freiné jusqu'à l'arrêt.

Cela permet de ne pas arrondir les angles et d'obtenir des transitions précises.

G61 reste effectif jusqu'à ce qu'il soit désactivé avec G64.

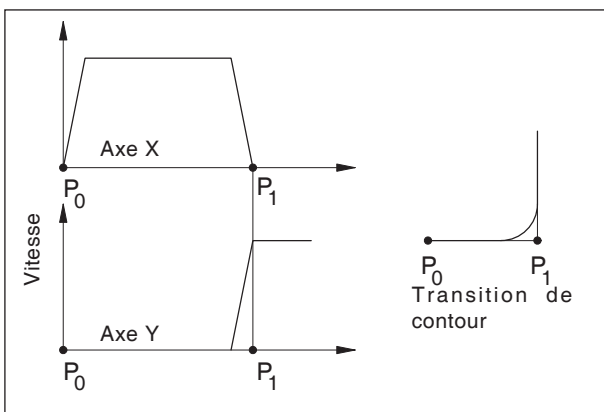

## G64 Mode de coupe

### Format

N.. G64

Avant d'atteindre le point cible dans la direction X, l'axe Y est déjà accéléré. Cela permet d'obtenir un mouvement uniforme lors des transitions de contour. La transition de contour n'est pas exactement à angle aigu (parabole hyperbole).

La taille des transitions de contour est normalement dans la plage de tolérance des dessins.

*Comportement des chariots en matière de vitesse avec G64*

## G65 Appel de macro

G65 appelle une macro avec les valeurs définies par l'utilisateur. Une macro est un sous-programme qui effectue une opération particulière avec des valeurs attribuées pour des paramètres variables (trous de fixation, contours).

### Format

G65 arguments Pxxxx Lrrr

ou

G65 Arguments Lrrr « program.CNC »

Xxxx est le numéro de la macro (par ex. O0123)

- rrrr la valeur de répétition
- « program.CNC » est le nom du fichier macro
- Argumente est une liste d'identificateurs de variables et de valeurs.

Les arguments pour les appels de macro sont indiqués par l'utilisation des lettres de A à Z sans G, L, N, O et P.

Les macros sont écrites comme des programmes normaux. Toutefois, les programmes de macro peuvent accéder à leurs arguments avec des numéros : #1 pour A, #2 pour B etc. (exceptions : # 4-6 pour IK, # 7-11 pour DH).

Une macro peut utiliser le négatif d'un argument avec un signe moins devant le '#'. Les autres opérations arithmétiques ne sont pas prises en charge.

Les macros peuvent appeler d'autres macros (jusqu'à 4 étapes dans la profondeur), des fonctions-macro M et des sous-programmes. Les fonctions-macro M et les sous-programmes peuvent appeler des macros.

### Exemple d'un programme principal

G65 <TEST.CNC> A5 B3 X4

Macro TEST.CNC :

G1 X#X Y#A Z-#B

This call will produce

G1 X4 Y5 Z-3

## G66 Appel de macro (modal)

### Format


N.. G66 P.. L..Arguments

..

P ..... Numéro de programme

L..... Nombre de répétitions (1 par défaut)

Argument... Une liste d'identificateurs de variables  
et de valeurs qui sont transmises à la  
macro.

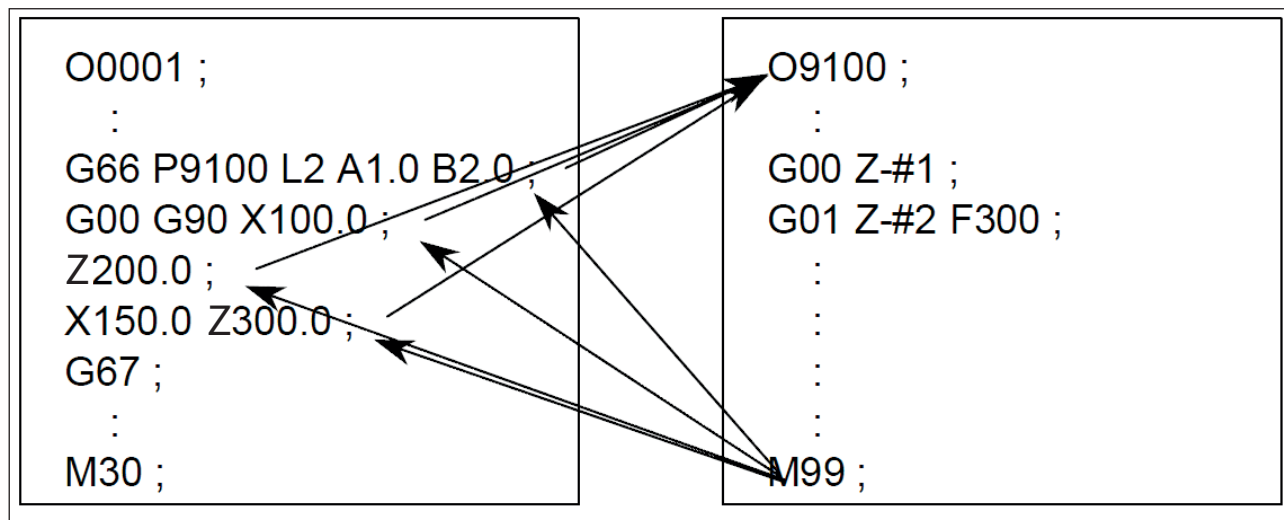


Exemple de programmation d'appel de macro

## G67 Appel de macro (modal) fin

### Format

N.. G67

Avec cette fonction, l'appel de macro est terminé.

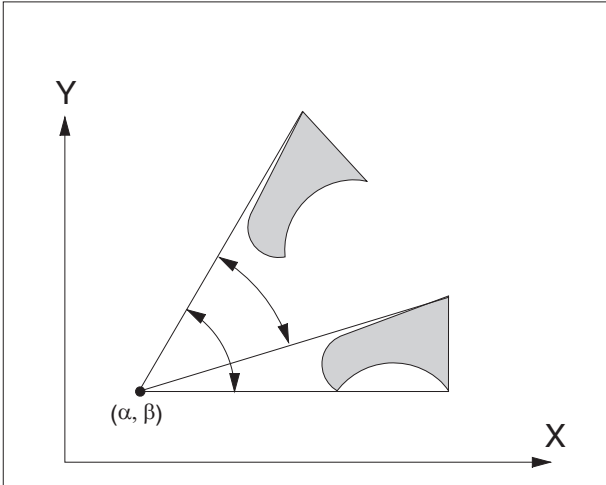

Rotation du système de coordonnées G68/G69

**Remarque :**  
La rotation se produit dans le plan valide du moment (G17, G18 ou G19).



## G68 Rotation du système de coordonnées

### Format

N.. G68 X.. Y.. R..

..  
N.. G69

G68 ..... Rotation du système de coordonnées  
Marche


G69 ..... Rotation du système de coordonnées  
Arrêt

X / Y ..... Indique les coordonnées du centre de rotation dans le plan approprié.

R ..... Indique l'angle de rotation

Avec cette fonction, par exemple, les programmes peuvent être modifiés en utilisant une commande de rotation.

Le système de coordonnée

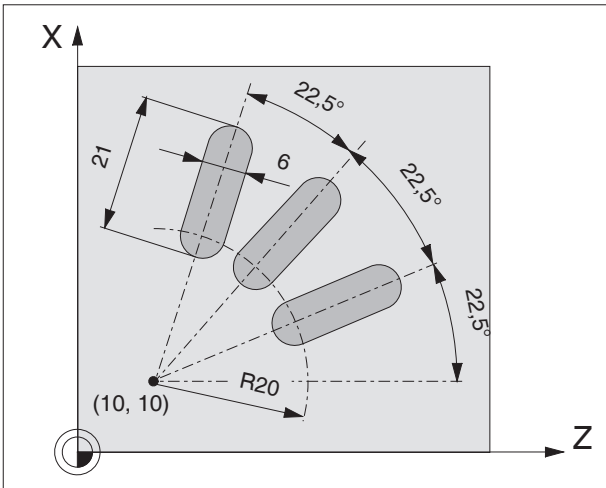

Exemple / rotation du système de coordonnées


### Exemple

```
N5 G54
N10 G43 T10 H10 M6
N15 S2000 M3 F300
N20 M98 P030100 ;appel de sous-programme
N25 G0 Z50
N30 M30
```

```
00100 (sous-programme 0100)
N10 G91 G68 X10 Y10 R22.5
N15 G90 X30 Y10 Z5
N20 G1 Z-2
N25 X45
N30 G0 Z5
N35 M99
```

## Cycles de perçage G73 - G89

### Systematique G98/G99

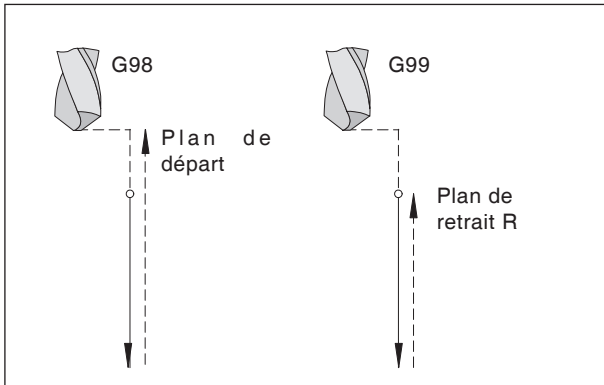

Comportement de retrait G98, G99

G98 ..... Après avoir atteint la profondeur de perçage, l'outil se déplace au plan de départ.

G99 ..... Après avoir atteint la profondeur de perçage, l'outil se déplace au plan de retrait - défini par le paramètre R

Si aucun G98 ou G99 n'est actif, l'outil retourne au plan de départ. Si G99 (retrait au plan de retrait) est programmé, l'adresse R doit être définie. Avec G98, R peut être omis.


Le paramètre R est évalué différemment dans la programmation en valeurs absolues et incrémentales.

Programmation de la valeur absolue (G90) :

R définit la hauteur du plan de retrait au point zéro actuel.

Programmation de la valeur incrémentale (G91) :


R définit la position du plan de retrait par rapport à la dernière position de Z (position de départ pour le cycle de perçage). Avec une valeur négative pour R, le plan de retrait est sous la position de départ, avec une valeur positive, il est sur la position de départ.

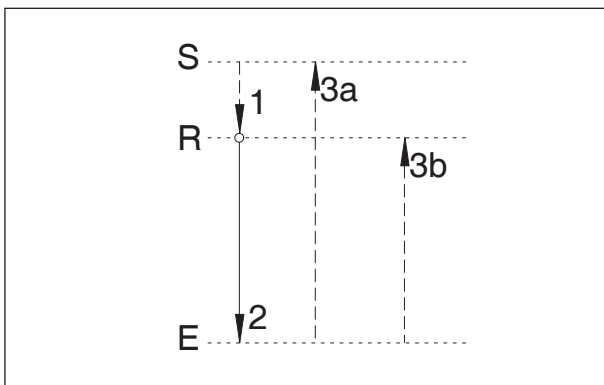

Déroulement du mouvement G98, G99

### Déroulement du mouvement

1. De la position de départ (S), l'outil se déplace en marche rapide au plan défini par R (R).
2. Forage spécifique au cycle à la profondeur finale (E).
3. a : Le retrait se fait avec G98 jusqu'à plan de départ (position de départ S) et b : avec G99 jusqu'au plan de retrait (R).

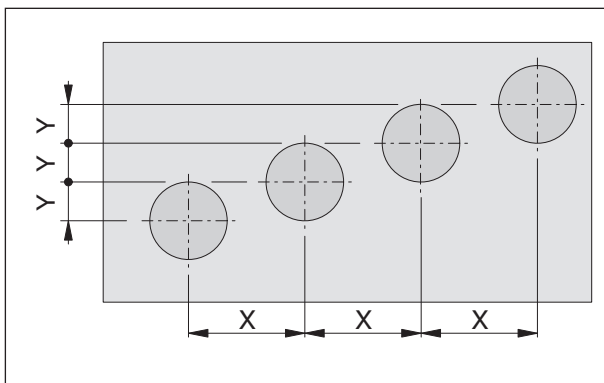

Répétition de cycles


### Nombre de répétitions

Avec le paramètre K, il est possible de définir la fréquence de répétition du cycle.


Avec la programmation en valeurs absolues (G90), cela n'a pas d'importance, puisque l'on percerait plusieurs fois dans le même trou.

Avec la programmation en valeurs incrémentales (G91), l'outil continue à se déplacer à chaque fois des distances X et Y. Par conséquent, il est possible de programmer facilement des rangées de trous.

Assurez-vous que G98 est activé !

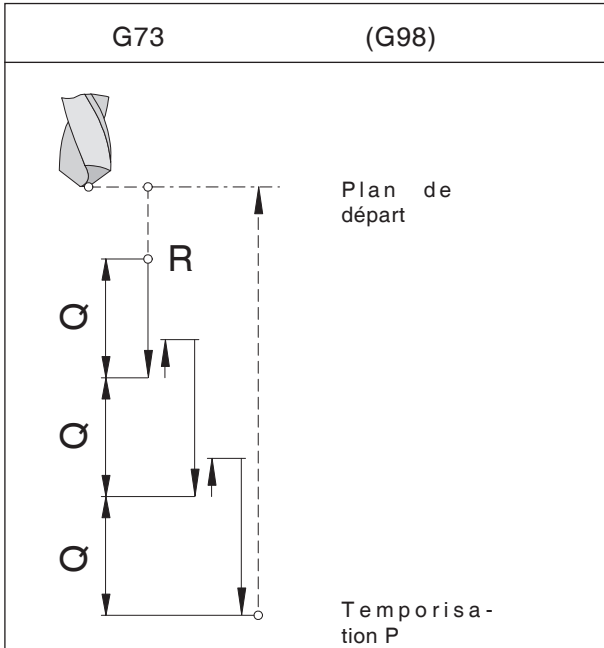

Perçage à brise-copeaux avec retrait au plan de départ

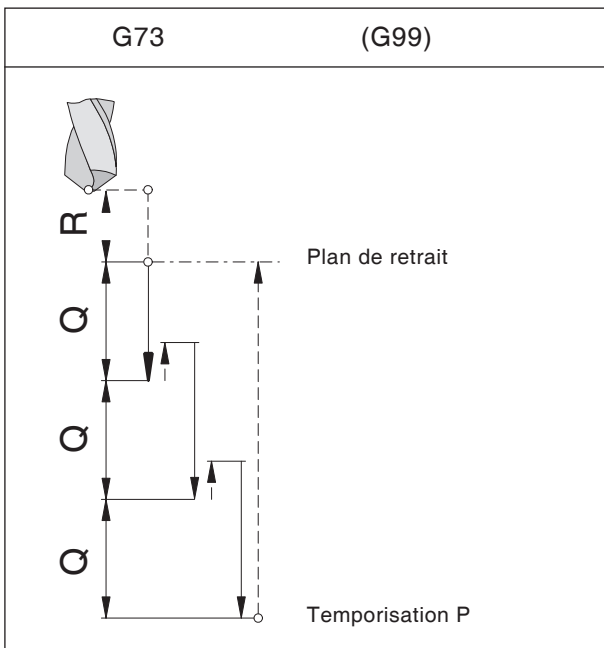

Perçage à brise-copeaux avec retrait au plan de retrait

## G73 Cycle de perçage du brise-copeaux

### Format

N.. G98(G99) G73 X... Y... Z... (R)... P... Q...  
F.. K..

Le foret plonge dans la pièce de la profondeur de passe Q, recule de 0,5 mm pour briser les copeaux, plonge à nouveau etc. jusqu'à atteindre la profondeur finale et recule en marche rapide.

### Application

Perçage profond, matériau difficile à usiner

G98 (G99) . Retrait au plan de départ (plan de retrait)

X,Y ..... Position du trou

Z ..... Profondeur de perçage absolue (incrémentale)

R [mm] ..... Valeur absolue (incrémentale avec G91) du plan de retrait

P [msec] .... Temporisation au fond du trou :  
..... P 1000 = 1 sec

F ..... Avance

Q [mm] ..... Division de coupe - Profondeur de passe par coupe


K ..... Nombre de répétitions

## G74 Cycle de perçage avec filetage à gauche

Ce cycle permet de percer des filetages à gauche. Le cycle G74 se comporte exactement comme G84 avec des directions de rotation inversées. Le taraudage sans compensation de longueur peut être activé avec M29.

Voir cycle de taraudage G84.



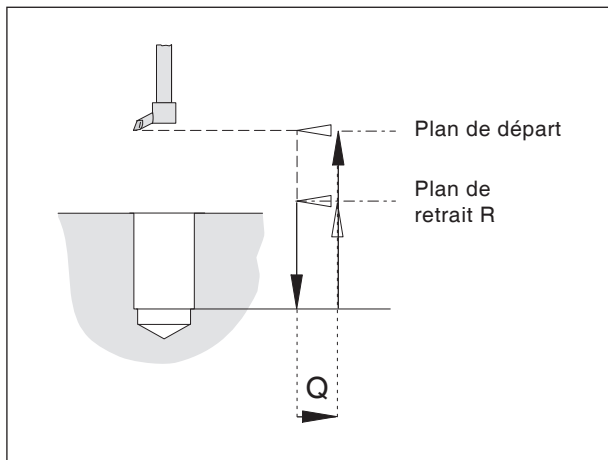

Cycle de perçage de précision

## G76 Cycle de perçage de précision

Seulement pour les machines avec arrêt de broche orienté.

### Format

N.. G98(G99) G76 X... Y... Z... (R)... F... Q...K...

Ce cycle sert pour l'alésage avec des têtes d'alésage.

L'outil se déplace en marche rapide au plan de retrait et avec l'avance indiquée dans le programme de pièces à la profondeur de perçage finale. La broche de fraisage s'arrête en gardant son orientation, l'outil se déplace avec l'avance à l'horizontale (Q) depuis la surface vers l'axe Y positif. Ensuite, l'outil se déplace en marche rapide jusqu'au plan de retrait (G99) ou au plan de départ (G98) et revient se positionner à la position initiale au niveau de la valeur absolue Q .

G98 (G99) . Retrait au plan de départ (plan de retrait)

X,Y ..... Position du trou

Z ..... Profondeur de perçage absolue (incrémentale)

R [mm] ..... Valeur absolue (incrémentale avec G91) du plan de retrait

F ..... Avance

Q [mm] ..... Valeur d'enlèvement horizontale


K ..... Nombre de répétitions

## G80 Supprimer le cycle de perçage

### Format

N.. G80

Les cycles de perçage doivent, en raison de leur efficacité modale, être désactivés par G80 ou un code G du groupe 1 (G00, G01, ...)

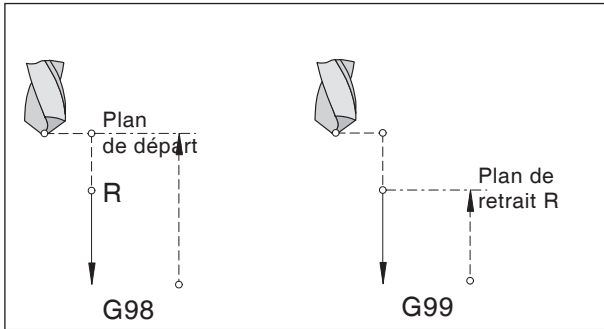

Cycle de perçage

## G81 Cycle de perçage

### Format

N.. G98(G99) G81 X... Y... Z... (R)... F... K...

Le foret se déplace dans la pièce jusqu'à la profondeur finale à vitesse d'avance et se retire en marche rapide.

### Application

Perçages peu profonds, matériau facile à usiner  
G98 (G99) . Retrait au plan de départ (plan de retrait)


X,Y ..... Position du trou

Z ..... Profondeur de perçage absolue (incrémentale)


R [mm] ..... Valeur absolue (incrémentale avec G91) du plan de retrait

F ..... Avance

K ..... Nombre de répétitions

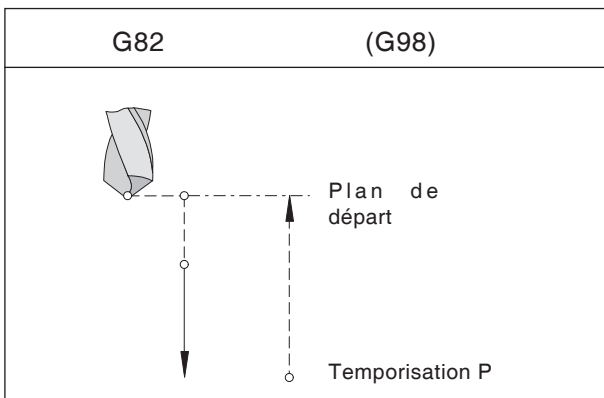

Cycle de perçage avec temporisation et retrait au plan de départ

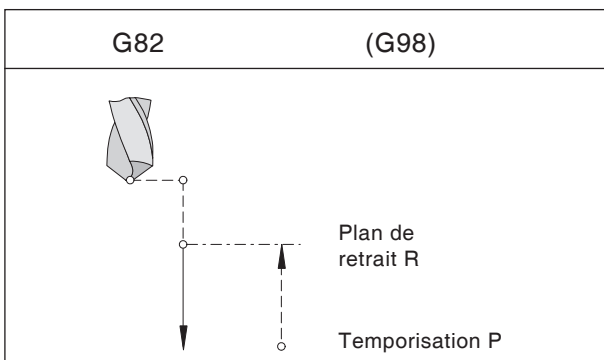

Cycle de perçage avec temporisation et retrait au plan de retrait

## G82 Cycle de perçage avec temporisation

### Format

N.. G98(G99) G82 X... Y... Z... (R)... P... F... K...

Le foret se déplace à vitesse d'avance jusqu'à la profondeur finale, s'y arrête en rotation pour lisser le fond du trou et se retire en marche rapide.

### Application

Perçages peu profonds, matériau facile à usiner  
G98 (G99) . Retrait au plan de départ (plan de retrait)

X,Y ..... Position du trou

Z ..... Profondeur de perçage absolue (incrémentale)


R [mm] ..... Valeur absolue (incrémentale avec G91) du plan de retrait

P [msec] .... Temporisation au fond du trou :

..... P 1000 = 1 sec

F ..... Avance

K ..... Nombre de répétitions

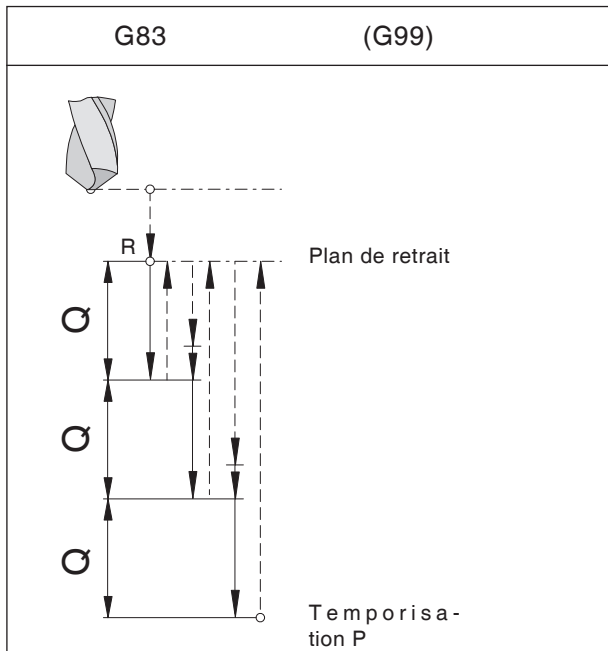

Perçage en profondeur avec retrait au plan de retrait

### G83 Cycle d'alésage

**Format**

N.. G98(G99) G83 X... Y... Z... (R)... P... Q... F... K...

Le foret plonge dans la pièce de la profondeur de passe Q, retourne au plan de retrait pour briser les copeaux et retirer ceux-ci du perçage. Ensuite, le foret se déplace en marche rapide jusqu'à 0,5 mm avant la profondeur de perçage précédente et perce la profondeur de passe Q etc. jusqu'à atteindre la profondeur finale et revient en marche rapide.

**Application**

perçages profonds, matériau à copeaux longs.

G98 (G99) . Retrait au plan de départ (plan de retrait)

X,Y ..... Position du trou

Z ..... Profondeur de perçage absolue (incrémentale)

R [mm] ..... Valeur absolue (incrémentale avec G91) du plan de retrait

P [msec] .... Temporisation au fond du trou :

..... P 1000 = 1 sec

F ..... Avance

Q[mm] ..... Division de coupe - Profondeur de passe par coupe

K ..... Nombre de répétitions

### G84 Taraudage sans compensation de longueur

**Format**

N.. M29 S... G98(G99) G84 X... Y... Z... (R)... F... P... K...

L'outil se déplace dans la pièce dans le sens horaire avec l'avance programmée jusqu'à la profondeur de perçage Z, s'y arrête (temporisation P), commute en rotation sur la gauche et se rétracte avec l'avance.

G98 (G99) . Retrait au plan de départ (plan de retrait)

X,Y ..... Position du trou

Z ..... Profondeur de perçage absolue (incrémentale)

R [mm] ..... Valeur absolue (incrémentale avec G91) du plan de retrait


F ..... Avance avec G94

..... Pas de filetage avec G95

P [msec] .... Temporisation au fond du trou :

..... P 1000 = 1 sec

K ..... Nombre de répétitions

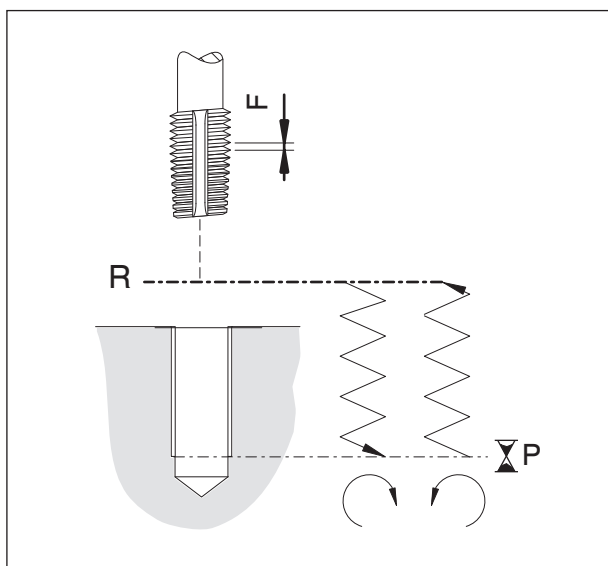


Cycle de taraudage (avec G99)

## G84 Taraudage avec compensation de longueur

### Format

N.. G98(G99) G84 X... Y... Z... (R)... F... P... K...

L'outil se déplace dans la pièce dans le sens horaire avec l'avance programmée jusqu'à la profondeur de perçage Z, s'y arrête (temporisation P), commute en rotation sur la gauche et se rétracte avec l'avance.

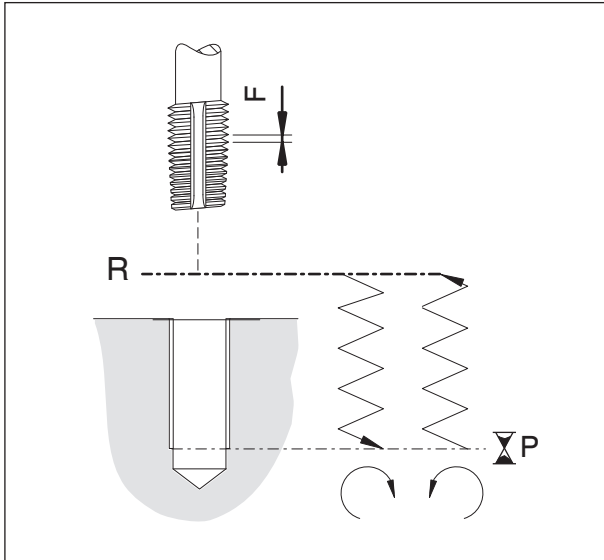

Cycle de taraudage (avec G99)

G98 (G99) . Retrait au plan de départ (plan de retrait)

X,Y ..... Position du trou

Z ..... Profondeur de perçage absolue (incrémentale)

R [mm] ..... Valeur absolue (incrémentale avec G91) du plan de retrait

F ..... Avance avec G94

..... Pas de filetage avec G95

P [msec] .... Temporisation au fond du trou :

..... P 1000 = 1 sec


K ..... Nombre de répétitions

## G85 Cycle d'alésage

### Format

N.. G98(G99) G85 X... Y... Z... (R)... F... K...

L'outil se déplace en vitesse d'avance à la profondeur finale. Le retrait au plan de retrait s'effectue avec l'avance, en fonction de G98, le déplacement au plan de départ s'effectue en marche rapide.

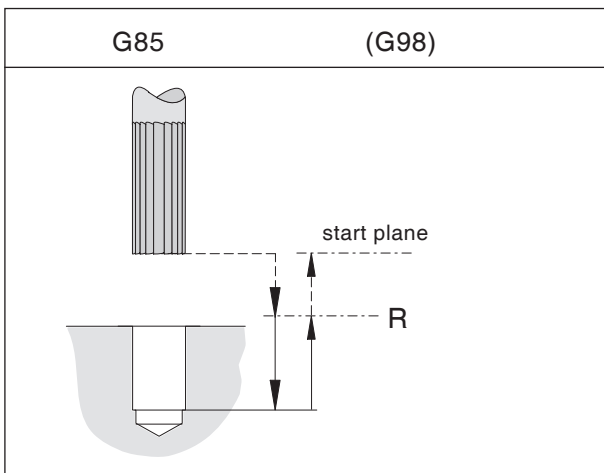

Cycle d'alésage avec retrait au plan de départ

G98 (G99) . Retrait au plan de départ (plan de retrait)

X,Y ..... Position du trou

Z ..... Profondeur de perçage absolue (incrémentale)

R [mm] ..... Valeur absolue (incrémentale avec G91) du plan de retrait


F ..... Avance

K ..... Nombre de répétitions

## G89 Cycle d'alésage avec temporisation

Voir G85

L'outil se déplace en vitesse d'avance à la profondeur finale et s'arrête pour la temporisation P. Le retrait au plan de retrait s'effectue en avance programmée, en fonction G98, le déplacement au plan de départ s'effectue en marche rapide.

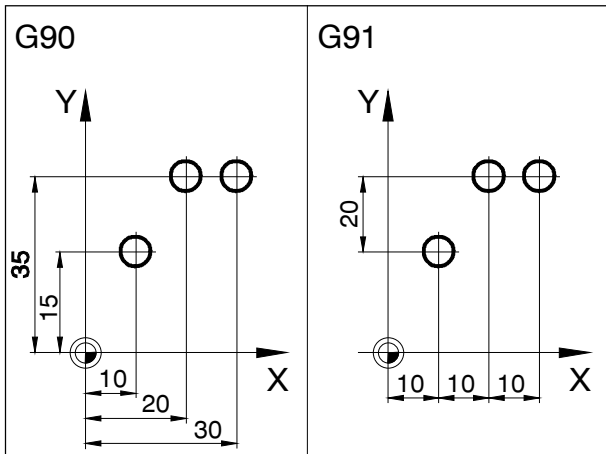

*Programmation en valeurs absolues et en valeurs incrémentales*

## G90 Programmation en valeurs absolues

### Format

N.. G90

Les courses de déplacement de l'outil peuvent être programmées de deux façons : avec la programmation en mesures absolues et avec la programmation en mesures incrémentales.

Avec la programmation en mesures absolues, les valeurs des coordonnées du point final sont programmées.

Avec la programmation en mesures incrémentales, la quantité d'un mouvement d'outil est programmée.

### Remarques

- Un échange direct entre G90 et G91 est également autorisé par séquence.
- G90 (G91) doit aussi être programmé en conjonction avec d'autres fonctions G :  
(N... G90 G00 X... Y... Z...)

## G91 Programmation en valeurs incrémentales

### Format

N.. G91

Remarques analogue à G90.

## G94 Avance par minute

Par le biais de G94, toutes les valeurs définies sous F (avance) s'entendent en mm/min.

### Format

N.. G94 F...

## G95 Avance par tour

Par le biais de G95, toutes les valeurs définies sous F (avance) s'entendent en mm/tr.

### Format

N.. G95 F...



# F : Gestion des outils


## Paramètres de l'outil



- Appuyer sur la touche de fonction.
- Avec « DECALT », la fenêtre s'affiche pour les données de correction d'outil.

Il y a 3 onglets de sélection disponibles :

- Correction d'outil (compensation de la longueur d'outil et du rayon d'outil)
- Données d'outil
- Simulation outil

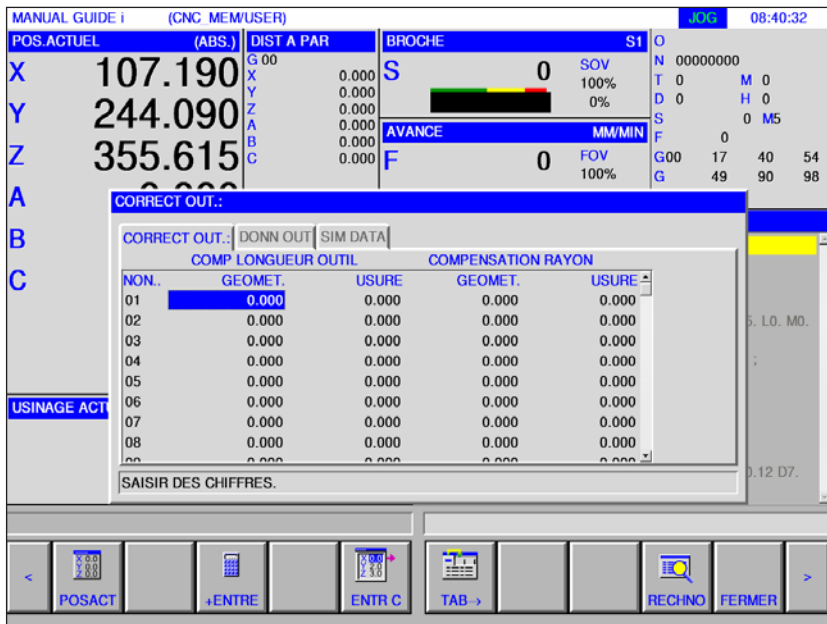


Paramètres	Description
N°	Numéro de l'outil. Un maximum de 99 correcteurs d'outils sont disponibles
<b>Correction de longueur de l'outil</b>	
Géométrie	Entrée des données géométriques mesurées (avec appareil de préréglage)
Usure	Entrée usure de l'outil
<b>Compensation du rayon de l'outil</b>	
Géométrie	Entrée des données géométriques mesurées (avec appareil de préréglage)
Usure des-LAMES	Entrée usure de l'outil

## Entrée de la correction de longueur d'outil



- Appuyer sur la touche de fonction.

Avec « +ENTREE », masque de saisie ouvert.

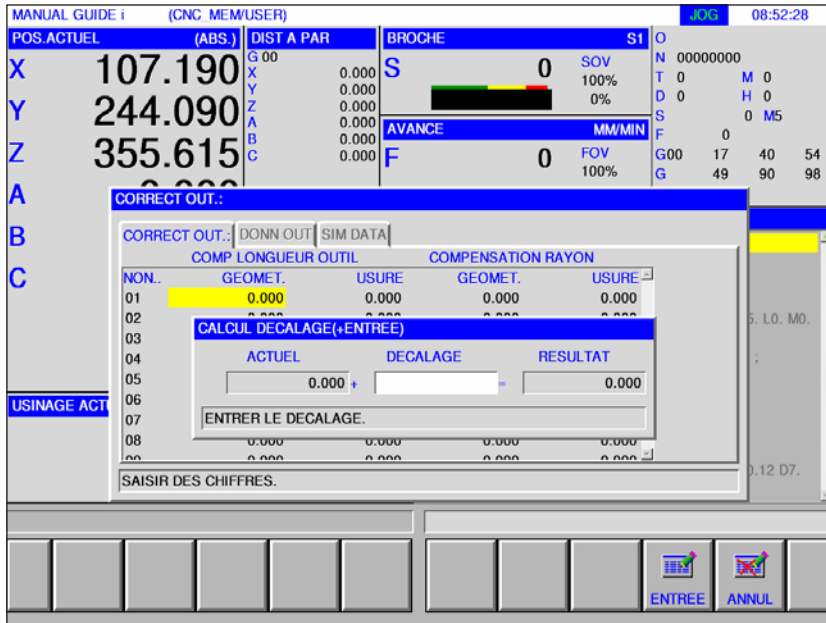

La valeur actuelle + la correction des données géométriques de la pièce s'affiche.

Entrer la valeur déterminée au préalable pour la correction géométrique.


Terminer la saisie des données avec « ENTREE ».

## Entrée de la compensation du rayon d'outil



- Appuyer sur la touche de fonction.

- Avec « +ENTREE », masque de saisie ouvert.

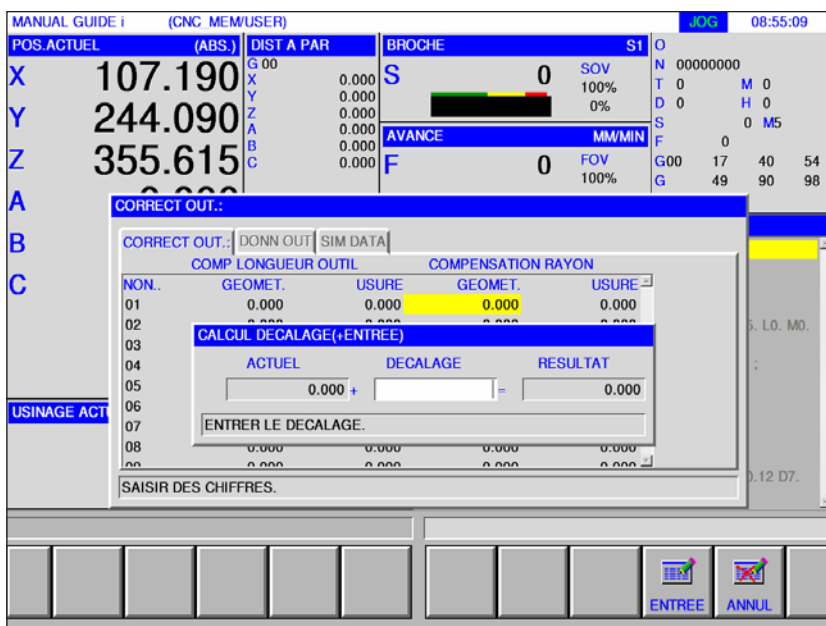

La valeur actuelle + la correction du rayon d'outil s'affiche.


Entrer la valeur déterminée au préalable pour la correction géométrique.

Terminer la saisie des données avec « ENTREE ».



## Correction de l'usure de l'outil


Les entrées pour la correction de l'usure doivent être effectuées de la même façon que celles de la correction de la longueur d'outil ou de la correction du rayon d'outil.

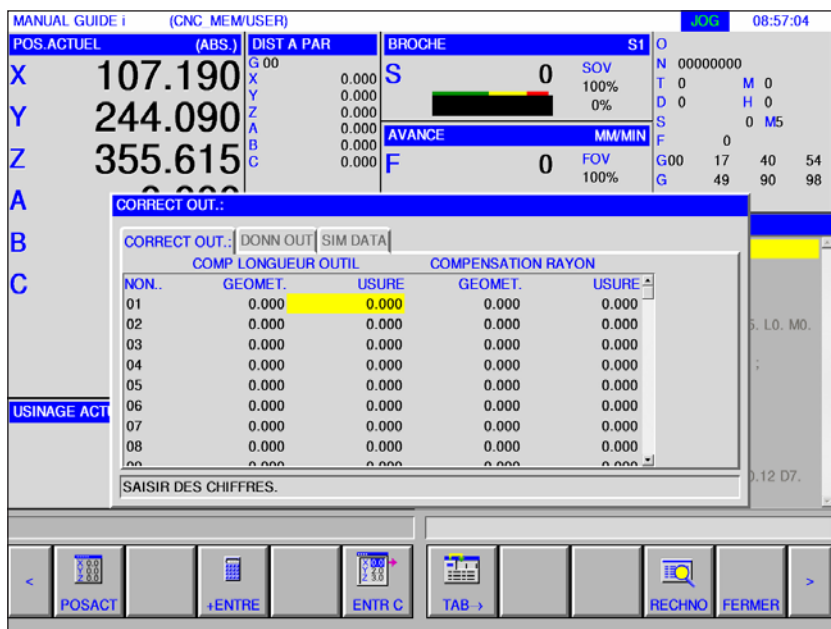


## Données d'outils



- Appuyer sur la touche de fonction.
- Avec « DECALT », la fenêtre s'affiche pour les données de correction d'outil.

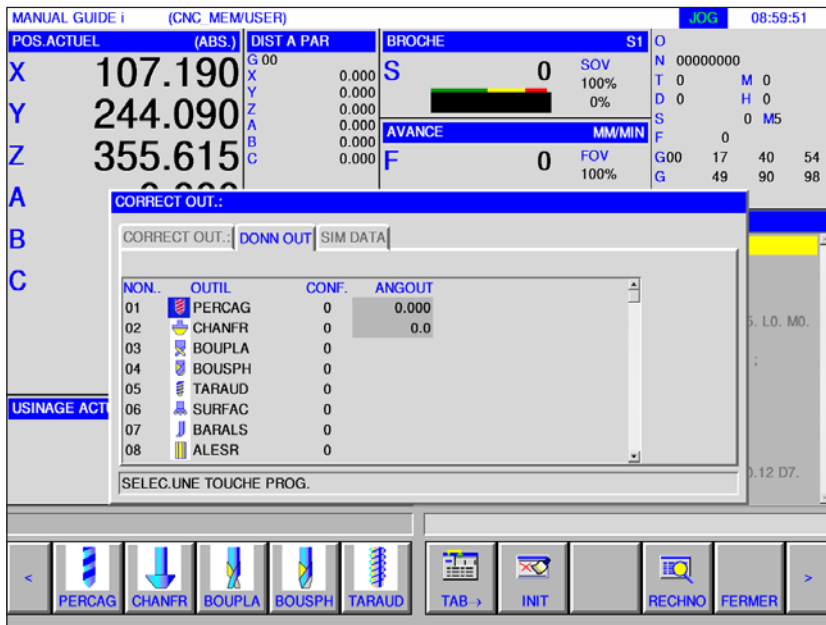

Paramètres	Description
NON.	Numéro de l'outil
	Sélectionner l'outil avec la touche de fonction
OUTIL	Nom de l'outil
CONF.	Réglage 1 à 4. La pointe de l'outil est définie par la position de montage de l'outil.
ANGOUT	Angle de coupe


### Remarque :

Les paramètres disponibles peuvent varier en fonction de l'outil sélectionné.



## Sélection de l'outil

- Cliquer sur l'icône de l'outil ou de déplacer le curseur avec les touches fléchées sur l'icône et sélectionner l'outil désiré.  
Les outils suivants sont disponibles pour les tours.

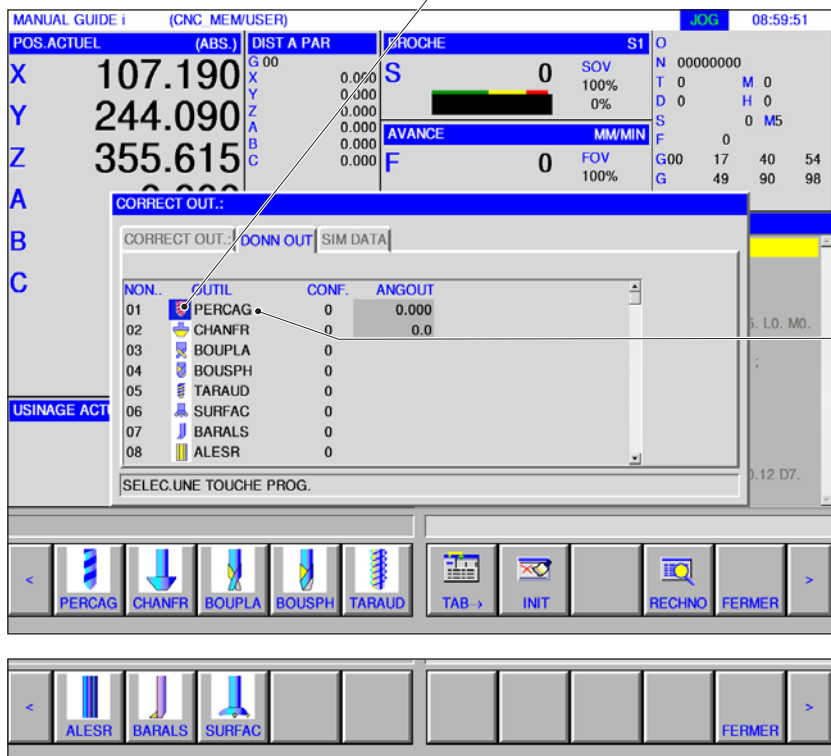

Entrez le nom de l'outil

Barre des touches de fonction avec les outils se trouvant à disposition.

Faire défiler les pages vers l'avant ou vers l'arrière avec la touche d'extension.

**Remarque :**

Les paramètres disponibles pour les numéros de réglage de l'outil peuvent varier en fonction de l'outil sélectionné.

**Numéro de réglage de l'outil**

- En sélectionnant le numéro de réglage de l'outil avec le curseur, une fenêtre d'instruction apparaît automatiquement dans la partie droite de l'écran.

Concernant un outil de perçage :

En entrant le numéro de réglage de l'outil (1... 4) le dispositif peut être réalisé.

MANUAL GUIDE I (CNC MEM/USER) JOG 09:02:42

POS.ACTUEL (ABS.) DIST A PAR BROCHE S1 O

X 107.190 G00 0.000 S 0 SOV 00000000  
Y 244.090 X 0.000 100% T 0 M 0  
Z 355.615 Y 0.000 0% D 0 H 0  
A Z 0.000 A 0.000 AVANCE MM/MIN F 0 S 0 M5  
B A 0.000 F 0 FOV 00000000  
C C 0.000 100% G00 17 40 54  
G 49 90 98

CORRECT OUT.: DONN OUT SIM DATA

NON.	OUTIL	CONF.	ANGOUT
01	PERCAG	1	0.000
02	CHANFR	0	0.0
03	BOUPLA	0	
04	BOUSPH	0	
05	TARAUD	0	
06	SURFAC	0	
07	BARALS	0	
08	ALESR	0	

SAISIR DES CHIFFRES.

POFACT TAB → INIT RECHNO FERMER

Paramètres pour un outil de perçage.

MANUAL GUIDE I (CNC MEM/USER) JOG 09:03:59

POS.ACTUEL (ABS.) DIST A PAR BROCHE S1 O

X 107.190 G00 0.000 S 0 SOV 00000000  
Y 244.090 X 0.000 100% T 0 M 0  
Z 355.615 Y 0.000 0% D 0 H 0  
A Z 0.000 A 0.000 AVANCE MM/MIN F 0 S 0 M5  
B A 0.000 F 0 FOV 00000000  
C C 0.000 100% G00 17 40 54  
G 49 90 98

CORRECT OUT.: DONN OUT SIM DATA

NON.	OUTIL	CONF.	ANGOUT
01	PERCAG	1	0.000
02	CHANFR	0	0.0
03	BOUPLA	0	
04	BOUSPH	0	
05	TARAUD	0	
06	SURFAC	2	
07	BARALS	0	
08	ALESR	0	

SAISIR DES CHIFFRES.

POFACT TAB → INIT RECHNO FERMER


Paramètres pour un outil de fraise.

### Angle de réglage, cornière d'angle

- En sélectionnant les données d'outil avec le curseur, une fenêtre d'instructions apparaît automatiquement. Ici, les données d'outils peuvent être réglées.

Avec l'entrée en degrés °, il est possible d'entrer un nombre de trois chiffres et une décimale.

Lors de l'entrée en pouces ou en mm, il est possible de saisir un numéro à huit chiffres. Si des chiffres avec plusieurs décimales sont entrés, on arrondit à 1 décimale.

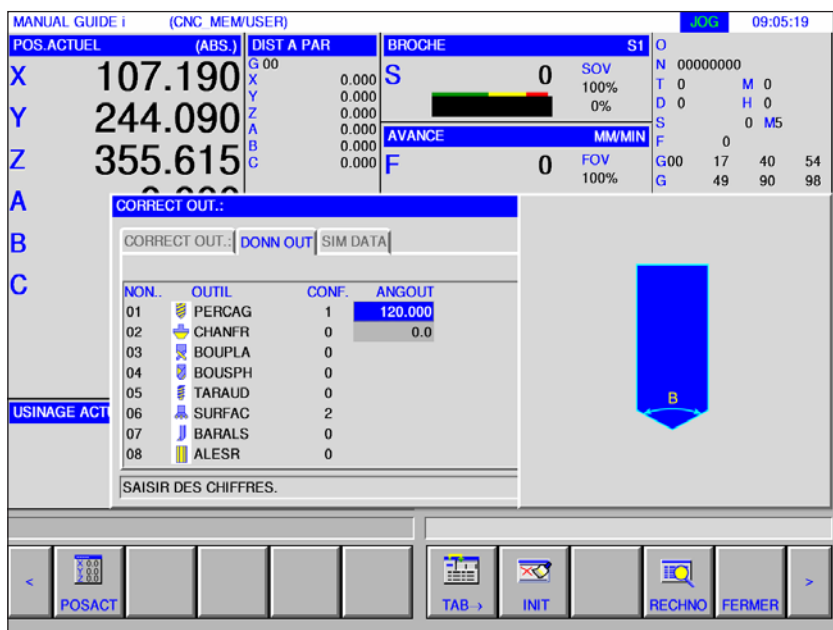

Les noms et les numéros des éléments dépendent du type d'outil. Pour plus de détails, reportez-vous au tableau ci-dessous. Les outils ne nécessitant pas d'ajustement des données d'outils ne sont pas inclus.


Pour effectuer des cycles de fraisage, aucune donnée d'outils n'est nécessaire.

Par conséquent, des cycles de fraisage peuvent être exécutés même si aucune donnée d'outils n'a été réglée.

### Données de forme de l'outil pour le fraisage

Type d'outil	Foret	Foret aléueur	
Données : 1	Angle de pointe <sup>1)</sup>	Diamètre de la fraise	

<sup>1)</sup> L'usinage par cycle peut être effectué sans réglage.

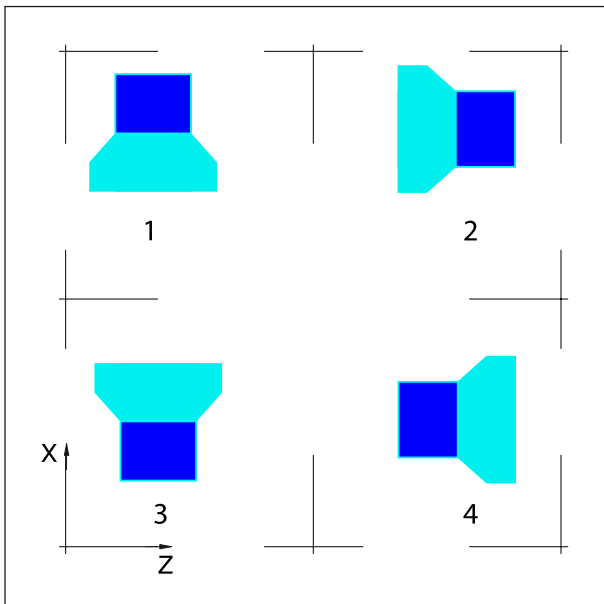

Position de coupe des outils de perçage et de fraisage


**Position de tranchant des outils de fraisage et de forage**

**Outils de fraisage**


- Outil de chanfreinage
- Fraise en bout
- Fraise en bout de boule
- Tarauds
- Fraise à surfacer

## Entrée et sortie de la correction d'outils et des données d'outils

Le chemin pour l'enregistrement et la lecture des données est défini dans le EMConfig sous la rubrique « Répertoire de transfert ».

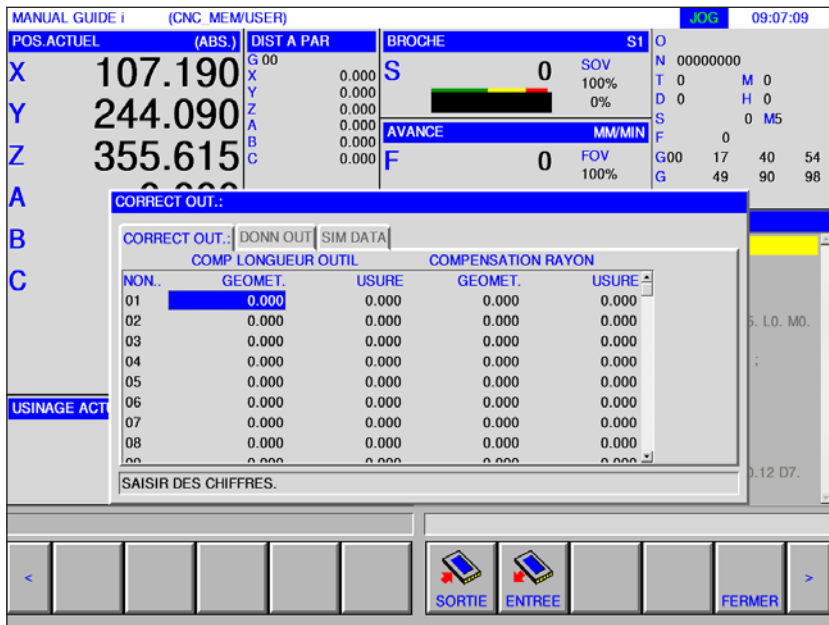

- Pour la sortie des données, appuyer sur la touche de fonction

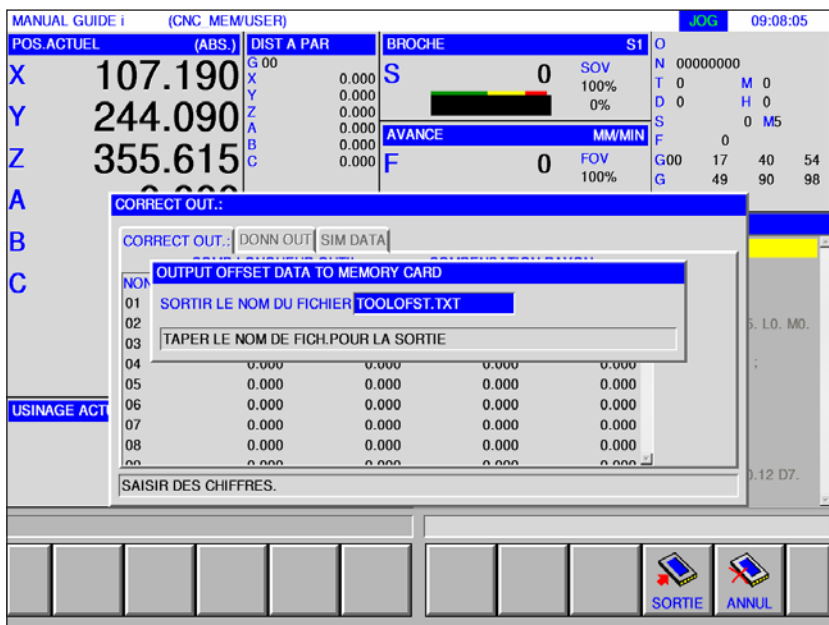

Les données pour la correction d'outil sont enregistrées par défaut dans le fichier de TOOLOFST.TXT.

Le nom du fichier peut être modifié selon les restrictions suivantes : Il est possible d'utiliser 8 caractères maximum et aucun caractère spécial.

Les données de l'outil sont stockées dans le fichier de TOOLDB.DAT.



- Pour l'entrée des données, appuyer sur la touche de fonction

MANUAL GUIDE I (CNC MEM/USER) 100% 09:11:24

POS. ACTUEL (ABS.)	DIST A PAR	BROCHE	S1	O
X 107.190	G00 0.000	S 0	SOV 100%	N 00000000
Y 244.090	X 0.000		0%	T 0 M 0
Z 355.615	Y 0.000			D 0 H 0
A 0.000	Z 0.000			S 0 M5
B 0.000	A 0.000			F 0
C 0.000	B 0.000			G00 17 40 54
	C 0.000			G 49 90 98

AVANCE MM/MIN F 0 FOV 100%

CORRECT OUT.: INPUT OFFSET DATA FROM MEMORY CARD

NR.	DATE/NAME	GROSS	DATUM
0302	TOOLDB.DAT	349	2015.05.12
0303	TOOLOFS1.TXT	6833	2015.05.12
0304	TOOLOFS9.TXT	6833	2015.05.12
0305	TOOLOFST.TXT	6833	2015.05.12

USINAGE ACT

SAISIE SELECT.LE NUMERO DE FICHER ET TOUCHE PROG.

ENTREE FERMER

Sélectionner le fichier désiré et ouvrir avec « ENTREE ».





## Simulation d'outils
 
### Outils 3D

Dans la liste d'outils, les outils 3D peuvent être pris en charge par le Gestionnaire d'outils.


Il est possible de faire une attribution de couleurs indépendante pour les différents outils.

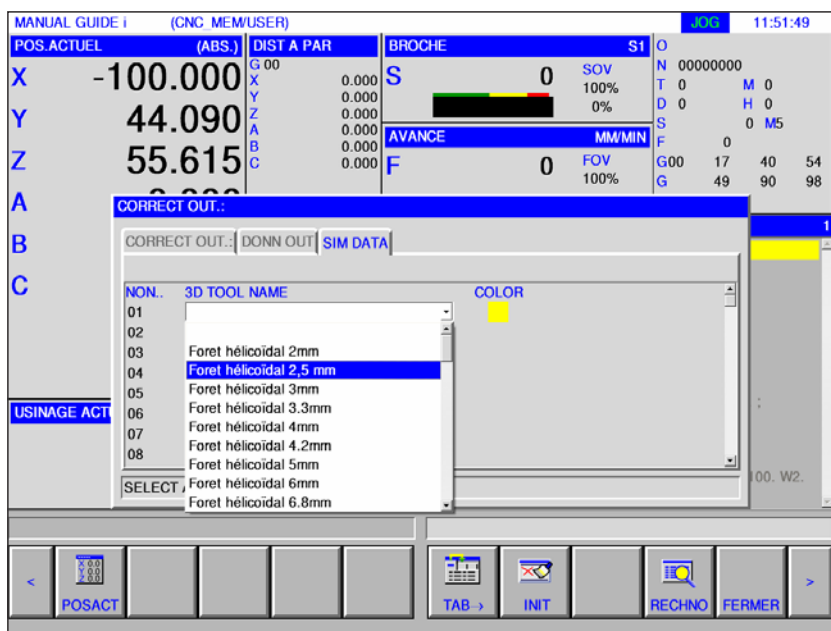

- 1 Appuyer sur la touche de fonction.
- 2 Sélectionner la simulation.
- 3 Avec un double clic sur les outils 3D, la sélection d'outils est activée (menu déroulant). En appuyant sur la touche, il est possible de continuer à faire défiler la sélection d'outils.
- 4 Pour désélectionner un outil, une ligne vierge doit être sélectionnée dans le menu de sélection (la toute première ligne).

## Sélection de la couleur

Afin que les différents outils puissent être mieux représentés et mieux différenciés dans la simulation, on leur affecte des couleurs spécifiques et librement sélectionnables.

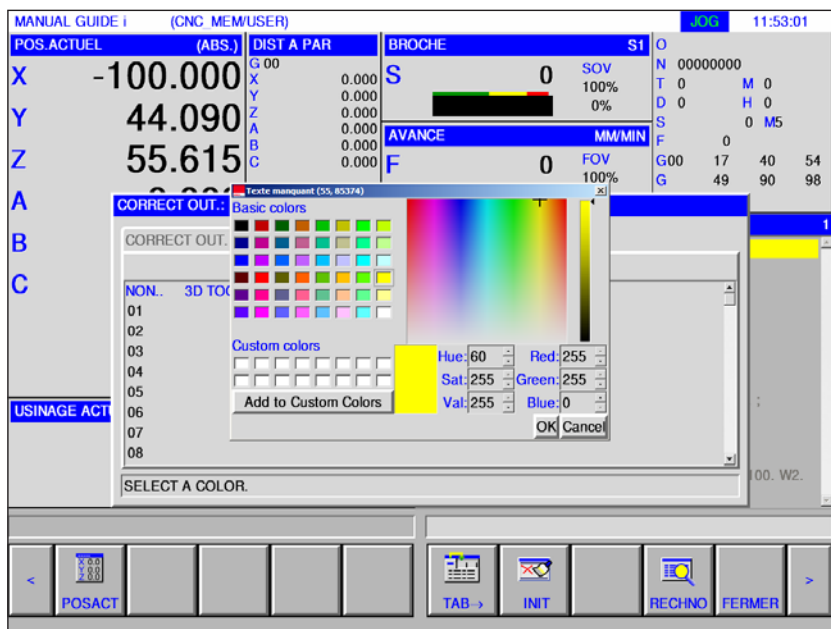

- 1 Avec un double clic ou en appuyant sur la touche Espace sur le nuancier, la fenêtre de sélection des couleurs s'ouvre.
- 2 Des couleurs prédéfinies s'affichent sous forme de couleurs de base. Des couleurs personnalisées sont stockées sous forme de Custom Colors.
  - Créer des Custom colors : Choisir la couleur désirée avec le pointeur de la souris dans le champ de couleur de la couleur d'outils. En option, il est possible d'entrer les valeurs manuellement pour R, G, B.
  - Ajouter la nouvelle couleur avec « Add to Custom Color ».
- 3 Pour désélectionner à nouveau de couleur, il faut choisir Noir.
- 4 Termine l'entrée avec OK ou annuler avec Cancel.

### Remarque :

Si aucune couleur de sélectionner, on utilise celle du 3D Tool Manager. Dans le cas contraire, la couleur réglée est prioritaire.



## Mesure manuelle de l'outil

### Méthode par effleurement

L'outil doit être fixé dans l'espace de travail de sorte à pouvoir atteindre le point de mesure au niveau de la pièce avec le point de référence d'admission d'outil et avec tous les outils à mesurer.

Le point de référence d'admission d'outil pour le EMCO Concept Mill 105 sont sur l'outil de référence, lequel doit être serré auparavant.

Si une cellule de charge mécanique est utilisée à la place de l'outil de référence, celle-ci doit être montée sur la table de la machine.

1 Sélectionner le mode « JOG ».

2 Si aucune cellule de charge n'est utilisée, insérez une fine feuille de papier entre la pièce et la broche de fraisage.

 
Approchez le point de référence d'admission d'outils de la pièce lorsque la broche est à l'arrêt.

Réduire le taux d'alimentation à 1%, de sorte que la feuille de papier insérée puisse encore tout juste se déplacer.

3 Lors de l'utilisation d'une cellule de charge, approcher le point de référence du logement d'outil de celle-ci.

4 Appuyer sur la touche de fonction « POSACT » afin de d'afficher les coordonnées relatives.

5 Appuyer sur la touche de fonction « PREREG » et inscrire la valeur 0 dans l'axe Z.




POS.ACTUEL (RELATIVE)	
X	645.000
Y	45.000
Z	595.000
C	0.000



POS.RELATIVE PREREG.	
X-AXE	645.000
Y-AXE	45.000
Z-AXE	0.000
C-AXE	0.000

 ENTRER VALEUR PREREGLE



6 Accepter les modifications avec la touche de fonction « MODIF ».



7 Rentrer par pivotement la pièce à mesurer.



8 Gratter l'outil au niveau de la pièce ou au niveau de la cellule de charge.

9 Appuyer sur la touche de fonction.


CORRECT OUT.:

CORRECT OUT.: DONN OUT | SIM DATA

NON.	COMP LONGUEUR OUTIL		COMPENSATION RAYON	
	GEOMET.	USURE	GEOMET.	USURE
01	0.000	0.000	0.000	0.000
02	0.000	0.000	0.000	0.000
03	0.000	0.000	0.000	0.000
04	0.000	0.000	0.000	0.000
05	0.000	0.000	0.000	0.000
06	0.000	0.000	0.000	0.000
07	0.000	0.000	0.000	0.000
08	0.000	0.000	0.000	0.000
09	0.000	0.000	0.000	0.000

SAISIR DES CHIFFRES.

 10 Déplacer le curseur sur le bon numéro d'outil.



11 Appuyer sur la touche de fonction.

ENTRER COORD. RELATIVES

X-AXE	645.000
Y-AXE	45.000
Z-AXE	43.767
C-AXE	0.000

12 Déplacer le curseur sur l'axe-Z.



13 Appuyer sur la touche de fonction « ENTREE ». L'outil est maintenant mesuré en Z.

CORRECT OUT.:

CORRECT OUT.: DONN OUT | SIM DATA

NON.	COMP LONGUEUR OUTIL		COMPENSATION RAYON	
	GEOMET.	USURE	GEOMET.	USURE
01	0.000	0.000	0.000	0.000
02	0.000	0.000	0.000	0.000
03	43.767	0.000	5.000	0.000
04	0.000	0.000	0.000	0.000
05	0.000	0.000	0.000	0.000
06	0.000	0.000	0.000	0.000
07	0.000	0.000	0.000	0.000
08	0.000	0.000	0.000	0.000
09	0.000	0.000	0.000	0.000

14 Sous « Compensation rayon », il est possible d'indiquer le rayon d'outil sous géométrie.

# G : Exécution du programme

**Remarque :**

Pendant l'exécution du programme, les données d'outil des outils utilisés ne doivent pas être modifiées.

## Conditions requises

### Définir les points zéro

Les points zéro utilisés doivent être mesurés et entrés.

### Outils

Les outils utilisés doivent être mesurés et entrés. Les outils doivent se trouver aux positions correspondantes (T) dans le changeur d'outil.

### Point de référence

Le point de référence doit être positionné dans tous les axes.

### Machine

La machine doit être opérationnelle.  
La pièce doit être bien fixée.  
Les pièces détachées (clé de serrage, etc.) doivent être retirées de la zone de travail pour éviter les collisions.  
La porte de la machine doit être fermée pour démarrer le programme.

### Alarme

Aucune alarme ne doit survenir.



## Démarrage NC

Afin de pouvoir lancer l'exécution du programme NC, un programme Fanuc doit être ouvert. Le nom de fichier du programme actuellement ouvert est affiché dans le centre de la fenêtre de simulation.



## Reset NC

Cette touche permet d'interrompre l'exécution du programme NC et de le remettre à l'état initial.



## Arrêt NC

Cette touche permet d'arrêter l'exécution du programme NC. La simulation peut être poursuivie avec cette touche « Démarrage du cycle ».

## Lancement du programme, arrêt du programme



- Ouvrez un programme pour l'usinage.
- Sélectionner le mode « AUTO ».



- Ouvrir le programme.
- Cette touche de fonction ouvre le programme sélectionné.



- Appuyez sur la touche « Démarrage du cycle ».



- Arrêter le programme avec « Arrêt du cycle », poursuivre avec « Démarrage du cycle ».



- Interrompre le programme avec « Reset NC ».

## Repositionnement



Si une interruption de programme survient en mode automatique, par exemple après une rupture d'outil, l'outil peut être enlevé du contour en mode manuel.

Afin d'éviter d'autres collisions, les axes doivent être déplacés dans une position sûre.


Les coordonnées de la position d'interruption sont sauvegardées.

Les différences de course des axes déplacées en mode manuel s'affichent dans la fenêtre de valeur réelle. Cette différence de course est appelée « Décalage de repos ».

## Poursuivre l'exécution du programme:



- Sélectionner le mode REPOS. Ainsi, l'outil peut à nouveau être approché du contour de la pièce.

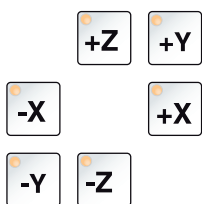

- Sélectionner l'un après l'autre chaque axe à déplacer et déplacer en position d'interruption.



- Avec « Démarrage du cycle », poursuivre à nouveau le traitement en mode automatique.

## Amorce de séquence



- Sélectionner le mode « Edit ».



- Ouvrir le programme.

Sélectionner la ligne de programme correspondante à partir de laquelle le programme doit commencer.



- Sélectionner le mode « AUTO ».



- Appuyer sur la touche Démarrage NC.

Le message suivant apparaît :

« Démarrer au milieu du prog. (Start/Réf »



Appuyer encore une fois sur Démarrage NC pour confirmer.



### Attention :

- Toutes les commandes se trouvant avant la ligne sélectionnée sont ignorées.
- Cela concerne la sélection des outils, les décalages du point zéro, etc.



# H: Alarmes et Messages

## Alarmes machine 6000 - 7999

Ces alarmes sont déclenchées par la machine. Les alarmes sont différentes selon les différentes machines.

Normalement, les alarmes 6000 - 6999 doivent être acquittées avec RESET. Les alarmes 7000 - 7999 sont des messages qui disparaissent souvent de nouveau lorsque la situation de déclenchement a été éliminée.

### PC MILL 50 / 55 / 100 / 105 / 125 / 155 Concept MILL 55 / 105 / 155

#### 6000: ARRET D'URGENCE

La touche Arrêt d'urgence a été actionnée. Le point de référence est perdu, les entraînements auxiliaires sont coupés. Supprimez la situation de danger et déverrouillez la touche.

**6001: AP DEPASSEMENT TEMPS DE CYCLE**  
Prévenir le Département après-vente EMCO.

**6002: AP-AUCUN PROGRAMME CHARGE**  
Prévenir le Département après-vente EMCO.

**6003: AP-MODULE DE DONNEES INEXISTANT**  
Prévenir le Département après-vente EMCO.

**6004: AP-ERREUR DE MEMOIRE RAM**  
Prévenir le Département après-vente EMCO.

**6005: ECHAUFFEMENT TEMP.MODULE FREINAGE**  
L'entraînement principal a été freiné trop souvent, grands changements de vitesse en peu de temps. E4.2 actif

**6006: RESISTANCE DE FREINAGE SURCHARGE**  
voir 6005

**6007: CIRCUIT DE SECURITE DEFECTUEUX**  
Contacteur d'axe ou entraînement principal non désactivé avec machine hors circuit. Le contacteur est resté accroché ou bien défaut de contact. E4.7 n'était pas actif à l'enclenchement.

**6008: ABSENCE D'ABONNE CAN**  
Vérifiez les fusibles ou prévenir le Département après-vente EMCO.

**6009: CIRCUIT DE SECURITE DEFECTUEUX**  
Un programme CNC en cours est arrêté; les entraînements auxiliaires sont coupés; le point de référence est perdu. Prévenir le Département après-vente EMCO.

**6010: ENTRAINEMENT AXE X PAS PRET**  
La carte moteur pas-à-pas est défectueuse ou trop chaude; un fusible ou le câblage est défectueux. Un programme CNC en cours est arrêté; les entraînements auxiliaires sont coupés; le point de référence est perdu. Vérifier les fusibles ou bien prévenir le Département après-vente EMCO.

**6011: ENTRAINEMENT AXE Y PAS PRET**  
voir 6010.

**6012: ENTRAINEMENT AXE Z PAS PRET**  
voir 6010.

**6013: ENTRAINEMENT PRINCIPAL PAS PRET**  
L'alimentation de l'ent. principal est défectueux ou l'entraînement principal est trop chaud; un fusible ou le câblage est défectueux. Un programme CNC en cours est arrêté; les entraînements auxiliaires sont coupés. Vérifier les fusibles ou bien prévenir le Département après-vente EMCO.

**6014: PAS DE VITESSE BROCHE PRINCIPALE**

Cette alarme est déclenchée lorsque la vitesse de broche tombe au-dessous de 20 tr/min, ce qui est dû à une surcharge. Modifier les données de coupe (avance, vitesse, approche). Le programme CNC est interrompu et les entraînements auxiliaires sont coupés.

**6019: ETAU DÉPASSEMENT DE TEMPS**

L'étau électrique n'a pas atteint de position finale dans les 30 secondes.

Commande ou platine de l'organe de serrage défectueuse; l'étau est coincé, régler les fins de course.

**6020: PANNE ÉTAU**

Avec l'étau électrique fermé, le signal "Organe de serrage fixé" de la platine de l'organe de serrage n'a pas été transmis.

Commande, platine de l'organe de serrage, câblage défectueux.

**6022: CARTE DE SERRAGE DÉFECTUEUX**

Lorsque le signal "Organe de serrage fixé" est transmis en permanence alors qu'aucun ordre de commande n'a été émis. Remplacer la platine.

**6024: PORTE DE MACHINE OUVERTE**

La porte a été ouverte pendant un mouvement de la machine. Un programme CNC en cours est interrompu. Les entraînements auxiliaires sont coupés.

**6027: FIN DE COURSE PORTE DÉFECTUEUX**

Le fin de course de la porte automatique est décalé, défectueux ou mal câblé.

Prévenir le Département après-vente EMCO.

**6028: DEPASSEMENT DE TEMPS PORTE**

La porte automatique se coince. Alimentation en air comprimé insuffisante, fin de course défectueux.

Vérifier la porte, l'air comprimé, le fin de course ou prévenir le Département après-vente EMCO.

**6030: PAS DE PIÈCE FIXÉE**

Aucune pièce fixée, palier étau décalé, came de commutation mal réglée, matériel défectueux.

Régler ou prévenir le Département après-vente EMCO.

**6040: CHANG. OUTIL-SURVEIL.VERROUILLAGE**

Après procédure avec changeur d'outil, la tourelle est pressée vers le bas par l'axe Z. Position de broche erronée ou défaut mécanique. E4.3=0 à l'état inférieur.

**6041: CHANGEUR D'OUTIL - DEPASSEMENT DU TEMPS DE PIVOTEMENT**

Le plateau est coincé (collision?), fusible ou matériel défectueux.

Un programme en cours est interrompu. Vérifiez s'il y a eu collision, vérifiez les fusibles ou prévenez le Département après-vente EMCO.

**6043-6046: TOURELLE REVOLVER SURVEILLANCE DE POSITION**

Erreur de positionnement entraînement principal, erreur surveillance de position (interrupteur inductif de proximité défectueux ou déplacé, jeu), fusible défectueux, matériel défectueux.

L'axe Z peut avoir glissé de la denture avec machine coupée.

Un programme CNC courant est interrompu. Prévenir le département après-vente EMCO.

**6047: TOURELLE REVOLVER NON VERROUILLÉE**

La tourelle revolver s'est déplacée de la position de verrouillage, interrupteur inductif de proximité défectueux ou déplacé, fusible défectueux, matériel défectueux.

Un programme CNC courant est interrompu. Prévenir le département après-vente EMCO.

Lorsque la tourelle est décalée (aucun défaut), procéder comme suit:

Mettre la tourelle à la main en position de verrouillage. Passer au mode de fonctionnement MANUEL (JOG).

Commuter l'interrupteur à clé.

Déplacer le chariot Z vers le haut jusqu'à ce que l'alarme ne soit plus affichée.

**6048: TEMPS DE DIVISION DÉPASSÉ**

Appareil diviseur coincé (collision), alimentation insuffisante en air comprimé, matériel défectueux.

Vérifier s'il y a eu collision, vérifier l'air comprimé ou prévenir le Département après-vente EMCO.

**6049: TEMPS DE VERROUILLAGE DEPASSE voir 6048****6050: M25 AVEC BROCHE PRINCIPALE EN MARCHE**

Cause : Erreur de progr. dans programme CN

Le programme en cours est interrompu.

Les entraînements auxiliaires sont coupés.

Remède: Corriger le programme CN

**6064: DISP. AUT. PORTE PAS PRET**

Cause: Chute de pression du dispositif  
Le dispositif est coincé.  
Fin de course défectueux  
Platines de sécurité défectueuses  
Câblage défectueux  
Fusibles défectueux

Le programme en cours est interrompu.  
Les entraînements auxiliaires sont coupés.  
Remède: Entretien du dispositif de porte.

**6069: SERRAGE TANI NON OUVERT**

Lors de l'ouverture du serrage, le manocontact ne s'ouvre pas dans les 400 ms. Manocontact défectueux ou bien problème mécanique. E22.3

**6070: INTERRUPTEUR MAN. TANI MANQUANT**

Lors de la fermeture du serrage, le manocontact ne répond pas. Pas d'air comprimé ou problème mécanique. E22.3

**6071: APPAREIL DIVISEUR PAS PRIT**

Le signal Servo Ready du convertisseur de fréquence manque. Température trop élevée entraînement TANI ou bien convertisseur de fréquence non opérationnel.

**6072: ETAU PAS PRET**

On a essayé de démarrer la broche avec étou ouvert ou sans pièce fixée. Blocage mécanique de l'étau. Alimentation insuffisante en air comprimé. Interrupteur d'air comprimé défectueux, fusible défectueux, matériel défectueux.  
Vérifiez les fusibles ou contactez l'après-vente EMCO.

**6073: APPAREIL DIVISEUR PAS PRET**

Cause: Fin de course de verrouil. défectueux  
Câblage défectueux  
Fusible défectueux  
Démarrage de broche avec appareil diviseur non verrouillé

Le programme en cours est interrompu.  
Les entraînements auxiliaires sont coupés.  
Remède: Entretien de l'appareil diviseur.

**6074: DEPASSEMENT DE TEMPS APP. DIVISEUR**

Cause: Blocage mécanique de l'appareil  
Fin de course de verrouil. défectueux  
Câblage défectueux  
Fusible défectueux  
Alimentation insuffisante en air comprimé.

Le programme en cours est interrompu.  
Les entraînements auxiliaires sont coupés.  
Remède: Vérifier s'il y a collision, contrôler l'alimentation en air comprimé ou bien contacter l'après-vente EMCO.

**6075: M27 AVEC BROCHE PRINCIPALE EN MARCHÉ**

Cause : Erreur de progr. dans programme CN  
Le programme en cours est interrompu.  
Les entraînements auxiliaires sont coupés.  
Remède: Corriger le programme CN

**7000: MOT T ERRONE PROGRAMME**

Position d'outil programmée supérieure à 10.  
Un programme CN en cours est arrêté. Interprogramme avec RESET, corriger le programme.

**7001: "M6" NON PROGRAMMÉ!**

Pour un changement d'outil automatique, il faut aussi programmer un M6 après le mot T.

**7007: AVANCE ARRÊT!**

Les axes ont été arrêtés par l'interface robotique (entrée robotique FEEDHOLD).

**7016: ENCLANCHER ENTRAÎNEMENTS AUXIL.**

Les entraînements auxiliaires sont coupés. Appuyez au moins 0,5 s sur la touche AUX ON (ce qui empêche un enclenchement non autorisé) pour enclencher les entraînements (une impulsion de graissage est délivrée).

**7017: ACCOSTER LE POINT DE RÉFÉRENCE**

Accoster le point de référence (Z avant X avant Y).  
Lorsque le point de référence n'est pas actif, les mouvements manuels des axes d'avance ne sont possibles que dans la position du commutateur "Mode manuel".

**7018: COMMUTER INTERRUPTEUR A CLE**

Lors de l'activation de NC-Start, l'interrupteur était sur le mode manuel..  
NC-Start ne peut pas être activé.  
Commutez l'interrupteur pour exécuter un programme C

**7020: MODE SPECIAL ACTIF**

Mode spécial: La porte de la machine est ouverte; les entraînements auxiliaires sont enclenchés; le commutateur à clé est sur la position "Mode manuel" et la touche de validation est pressée.  
Les axes peuvent être déplacés manuellement avec porte ouverte. Le changeur d'outil ne peut pas être pivoté avec porte ouverte. Un programme CNC ne peut être exécuté qu'avec broche à l'arrêt (DRYRUN) ou en mode séquence par séquence (SINGLE).

Pour des raisons de sécurité, la fonction de la touche de validation est interrompue automatiquement après 40 sec. Il faut alors lâcher la touche et la presser de nouveau.

**7021: DEGAGER CHANGEUR D'OUTIL**

Le changement d'outil a été interrompu. Les déplacements ne sont pas possibles. Appuyez sur la touche de changeur d'outil en mode JOG. Le message apparaît après l'alarme 6040.

**7022: INITIALISER LE CHANGEUR D'OUTIL !**  
voir 7021

**7023: DELAI ENTRAINEMENT PRINCIPAL!**

Le convertisseur de fréquence LENZE doit être coupé du réseau d'alimentation pendant au moins 20 secondes avant de réenclencher. En cas d'ouverture/fermeture de porte rapide (moins de 20 secondes), ce message apparaît.

**7038: LUBRIFIANT DEFECTUEUX**

L'interrupteur à pression est défectueux ou bouché. NC-Start ne peut pas être activé. Cette alarme peut être remise à zéro en mettant la machine hors/en service. Prévenir le Département après-vente EMCO.

**7039: LUBRIFIANT DEFECTUEUX**

Trop peu de lubrifiant; interrupteur à pression défectueux. NC-Start ne peut pas être activé. Vérifier le lubrifiant, exécuter un cycle complet de lubrification ou bien prévenir le Département après-vente EMCO:

**7040: PORTE DE MACHINE OUVERTE**

La broche principale ne peut pas être enclenchée et NC-Start ne peut pas être activée. Certains accessoires ne peuvent être utilisés qu'avec porte ouverte. Fermez la porte de la machine pour démarrer un programme CNC.

**7042: INITIALISER PORTE DE MACHINE**

Chaque mouvement et NC-Start sont verrouillés. Ouvrez et fermez la porte pour activer les circuits de sécurité.

**7043: NOMBRE DE CONSIGNE ATTEINT**

Un nombre pré-réglé de passages de programme est atteint. NC-Start ne peut pas être activé. Remettez le compteur de pièces à zéro pour continuer

**7050: PAS DE PIÈCE FIXÉE!**

Après l'enclenchement ou une alarme, l'étau n'est ni en position finale avant ni en position arrière. NC-Start ne peut pas être activé. Déplacez l'étau manuellement à une position finale valable.

**7051: APPAREIL DIV. NON VERROUILLÉ!**

Soit l'appareil diviseur est dans une position indéfinie après l'enclenchement de la machine, soit le signal de verrouillage manque après une opération de division. Déclencher une opération de division, contrôler et régler le fin de course de verrouillage.

**7054: ETAU OUVERT**

Cause: Etau non fermé. Lors de l'enclenchement de la broche principale avec M3/M4, il y a alarme 6072 (étai pas prêt). Remède: Fermer l'étau.

**7055: OUVRIR SYSTEME DE SERRAGE D'OUTIL**

Lorsqu'un outil est fixé dans la broche principale et que la commande ne connaît pas le numéro T correspondant. Ejecter l'outil de la broche principale avec porte ouverte avec les touches du PC "Ctrl" et " 1 ".

**7056: DONNEES DE REGLAGE INCORRECTES!**

Un numéro d'outil non valable est enregistré dans les données de réglage. Effacer les données de réglage dans le registre de machine xxxxx.pls.

**7057: PORTE-OUTILS OCCUPE!**

L'outil fixé ne peut pas être mis dans le changeur d'outil, car la position est occupée. Ejecter l'outil de la broche principale avec porte ouverte avec les touches du PC "Ctrl" et " 1 ".

**7058: DEGAGEZ LES AXES!**

La position du bras du changeur d'outil ne peut pas être définie clairement lors du changement d'outil. Ouvrir la porte de la machine et reculer le magasin du changeur d'outil jusqu'à la butée. Déplacer la tête de fraisage vers le haut en mode JOG jusqu'à l'interrupteur de réf. Z et accoster ensuite le point de référence.

**7087: PROTECTION SERRAGE HYDRAU-  
LIQUE DÉSACTIVÉ!**

Moteur hydraulique défectueux, rigide, disjoncteur mal réglé.

Remplacer le moteur ou vérifier le disjoncteur et le remplacer si nécessaire

**7090: COMMUTATEUR DE L'ARMOIRE  
ÉLECTRIQUE ACTIVÉ**

La porte de l'armoire peut être ouverte sans déclencher une alarme uniquement lorsque l'interrupteur à clé est mis en marche.

Mettre l'interrupteur à clé hors tension.

**7270: COMPENSATION OFFSET ACTIVE**

Seulement avec PC-MILL 105

La compensation offset est déclenchée par la séquence suivante.

- Point de référence non actif
- Machine en mode de référence
- Commutateur à clé sur mode manuel
- Appuyer en même temps sur la touche CTRL et 4

Ceci doit être effectué lorsque le positionnement de la broche n'est pas terminé avant la procédure de changement d'outil (fenêtre de tolérance trop grande).

**7271: COMPENSATION TERMINEE, DON-  
NEES SAUVEGARDEES**

voir 7270

**PC TURN 50 / 55 / 105 / 120 / 125 / 155**  
**Concept TURN 55 / 60 / 105 / 155 /**  
**250 / 460**  
**Concept MILL 250**  
**EMCOMAT E160**  
**EMCOMAT E200**  
**EMCOMILL C40**  
**EMCOMAT FB-450 / FB-600**

**6000: ARRET D'URGENCE**

La touche Arrêt d'urgence a été actionnée.  
 Le point de référence est perdu, les entraînements auxiliaires sont coupés.  
 Supprimez la situation de danger et déverrouillez la touche.

**6001: AP DEPASSEMENT TEMPS DE CYCLE**

Les entraînements auxiliaires sont coupés.  
 Prévenir le Département après-vente EMCO.

**6002: AP-AUCUN PROGRAMME CHARGE**

Les entraînements auxiliaires sont coupés.  
 Prévenir le Département après-vente EMCO.

**6003: AP-MODULE DE DONNEES INEXISTANT**

Les entraînements auxiliaires sont coupés.  
 Prévenir le Département après-vente EMCO.

**6004: AP-ERREUR DE MEMOIRE RAM**

Les entraînements auxiliaires sont coupés.  
 Prévenir le Département après-vente EMCO.

**6005: K2 OU K3 PAS RETOMBÉS**

Allumer/éteindre la machine. Carte de sécurité défectueuse.

**6006 ARRET D'URGENCE RELAIS K1 NON BAISSÉ**

Allumer/éteindre la machine. Carte de sécurité défectueuse.

**6007 CIRCUIT DE SÉCURITÉ DÉFECTUEUX**

**6008: ABSENCE D'ABONNE CAN**

La platine bus CAN de l'automate programmable n'est pas reconnue par la commande.  
 Vérifier le câble d'interface et la tension d'alimentation de la platine CAN.

**6009: CIRCUIT DE SÉCURITÉ DÉFECTUEUX**

**6010: ENTRAINEMENT AXE X PAS PRET**

La carte moteur pas-à-pas est défectueuse ou trop chaude; un fusible est défectueux. Alimentation - Tension trop forte ou trop faible.  
 Un programme CNC en cours est arrêté; les entraînements auxiliaires sont coupés; le point de référence est perdu.  
 Vérifier les fusibles ou bien prévenir le Département après-vente EMCO.

**6011: ENTRAINEMENT AXE C PAS PRÊT**

voir 6010.

**6012: ENTRAINEMENT AXE Z PAS PRET**

voir 6010.

**6013: ENTRAINEMENT PRINCIPAL PAS PRET**

L'alimentation de l'ent. principal est défectueuse ou trop chaud; un fusible est défectueux. Alimentation - Tension trop forte ou trop faible.  
 Un programme CNC en cours est arrêté; les entraînements auxiliaires sont coupés; le point de référence est perdu.  
 Vérifier les fusibles ou bien prévenir le Département après-vente EMCO.

**6014: PAS DE VITESSE BROCHE PRINCIPALE**

Cette alarme est déclenchée lorsque la vitesse de broche tombe au-dessous de 20 tr/min, ce qui est dû à une surcharge. Modifier les données de coupe (avance, vitesse, approche).  
 Le programme CNC est interrompu, les entraînements auxiliaires sont coupés.

**6015: AUCUNE VITESSE BROCHE PRINCIPALE**

voir 6014

**6016: SIGNAL OUTILS ENTRAÎNES EM-BRAYES MANQUE**

**6017: SIGNAL OUTILS ENTRAÎNES DESEMBRAYES MANQUE**

Avec le changeur d'outil embrayable, la position de l'aimant d'embrayage/désembrayage est surveillée par deux fins de course. Pour pouvoir continuer à pivoter le changeur d'outil, il faut s'assurer que l'embrayage est en position arrière. Lors du fonctionnement avec outils entraînés, l'embrayage doit se trouver en position finale avant.

Contrôler et régler câblage, aimant et fins de course de position finale.

**6018: SIGNAUX AS, K4 OU K5 PAS RETOMBÉS**

Allumer/éteindre la machine. Carte de sécurité défectueuse.

**6019: MODULE D'ALIMENTATION RÉSEAU NON PRÊT !**

Allumer/éteindre la machine. Module d'alimentation réseau. Ordonnateur des axes défectueux. 6020 Panne de AWZ-transmission. Allumer/éteindre la machine. Ordonnateur des axes défectueux.

**6020: DYSFONCTION. ENTRAÎN. AWZ**

L'alimentation d'entraînement de l'outil entraîné est défectueuse ou l'entraînement de l'outil entraîné est trop chaud, un fusible est défectueux, surtension ou sous-tension de l'alimentation électrique. Un programme CNC en cours est interrompu, les entraînements auxiliaires sont désactivés.

Vérifier les fusibles ou informer le service après-vente EMCO.

**6021: PINCE DÉPASSEMENT DE TEMPS**

Lorsque l'interrupteur à pression ne réagit pas en une seconde lors de la fermeture de l'organe de serrage.

**6022: PLATINE DE L'ORGANE DE SERRAGE DEFECTUEUSE**

Lorsque le signal "Organe de serrage fixé" est transmis en permanence alors qu'aucun ordre de commande n'a été émis. Remplacer la platine.

**6023: PINCE SURVEILLANCE DE PRESSION**

Lorsque l'interrupteur à pression coupe le contact avec organe de serrage fermé (panne d'air comprimé supérieure à 500 ms).

**6024: PORTE DE MACHINE OUVERTE**

La porte a été ouverte pendant un mouvement de la machine. Un programme CNC en cours est interrompu.

**6025: CAPOT DES ENGRENAGES**

Le capot a été ouvert pendant un mouvement de la machine. Un programme CNC en cours est interrompu.

Fermez le capot pour continuer.

**6026: PROTECTION POMPE À REFROID. EST ACTIVÉE !**

**6027: FIN DE COURSE PORTE DEFECTUEUX**

Le fin de course de la porte automatique est décalé, défectueux ou mal câblé.

Prévenir le Département après-vente EMCO.

**6028: DEPASSEMENT DE TEMPS PORTE**

La porte automatique se coince. Alimentation en air comprimé insuffisante, fin de course défectueux.

Vérifier la porte, l'air comprimé, le fin de course ou prévenir le Département après-vente EMCO.

**6029: FOURREAU DÉPASSEMENT DE TEMPS**

Lorsque le fourreau n'atteint pas une position finale dans les 10 secondes.

Commande, régler les fins de course ou bien le fourreau est coincé.

**6030: PAS DE PIÈCE FIXÉE**

Aucune pièce fixée, palier étau décalé, came de commutation mal réglée, matériel défectueux.

Régler ou prévenir le Département après-vente EMCO.

**6031: PANNE FOURREAU**

**6032: DEPASSEMENT TEMPS DE PIVOTEMENT CHANGEUR D'OUTIL**

voir 6041.

**6033: IMPULS. SYNCH. CHANGEUR DEFECTUEUSE**

Matériel défectueux

Prévenir le Département après-vente EMCO.

**6037: MANDRIN DEPASSEMENT DE TEMPS**

Lorsque l'interrupteur à pression ne réagit pas en une seconde lors de la fermeture de l'organe de serrage.

**6039: MANDRIN SURVEILLANCE DE PRESSION**

Lorsque l'interrupteur à pression coupe le contact avec organe de serrage fermé (panne d'air comprimé supérieure à 500 ms).

**6040: SURVEILLANCE DE VERROUILLAGE STATIQUE DU CHANGEUR D'OUTIL**

Le changeur d'outil n'est pas dans une position verrouillée; la platine du capteur est défectueuse; le câblage est défectueux; le fusible est défectueux.

Pivotez le changeur d'outil avec la touche de changeur d'outil, vérifiez les fusibles et prévenez le Département après-vente EMCO.

**6041: CHANGEUR D'OUTIL - DEPASSEMENT DU TEMPS DE PIVOTEMENT**

Le plateau est coincé (collision?), fusible ou matériel défectueux.

Un programme en cours est interrompu. Vérifiez s'il y a eu collision, vérifiez les fusibles ou prévenez le Département après-vente EMCO.

**6042: DERANGEMENT THERMIQUE TOURELLE**

Moteur de changeur d'outil trop chaud..

Avec le changeur d'outil, on ne peut effectuer que 14 opérations de pivotement par minute.

**6043: CHANGEUR D'OUTIL - DEPASSEMENT DU TEMPS DE PIVOTEMENT**

Le plateau est coincé (collision?), fusible ou matériel défectueux.

Un programme en cours est interrompu. Vérifiez s'il y a eu collision, vérifiez les fusibles ou prévenez le Département après-vente EMCO.

**6044: RESISTANCE DE FREINAGE SURCHARGE**

Réduire le nombre de modifications de la vitesse dans le programme.

**6045: IMPUL. SYNCH. CHANGEUR MANQUE**

Matériel défectueux

Prévenir le Département après-vente EMCO.

**6046: ENCODEUR CHANGEUR DEFECTUEUX**

Fusible ou matériel défectueux.

Vérifiez les fusibles ou bien prévenez le Département après-vente EMCO.

**6048: MANDRIN PAS PRET**

On a essayé de démarrer la broche avec mandrin ouvert ou sans pièce fixée.

Blocage mécanique du mandrin, alimentation air comprimé insuffisante, fusible ou matériel défectueux.

Vérifiez les fusibles ou bien prévenez le Département après-vente EMCO.

**6049: PINCE PAS PRETE**

voir 6048.

**6050: M25 AVEC BROCHE PRINCIPALE EN MARCHÉ**

Avec M25, la broche principale doit être arrêtée (respecter la phase d'arrêt, év. programmer une temporisation).

**6055: AUCUNE PIECE FIXEE**

Cette alarme intervient quand, avec broche en rotation, l'organe de serrage ou le fourreau atteint une position finale.

La pièce a été éjectée de l'organe de serrage ou bien poussée dans l'organe de serrage par le fourreau. Vérifier les réglages de l'organe de serrage et les forces de serrage. Modifier les valeurs de coupe.

**6056: FOURREAU PAS PRET**

On a essayé de démarrer la broche avec position non définie du fourreau, de déplacer un axe ou de déplacer le changeur d'outil.

Blocage mécanique du fourreau (collision?), alimentation air comprimé insuffisante, fusible ou interrupteur à aimant défectueux.

Vérifiez s'il y a eu collision, vérifiez les fusibles ou bien prévenez le Département après-vente EMCO.

**6057: M20/M21 AVEC BROCHE PRINCIPALE EN MARCHÉ**

Avec M20/M21, la broche principale doit être arrêtée (respecter la phase d'arrêt, év. programmer une temporisation).

**6058: M25/M26 AVEC FOURREAU SORTI**

Pour actionner l'organe de serrage dans un programme CN avec M25 ou M26, le fourreau doit être en position arrière.

**6059: EXCES TEMPS PIVOTEMENT AXE C**

L'axe C ne pivote pas vers l'intérieur dans les 4 secondes.

Raison : Trop peu de pression d'air ou mécanisme coincé.

**6060: CONTROLE DE VERROUILLAGE AXE C**

Le fin de course ne réagit pas lors du pivotement vers l'intérieur de l'axe C.

Vérifier le système pneumatique, mécanique et le fin de course.



**6064: DISP. AUTOM. DE PORTE PAS PRET**  
Blocage mécanique de la porte (collision?), alimentation air comprimé insuffisante, fusible ou fin de course défectueux.  
Vérifiez s'il y a collision, vérifiez les fusibles ou bien prévenez le Département après-vente EMCO.

**6065: INCIDENT MAGASIN**  
Le magasin n'est pas prêt.  
Vérifier s'il est enclenché, correctement raccordé et opérationnel ou bien le désactiver (WinConfig).

**6066: INCIDENT DISPOSITIF DE SERRAGE**  
Pas d'air comprimé sur l'organe de serrage  
Vérifier le système pneumatique et la position des détecteurs de l'organe de serrage.

**6067: MANQUE AIR COMPRIME**  
Enclencher l'air comprimé, vérifier le réglage de l'interrupteur à pression.

**6068: SURCHAUFFE MOTEUR PRINCIPAL**

**6070: FIN DE COURSE CONTRE-POINTE ACCOSTE**  
Cause: L'axe a accosté le fourreau.  
Remède: Eloigner à nouveau le chariot du fourreau.

**6071: FIN DE COURSE AXE X ACCOSTE !**  
Cause: L'axe a accosté le fin de course.  
Remède: Eloigner à nouveau l'axe du fin de course.

**6072: FIN DE COURSE AXE Z ACCOSTE !**  
voir 6071

**6073: PROTECTION MANDRIN OUVERTE**  
Cause: La protection du mandrin est ouverte.  
Remède: Fermez la protection du mandrin.

**6074: PAS DE RÉTROSIGNAL DE CPE USB**  
Allumer/éteindre la machine. Vérifier connexion câble. Carte USB défectueuse.

**6075: LA BUTÉE DE FIN DE COURSE EST ACTIVÉE**  
voir 6071

**6076: LE DÉMARRAGE DE L'AXE Y N'EST PAS PRÊT**  
voir 6010

**6077 ETAU PAS PRÊT**  
Cause: Perte de pression dans le système de fixation.  
Remède: Contrôler l'air comprimé et les conduites d'air.

**6078 DISJONCTEUR MAGASIN A OUTILS A REAGI**  
Cause: Intervalles de pivotement trop courts.  
Remède: Augmenter les intervalles de pivotement.

**6079 DISJONCTEUR CHANGEUR D'OUTIL A REAGI**  
voir 6068

**6080 MANOCONTACT SERRAGE AXE CIRCULAIRE MANQUE**  
Cause: Lors de la fermeture du serrage, le manocontact ne réagit pas. Manque d'air comprimé ou bien problème mécanique.  
Remède: Contrôler l'air comprimé.

**6081 SERRAGE AXE CIRCULAIRE PAS OUVERT**  
voir 6080

**6082 PANNE AS/SIGNAL**  
Cause: Signal sécurité actif Servopositionneur X/Y défectueux.  
Remède: Effacer l'alarme avec la touche RESET et mettre la machine sous tension/hors circuit. En cas de répétition, prévenez le Département après-vente EMCO.

**6083 PANNE AS/SIGNAL**  
Cause: Signal sécurité actif Broche principale Servopositionneur Z.  
Remède: Effacer l'alarme avec la touche RESET et mettre la machine sous tension/hors circuit. En cas de répétition, prévenez le Département après-vente EMCO.

**6084 PANNE AS/SIGNAL MODULE UE**  
Cause: Signal sécurité actif Module UE défectueux.  
Remède: Effacer l'alarme avec la touche RESET et mettre la machine sous tension/hors circuit. En cas de répétition, prévenez le Département après-vente EMCO.

**6085 N=0 RELAIS N'A PAS REAGI**  
Cause: Relais vitesse zéro n'a pas réagi.  
Remède: Effacer l'alarme avec la touche RESET et mettre la machine sous tension/hors circuit. En cas de répétition, prévenez le Département après-vente EMCO. (remplacer le relais).

**6086 SIGNAUX DE PORTE DIFFÉRENTS DE PIC ET AP**

Cause: ACC-PLC et USB-AP reçoivent un statut différent de la porte.

Remède: Effacer l'alarme avec la touche RESET. En cas de répétition, prévenez le Département après-vente EMCO.

**6087 COMMANDE DE L'AXE A N'EST PAS PRÊTE**

voir 6010

**6088 DISPOSITIF DE PROTECTION PORTE DÉCLENCHÉ**

Cause : Surcharge entraînement de porte.

Remède : Effacer l'alarme avec la touche RESET ou mettre en marche / arrêter la machine. Si l'erreur se répète à plusieurs reprises, contacter EMCO (remplacer le moteur, l'entraînement).

**COMMANDE DE L'AXE B N'EST PAS PRÊTE**

voir 6010

**PROTECTION CONTRE ROGNURES NON DÉSACTIVÉE**

Cause : Dispositif protecteur du convoyeur à copeaux pas sous tension.

Remède : Effacer l'alarme avec la touche RESET ou mettre en marche / arrêter la machine. Si l'erreur se répète à plusieurs reprises, contacter EMCO (remplacer le dispositif protecteur).

**6091 PROTECTION AUTO. PORTE NON DÉSACTIVÉE**

Cause : Contacteur de porte automatique pas sous tension.

Remède : Effacer l'alarme avec la touche RESET ou mettre en marche / arrêter la machine. Si l'erreur se répète à plusieurs reprises, contacter EMCO (remplacer le dispositif protecteur).

**6092 ARRÊT D'URGENCE EXTERNE****6093 DÉFAUT DU SIGNAL AS DE L'AXE A**

Cause : Actionneur du signal A de sécurité active défectueux.

Remède : Effacer l'alarme avec la touche RESET ou mettre en marche / arrêter la machine. Si l'erreur se répète à plusieurs reprises, contacter EMCO.

**6095 ARRÊT D'URGENCE SURCHAUFFE ARMOIRE ÉLEC.**

Cause : Surveillance de la température déclenchée.

Remède : Vérifier le filtre et le ventilateur de l'armoire, augmenter la température de fonctionnement, éteindre et allumer la machine.

**6096 ARRÊT D'URGENCE PORTE ARMOIRE ÉLEC. OUVERTE**

Cause : Porte de l'armoire ouverte sans déclenchement de l'interrupteur à clé.

Remède : Fermer la porte de l'armoire, éteindre et allumer la machine.

**6097 ARRÊT D'URGENCE TESTS REQUIS**

Cause : Test fonctionnel de déconnexion d'arrêt d'urgence.

Solution : Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence du pupitre de commande et déverrouiller à nouveau. Appuyer sur la touche Reset pour acquiescer l'état d'ARRÊT D'URGENCE.

**6098 HYDRAULIC: CHECK OIL LEVEL**

Conséquence : Entraînements auxiliaires désactivés

Signification : L'interrupteur à flotteur hydraulique s'est déclenché.

Solution : Ajouter de l'huile hydraulique.

**6099 PROX. SWITCH SPINDLE BRAKE MISSING**

Conséquence : Arrêt de l'avance, blocage de lecture

Signification : M10 Frein de broche activé → Bero reste 0. M11 Frein de broche désactivé → Bero reste 1.

Solution : Vérifier Bero, vérifier frein de broche de l'électrovanne

**6100 LOW PRESSURE QUILL**

Conséquence : Les groupes auxiliaires sont déconnectés.

Signification : Au moment du démarrage de la broche

de la broche, la pression de la poupée mobile n'était pas encore établie ou la pression a chuté pendant la course de la broche.

Solution : Contrôler le réglage de la pression de l'organe de serrage et de l'interrupteur à pression correspondant (environ 10% au-dessous de la pression de serrage).

Contrôler le programme

**6101 QUILL -B3 OR -B4 MISSING**

Conséquence : Arrêt de l'avance, blocage de lecture

Signification : Une électrovanne pour le mouvement de la poupée mobile a été commandée, les interrupteurs -B3 et -B4 ne modifient pas l'état.

Solution : Contrôler les interrupteurs, les électrovannes.

**6102 QUILL POSITION ALARM (PART MOVED?)**

Conséquence : Arrêt de l'avance, blocage de lecture

Signification : La position cible de la poupée mobile a été passée.

Solution : Vérifier la position cible de la poupée mobile, vérifier la technologie (pression de l'organe de serrage plus élevée, pression de la poupée mobile plus basse)

**6103 QUILL NO BACKPOSITION**

Conséquence : Arrêt de l'avance, blocage de lecture

Signification : L'électrovanne pour poupée mobile arrière a été commandée, l'interrupteur à pression pour poupée mobile arrière reste 0.

Solution : Contrôler l'électrovanne, contrôler l'interrupteur

**6104 LOW PRESSURE CLAMPING EQUIPMENT**

Conséquence : Les groupes auxiliaires sont déconnectés.

Signification : Au moment du démarrage de la broche, la pression de serrage n'était pas encore établie ou la pression de serrage a chuté pendant la course de la broche.

Solution : Contrôler la pression de l'organe de serrage et l'interrupteur à pression approprié.  
Contrôler le programme.

**6105 CLAMPING EQUIPMENT NOT OPEN**

Conséquence : Arrêt de l'avance, blocage de lecture

Signification : Bero analogique pour organe de serrage 1 ouvert ne commute pas.

Solution : Régler de nouveau la surveillance de l'organe de serrage (voir plus haut dans ce chapitre)

**6106 CLAMPING EQUIPMENT NOT CLOSED**

Conséquence : Arrêt de l'avance, blocage de lecture

Signification : L'interrupteur à pression pour organe de serrage fermé ne commute pas.

Solution : Vérifier interrupteur à pression

**6107 LIMIT SWITCH CLAMPING EQUIPMENT**

Conséquence : Les groupes auxiliaires sont déconnectés.

Solution : Régler correctement l'organe de serrage - ne pas serrer le système de serrage en position finale (voir plus haut dans ce chapitre)

**6108 PARTS CATCHER FORWARD MISSING**

Conséquence : Arrêt de l'avance, blocage de lecture

Signification : L'électrovanne pour le bac collecteur avant/arrière a été commandée, l'interrupteur pour bac collecteur avant/arrière ne modifie pas son état.

Solution : Contrôler les interrupteurs, les électrovannes.

**6109 PARTS CATCHER ROTATE IN MISSING**

Conséquence : Arrêt de l'avance, blocage de lecture

Signification : L'électrovanne pour le bac collecteur pivoter vers l'extérieur/l'intérieur a été commandée, l'interrupteur pour bac collecteur pivoter vers l'extérieur/l'intérieur ne modifie pas son état.

Solution : Contrôler les interrupteurs, les électrovannes.

**6900 CPE USB pas disponible**

Cause: La communication USB avec la platine de sécurité n'a pas pu être réalisée.

Remède: Allumer et éteindre la machine. Prévenez le Département après-vente EMCO si l'erreur se répète plusieurs fois.

**6901 Erreur relais arrêt d'urgence CPE USB**

Cause: Relais ARRET D'URGENCE UBS Automate programmable.

Remède: Allumer et éteindre la machine. Prévenez le Département après-vente EMCO si l'erreur se répète plusieurs fois.

**6902 Erreur contrôle du temps d'inactivité X**

Cause: Mouvement non autorisé de l'axe X dans l'état de service actuel.

Remède: Effacer l'alarme avec la touche RESET, Allumer et éteindre la machine. Prévenez le Département après-vente EMCO si l'erreur se répète plusieurs fois.

**6903 Erreur contrôle du temps d'inactivité Z**

Cause: Mouvement non autorisé de l'axe Z dans l'état de service actuel.

Remède: Effacer l'alarme avec la touche RESET, Allumer et éteindre la machine. Prévenez le Département après-vente EMCO si l'erreur se répète plusieurs fois.

**6904 Erreur commutation Alive CPE**

Cause: Erreur dans la liaison (Watchdog) de la platine de sécurité avec AP.

Remède: Effacer l'alarme avec la touche RESET: Allumer et éteindre la machine. Prévenez le Département après-vente EMCO si l'erreur se répète plusieurs fois.

**6906 Vitesse supérieure de la broche**

Cause: La vitesse de la broche principale dépasse la valeur maximale admissible pour l'état de service actuel.

Remède: Effacer l'alarme avec la touche RESET. Allumer et éteindre la machine. Prévenez le Département après-vente EMCO si l'erreur se répète plusieurs fois.

**6907 Erreur validation impulsion module ER**

Cause: ACC-CPE n'a pas coupé le module de freinage.

Remède: Effacer l'alarme avec la touche RESET, Allumer et éteindre la machine. Prévenez le Département après-vente EMCO si l'erreur se répète plusieurs fois.

**6908 Contr. inactivité broche princ. arbre moteur**

Cause: Démarrage intempestif de la broche principale dans l'état de service.

Remède: Effacer l'alarme avec la touche RESET. Allumer et éteindre la machine. Prévenez le Département après-vente EMCO si l'erreur se répète plusieurs fois.

**6909 Erreur réglage, sans dégageement broche**

Cause: L'autorisation de réglage de la broche principale a été donnée par le ACC-CPE sans actionnement de la touche démarrage de broche.

Remède: Effacer l'alarme avec la touche RESET. Allumer et éteindre la machine. Prévenez le Département après-vente EMCO si l'erreur se répète plusieurs fois.

**6910 Erreur contrôle du temps d'inactivité Y**

Cause: Mouvement non autorisé de l'axe Y dans l'état de service actuel.

Remède: Effacer l'alarme avec la touche RESET. Allumer et éteindre la machine. Prévenez le Département après-vente EMCO si l'erreur se répète plusieurs fois.

**6911 Erreur contrôle temps d'inactivié des axes**

Cause: Mouvement non autorisé de l'axe dans l'état de service actuel.

Remède: Effacer l'alarme avec la touche RESET. Allumer et éteindre la machine. Prévenez le Département après-vente EMCO si l'erreur se répète plusieurs fois.

**6912 Erreur axes, vitesse trop élevée**

Cause: L'avance des axes dépasse la valeur maximale admissible pour l'état de service actuel.

Remède: Effacer l'alarme avec la touche RESET. Allumer et éteindre la machine. Prévenez le Département après-vente EMCO si l'erreur se répète plusieurs fois.

**6913 Erreur vitesse X trop élevée**

Cause: L'avance de l'axe X dépasse la valeur maximale admissible pour l'état de service actuel.

Remède: Effacer l'alarme avec la touche RESET. Allumer et éteindre la machine. Prévenez le Département après-vente EMCO si l'erreur se répète plusieurs fois.

**6914 Erreur vitesse Y trop élevée**

Cause: L'avance de l'axe Y dépasse la valeur maximale admissible pour l'état de service actuel.

Remède: Effacer l'alarme avec la touche RESET. Allumer et éteindre la machine. Prévenez le Département après-vente EMCO si l'erreur se répète plusieurs fois.

**6915 Erreur vitesse Z trop élevée**

Cause: L'avance de l'axe Z dépasse la valeur maximale admissible pour l'état de service actuel.

Remède: Effacer l'alarme avec la touche RESET. Allumer et éteindre la machine. Prévenez le Département après-vente EMCO si l'erreur se répète plusieurs fois.

**6916 ERREUR DETECTEUR X DEFECTUEUX**

Cause: Le détecteur de l'axe X n'émet pas de signal.

Remède: Effacer l'alarme avec la touche RESET, Prévenez le Département après-vente EMCO si l'erreur se répète plusieurs fois.

**6917 ERREUR DETECTEUR Y DEFECTUEUX**

Cause: Le détecteur de l'axe Y n'émet pas de signal.

Remède: Effacer l'alarme avec la touche RESET, Prévenez le Département après-vente EMCO si l'erreur se répète plusieurs fois.

**6918 ERREUR DETECTEUR Z DEFECTUEUX**

Cause: Le détecteur de l'axe Z n'émet pas de signal.

Remède: Effacer l'alarme avec la touche RESET, Prévenez le Département après-vente EMCO si l'erreur se répète plusieurs fois.

**6919 DETECTEUR DE LA BROCHE DEFECTUEUX**

Cause: Le détecteur de la broche principale n'émet pas de signal.

Remède: Effacer l'alarme avec la touche RESET, Prévenez le Département après-vente EMCO si l'erreur se répète plusieurs fois.

**6920 INVERSION DE DIRECTION X TROP LONGUE "1"**

Cause: L'inversion de direction de l'axe X a été envoyée pendant plus de trois secondes au USB-AP.

Remède: Effacer l'alarme avec la touche RESET, Evitez de manier le volant dans les deux sens. Prévenez le Département après-vente EMCO si l'erreur se répète plusieurs fois.

**6921 INVERSION DE DIRECTION Y TROP LONGUE "1"**

Cause: L'inversion de direction de l'axe Y a été envoyée pendant plus de trois secondes au USB-AP.

Remède: Effacer l'alarme avec la touche RESET, Evitez de manier le volant dans les deux sens. Prévenez le Département après-vente EMCO si l'erreur se répète plusieurs fois.

**6922 INVERSION DE DIRECTION Z TROP LONGUE "1"**

Cause: L'inversion de direction de l'axe Z a été envoyée pendant plus de trois secondes au USB-AP.

Remède: Effacer l'alarme avec la touche RESET, Evitez de manier le volant dans les deux sens. Prévenez le Département après-vente EMCO si l'erreur se répète plusieurs fois.

**6923 SIGNAUX DE PORTE DIFFÉRENTS DE PIC ET AP**

Cause: ACC-PLC et USB-AP reçoivent un statut différent de la porte.

Remède: Effacer l'alarme avec la touche RESET, Prévenez le Département après-vente EMCO si l'erreur se répète plusieurs fois.

**6924 ERREUR ACTIVATION DE PUISSANCE**

Cause: La validation d'impulsion au niveau de l'actionneur de la broche principale a été interrompue par le PLC USB étant donné que l'API n'a pas arrêté celui-ci à temps.

Remède: Effacer l'alarme avec la touche RESET. Si l'erreur se répète à plusieurs reprises, contacter EMCO.

**6925 ERREUR : CONTACTEUR RÉSEAU!**

Cause: Le contacteur de réseau ne chute pas dans l'état de fonctionnement actuel ou ne s'excite pas.

Remède: Effacer l'alarme avec le bouton d'arrêt d'urgence et réinitialiser la machine. Veuillez informer le service après-vente EMCO si l'erreur se produit à plusieurs reprises.

**6926 ERREUR : CONTACTEUR D'ENTRAÎNEMENT!**

Cause: Le contacteur moteur ne retombe pas dans l'état de fonctionnement actuel.

Remède: Effacer l'alarme avec le bouton d'arrêt d'urgence et réinitialiser la machine. Veuillez informer le service après-vente EMCO si l'erreur se produit à plusieurs reprises.

**6927 ARRÊT D'URGENCE ACTIVÉ!**

Cause: Le bouton d'arrêt d'urgence a été enfoncé.

Remède: Réinitialiser la machine.

**6928 ERREUR D'IMMOBILISATION DE LA SURVEILLANCE DE LA TOURELLE**

Cause: Déplacement non autorisé de la tourelle porte-outils dans l'état de fonctionnement actuel.

Remède: Effacer l'alarme avec le bouton d'arrêt d'urgence et réinitialiser la machine. Veuillez informer le service après-vente EMCO si l'erreur se produit à plusieurs reprises.

**6929 ERREUR DE VERROUILLAGE DE PORTE DE MACHINE**

Cause : État du verrouillage de la porte non plausible ou serrure de porte inutilisable.

Remède : Effacer l'alarme avec le bouton d'arrêt d'urgence et réinitialiser la machine. Veuillez informer le service après-vente EMCO si l'erreur se produit à plusieurs reprises.

**6930 ERREUR POSSIBLE SUR LA BROCHE**

Cause : Signal du commutateur de la broche principale différent.

Remède : Effacer l'alarme avec le bouton d'arrêt d'urgence et réinitialiser la machine. Veuillez informer le service après-vente EMCO si l'erreur se produit à plusieurs reprises.

**6931 ERREUR POSSIBLE DE FONCTION QUICKSTOP DE L'ENTRAÎNEMENT PRINCIPAL**

Cause : L'actionneur principal d'entraînement ne confirme pas la fonction d'arrêt rapide dans l'état de fonctionnement actuel.

Remède : Effacer l'alarme avec le bouton d'arrêt d'urgence et réinitialiser la machine. Veuillez informer le service après-vente EMCO si l'erreur se produit à plusieurs reprises.

**6999 EXTENSION USB POUR ROBOTIQUE NON DISPONIBLE**

Cause: L'extension USB pour robotique ne peut pas être contactée.

Remède: Prendre contact avec EMCO.

**7000: MOT T ERRONE PROGRAMME**

Position d'outil programmée supérieure à 8. Un programme CN en cours est arrêté. Interrompre le programme avec RESET, corriger le programme.

**7007: ARRET AVANCE**

Dans le mode robotique, il y a un signal HIGH à l'entrée E3.7. L'arrêt avance est actif jusqu'à ce qu'il y ait un signal LOW à l'entrée E3.7.

**7016: ENCLANCHER ENTRAINEMENTS AUXILIAIRES**

Les entraînements auxiliaires sont coupés. Appuyez au moins 0,5 s sur la touche AUX ON (ce qui empêche un enclenchement non autorisé) pour enclencher les entraînements (une impulsion de graissage est délivrée).

**7017: ACCOSTER LE POINT DE REFERENCE**

Accoster le point de référence.

Lorsque le point de référence n'est pas actif, les mouvements manuels des axes d'avance ne sont possibles que dans la position du commutateur "Mode manuel".

**7018: COMMUTER INTERRUPTEUR A CLE**

Lors de l'activation de NC-Start, l'interrupteur était sur le mode manuel..

NC-Start ne peut pas être activé.

Commutez l'interrupteur pour exécuter un programme C

**7019: PANNE GRAISSEUR PNEUMATIQUE !**

alimenter huile de pneumatique

**7020: MODE SPECIAL ACTIF**

Mode spécial: La porte de la machine est ouverte; les entraînements auxiliaires sont enclenchés; le commutateur à clé est sur la position "Mode manuel" et la touche de validation est pressée.

Les axes peuvent être déplacés manuellement avec porte ouverte. Le changeur d'outil ne peut pas être pivoté avec porte ouverte. Un programme CNC ne peut être exécuté qu'avec broche à l'arrêt (DRYRUN) ou en mode séquence par séquence (SINGLE).

Pour des raisons de sécurité, la fonction de la touche de validation est interrompue automatiquement après 40 sec. Il faut alors lâcher la touche et la presser de nouveau.

**7021: DEGAGER CHANGEUR D'OUTIL**

Le changement d'outil a été interrompu.

Les déplacements ne sont pas possibles.

Appuyer sur la touche de changeur d'outil à l'état RESET de la commande.

**7022: SURVEILLANCE DU BAC DE RECUP. !**

Dépassement de temps pour le mouvement de pivotement.

Contrôler le système pneumatique ou bien si le mécanisme est coincé (év. pièce coincée).

**7023: REGLAGE INTERRUPTEUR MANOMETRIQUE!**

Pendant l'ouverture et la fermeture de l'organe de serrage, l'interrupteur à pression doit couper/enclencher une fois.

Régler l'interrupteur à pression; à partir de la version PLC 3.10, cette alarme n'existe plus.

**7024: AJUSTER L'INTERRUPTEUR DE SERRAGE!**

Avec organe de serrage ouvert et surveillance de position finale active, le fin de course respectif doit signaler en retour la position ouverte. Contrôler et régler le fin de course de l'organe de serrage et contrôler le câblage.

**7025 DELAI ENTRAINEMENT PRINCIPAL !**

Le convertisseur de fréquence LENZE doit être coupé du réseau d'alimentation pendant au moins 20 secondes avant de réenclencher. En cas d'ouverture/fermeture de porte rapide (moins de 20 secondes), ce message apparaît.

**7026 PROTECTION DU VENTILATEUR PRINC ACTIVÉE !**

**7038: LUBRIFIANT DEFECTUEUX**

L'interrupteur à pression est défectueux ou bouché. NC-Start ne peut pas être activé. Cette alarme peut être remise à zéro en mettant la machine hors/en service.

Prévenir le Département après-vente EMCO.

**7039: LUBRIFIANT DEFECTUEUX**

Trop peu de lubrifiant; interrupteur à pression défectueux.

NC-Start ne peut pas être activé.

Vérifier le lubrifiant, exécuter un cycle complet de lubrification ou bien prévenir le Département après-vente EMCO:

**7040: PORTE DE MACHINE OUVERTE**

La broche principale ne peut pas être enclenchée et NC-Start ne peut pas être activée.

Certains accessoires ne peuvent être utilisés qu'avec porte ouverte.

Fermez la porte de la machine pour démarrer un programme CNC.

**7041: CAPOT DES ENGRENAGES OUVERT**

La broche principale ne peut pas être enclenchée et NC-Start ne peut pas être activé.

Fermez le capot des engrenages pour démarrer un programme CNC.

**7042: INITIALISER PORTE DE MACHINE**

Chaque mouvement et NC-Start sont verrouillés. Ouvrez et fermez la porte pour activer les circuits de sécurité.

**7043: NOMBRE DE CONSIGNE ATTEINT**

Un nombre pré-régulé de passages de programme est atteint. NC-Start ne peut pas être activé. Remettez le compteur de pièces à zéro pour continuer

**7048: MANDRIN OUVERT**

Ce message intervient lorsque le mandrin n'est pas fermé. Il disparaît dès qu'une pièce est fixée.

**7049: MANDRIN - PAS DE PIECE FIXÉE**

Aucune pièce n'est fixée. L'enclenchement de la broche est bloquée.

**7050: PINCE OUVERTE**

Ce message intervient lorsque la pince n'est pas fermée. Il disparaît dès qu'une pièce est fixée.

**7051: PINCE - PAS DE PIECE FIXEE**

Aucune pièce n'est fixée. L'enclenchement de la broche est bloquée.

**7052: FOURREAU POSITION INTERMEDIAIRE**

Le fourreau n'est pas dans une position définie.

Tous les mouvements des axes, la broche et le changeur d'outil sont bloqués.

Déplacez le fourreau en position finale arrière ou bien fixez une pièce avec le fourreau.

**7053: FOURREAU - PAS DE PIECE FIXEE**

Le fourreau est déplacé à la position finale avant. Pour pouvoir continuer d'usiner, reculer d'abord le fourreau à la position finale arrière.

**7054: SERRAGE-PAS DE PIECE SERREE !**

Pas de pièce fixée. L'enclenchement de la broche est bloqué.

**7055: DISPOSITIF DE SERRAGE OUVERT !**

Ce message signale que l'organe de serrage n'est pas en état de serrage. Il disparaît dès qu'une pièce est fixée.

**7060: DÉGAGER FIN DE COURSE CONTRE-POINTE !**

L'axe a accosté le fourreau. Eloigner à nouveau l'axe du fourreau.

**7061: DÉGAGER FIN DE COURSE AXE X !**

L'axe a accosté le fin de course. Eloigner à nouveau l'axe du fin de course.

**7062: DÉGAGER FIN DE COURSE AXE Z !**

voir 7061

**7063: NIVEAU HUILE LUBRIFICATION CENTRALE !**

Trop peu d'huile dans la lubrification centrale. Rajouter de l'huile selon les instructions d'entretien de la machine.

**7064: PROTECTION MANDRIN OUVERTE !**

La protection du mandrin est ouverte. Fermez la protection du mandrin.

**7065: PROTECTION POMPE D'ARROSAGE ACTIVÉE !**

La pompe d'arrosage est en surchauffe. Vérifiez le bon fonctionnement et l'encrassement de la pompe. Assurez-vous qu'il y a assez de liquide de refroidissement dans le dispositif d'arrosage.

**7066: CONFIRMER OUTIL !**

Après un changement d'outil, appuyez sur la touche T pour confirmer le changement.

**7067: MODE MANUEL**

Le commutateur à clé Mode spécial se trouve sur la position Réglage (manuel).

**7068: LEVIER DE VITESSE MANUEL X**

Le volant de sécurité est enclenché pour un déplacement manuel. L'enclenchement du volant de sécurité est surveillé par un interrupteur sans contact. Lorsque le volant est enclenché, l'avance de l'axe ne peut pas être enclenché. Pour exécuter un programme automatiquement, il faut libérer l'enclenchement du volant.

**7096: LEVIER DE VITESSE MANUEL Y**

voir 7068

**7070: LEVIER DE VITESSE MANUEL Z**

voir 7068

**7071 CENTRE D'USINAGE VERTICAL !**

Le capot pour la fixation manuelle du porte-outil est surveillé par un interrupteur. Cet interrupteur signale si une clé n'a pas été retirée ou bien si un capot est resté ouvert. Après la fixation de l'outil, enlevez la clé et fermez le capot.

**7072 CENTRE D'USINAGE HORIZONTAL !**

Le bouton rotatif pour la fixation manuelle de l'outil sur la broche horizontale est surveillé par un interrupteur. L'interrupteur signale si le bouton est entièrement serré. La broche est bloquée. Après la fixation de l'outil, libérez le bouton rotatif.

**7073 DÉGAGER LA BUTÉE DE FIN DE COURSE Y**

voir 7061

**7074 CHANGER L'OUTIL**

Fixer l'outil programmé.

**7076: VERROUILLER LE DISPOSITIF DE PIVOTEMENT TÊTE DE FRAISAGE !**

La tête de fraisage n'est pas entièrement pivotée vers l'extérieur. Fixer mécaniquement la tête de fraisage (il faut actionner le fin de course).

**7077: REGLER LE CHANGEUR D'OUTIL !**

Pas de données de machine valables pour le changement d'outil. Prendre contact avec EMCO.

**7078: MAGASIN D'OUTIL NON PIVOTÉ EN ARRIERE!**

Arrêt pendant le changement d'outil. Ramener le magasin à la position initiale en mode de réglage.

**7079: BRAS DE CHANGEMENT D'OUTIL PAS EN POSITION INITIALE !**

voir 7079

**7080: FIXATION NON CORRECTE DE L'OUTIL !**

Le cône de l'outil se trouve hors tolérance. L'outil est fixé, tourné de 180°. Le détecteur pour fixation de l'outil est dérégulé. Contrôler l'outil et le fixer à nouveau. Si le problème se répète, prendre contact avec EMCO.

**7082: DECLENCHEMENT DU DISJONCTEUR DU CONVOYEUR DE COPEAUX !**

Le convoyeur de copeaux est en surcharge. Contrôler le bon fonctionnement de la bande et retirer les copeaux coincés.

**7083: REMPLISSAGE DU MAGASIN ACTIF !**

Un outil a été retiré de la broche principale lors de la gestion non chaotique des outils. Remplir le magasin des outils.

**7084: ETAU OUVERT !**

L'étau n'est pas fixé. Fixer l'étau.

**7085 AMENER L'AXE CIRCULAIRE A SUR 0 DEGRÉS !**

Cause : L'arrêt du contrôleur de fonctionnement de la machine « machine operating controller » (MOC) ne vient que lorsque l'axe de rotation A est sur 0°.

Doit être fait avant chaque arrêt de la machine avec l'axe de rotation existant 4.5.

Remède : Déplacer l'axe de rotation sur 0°.

**7088 SURCHAUFFE DE L'ARMOIRE ÉLECTRIQUE**

Cause : Surveillance de la température déclenchée.

Remède : Vérifier le filtre et le ventilateur de l'armoire, augmenter la température de déclenchement.

**7089 SURCHAUFFE DE L'ARMOIRE ÉLECTRIQUE**

Cause : Ouvrir la porte de l'armoire.

Remède : Fermer la porte de l'armoire.



**7091 ATTENDRE USB-I2C SPS**

Cause : La communication avec l'API USB-I2C n'a pas encore pu être établie.

Solution : Si le message ne disparaît pas de lui-même, activer et désactiver la machine. Veuillez informer le service après-vente EMCO si le message persiste même après la mise hors tension.

**7092 ARRÊT DE TEST ACTIVÉ**

Cause : Le test de sécurité pour le contrôle des fonctions de sécurité est actif.

Solution : Attendre jusqu'à ce que le test de sécurité soit terminé.

**7093 FAIRE LES RÉFÉRENCES**

Cause : Le mode reprise du point de référence a été activé par l'opérateur.

**7094 FAIRE LES RÉFÉRENCES DE L'AXE X**

Cause : La valeur de référence de l'axe X a été reprise dans le acc.msd-File.

**7095 FAIRE LES RÉFÉRENCES DE L'AXE Y**

Cause : La valeur de référence de l'axe Y a été reprise dans le acc.msd-File.

**7096 FAIRE LES RÉFÉRENCES DE L'AXE Z**

Cause : La valeur de référence de l'axe Z a été reprise dans le acc.msd-File.

**7097 POTENTIOMÈTRE DES AVANCES À 0**

Cause : Le potentiomètre (variation de l'avance) a été réglée sur 0% par l'opérateur.

**7098 SPINDLE BRAKE 1 ACTIVE**

Conséquence : Arrêt de la broche.

**7099 QUILL DRIVES FORWARD**

Conséquence : Blocage de lecture

Signification : M21 programmé → Interrupteur à pression poupée mobile avant pas encore 1

Solution : est acquitté automatiquement avec interrupteur à pression avant

**7100 QUILL DRIVES BACKWARD**

Conséquence : Blocage de lecture

Signification : M20 programmé → Interrupteur de fin de course poupée mobile arrière pas encore 1

Solution : est acquitté automatiquement avec interrupteur à pression arrière

**7101 REFERENCE POINT TOOL TURRET MISSING**

Conséquence : Arrêt de l'avance, blocage de lecture

Signification : Avec NC-START, la tourelle porte-outils n'est pas encore référencée.

Solution : Référencer la tourelle porte-outils dans le mode JOG avec la touche de la tourelle porte-outils.

**7102 TOOL TURRET IN MOTION**

Conséquence :

**7103 LIMIT-SWITCH CLAMPING EQUIPMENT**

Conséquence : Prévention de NC-Start et du démarrage de l'entraînement principal, arrêt de la broche S1

Signification : Le capteur analogique détecte la position de serrage comme position finale

Solution : Modifier la plage de serrage de l'organe de serrage (voir plus haut dans ce chapitre)

**7104 QUILL IN UNDEFINED POSITION**

Conséquence : Arrêt de l'avance/blocage de lecture

**7105 AWZ-REFERENCE POINT SET**

Conséquence :

**7106 A-REFERENCE POINT SET**

Cause : La valeur de référence de l'axe A a été reprise dans le acc.msd-File.

**7900 INITIALISATION DE L'ARRÊT D'URGENCE !**

Cause : Le bouton d'arrêt d'urgence doit être initialisé.

Remède : Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence et tirer à nouveau.

**7901 INITIALISATION DE LA PORTE DE LA MACHINE !**

Cause : La porte de la machine doit être initialisée.

Remède : Ouvrir et refermer la porte de la machine.

## Alarme des périphériques d'entrée 1700 - 1899

Ces alarmes et messages sont déclenchés par le clavier de commande.

### 1701 Erreur dans RS232

Cause : Les paramètres de l'interface série sont invalides ou la connexion au clavier de série a été interrompue.

Remède : Vérifier les paramètres de l'interface série ou éteindre/allumer le clavier et contrôler la connexion du câble.

### 1703 Clavier externe pas disponible

Cause : La connexion avec le clavier externe ne peut être établie.

Remède : Vérifier les paramètres du clavier externe ou contrôler la connexion du câble.

### 1704 Erreur contrôle par sommation

Cause : Erreur lors de la transmission

Remède : La connexion au clavier est automatiquement restaurée. Si cela échoue, éteindre/allumer le clavier.

### 1705 Clavier externe: Erreur générale

Cause : Le clavier raccordé a signalé une erreur.

Remède : Débrancher puis rebrancher le clavier. Si cela se produit de façon répétée, contacter le service après-vente EMCO.

### 1706 Erreur générale USB

Cause : Erreur dans la communication USB

Remède : Débrancher puis rebrancher le clavier. Si cela se produit de façon répétée, contacter le service après-vente EMCO.

### 1707 Clavier externe: Pas de LED

Cause : La commande LED défectueuse a été envoyée au clavier.

Remède : Contacter le service après-vente EMCO.

### 1708 Clavier externe: Ordre inconnu

Cause : L'ordre inconnu a été envoyé au clavier.

Remède : Contacter le service après-vente EMCO.

### 1710 L'installation d'Easy2control est endommagée !

Cause : Mauvaise installation de Easy2control

Remède : Réinstaller le logiciel ou contacter le service après-vente EMCO

### 1711 Echec de l'initialisation d'Easy2control!

Cause : Fichier de configuration onscreen.ini pour Easy2control manquant.

Remède : Réinstaller le logiciel ou contacter le service après-vente EMCO

### 1712 La clé USB d'Easy2control est introuvable !

Cause : La clé USB pour Easy2control n'est pas raccordée. Easy2control est affiché mais ne peut pas être utilisé.

Remède : Connecter la clé USB pour Easy2control

### 1801 Tab. d'affectation non trouvé

Cause : La fichier avec l'affectation des touches n'a pas pu être trouvé.

Remède : Réinstaller le logiciel ou contacter le service après-vente EMCO

### 1802 Connexion perdue avec le clavier

Cause : Le raccordement au clavier série a été interrompu.

Remède : Eteindre/allumer le clavier et contrôler la connexion du câble.

## Alarmes des contrôleurs d'axes 9000, 22000 - 23000, 200000 - 300000

### 8000 Erreur fatale AC

#### 8100 Erreur fatale d'initialisation AC

Cause : Erreur interne

Remède: Démarrer le logiciel de nouveau et au besoin le réinstaller; signaler l'erreur à EMCO.

#### 8101 Erreur fatale d'initialisation AC

voir 8101.

#### 8102 Erreur fatale d'initialisation AC

voir 8101.

#### 8103 Erreur fatale d'initialisation AC

voir 8101.

#### 8104 Erreur fatale de système AC

voir 8101.

#### 8105 Erreur fatale d'initialisation AC

voir 8101.

#### 8106 Pas de carte PC-COM trouvée

Cause: La carte PC-COM ne peut pas être commandée (év. non intégrée).

Remède: Monter la carte et régler une nouvelle adresse avec les jumpers.

#### 8107 Carte PC-COM ne réagit pas

voir 8106.

#### 8108 Erreur fatale sur carte PC-COM

voir 8106.

#### 8109 Erreur fatale sur carte PC-COM

voir 8106.

#### 8110 Message init PC-COM manque

Cause : Erreur interne

Remède: Démarrer le logiciel de nouveau et au besoin le réinstaller; signaler l'erreur à EMCO.

#### 8111 Erreur de configuration PC-COM

voir 8110.

#### 8113 Données non valables (pccom.hex)

voir 8110.

#### 8114 Erreur de programmation sur PC-COM

voir 8110.

#### 8115 PC-COM Acquitt. paquet de prog. manque

voir 8110.

#### 8116 PC-COM Erreur de démarrage

voir 8110.

#### 8117 Erreur fatale données init (pccom.hex)

voir 8110.

#### 8118 Erreur fatale init AC

voir 8110, év. trop peu de mémoire RAM

#### 8119 PC Numéro interrupt pas possible

Cause: Le numéro interrupt PC ne peut pas être utilisé.

Remède: Définit un numéro interrupt libre dans la commande système Windows95 (autorisé: 5,7,10, 11, 12, 3, 4 und 5) et entrer ce numéro dans WinConfig.

#### 8120 PC Interrupt pas accessible

siehe 8119

#### 8121 Commande non valable à PC-COM

Cause: Erreur interne ou câble défectueux

Remède: Vérifier le câble (visser); démarrer le logiciel de nouveau ou au besoin le réinstaller; signaler l'erreur à EMCO.

#### 8122 Maibox interne AC pleine

Cause : Erreur interne

Remède: Démarrer le logiciel de nouveau et au besoin le réinstaller; signaler l'erreur à EMCO.

#### 8123 On ne peut créer le fichier RECORD

Cause : Erreur interne

Remède: Démarrer le logiciel de nouveau et au besoin le réinstaller; signaler l'erreur à EMCO.

#### 8124 On ne peut écrire le fichier RECORD

Cause : Erreur interne

Remède: Démarrer le logiciel de nouveau et au besoin le réinstaller; signaler l'erreur à EMCO.

#### 8125 Trop peu de mémoire pour batt. tampon record

Cause: Trop peu de mémoire RAM, temps d'enregistrement trop grand.

Remède: Démarrer le logiciel de nouveau; au besoin retirer le gestionnaire etc. pour faire de la mémoire, réduire le temps d'enregistrement.

#### 8126 AC Interpolator fonctionne trop long-temps

Cause: Ev. puissance ordin. insuffisante.

Remède: Régler un temps d'interrupt plus long avec WinConfig. Il peut toutefois en résulter une précision de trajectoire moins bonne.

**8127 Trop peu de mémoire en AC**

Cause: Trop peu de mémoire RAM

Remède: Terminer d'autres programmes en cours, démarrer le logiciel de nouveau; au besoin retirer le gestionnaire etc. pour faire de la mémoire.

**8128 Message inconnu reçu dans AC**

Cause : Erreur interne

Remède: Démarrer le logiciel de nouveau et au besoin le réinstaller; signaler l'erreur à EMCO.

**8129 MSD erronées, attribution axe**

voir 8128.

**8130 Erreur init interne AC**

voir 8128.

**8131 Erreur init interne AC**

voir 8128.

**8132 Axe occupé par plusieurs canaux**

voir 8128.

**8133 Trop peu mémoire bloc CN AC (IPO)**

voir 8128.

**8134 Trop peu de centres pour le cercle**

voir 8128.

**8135 Trop peu de centres pour le cercle**

voir 8128.

**8136 Rayon de cercle trop faible**

voir 8128.

**8137 Axe d'hélice non valable**

Cause: Axe erroné pour hélice. La combinaison des axes circulaires et de l'axe linéaire n'est pas correcte.

Remède: Corriger le programme

**8140 La machine (ACIF) ne réagit pas**

Cause: Machine pas sous tension ou pas raccordée.

Remède: Enclencher ou raccorder la machine.

**8141 Erreur interne PC-COM**

Cause : Erreur interne

Remède: Démarrer le logiciel de nouveau et au besoin le réinstaller; signaler l'erreur à EMCO.

**8142 Erreur de programmation ACIF**

Cause : Erreur interne

Remède: Démarrer le logiciel de nouveau et au besoin le réinstaller; signaler l'erreur à EMCO.

**8143 Acquit. paq. programmes manque ACIF**

voir 8142.

**8144 ACIF Erreur de démarrage**

voir 8142.

**8145 Erreur fatale données init. (acif.hex)**

voir 8142.

**8146 Axe demandé plusieurs fois**

voir 8142.

**8147 Etat PC-COM non valable (DPRAM)**

voir 8142.

**8148 Commande PC-COM non valable (KNr)**

voir 8142.

**8149 Commande PC-COM non valable (Len)**

voir 8142.

**8150 Erreur fatale ACIF**

voir 8142.

**8151 AC Erreur init (Fichier RPF manque)**

voir 8142.

**8152 AC Erreur init (Format fichier RPF)**

voir 8142.

**8153 FPGA Timeout programm. à ACIF**

voir 8142.

**8154 Commande non valable à PC-COM**

voir 8142.

**8155 Acq. paq. progr. FPGA non valable**

voir 8142 ou défaut matériel sur platine ACIF (prévenir après-vente EMCO).

**8156 Recherche sync. plus de 1.5 tours**

voir 8142 ou défaut matériel avec détecteur (prévenir après-vente EMCO).

**8157 Enregistrement des données terminé**

voir 8142.

**8158 Côté détecteur (prise de référence) trop grand**

voir 8142 ou défaut matériel avec détecteur (prévenir après-vente EMCO).

**8159 Fonction pas mise en oeuvre**

Effet : Cette fonction ne peut pas être exécutée en mode normale.

**8160 Surveillance de rotation Axe 3..7**

Cause : L'axe s'emballé ou le chariot se bloque. La synchronisation axe a été perdue.

Remède: Accoster le point de référence.

**8161 Limitation DAU X, axe plus synchronisé**

Perte de pas du moteur pas à pas.

Causes :

- Axe bloqué mécaniquement
- Courroie de l'axe défectueuse
- Ecart détecteur (>0,3mm) ou détecteur défectueux

**8162 Limitation DAU Y, axe plus synchronisé**

voir 8161

**8163 Limitation DAU Z, axe plus synchronisé**

voir 8161

**8164 Fin de course progr. Max Axe 3..7**

Cause: Axe à la fin de la plage de déplacement

Remède: Reculer l'axe

**8168 Fin de course progr. Min Axe 3..7**

Cause: Axe à la fin de la plage de déplacement

Remède: Reculer l'axe

**8172 Erreur de communication avec la machine**

Cause : Erreur interne

Remède: Démarrer le logiciel de nouveau et au besoin le réinstaller; signaler l'erreur à EMCO. Vérifier la connexion PC-Machine, év. éliminer sources de panne.

**8173 Ordre INC avec programme en cours**

Remède: Arrêter le programme avec CN-Stop ou Reset. Déplacer l'axe.

**8174 Ordre INC non autorisé**

Cause: L'axe est actuellement en mouvement.

Remède: Attendre qu'il soit arrêté et déplacer ensuite l'axe.

**8175 Ouverture du fichier MSD pas possible**

Cause : Erreur interne

Remède: Démarrer le logiciel de nouveau et au besoin le réinstaller; signaler l'erreur à EMCO.

**8176 Ouverture du fichier PLS pas possible**

voir 8175.

**8177 Lecture du fichier PLS pas possible**

voir 8175.

**8178 Ecriture sur fichier PLS pas possible**

voir 8175.

**8179 Ouverture du fichier ACS pas possible**

voir 8175.

**8180 Lecture du fichier ACS pas possible**

voir 8175.

**8181 Ecriture sur fichier ACS pas possible**

voir 8175.

**8183 Vitesse d'engrenage trop grande**

Cause: La vitesse d'engrenage sélectionnée sur la machine n'est pas autorisée.

**8184 Ordre d'interpolation non valable****8185 Chang. données MSD interdit**

voir 8175.

**8186 Ouverture du fichier MSD pas possible**

voir 8175.

**8187 Programme PLC erroné**

voir 8175.

**8188 Ordre vitesse engrenage erroné**

voir 8175.

**8189 Attrib. canal OB-AC erronée**

voir 8175.

**8190 Canal non valable dans l'ordre**

voir 8175.

**8191 Unité d'avance Jog erronée**

Cause: La machine n'utilise pas l'avance par tour dans le mode JOG.

Remède: Demander une actualisation de logiciel à EMCO.

**8192 Axe non valable utilisée**

voir 8175.

**8193 Erreur fatale AP**

voir 8175.

**8194 Filetage sans différence départ-destination**

Cause: Les coordonnées de destination programmées sont identiques aux coordonnées de départ

Remède: Corriger les coordonnées de destination.

**8195 Pas de pas de filetage dans axe guidage**

Remède: Programmer pas de filetage

**8196 Trop d'axes pour filetage**

Remède: Programmer 2 axes maxi pour filetage.

**8197 Course de filetage trop courte**

Cause: Longueur de filetage trop courte.

Lors de la transition d'un filetage à un autre, la longueur du deuxième filetage doit suffire pour tailler un filetage correct.

Remède: Rallonger le deuxième filetage ou bien remplacer par une partie droite (G1).

**8198 Erreur interne (trop de filetages)**

voir 8175.

**8199 Erreur interne (état du filetage)**

Cause : Erreur interne

Remède: Démarrer le logiciel de nouveau et au besoin le réinstaller; signaler l'erreur à EMCO.

**8200 Filetage sans broche en marche**

Remède: Enclencher la broche

**8201 Erreur interne de filetage (IPO)**

voir 8199.

**8202 Erreur interne de filetage IPO)**

voir 8199.

**8203 Erreur fatale AC (0-Ptr IPO)**

voir 8199.

**8204 Erreur fatale Init: PLC/IPO marche**

voir 8199.

**8205 PLC Dépassement temps de marche**

Cause: Trop peu de puissance calculateur

**8206 AP Initialisation groupe M erronée**

voir 8199.

**8207 Données de machine AP non valables**

voir 8199.

**8208 Commande d'application non valable à AC**  
voir 8199.

**8212 Axe circulaire non autorisé**  
voir 8199.

**8213 Un cercle avec axe circulaire ne peut pas être interpolé**

**8214 Filetage avec interpolation d'axe circulaire non autorisé**

**8215 Etat non valable**  
voir 8199.

**8216 Type d'axe - Pas d'axe circulaire à la commutation sur l'axe circulaire**

voir 8199.

**8217 Type d'axe non autorisé!**

Cause: Commuter sur le mode avec axe circulaire avec broche enclenchée.

Remède: Arrêter le broche et procéder à la commutation sur axe circulaire.

**8218 Référencement axe circulaire sans axe circulaire sélectionné dans le canal**

voir 8199.

**8219 Filetage sans solveur non autorisé!**

Cause: Filetage et taraudage possibles seulement avec broches avec solveurs.

**8220 Longueur tampon pour message émission PC trop grande**

voir 8199.

**8221 Autorisation de broche bien que type d'axe ne soit pas une broche!**

voir 8199.

**8222 La nouvelle broche maître n'est pas valable!**

Cause: La broche maître indiquée pour commutation broche maître n'est pas valable.

Remède: Corriger le numéro de la broche.

**8224 Mode arrêt précis non valable**

voir 8199.

**8225 Paramètres erronés dans BC\_MOVE\_TO\_IO!**

Cause: La machine n'est pas configurée pour le palpeur de mesure. Le déplacement n'est pas autorisé avec axe circulaire en mode palpeur de mesure.

Remède: Retirer le mouvement d'axe circulaire du mouvement de déplacement.

**8226 Commutation axe circulaire non autorisé (réglage MSD)!**

Cause: La broche indiquée n'a pas d'axe circulaire.

**8228 Commutation de l'axe rotatif non autorisée avec axes déplacées!**

Cause: L'axe circulaire s'est déplacé lors de la commutation dans le mode de broche.

Remède: Arrêter l'axe circulaire avant la commutation.

**8229 Enclenchement de la broche non autorisé avec axe rotatif actif!**

**8230 Démarrage du programme non autorisé car l'axe rotatif n'est pas commuté sur la broche!**

**8231 Configuration d'axe (paramètres machine) non valable pour TRANSMIT!**

Cause: Transmit n'est pas possible sur cette machine.

**8232 Configuration d'axe (paramètres machine) non valable pour TRACYL!**

Cause: Tracyl n'est pas possible sur cette machine.

**8233 Axe non disponible pendant TRANSMIT/TRACYL!**

Cause: La programmation de l'axe circulaire n'est pas autorisée pendant Transmit/Tracyl.

**8234 Autorisation régulateur retirée par AP pendant l'interpolation de l'axe!**

Cause: Erreur interne

Remède: Effacer l'erreur avec Reset et prévenir EMCO.

**8235 Interpolation sans autorisation régulateur par AP!**

voir 8234.

**8236 Activation TRANSMIT/TRACYL non autorisée avec axe/broche déplacé!**

voir 8234.

**8237 Traversée du pôle avec TRANSMIT!**

Cause: Traversée des coordonnées X0 Y0 non autorisée avec Transmit.

Remède: Modifier le déplacement.

**8238 Limite d'avance TRANSMIT dépassée!**

Cause: Le déplacement est trop près des coordonnées X0 Y0. Pour respecter l'avance programmée, il faudrait dépasser la vitesse maximale de l'axe circulaire.

Remède: Réduire l'avance. Dans WinConfig, indiquer la valeur 0.2 dans les réglages des paramètres machine au point Paramètres machine généraux Données / Limitation avance axe circulaire. L'avance est automatiquement réduite à proximité des coordonnées X0 Y0.

**8239 DAU arrivé à limite 10V**

Cause: Erreur interne

Remède: Redémarrer ou installer à nouveau le logiciel, signaler l'erreur à EMCO.

**8240 Fonction non autorisée avec transformation active (TRANSMIT/TRACYL)!**

Cause: Le mode Jop et INC n'est pas possible pendant Transmit en X/C et avec Tracyl dans l'axe circulaire.

**8241 TRANSMIT n'est pas autorisé (MSD)!**

Cause: Transmit n'est pas possible sur cette machine.

**8242 TRACYL n'est pas autorisé (MSD)!**

Cause: Tracyl n'est pas possible sur cette machine.

**8243 Axe circulaire non autorisé en cas de transformation active!**

Cause: La programmation de l'axe circulaire n'est pas autorisée pendant Transmit/Tracyl.

**8245 Rayon TRACYL = 0!**

Cause: Lors de la sélection de Tracyl, on a utilisé un rayon de 0.

Remède: Corriger le rayon.

**8246 Compensation de décalage non autorisée dans cet état!**

voir 8239.

**8247 Réglage de décalage: Le fichier MSD ne peut pas être écrit!****8248 Alarme de surveillance cyclique!**

Cause: La communication avec le clavier de la machine est interrompu.

Remède: Redémarrer ou installer à nouveau le logiciel, signaler l'erreur à EMCO.

**8249 Alarme - Surveillance d'arrêt de l'axe**

voir 8239.

**8250 L'axe de la broche n'est pas dans le mode axe circulaire!**

voir 8239.

**8251 Le pas manque avec G331/G332!**

Cause: Le pas de filetage manque ou bien les coordonnées de départ et de destination sont identiques.

Remède: Programmer le pas de filetage, corriger les coordonnées de destination.

**8252 Plusieurs ou pas d'axe linéaire programmé avec G331/G332!**

Remède: Programmer exactement un axe linéaire.

**8253 Valeur de vitesse manque avec G331/G332 et G96!**

Cause: Aucune vitesse de coupe programmée.

Remède: Programmer une vitesse de coupe.

**8254 Valeur non valable pour décalage du point de départ du filetage!**

Cause: Le décalage du point de départ n'est pas dans la plage 0 à 360°.

Remède: Corriger le décalage du point de départ.

**8255 Le point de référence est en-dehors de la zone valable (fin de course logiciel)!**

Cause: Le point de référence a été défini en-dehors des fins de course logiciels.

Remède: Corriger les points de référence dans WinConfig.

**8256 Vitesse trop faible pour G331!**

Cause: Pendant le taraudage, la vitesse de broche a chuté. Un pas erroné a été éventuellement utilisé ou bien le préperçage de centrage n'est pas correct.

Remède: Corriger le pas de filetage; ajuster le diamètre du préperçage de centrage.

**8257 Module temps réel non actif ou carte PC pas trouvée!**

Cause: ACC n'a pas pu être démarré correctement ou bien la carte PCI n'a pas été reconnue dans ACC.

Remède: Signaler l'erreur à EMCO.

**8258 Erreur lors de la lecture des données Linux!**

voir 8239.

**8259 Filetage consécutif erroné!**

Cause: Une séquence a été programmée sans G33 dans une chaîne de filetages.

Remède: Corriger le programme.

**8260 Changement de l'axe de guidage dans la chaîne de filetages!**

Cause: S la fin de filetage est réglée lors du cycle longitudinal de filetage de façon à ce que cela ne soit pas possible d'atteindre le point de destination avec distance d'arrêt nécessaire.

Solution: L'arrêt doit être au moins aussi grand que le pas. Si le pas de filetage d'une concaténation de filetage est trop grand lors du changement de l'axe avant, cette erreur survient également.

**8261 Pas de filetage consécutif valable dans la chaîne de filetages!**

Cause: Le pas de filetage consécutif n'a pas été programmé dans la chaîne de filetages. Le nombre doit correspondre au nombre défini auparavant dans SETTHREADCOUNT().

Remède: Corriger le nombre de filetages dans la chaîne de filetages, ajouter des filetages.

**8262 Repères de référence trop éloignés l'un de l'autre!**

Cause: Les réglages de l'échelle linéaire ont été changés ou bien l'échelle linéaire est défectueuse.

Remède: Corriger les réglages. Contacter EMCO.

**8263 Repères de référence trop près l'un de l'autre!**

voir 8262.

**8265 Pas d'axe ou transfert non valide!**

Cause: Erreur interne.

Remède: Prévenez le Département après-vente EMCO.

**8266 Outil non valable sélectionné**

Cause: L'outil programmé n'est pas dans le magasin.

Remède: Corriger le numéro de l'outil et charger l'outil dans le magasin.

**8267 Ecart de vitesse trop grand**

Cause : La vitesse de consigne et la vitesse réelle de l'axe diffèrent l'une de l'autre de manière trop grande.

Remède : Exécuter à nouveau le programme avec une vitesse réduite. Si ceci ne règle pas le problème, prendre contact avec EMCO.

**8269 La vitesse de USB-AP ne correspond pas à ACC**

Cause : USBSPS et ACC ont des vitesses différentes mémorisées.

Remède : Effacer l'alarme avec la touche RESET, Prévenez le Département après-vente EMCO si l'erreur se répète plusieurs fois.

**8270 Commutateur de référence défectueux**

Cause : L'interrupteur de référence ne s'est pas allumé dans la plage prédéterminée.

Remède : Effacer l'alarme avec la touche RESET. Si l'erreur se répète à plusieurs reprises, contacter EMCO.

**8271 Impossible de verrouiller le poste de chargement**

Cause : Une tentative a été faite de rentrer un outil par pivotement dans un lieu de verrouillage du magasin.

Remède : Sélectionner un emplacement de magasin libre et non verrouillé puis pivoter l'outil dans le magasin.

**8272 Ancienne version PLC, mise à jour nécessaire**

Cause : La version de l'API est trop ancienne pour prendre en charge complètement la gestion chaotique de l'outil.

Remède : Effectuez une mise à jour de l'API.

**8273 Surcharge de la broche**

Cause : La broche a été surchargée et la vitesse de rotation a baissé pendant le traitement (à la moitié de la vitesse de rotation de consigne pour plus de 500ms).

Remède : Effacer l'alarme avec la touche RESET. Modifier les données de coupe (avance, vitesse de rotation, profondeur de passe).

**8274 Définir l'outil avant de le charger**

Cause : Pour pouvoir prendre en charge un outil de la broche, l'outil doit être défini au préalable dans la liste des outils.

Solution : Créer un outil dans la liste des outils, ensuite charger.

**8275 Impossible de lire la position du codeur absolu**

Cause : La position d'un codeur de valeur absolue n'a pas pu être lu.

Solution : Eteindre et allumer la machine. Veuillez informer le service après-vente EMCO si l'erreur se produit à plusieurs reprises.

**8276 L'axe physique a quitté la course correcte**

Cause : Un axe avec codeur absolu se trouve en dehors de la plage de déplacement valide.

Solution : Eteindre et allumer la machine. Veuillez informer le service après-vente EMCO si l'erreur se produit à plusieurs reprises.

**8277 Erreur d'activation des modules Sinamics**

Cause : Erreur dans les entraînements Sinamics.

Solution : Eteindre la machine et la rallumer. Si l'erreur persiste, contacter EMCO.

**8278 Commande incompatible avec Acpn**

Cause : La commande WinNC utilisée n'est pas compatible avec la machine ACpn.

Solution : Installer une commande WinNC compatible avec l'Acpn.

**8279 Connection to drive got lost**

Cause : La connexion entre Acpn et CU320 a été interrompue.

Solution : Eteindre et allumer la machine. Veuillez informer le service après-vente EMCO si l'erreur se produit à plusieurs reprises.

**8704 Potentiomètre d'avance manquant, REPOS n'est pas exécuté**

Cause : La commande REPOS n'est pas exécutée car le remplacement d'alimentation est réglé sur 0%.

Solution : Modifier le remplacement d'alimentation et redémarrer REPOS..

**8705 Tri des outils actif**

Cause : Les outils sont reclassés en cas de gestion chaotique de l'outil afin de permettre le fonctionnement non chaotique (outil 1 sur emplacement 1, outil 2 sur emplacement 2, etc.).

Solution : Attendez jusqu'à ce que le tri soit terminé. Le message est supprimé automatiquement par la commande..

**8706 Nouvelle commande - Contrôler table des outils**

Cause : La commande a été changée pour la gestion chaotique active de l'outil.

Solution : Vérifier le tableau d'outil ou d'emplacement pour effacer l'alarme.

**8707 Arrêt impossible lorsque les commandes de secours sont activées**

Cause : Une tentative de mettre fin à la commande a été faite bien que les moteurs auxiliaires sont toujours allumés.

Solution : Éteignez les entraînements auxiliaires puis quittez la commande.

**8710 Initialisation de la communication avec les entraînements**

Cause : L'Acpn établit la connexion avec les entraînements Sinamics.

Solution : Attendre que la connexion ait été établie.



**8712 JOG EN X ET C DÉACTIVÉ LORS DE TRANSMIT**

Cause : Si la transformation de la surface frontale est active, le jog n'est pas possible dans l'axe X et C.

**22000 Chang. vitesse d'engrenage pas autor.**

Cause: Changement de vitesse d'engrenage avec broche enclenchée.

Remède: Arrêter la broche et faire le changement.

**22270 Avance trop grande (filetage)**

Cause: Pas de filetage trop grand/manque, avance en filetage atteint 80% marche rapide.

Remède: Corriger le programme, plus petit pas ou vitesse plus faible pour le filetage.

**200000 à 300000 sont des alarmes spécifiques à l'entraînement et ne surviennent en combinaison avec l'alarme « 8277 Erreur Sinamics ».**

**201699 - SI P1 (CU): Test des circuits de coupure obligatoire**

Cause : Un test des circuits de coupure est nécessaire. La machine continue à être opérationnelle.

Solution : Le test est automatiquement effectué en cas de redémarrage de la commande WinNC.

**235014 TM54F: Stop pour test requis**

Cause : Un arrêt du test est nécessaire.

Remède : Quitter WinNC et redémarrer. Au redémarrage de WinNC, le test est effectué automatiquement.

## Messages des contrôleurs d'axes

### 8700 Avant départ programme effectuer REPOS dans tous les axes

Cause: Les axes ont été déplacés à l'aide de la molette ou d'un bouton après l'arrêt des programmes et il y a eu tentative de laisser les programmes en cours d'exécution.

Remède: Avant de lancer à nouveau la programme "REPOS" il faut essayer de redémarrer tous les axes.

### 8701 Pas d'arrêt NC pendant réglage Offset

Cause: La machine est en train d'exécuter un réglage automatique Offset. Pendant ce temps NC l'arrêt n'est pas possible.

Remède: Attendez la fin du réglage Offset puis arrêtez la programme avec l'arrêt NC.

### 8702 Pas d'arrêt NC pendant ligne droite d'amorçage avance bloc

Cause: Maintenant la machine a fini la recherche du block et est en train de lancer la dernière position programmée. Pendant ce temps l'arrêt NC n'est pas possible.

Remède: Attendez que la position soit lancée et arrêtez la programme avec l'arrêt NC.

### 8703 Enregistrement données terminé

L'enregistrement des données est terminé et le fichier record.acp a été copié dans le registre d'installation.

### 8705 Override avance manque, REPOS pas exécuté

Cause : La commande REPOS n'est pas exécutée car le remplacement d'alimentation est réglé sur 0%.

Remède : Modifier le remplacement d'alimentation et redémarrer REPOS.

### 8706 Tri des outils actif

Cause : Les outils sont reclassés en cas de gestion chaotique de l'outil afin de permettre le fonctionnement non chaotique (outil 1 sur emplacement 1, outil 2 sur emplacement 2, etc.).

Remède : Attendez jusqu'à ce que le tri soit terminé. Le message est supprimé automatiquement par la commande.

### 8707 Nouvelle commande - Contrôler table des outils

Cause : La commande a été changée pour la gestion chaotique active de l'outil.

Remède : Vérifier le tableau d'outil ou d'emplacement pour effacer l'alarme.

### 8708 Arrêt impossible lorsque les commandes de secours sont activées

Cause : Une tentative de mettre fin à la commande a été faite bien que les moteurs auxiliaires sont toujours allumés.

Remède : Éteignez les moteurs auxiliaires puis quittez la commande.

### 8709 Insérez l'outil dans la broche pour le chargement

Cause : Lors du chargement, un outil doit être physiquement présent dans la broche.

Remède : Fixer l'outil dans la broche. Le message disparaît.

## Alarmes de la commande 2000 - 5999

Ces alarmes sont déclenchées par le logiciel.

**Fagor 8055 TC/MC**  
**Heidenhain TNC 426**  
**CAMConcept**  
**EASY CYCLE**  
**Sinumerik for OPERATE**  
**Fanuc 31i**

### **2200 Erreur syntaxe sur ligne %s, colonne %s**

Cause: Erreur de syntaxe dans le code programme.

### **2201 Erreur point final du cercle**

Cause : Distances point de départ-point central et point final-point central différent de plus de 3 µm.

Remède : Corriger les points de l'arc de cercle.

### **2300 Tracyl sans axe circulaire respectif pas possible**

Cause: La machine n'a vraisemblablement pas d'axe circulaire.

### **3000 Déplacer axe d'approche man. sur position %s**

Remède: Déplacer l'axe manuellement à la position requise.

### **4001 Largeur de rainure trop faible**

Cause: Le rayon de l'outil est trop grand pour la rainure à fraiser.

### **4002 Longueur de rainure trop faible**

Cause: La longueur de la rainure est trop faible pour la rainure à fraiser.

### **4003 Longueur est zéro**

Cause: La longueur de la poche, largeur de la poche, longueur du moyeu et largeur du moyeu sont égales à zéro.

### **4004 Rainure est trop large**

Cause: La largeur de rainure programmée est plus grande que la longueur de la rainure.

### **4005 Profondeur est zéro**

Cause: Il n'y a pas d'usinage car aucune avance active n'a été définie.

### **4006 Rayon de coin trop grand**

Cause: Le rayon de coin est trop grand pour la taille de la poche.

### **4007 Diamètre de consigne trop grand**

Cause: La matière restante (diamètre de consigne - moins diamètre du préperçage) est plus grande que le diamètre de l'outil.

### **4008 Diamètre de consigne trop faible**

Cause: Le diamètre de l'outil est trop grand pour le perçage envisagé.

Remède: Agrandir le diamètre de consigne, utiliser une fraise plus petite.

### **4009 Longueur trop faible**

Cause: La largeur et la longueur doivent être plus grandes que le double rayon de l'outil.

### **4010 Diamètre plus petit/égal à zéro**

Cause: Le diamètre de la poche, diamètre du tenon etc. ne doivent pas être zéro.

### **4011 Diam.de pièce brute trop grand**

Cause: Le diamètre de la poche finie d'usinage doit être plus grand que le diamètre de la poche préusinée.

### **4012 Diam.de pièce brute trop faible**

Cause: Le diamètre du tenon fini d'usinage doit être plus grand que le diamètre du tenon préusiné.

**4013 angle initial égal à angle final**

Cause: L'angle initial et l'angle final du modèle de perçage sont identiques.

**4014 Rayon d'outil 0 non autorisé**

Cause: Un outil de rayon 0 n'est pas autorisé.  
Remède: Sélectionner un outil valable.

**4015 Pas de contour extérieur défini**

Cause: Le fichier du contour défini dans le cycle n'a pas été trouvé.

**4017 Rayon d'outil trop grand**

Cause: Un outil trop grand a été choisi pour l'usinage programmé. L'usinage n'est donc pas possible.

**4018 Surépaisseur 0 non autorisée**

Cause: Des usinages de finition ont été programmés sans surépaisseur de finition.

**4019 Trop d'itérations**

Cause: Les définitions du contour sont trop complexes pour le cycle de déblayage.  
Remède: Simplifier les contours.

**4020 Correction illégale de rayon**

Cause: Une erreur a eu lieu lors de la programmation de la correction du rayon.

**4021 Calc. cont. parallèle impossible**

Cause: La compensation du rayon de coupe n'a pas pu être calculée par la commande.  
Remède: Contrôler la plausibilité du contour programmé: Eventuellement contacter EMCO.

**4022 Définition illégale de contour**

Cause: Le contour programmé n'est pas adapté pour l'usinage sélectionné.  
Remède: Vérifier le contour programmé.

**4024 Pas de définition de contour**

Cause: Le fichier du contour défini dans le cycle n'a pas été trouvé.

**4025 Erreur de calcul interne**

Cause: Lors du calcul des mouvements du cycle, une erreur inattendue est survenue.  
Remède: Prévenez le Département après-vente EMCO.

**4026 Surépaisseur trop grand**

Cause: La surépaisseur de pièce (pour plusieurs passes de finition) est plus grande que la surépaisseur totale.

Remède: Corriger les surépaisseurs de finition.

**4028 Pas 0 non autorisé**

Cause: Le filetage a été programmé avec un pas 0.

**4029 Mode d'usinage non défini**

Cause: Erreur interne (type d'usinage non valable pour le filetage).

**4030 Fonction pas encore soutenue**

Cause: Dégrossissage avec îlots n'est pas encore mis en oeuvre.

Remède: Prévenez le Département après-vente EMCO.

**4031 Valeur non autorisé**

Cause: Une direction de dégagement non valable pour alésage intérieur a été programmée.

**4032 Passe doit être définie**

Cause: Aucune avance n'a été définie pour le cycle programmé.

**4033 Arrondi/chanfrein trop grand**

Cause: Un rayon/chanfrein ne peut pas être inséré dans le contour programmé.

Remède: Diminuer le rayon/chanfrein.

**4034 Diamètre trop grand**

Cause: Le point de départ programmé et le diamètre d'usinage sont en contradiction.

**4035 Diamètre trop faible**

Cause: Le point de départ programmé et le diamètre d'usinage sont en contradiction.

**4036 Direction d'usinage inconnu**

Cause: Erreur interne.

Remède: Prévenez le Département après-vente EMCO.

**4037 Mode d'usinage inconnu**

Cause: Erreur interne.

Remède: Prévenez le Département après-vente EMCO.

**4038 Sous-cycle inconnu**

Cause: Erreur interne.

Remède: Prévenez le Département après-vente EMCO.

**4039 Arrondissage impossible**

Cause: Le rayon programmé est en contradiction avec les autres paramètres de cycle.

**4042 Largeur d'outil non autorisé**

Cause: La largeur de l'outil pour le cycle de séparation doit être défini.

**4043 Largeur de rainure trop faible**

Cause: Erreur interne.

Remède: Prévenez le Département après-vente EMCO.

**4044 Distance non défini**

Cause: La distance pour plongée multiple ne doit pas être zéro.

**4045 Type de surépais.non autorisé**

Cause: Erreur interne.

Remède: Prévenez le Département après-vente EMCO.

**4046 Vitesse non autorisée**

Cause: La vitesse ne doit pas être égale à zéro.

**4047 Point final non autorisé**

Cause: Le point final programmé est en contradiction avec le reste de la définition du cycle.

**4048 Largeur d'outil trop faible**

Cause: La largeur d'outil est trop faible pour l'approche programmée.

**4050 Distance non autorisé**

Cause: Les modèles de perçage ne correspondent pas à la distance sélectionnée.

**4052 Schéma de travail pas possible**

Cause: Erreur dans la définition du schéma de perçage. Contradiction au niveau du nombre de perçages.

**4053 Point initiale non autorisé**

Cause: Erreur interne.

Remède: Prévenez le Département après-vente EMCO.

**4055 Direc.d'usinage non autorisé**

Cause: La direction d'usinage est en contradiction avec le reste de la définition du cycle.

**4057 Angle de plongée moins-égal zéro**

Cause: L'angle de plongée doit se situer entre 0 et 90 degrés.

**4058 Chanfrein trop faible**

Cause: Le chanfrein programmé est trop grand pour le cycle de poche.

**4062 Arrondis./chanfrein trop faible**

Cause: Le rayon/chanfrein ne peut pas être usiné avec le rayon d'outil actuel.

**4066 Pas d'usinage non valable**

Cause: Le pas d'usinage peut être plus grand que zéro.

**4069 Angle non valable**

Cause: Un angle de 0° n'est pas autorisé.

**4072 Approche trop petite**

Cause: Pour le cycle on a sélectionné une approche qui entraîne une durée d'usinage trop longue.

**4073 Angle de dépouille invalide**

Cause: L'angle de dépouille défini pour l'outil ne peut ne peut pas être usiné.

Remède: Corriger l'angle de dépouille pour l'outil.

**4074 Fichier contour non trouvé**

Cause: Le fichier de contour défini dans le cycle n'a pas été trouvé.

Remède: Veuillez choisir un fichier de contour pour le cycle.

**4075 Outil trop large**

Cause: L'outil est trop large pour la plongée programmée.

**4076 Approche oscillante impossible**

Cause: Le premier mouvement du contour est plus court que le double rayon de l'outil et il ne peut donc pas être utilisé pour l'approche oscillante.

Remède: Prolonger le premier mouvement du contour.

**4077 Mauvais outils ou cycle de coupe**

Cause: Le mauvais type d'outil a été utilisé dans le cycle de gorges.

Remède: Utilisez exclusivement des outils de tronçonnage ou de rainurage dans les cycles de gorges.

**4078 Le rayon d'hélice est trop petit**

Cause: Le pas de l'hélice est inférieur ou égal à 0.

Remède: Programmer le rayon supérieure à 0.

**4079 Le pas d'hélice est trop petit**

Cause : Le rayon de l'hélice est inférieur ou égal à 0.

Remède : Programmer le pas supérieur à 0.

**4080 Le rayon d'hélice par rapport à l'outil est trop grand**

Cause : La conduite hélicoïdale ne peut être réalisée avec les données sélectionnées pour l'hélice et le rayon d'outil actuel sans endommager le contour.

Remède : Utiliser un outil avec un rayon inférieur ou réduire le rayon de l'hélice.

**4200 Mouvement descendant fait défaut**

Cause: Aucun mouvement dans le plan actuel après l'arrêt de la compensation du rayon de coupe.

Remède: Ajouter le Abfahrtsbewegung dans le plan actuel après l'arrêt de la compensation du rayon de coupe.

**4201 G40 fait défaut**

Cause: La compensation du rayon de coupe n'a pas été arrêtée.

Remède: Arrêter la compensation du rayon de coupe.

**4202 SRK requiert au moins trois mouvements**

Cause: La compensation du rayon de l'outil a besoin d'au moins 3 mouvements dans le plan actuel pour calculer la compensation du rayon de l'outil.

**4203 Mouvement de démarrage impossible**

Cause: Aucun mouvement de démarrage n'a pu être calculé.

**4205 Mouvement de descente impossible**

Cause: Aucun Abfahrtsbewegung n'a pu être calculé.

**4208 La courbe TPC n'a pas pu être calculée**

Cause : La compensation du rayon de la dent d'outil n'a pas pu être calculée pour le contour programmé.

**4209 Courbe SRK n'a pas pu être calculée**

Cause: La compensation du rayon de coupe n'a pas pu être calculée pour le contour programmé.

**4210 Changement de niveau non autorisé si SRK enclenché**

Cause: Le plan programmé ne doit pas être changé pendant la compensation du rayon de coupe.

Remède: Supprimer le changement de plan pendant la compensation du rayon de coupe.

**4211 Col creux reconnu**

Cause : Lors du calcul de correction de rayon, certaines parties du contour ont été supprimées, car une fraise trop grande a été utilisée.

Remède : Utilisez une fraise plus petite pour traiter complètement le contour.

**4212 Alimentation a été programmé deux fois lors de l'approche**

Cause : Après le mouvement de démarrage, une deuxième passe a été programmée sans déplacer plus tôt dans le plan de travail.

Remède : Programmez d'abord un mouvement de déplacement dans le plan de travail avant de programmer une deuxième passe.

**5000 Réaliser perçage manuellement****5001 Contour corrigée en fonction de l'angle de dépouille**

Cause: Le contour programmé a été ajusté à l'angle de dépouille. Il reste éventuellement de la matière qui n'a pas pu être usinée avec cet outil.

**5500 3D Simulation 3D : Erreur interne**

Cause : Erreur interne dans la simulation 3D.

Remède : Redémarrer le logiciel ou signaler les erreurs au service après-vente EMCO si nécessaire.

**5502 3D Simulation 3D: Emplacement d'outil non valable**

Cause : Emplacement d'outil non prévu sur la machine utilisée.

Remède : Corriger l'appel d'outil.

**5503 3D Simulation 3D: Organe de serrage non valable en raison de définition de la pièce brute**

Cause : L'écart de la surface frontale de l'ébauche à la mâchoire de serrage est plus grand que la longueur de l'ébauche.

Remède : Adapter l'écart.

**5505 Simulation 3D: définition pièce brute non valide**

Cause : Invraisemblance dans la géométrie de l'ébauche (par exemple, expansion dans un axe inférieur ou égal à 0, diamètre intérieur de diamètre plus grand que le diamètre extérieur, contour de l'ébauche non fermé, ...).

Remède : Corriger la géométrie de l'ébauche.

**5506 Simulation 3D: Chevauchements dans fichier STL de l'org. serrage.**

Cause : Erreur dans la description du dispositif de serrage.

Remède : Corriger le fichier.

**5507 Simulation 3D: Traversée du pôle avec TRANSMIT!**

Cause : Le mouvement de déplacements s'approche trop proche des coordonnées X0 Y0.

Remède : Modifier le mouvement de déplacement.





# I: Alarme de commande Fanuc 31i

## Alarme de commande 0001 - 88000

Ces alarmes sont déclenchées par la commande. Ce sont les mêmes alarmes que celles qui apparaîtraient sur la commande Fanuc 31i.

### 0006 USAGE ILLEGAL SIGNE MOINS

**Explication** : Signe moins non admissible (-) dans un mot de commande NC ou une variable système.

### 0010 CODE G INVALIDE

**Explication** : Code G non admissible commandé. Le paramètre de rainurage avec un mouvement circulaire continu n'est pas efficace. Le signal d'activation pour le rainurage avec un mouvement circulaire continu est "0".

### 0030 N° DECALAGE INVALIDE

**Explication** : Numéro de correction spécifié interdit.

L'alarme se déclenche également lorsque, avec une mémoire de correction d'outils B, le nombre de corrections de forme d'outils dépasse le nombre maximum du taux de correction d'outils.

### 0051 DEPL MANQUE APRES CHF/ANG

**Explication** : Déplacement non admissible ou distance de déplacement dans le bloc après le chanfreinage ou arrondis. Corriger le programme.

### 0055 VAL DEPL MANQUANTE EN CHF/ANG

**Explication** : Dans le jeu de chanfreinage/arrondis, la course est inférieure à la somme du chanfrein ou de l'arrondissement. Corriger le programme.

### 0077 TROP IMBRIC SS-PRG, MACROS

**Explication** : Au total, il y a plus d'appels de sous-programmes et de macros commandés comme admissibles.

Autre appel de sous-programme pendant l'appel de sous-programme à partir de la mémoire externe

### 0114 FORMAT EXPRESSION ILLEGAL

**Explication** : Erreur de format dans une expression d'une instruction de macro personnalisée. Le format de bande perforée est incorrect.

### 0115 N° DE VARIABLE INVALIDE

**Explication** : Une variable système locale et globale dans une macro personnalisée contient un numéro invalide.

Dans la fonction "Cacher axe EGB"(G31.8), un numéro de variable de macro personnalisée inexistant est indiqué. Ou le nombre de variables de macro personnalisées destinée à enregistrer des positions de saut ne suffit pas.

Usinage par cycle à grande vitesse est incorrect. Dans les cas suivants, l'alarme est déclenchée :  
1) L'en-tête du programme correspondant au numéro de cycle de traitement d'appel spécifié est manquant.

2) La valeur des informations de connexion de cycle est hors de la plage admissible (de 0 à 999).

3) Le nombre d'éléments de données dans l'en-tête de programme est en dehors de la plage admissible (1 à 65535).

4) Le numéro de variable de données de début de mémoire des données exécutable est hors de la plage admissible (# 20000 à 85535 # / # 200000 à 986431 # / # 2000000 et # 3999999).

5) Le numéro de variable de données de fin de mémoire des données exécutables est hors de la plage admissible (# 85535/986431 # / # 3999999).

6) Le numéro de variable de données de début de mémoire des données exécutable est le même numéro de variable que celui utilisé par l'en-tête de programme.

### 0116 VARIAB. PROTEGEE EN ECR.

**Explication** : Dans une macro personnalisée, une variable devant figurer uniquement sur le côté droit, doit être utilisée sur le côté gauche d'une expression.

**0128 NO. SEQUENCE MACRO INVALIDE**

**Explication :** Le programme de contour contient : Le numéro d'enregistrement spécifié n'a pas été trouvé dans la recherche de numéro d'enregistrement.

Le numéro d'enregistrement spécifié dans GOTO - et M99P - en tant que destination de saut, n'a pas été trouvé.

**0175 AXE G07.1 ILLEGAL**

**Explication :** Axe avec lequel aucune interpolation cylindrique n'est possible. Plusieurs axes dans une séquence G07.1. L'interpolation cylindrique doit être terminée pour un axe qui ne se trouve pas dans ce mode.

L'axe pour l'interpolation cylindrique dans le paramètre 1022 n'est pas mis sur 0 mais sur 5, 6 ou 7 (axe parallèle) afin de décrire l'arc avec l'axe de rotation (paramètre ROUGE 1006#1 sur 1, le paramètre 1260 est mis en place).

**0310 FICHIER ABSENT**

**Explication :** Le fichier n'a pas été trouvé lors de l'appel du sous-programme ou de la macro.

**0312 CDE ILLEGALE EN PROGRAMMATION DIMENS. DIRECTES DU DESSIN**

**Explication :** Format de la commande non admissible pour la programmation directe de cotes sur dessin. Avec la programmation de cotes sur dessin, un code G non admissible a été utilisé.

Entre deux commandes relatives à la programmation directe de cotes sur dessin, deux séquences ou plus sont sans commande de déplacement. Virgule dans la programmation directe de cotes sur dessin, bien que les virgules ne doivent pas être utilisées (bit 4 du paramètre n° 3405 = 1).

**1330 NUMERO BROCHE ILLEGAL**

**Explication :** Numéro de broche plus élevé que le nombre de broches contrôlés lors du chargement de paramètres ou de données de compensation d'erreur de pas de bande perforées ou avec G10.

**1960 ERREUR ACCES (CARTE MEM)**

**Explication :** Numéro de correction Accès Memory Card

Cette alarme est déclenchée également lors de la lecture si la fin du fichier est atteinte et qu'aucun code EOR '%' n'est trouvé.

**3506 ZONE USINAGE INCORRECTE**

**Explication :** La zone d'usinage est invalide.

**Remède :** Modifier le programme d'usinage de manière à indiquer une zone d'usinage correcte afin que les contours de pièces et d'ébauche correspondent au profil d'usinage.

**3507 CONDITION COUPE INCORRECTE**

**Explication :** Les conditions d'usinage sont invalides.

**Remède :** Modifier le programme d'usinage de manière à indiquer les conditions d'usinage, telles que la vitesse d'avance.

**3514 DONNEE FIGURE INCORRECTE**

**Explication :** Les données du contour sont invalides.

**Remède :** Modifier le programme d'usinage de manière à indiquer les données correctes du contour.

**3516 PAS D'ADRESSE NECESSAIRE**

**Explication :** Avec une commande d'usinage par cycle ou d'autres commandes G à 4 chiffres, les arguments requis n'ont pas été indiqués.

**Remède :** Modifier le programme d'usinage par ex. en ajoutant les arguments requis.

**3530 TYPE D'USINAGE INCORRECT**

**Explication :** L'indication du type d'usinage est invalide.

**Remède :** Modifier le programme d'usinage de manière à indiquer le type d'usinage approprié.

**3531 MODE RETOUR INCORRECT**

**Explication :** Le mode de retour est invalide.

**Remède :** Modifier le programme d'usinage de manière à indiquer le mode de retour approprié.

**3535 PAS DE FILETAGE INCORRECT**

**Explication :** L'indication du pas de filetage est invalide.

**Remède :** Par ex. si une valeur n' a pas été indiquée comme pas de filetage.

Modifier le programme d'usinage de manière à indiquer un pas de filetage correct.

**3538 SENS D'USINAGE INCORRECT**

**Explication :** L'indication du sens d'usinage est invalide.

**Remède :** Une valeur ne devant pas être entrée pour les sens de rotation ou autres sens d'usinage a été entrée. Modifier le programme d'usinage de manière à indiquer un sens d'usinage admissible.

**3539 SENS PROF PASSE INCORRECT**

**Explication :** L'indication du sens de coupe est invalide.

**Remède :** Une valeur ne devant pas être entrée pour les sens de rotation ou autres sens de coupe a été entrée. Modifier le programme d'usinage de manière à indiquer un sens de coupe admissible.

**3541 VALEUR CHANFRN INCORRECTE**

**Explication :** L'indication de la valeur de chanfreinage est invalide.

**Remède :** Une valeur non admissible pour les chanfreins ou autres valeurs de chanfreinage a été saisie, par ex. une valeur négative. Modifier le programme d'usinage de manière à indiquer une valeur de chanfreinage admissible.

**3542 COURSE EJECTION INCORRECTE**

**Explication :** L'indication de la valeur absolue du retrait est invalide.

**Remède :** Une valeur non admissible pour les chanfreins ou les valeurs absolues de retrait des surfaces planes a été entrée, par ex. une valeur négative.

Modifier le programme d'usinage de manière à indiquer une valeur absolue de retrait autorisée.

**3543 EPAISSEUR INCORRECTE**

**Explication :** La surépaisseur d'usinage entrée est invalide.

**Remède :** Une valeur non autorisée pour le fraisage de poches ou autres surépaisseurs d'usinage a été entrée, par ex. une valeur négative. Modifier le programme d'usinage de manière à indiquer une surépaisseur d'usinage autorisée.

**3547 ANGLE PROF PASSE INCORRECT**

**Explication :** L'angle d'usinage est invalide.

**Remède :** Une valeur non autorisée pour le fraisage de poches ou autres angles d'usinage a été entrée. Modifier le programme d'usinage de manière à indiquer un angle d'usinage autorisé.

**3548 DEGAGEMENT INCORRECT**

**Explication :** - La mesure de distance est invalide.

**Remède :** Une valeur non autorisée pour la mesure de distance a été entrée, par ex. une valeur négative. Modifier le programme d'usinage de manière à indiquer une mesure de distance autorisée.

**3551 NUMERO FINITION INCORRECT**

**Explication :** - Le nombre d'opérations de finition est invalide.

**Remède :** Pour le nombre d'opérations de coupe de filet ou pour d'autres opérations de finition, une valeur non admissible a été entrée, par ex. 0. Modifier le programme d'usinage de manière à indiquer un nombre admissible d'opérations de finition

**3552 REGLAGE APPROCHE INCORRECT**

**Explication :** l'indication de démarrage est invalide.

**Remède :** Une valeur non admissible pour l'usinage des contours ou autres démarrages a été entrée. Modifier le programme d'usinage de manière à indiquer une approche admissible.

**3553 REGLAGE DEGAGEMENT INCORRECT**

**Explication :** L'indication de retrait est invalide.

**Remède :** La valeur saisie n'est pas autorisée pour l'usinage de contours ou autres mouvements de dégagement. Modifier le programme d'usinage de manière à ce que le dégagement indiqué soit autorisé.

**3575 TYPE DE FIGURE INCORRECT**

**Explication :** Le type de contour est invalide.

**Remède :** Un type de contour non admissible a été sélectionné pour un ensemble de contour. Modifier le programme d'usinage de manière à indiquer un type de contour admissible.

**3579 REGLAGE ANGLE INCORRECT**

**Explication :** Les indications concernant l'arrondi de l'angle sont invalides.

**Remède :** Une valeur non admissible d'arrondi de l'angle a été entrée pour un jeu de contour. Modifier le programme d'usinage de manière à indiquer une valeur admissible.

**3582 RAYON DE FIGURE INCORRECT**

**Explication :** L'indication du rayon de contour est invalide.

**Remède :** Une valeur non admissible pour un rayon de courbure d'un jeu de contour a été entrée. Modifier le programme d'usinage de manière à indiquer une valeur admissible.

**3584 REGLAGE DE PAS INCORRECT**

**Explication :** L'indication de l'incrément/du pas est invalide.

**Remède :** Une valeur non admissible pour un angle de tangage a été entrée pour un jeu de contour. Modifier le programme d'usinage de manière à indiquer une valeur admissible.

**3585 NUMERO TROU/GORG INCORRECT**

**Explication :** - Le nombre de perçage/rainures est invalide.

**Remède :** Une valeur non admissible pour le nombre de perçages ou de rainures dans un jeu de contour a été entré. Modifier le programme d'usinage de manière à indiquer une valeur admissible.

**3586 POSITION COORD INCORRECTE**

**Explication :** Les coordonnées ne sont pas valides.

**Remède :** Une valeur non admissible pour les coordonnées d'un jeu de contour a été entrée. Modifier le programme d'usinage de manière à indiquer une valeur admissible.

**3592 POINT OMIS INCORRECT**

**Explication :** Un contour quelconque n'est pas fermé.

**Remède :** Un contour quelconque ayant été entré pour l'usinage du plan, le fraisage de poches ou le fraisage n'est pas fermé. Modifier le programme d'usinage de manière à créer un contour fermé ayant le même point que le point de départ et le point final.

**5010 FIN D'ENREG.**

**Explication :** EOR (end of record) Le code est spécifié au sein d'une phrase. L'alarme est également générée si le signe du pourcentage est lu à la fin du programme.

**5044 ERR FORMAT G68**

**Explication :** Erreur dans la commande pour la conversion de coordonnées tridimensionnelles :

- (1) pas de I, J ou K dans le jeu d'instructions pour la conversion de coordonnées tridimensionnelles (sans l'option "rotation des coordonnées")
- (2) I, J ou K sont tous les 0 dans le jeu d'instructions pour la conversion de coordonnées tridimensionnelles.
- (3) Aucune angle de rotation R dans le jeu d'instructions pour la conversion de coordonnées tridimensionnelles.

# W : Fonctions accessoires

## Activer les fonctions accessoires

Selon la machine (tour/fraiseuse), les accessoires suivants peuvent être mis en service :

- contre-poupée automatique
- étau de machine automatique/dispositif de serrage
- dispositif de soufflage
- appareil diviseur
- interface robotique
- porte automatique
- logiciel de simulation Win3D-View
- interface DNC

Les accessoires sont activés avec EMConfig.

## Interface robotique

L'interface robotique sert à connecter les machines concept à un système FMS/CIM

Les fonctions les plus importantes d'une machine concept peuvent être automatisées via les entrées et sorties d'un module machine en option. Les fonctions suivantes peuvent être commandées par l'interface robotique :

- Programme DEMARRER / ARRÊTER
- Porte ouverte / fermée
- Serrer la douille / retour
- Dispositif de serrage ouvert / fermé
- Alimentation ARRÊT

## Porte automatisée

Exigences pour actionner :

- Les commandes auxiliaires doivent être allumées.
- La broche principale doit être en position verticale (M05 ou M00) - cela signifie également que la phase de retrait de la broche principale doit être arrêtée (si nécessaire, programmer l'intervalle programmé).
- Les axes d'avance doivent être à la verticale.
- La tourelle doit être à la verticale.

Comportement en cas de porte automatique activée :

Ouvrir la porte

La porte peut être ouverte manuellement via l'interface robotique ou l'interface DNC.

En outre, la porte s'ouvre si les commandes suivantes sont exécutées dans le programme CNC :

- M00
- M01
- M02
- M30

Fermer la porte :

La porte peut être fermée en appuyant manuellement sur la touche via l'interface robotique. Fermer la porte via l'interface DNC n'est pas possible.

## Win3D-View

Win3D-View est une simulation en 3D pour le tournage et le fraisage qui est proposé en option en plus du produit WinNC. Les simulations graphiques des systèmes de commande CNC sont principalement conçues pour la simulation industrielle. L'image présentée avec Win3D-View dépasse la norme industrielle. Les outils, l'ébauche, le dispositif de serrage et l'ordre des opérations d'usinage sont représentés de façon très réalistes. Le système contrôle les courses programmées de l'outil avec le dispositif de serrage et l'ébauche en vue de détecter une collision. En cas de danger, un message d'avertissement apparaît. La compréhension et le contrôle du processus de fabrication sont ainsi déjà possibles à l'écran.

Win3D-View sert à la visualisation et aide à prévenir les collisions coûteuses.

Win3D-View présente les avantages suivants :

- Représentation réaliste de la pièce à usiner
- Contrôle de collision de l'outil et du dispositif de serrage
- Représentation en coupe
- Fonctions de zoom et pivotement des vues
- Représentation sous forme solide ou filaire

## Interface DNC

L'interface DNC (Distributed Numerical Control) permet la commande à distance de la commande (WinNC) par l'intermédiaire d'un protocole logiciel.

L'interface DNC est activée avec EMConfig, TCP/IP ou une interface en série étant spécifiés pour le DNC.

Lors de l'installation du logiciel de commande, l'interface DNC est activée et configurée, et peut être reconfigurée ultérieurement avec EMConfig.

L'interface DNC crée une connexion entre un ordinateur hôte (ordinateur central (de production), ordinateur FMS, ordinateur central (serveur) DNC, etc.) et l'ordinateur de commande d'une machine NC. Après avoir activé le fonctionnement DNC, l'ordinateur DNC (maître) prend la commande de la machine NC (client). Le contrôle entier de la production est entièrement pris en charge par l'ordinateur DNC. Les dispositifs d'automatisation tels que les portes, mandrins (pincés) de serrage, douilles, liquide de refroidissement, etc. peuvent être contrôlés par l'ordinateur DNC. L'état actuel de la machine NC est apparent sur l'ordinateur DNC.

Les données suivantes peuvent être chargées ou transmises via l'interface DNC :

- Démarrage NC
- Arrêt NC
- Programmes NC \*)
- Décalages du point zéro \*)
- Données d'outils \*)
- REINITIALISATION
- Démarrer point de référence
- Contrôle de périphérique
- Remplacer les données

Vous pouvez exploiter l'interface DNC avec les types de commande CNC suivantes :

- SINUMERIK Operate T et M
- FANUC 31i T et M

Pour de plus amples détails sur la fonction et le protocole DNC, veuillez vous référer à la documentation du produit qui l'accompagne.

Si l'interface DNC est exploitée avec TCP/IP, on attend les connexions entrantes sur le port 5557.

\*) pas pour SINUMERIK Operate et FANUC 31i

# X : EMConfig

**Remarque :**

Les options de configuration disponibles dans l'EmConfig disponibles dépendent de la machine et de la commandes utilisées.



## Généralités

EMConfig est un logiciel auxiliaire pour WinNC. Avec EMConfig, vous pouvez modifier les paramètres de WinNC.

Les options de réglage les plus importantes sont les suivantes :

- Langage de commande
- Système de mesure mm - pouce
- Activer les accessoires
- Sélection de l'interface pour le clavier de commande

Avec EMConfig, vous pouvez également activer les fonctions de diagnostic pour le service nécessaire, ce qui vous permet d'être aidé rapidement.

Les paramètres liés à la sécurité sont protégés par un mot de passe et ne peuvent être activés que par le technicien de mise en service initiale ou de maintenance.





Icône pour EMConfig

## Démarrage d'EMConfig


Ouvrez l'EMConfig.

Si vous avez installé plusieurs types de commandes, une fenêtre de sélection apparaît à l'écran.


Cliquez sur le type de commande souhaitée puis sur OK.

Tous les réglages suivants s'appliquent uniquement à la commande sélectionnée ici.

À l'écran apparaît la fenêtre pour EMConfig.

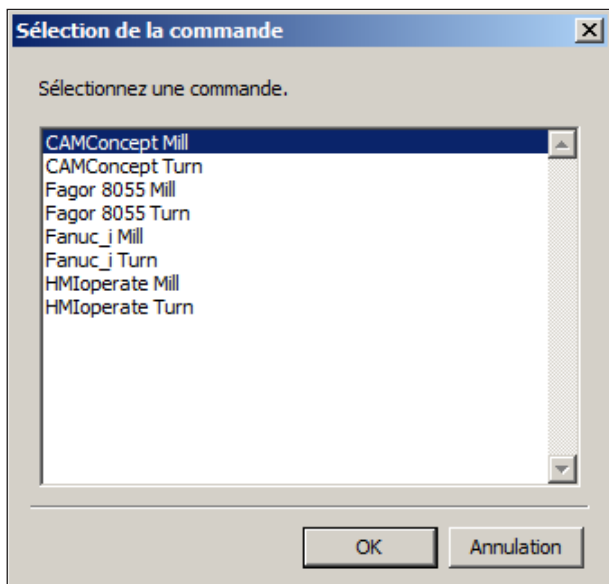

Fenêtre de sélection pour type de commande

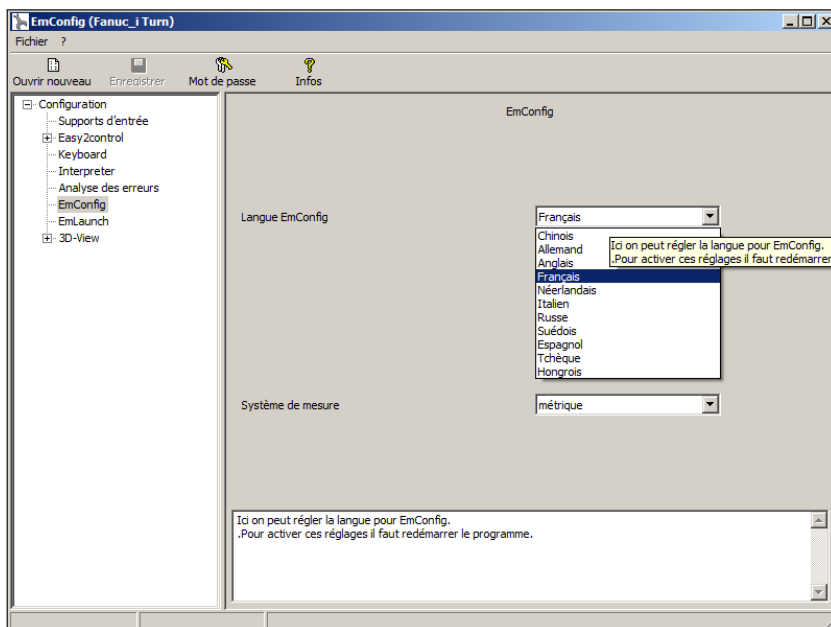

Modifier la langue d'EMConfig

Ici, vous pouvez changer la langue de EMConfig. Pour activer les paramètres, le programme doit être redémarré.

### Remarque :


Sélectionnez l'élément de menu souhaité. Dans la fenêtre de texte, la fonction respective est expliquée.





## Activation des accessoires


Lorsque vous installez des accessoires sur votre machine, ceux-ci doivent être activés ici.

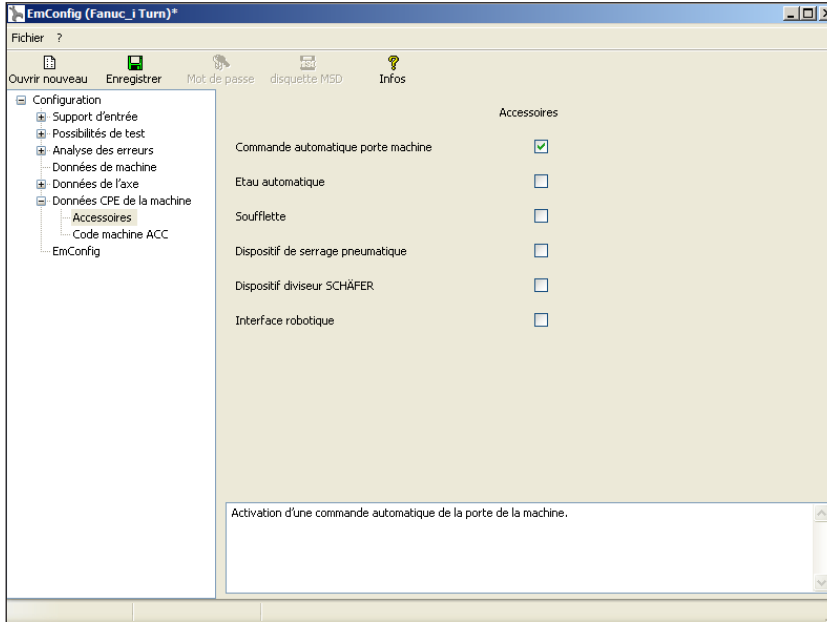

Activer les accessoires

## High Speed Cutting (coupe à grande vitesse)

Si vous activez cette case à cocher, la coupe à grande vitesse est activée lors du traitement du programme.

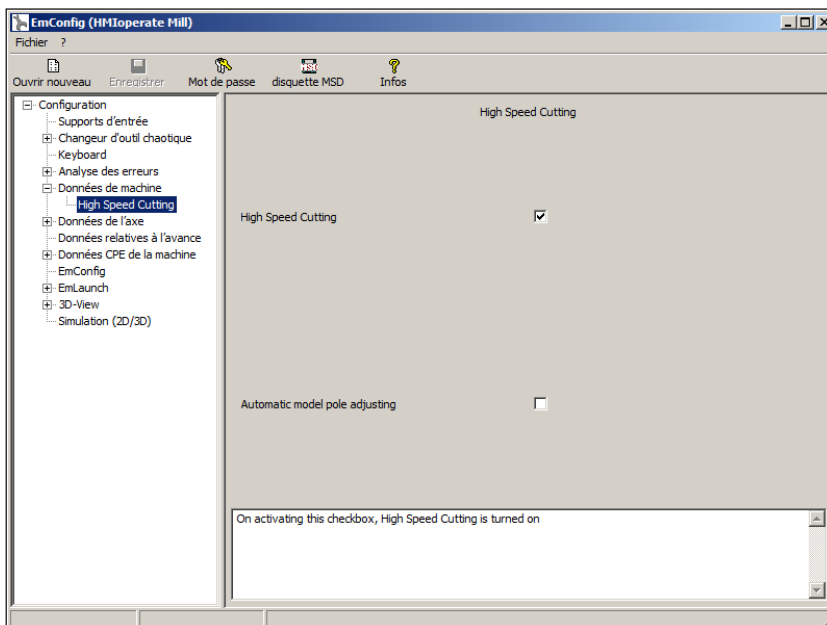

Activer la High Speed Cutting


Avec l'utilisation de la coupe à grande vitesse, le réglage du contrôleur d'axe est adapté. Ce renforcement est efficace uniquement jusqu'à l'avance programmée de 2500 mm/min et autorise la rétraction du trajet d'outils avec une fidélité absolue des contours et la génération d'arêtes vives. Si l'annonce est réglée plus haut, on réinitialise automatiquement au mode normal et les arrêtes sont poncées ou arrondies.

**Remarque :**

Si Easy2control est utilisé sans dongle, les éléments de commande sont désactivés et une alarme correspondante est émise par la commande.  
Le clavier virtuel est cependant affiché entièrement.

**Utilisation Easy2control On Screen**


Installation et activation à l'exemple de WinNC pour Sinumerik Operate.

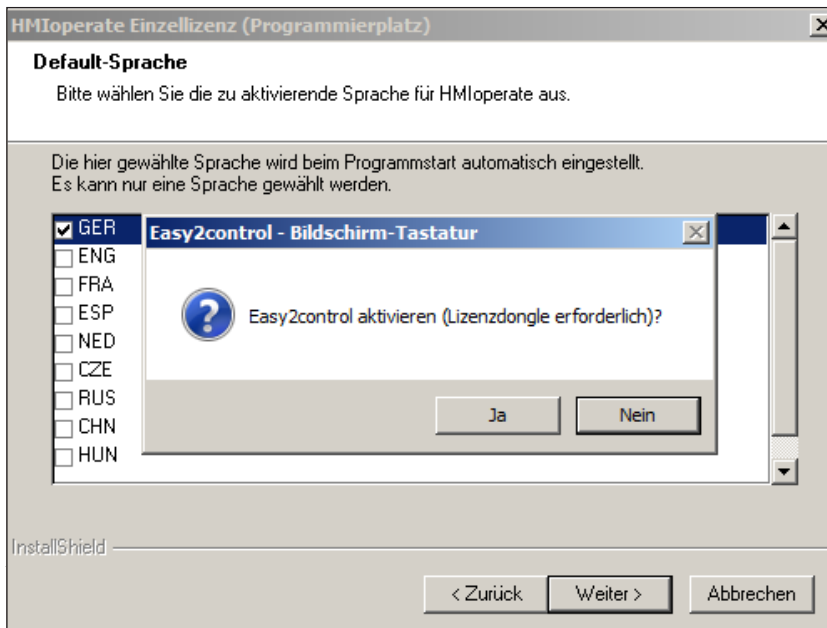

Lorsque vous installez le logiciel WinNC pour Sinumerik Operate, vous êtes invités à activer Easy2control. Pour utiliser le logiciel sans restriction, la licence dongle fournie doit être connectée à un port USB libre.

**Réglages**

Ici, vous pouvez activer ou désactiver le Easy2control et effectuer des réglages.

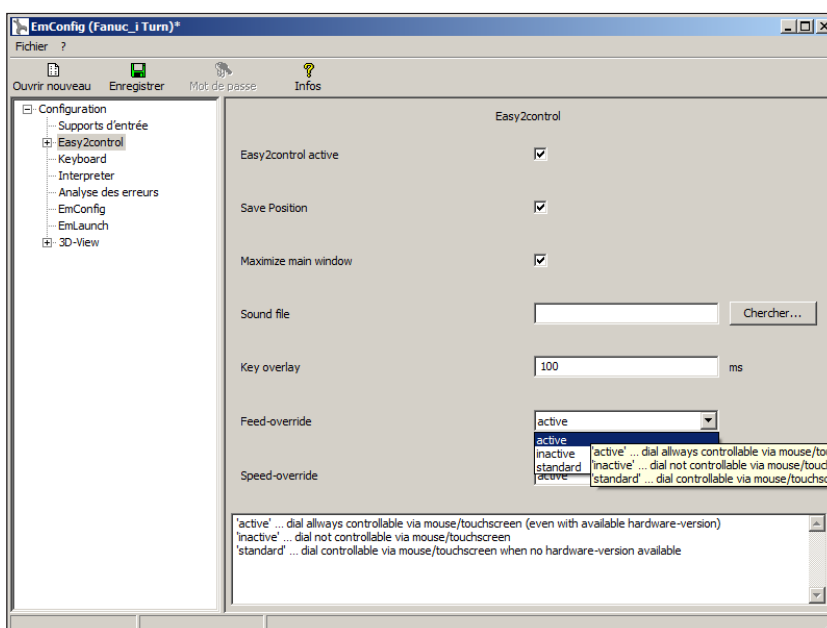


Réglages Easy2control

**Bouton tournant de correction de l'alimentation et bouton tournant de correction de la vitesse :**

- **Actif** : Bouton tournant pouvant toujours être commandé via souris/écran tactile (en utilisant également un clavier avec modèle de contrôleur mécanique).
- **Inactif** : Bouton tournant ne pouvant être commandé via souris/écran tactile.
- **Standard** : Bouton tournant pouvant être commandé seulement via souris/écran tactile, si aucune variante de matériel n'est active.

## Caméra de la salle des machines

L'accessoire caméra de salle des machines est disponible pour tous les contrôleurs prenant en charge Easy2control.

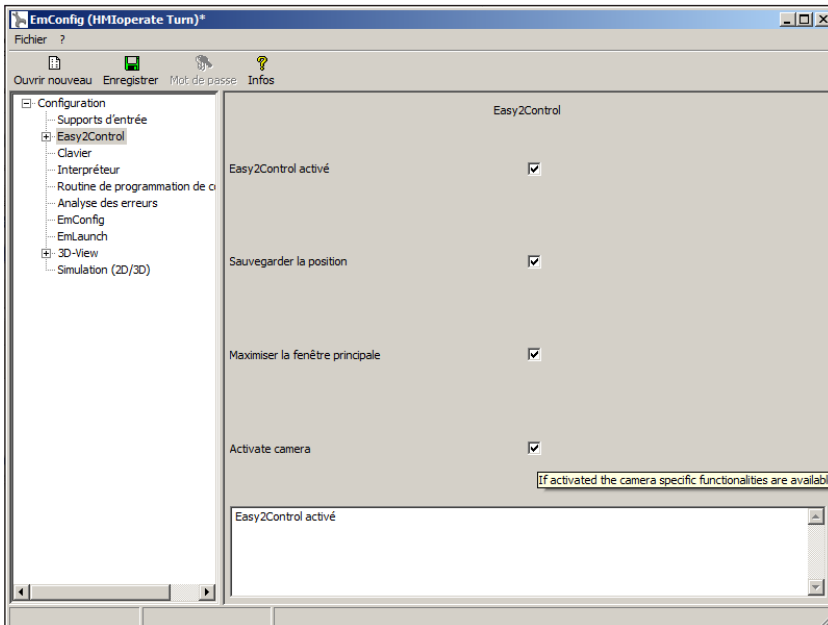

Activer la caméra de la salle des machines

Vous trouverez la description pour l'installation de la caméra au chapitre Y « Périphériques d'entrée externes »



### Attention :

La caméra ne doit pas fonctionner sans le boîtier étanche inclus.

 
L'utilisation de la caméra sans le boîtier étanche peut entraîner des dommages dus au liquide de refroidissement et aux copeaux.



La caméra de la salle des machines doit être positionnée dans l'espace d'usinage de façon à ce que les collisions soient impérativement évitées avec la tourelle porte-outils et les axes.

## Enregistrement des modifications

Après les réglages, les modifications doivent être enregistrées.



Pour ce faire, sélectionnez « Enregistrer » ou cliquez sur l'icône.


### Remarque :

 Les champs d'entrée sur fond rouge signalent des valeurs non autorisées. Les entrées de valeur non autorisées ne sont pas enregistrées par EMConfig.



Après l'enregistrement, créer la disquette de données de machine ou la clé USB de données de machine.

## Création de la disquette de données de machine ou de la clé USB de données de machine



Si vous avez modifié les données de machine, la disquette de données de machine ou la clé USB de données de machine doit se trouver dans le lecteur approprié.

Sans quoi l'enregistrement n'est pas possible et vos modifications seront perdues.


# Y : Périphériques d'entrée externes

## Clavier de commande USB EMCO


### Contenu de la livraison

Le contenu de la livraison pour un clavier de commande se compose de 2 parties :

- L'appareil de base
- Le module à touches WinNC

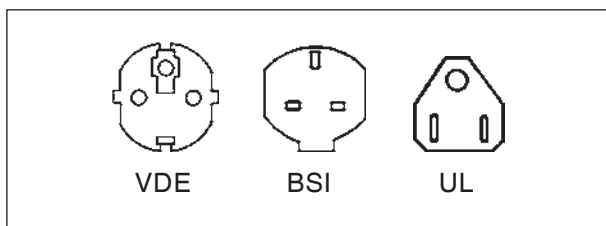

Cde N°	Désignation	
X9B 000	Appareil de base avec câble USB	
X9Z 600	Écran TFT avec câble vidéo et bloc d'alimentation	
A4Z 010	Câble d'alimentation VDE	
A4Z 030	Câble d'alimentation BSI	
A4Z 050	Câble d'alimentation UL	
X9Z 050N	Module à touches FAGOR 8055 TC 2 feuilles de clavier avec touches	X9Z 426N Module à touches HEIDENHAIN 426/430
X9Z 055N	Module à touches FAGOR 8055 MC 2 feuilles de clavier avec touches	X9Z 060 Module à touches WinNC for SINUMERIK OPERATE 2 feuilles de clavier avec touches
		X9Z 030 Module à touches WinNC for FANUC 31i 2 feuilles de clavier avec touches 1 paquet de touches de remplacement
		X9Z 640 Module à touches Emco WinNC for HEIDENHAIN TNC 640

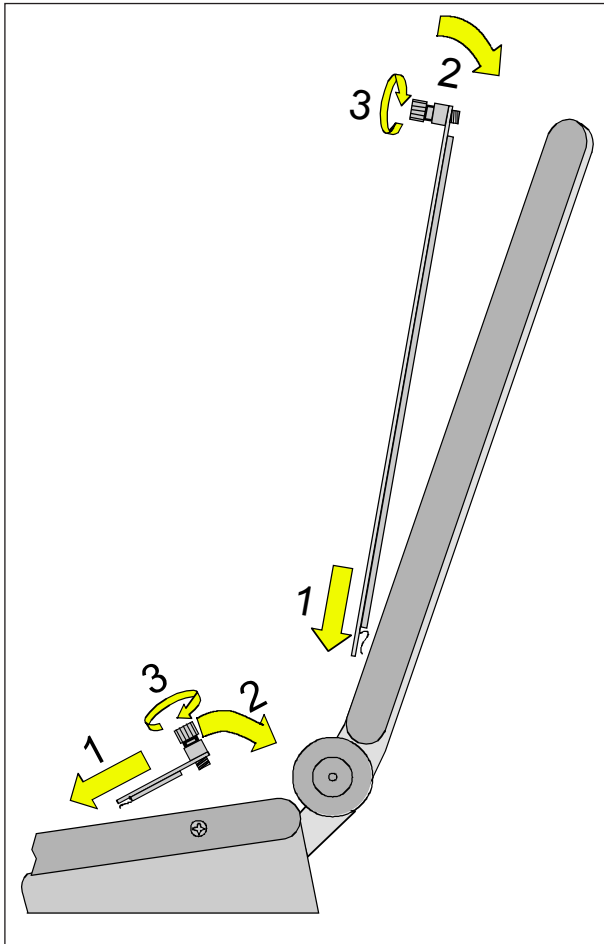

## Montage

Le clavier de commande peut être fixé sur une console de machine mobile avec les trous taraudés appropriés (partie inférieure à l'avant).

## Assemblage

- Mettez la feuille de clavier avec les pattes d'insertion dans l'appareil de base (1).
- Incliner la feuille du clavier dans l'appareil de base, de sorte qu'elle repose à plat dans le logement (2).
- Fixez la feuille de clavier avec les deux vis moletées (3).

### Remarque :



Les feuilles de clavier ne doivent pas être pliées, sinon la fonction de commutation n'est pas garantie.

Remplacement des différents capuchons de touche

Les claviers sont équipés de capuchons de touches pour les tours en usine. Le contenu de la livraison contient un paquet de capuchons de touches de remplacement qui permet de convertir les claviers pour fraiseuse. Si vous voulez utiliser ce clavier de commande pour les fraiseuses, vous devez remplacer une partie des capuchons de touche. Conformez-vous au modèle de la page suivante.

### Remarque :

Pour le type de commande Emco WinNC for Heidenhain TNC 640, la version fraiseuse est maintenant disponible.

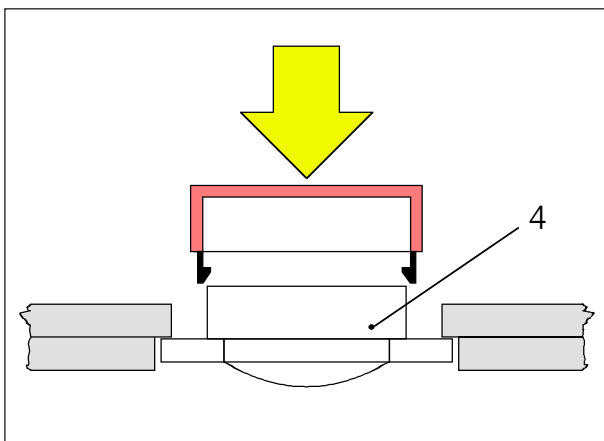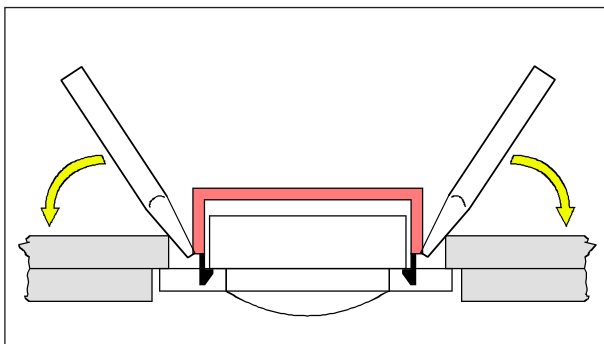

### Décrochage



 
Dégagez avec précaution le capuchon de la touche à remplacer avec un tournevis fin ou avec un couteau.

### Pose

Déplacez le corps de la touche (4) dans le centre de l'évidement.

Appuyez verticalement sur le capuchon de la touche à partir du haut jusqu'à ce que le capuchon de la touche soit complètement bloqué par encliquetage.

**FANUC 31iM**  
 Touches de remplacement  
 pour fraisage

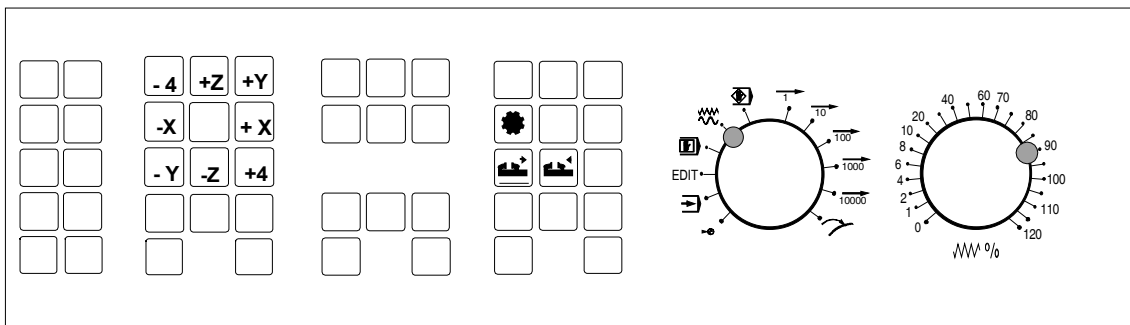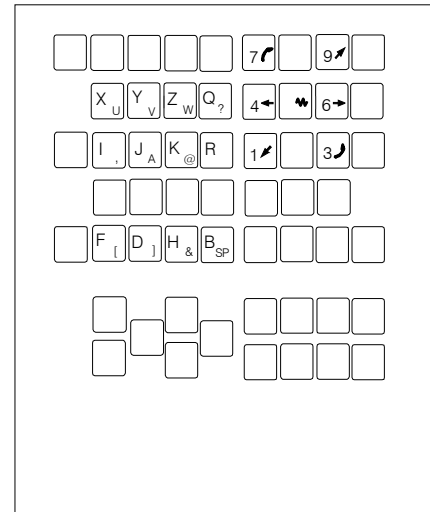

## Connexion au PC

Le clavier de commande est connecté au PC via l'interface USB.

Le câble de connexion USB, qui prend en charge simultanément l'alimentation en énergie du clavier de commande, se trouve à l'arrière du clavier de commande.

## Paramètres sur le logiciel du PC

### Paramètre lors de la réinstallation du logiciel PC

Lors de l'installation, indiquez le clavier de commande et l'interface USB correspondante.

### Réglage avec un logiciel de PC déjà installé

Dans EMConfig, sélectionnez le clavier de commande USB comme support d'entrée dans les paramètres du fichier INI.

N'oubliez pas de sauvegarder les paramètres.

## Utilisation Easy2control On Screen

Avec Easy2control, le système performant de commande interchangeable sur les machines de formation EMCO est élargi pour inclure des applications attrayantes. Utilisable à la fois pour des emplacements de machine et de simulation, il apporte des éléments de commande supplémentaires directement sur l'écran, et associé à un moniteur à écran tactile, crée des conditions d'entrée optimales.

### Contenu de la livraison

Le logiciel pour Easy2control fait partie du logiciel de commande.

Un dongle pour la licence du poste de travail est livré.

Cde N° : X9C 111

Caractéristiques techniques pour l'écran :

Au moins un moniteur 16:9 Full-HD (1920x1080)

Easy2Control est disponible pour les commandes suivantes (T/M) :

- Sinumerik Operate
- Fanuc 31i
- Heidenhain 426 (seulement M)
- Emco WinNC for Heidenhain TNC 640 (seulement M)
- Fagor 8055


**Remarque :**

Si un moniteur Full HD est utilisé sans fonction d'écran tactile, la commande peut uniquement être utilisée avec une souris et un clavier.




## Zones de commande

### Sinumerik Operate

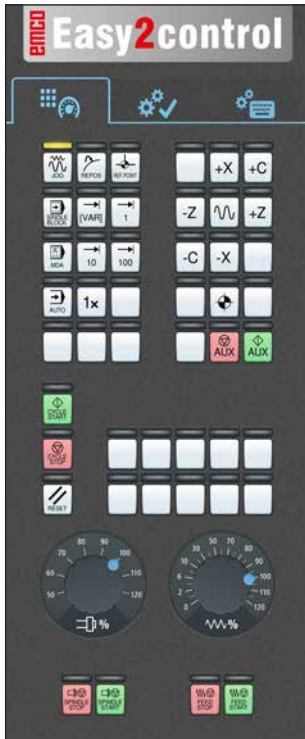

*Panneau de commande de la machine*

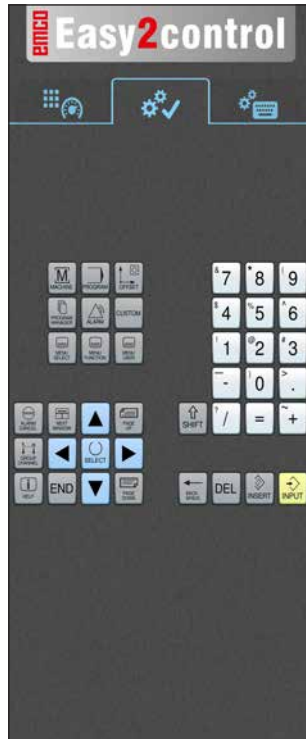


*Utilisation spécifique à la commande*



*Utilisation de commande complète*

### Fanuc 31i

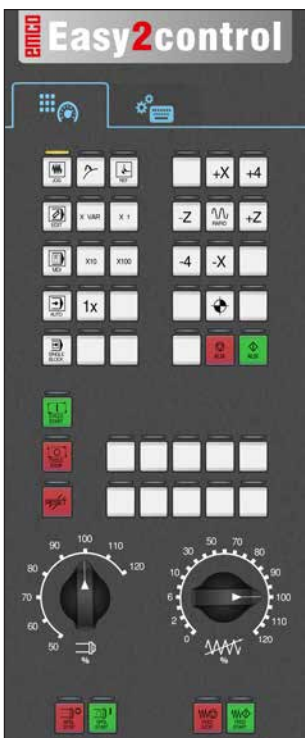

*Panneau de commande de la machine*



*Utilisation de commande complète*

## Emco WinNC for Heidenhain TNC 640



Panneau de commande de la machine




Utilisation spécifique à la commande



Utilisation de commande complète

## Heidenhain TNC 426

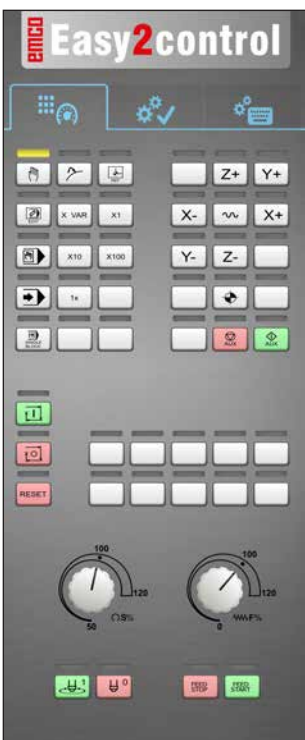

Panneau de commande de la machine




Utilisation spécifique à la commande




Utilisation de commande complète

## Fagor 8055

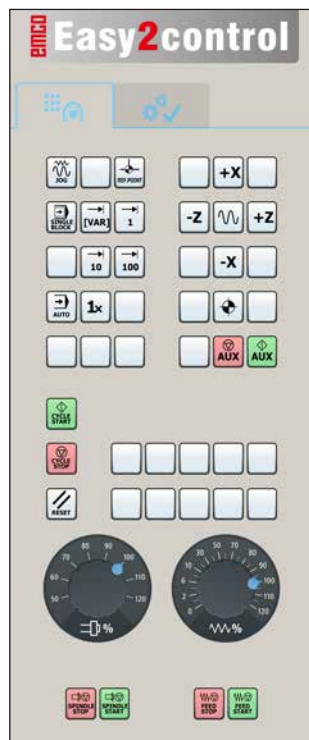

Panneau de commande de la machine

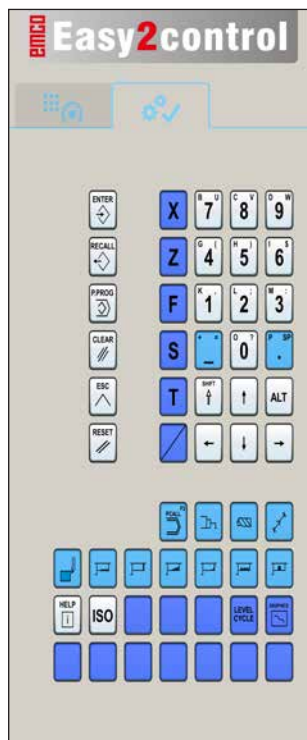

Utilisation spécifique à la commande

Pour l'utilisation et les touches de fonctions, veuillez vous reporter au chapitre « Description des touches » de la description de commande respective.

**Remarque :**

L'affichage à l'écran peut avoir un aspect différent en raison des configurations spécifiques aux clients.



## Caméra de la salle des machines

Ces accessoires peuvent être commandés au numéro suivant :

Réf. N° : S4Z750


### Installation de la caméra

#### Pré-requis

Adaptateur USB sans fil pour la machine.

#### Configuration WIFI

- Appuyer sur la touche NEXT (1) ou PREV (2) jusqu'à ce qu'un mode prenant en charge le réseau local sans fil apparaisse, par ex. MOVIE. L'icône WIFI (3) apparaît à gauche dans la partie supérieure de l'écran.
- Ouvrir EMConfig et activer la caméra.
- Brancher l'adaptateur sans fil au port USB de la machine.
- Ouvrir le Centre réseau et partage dans la barre de raccourcis Windows (4).
- Sélectionner le réseau, entrer le mot de passe et configurer la connexion au WIFI. Le nom du réseau (5) ainsi que le mot de passe correspondant sont inclus avec la caméra.
- Ouvrir la commande avec Easy2control activé.

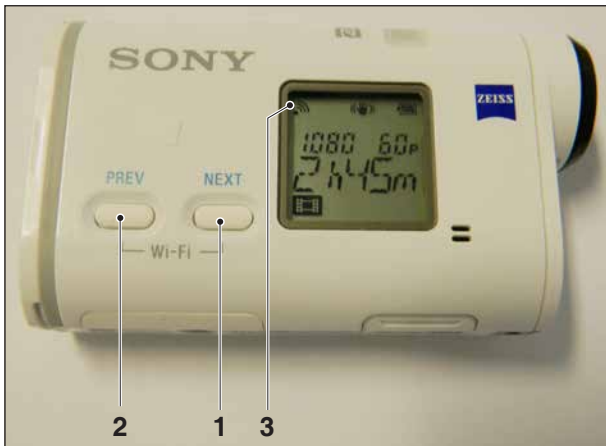

Activer la caméra de la salle des machines



Connecter au WIFI


5 4

## Utilisation de la caméra

- Pour ouvrir la barre latérale, appuyer sur le logo Easy2control (1)

### Fonctions de la barre latérale

- En cliquant sur l'icône de la caméra, la fenêtre de prévisualisation (2) s'ouvre.
- Appel de la documentation de la commande.
- Option pour le deuxième écran :
  - Dupliquer l'écran
  - Extension d'écran sur deux moniteurs
- Crée une capture d'écran de la commande au format \*.png

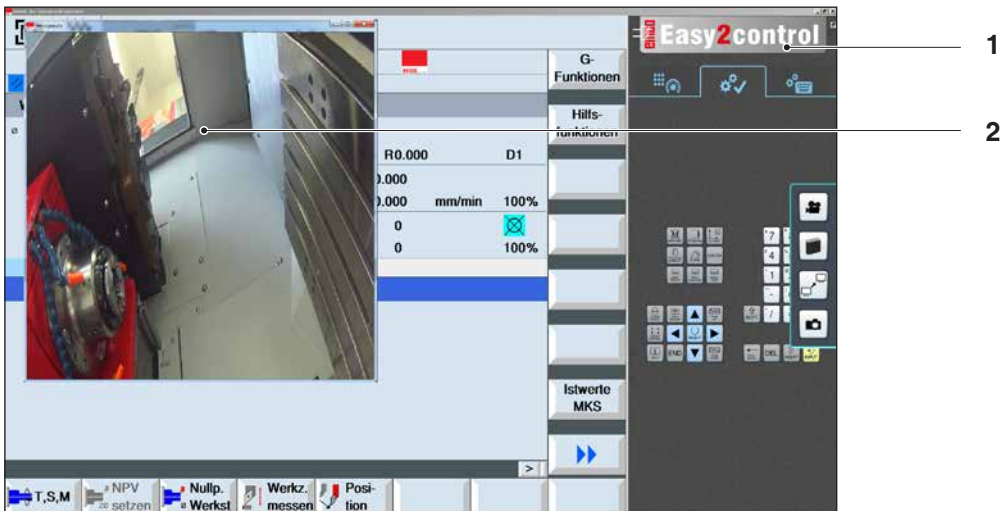

Utilisation de la caméra de la salle des machines

### Remarque :

L'option pour le deuxième écran est uniquement disponible pour les machines de la série CT/CM260 et 460.



### Attention :

La caméra ne doit pas fonctionner sans le boîtier étanche inclus.

L'utilisation de la caméra sans le boîtier étanche peut entraîner des dommages dus au liquide de refroidissement et aux copeaux.





# Z : Installation du logiciel Windows

## Configuration requise

### Machines avec PC de commande intégré

- Toutes les machines concept
- Les machines qui ont été converties à l'ACC
- Version minimum requise : MOC avec Windows 7 (32 / 64 bits)

### Machines avec PC de commande mis à disposition et poste de programmation

- Version minimum requise : Windows 7 (32 / 64 bits)
- 400 Mo d'espace libre sur le disque dur
- Poste de programmation : 1\*USB, version de la machine : 2\*USB
- Carte réseau compatible TCP/IP avec cette version de la machine)

### Configuration requise recommandée

- PC Dual Core
- Windows 7 ou version supérieure
- Mémoire vive 4Go de RAM
- 2 Go d'espace libre sur le disque dur

## Installation du logiciel

- Démarrez Windows XP SP3 ou une version ultérieure
- Démarrez le programme d'installation de la clé USB ou du fichier de téléchargement
- Suivez les instructions de l'assistant d'installation

Pour plus d'informations sur l'installation ou la mise à jour du logiciel WinNC, reportez-vous au document « Guide d'installation rapide de mise à jour WinNC ».

### Remarque :

PC TURN et PC MILL doivent être équipés du kit de rééquipement pour ACC afin qu'ACC WinNC puisse être utilisé



## Variantes de WinNC

Vous ne pouvez installer EMCO WinNC que pour les types de commandes CNC suivantes :

- WinNC for SINUMERIK Operate T et M
- WinNC for FANUC 31i T et M
- Emco WinNC for HEIDENHAIN TNC 640
- HEIDENHAIN TNC 426
- FAGOR 8055 TC et MC
- CAMConcept T et M

Si vous avez installé plusieurs types de commandes, un menu à partir duquel vous pouvez sélectionner le type souhaité, apparaît au démarrage.

A partir de chaque variante WinNC, vous pouvez installer les versions suivantes :


- Licence de démonstration :  
Une licence de démonstration est valable pendant 30 jours à partir de la première utilisation. 5 jours avant l'expiration de la licence de démonstration, il est possible d'entrer encore une fois une clé de licence valide. (voir gestionnaire de licences)
- Poste de programmation :  
Sur un PC, la programmation et le fonctionnement du type de commande CNC respectif est simulé par WinNC.
  - Version de licence individuelle :  
Est utilisé pour la création externe de programmes pour les machines-outils à commande CNC sur un poste de travail de PC.
  - Version de licence multiple :  
Est utilisé pour la création externe de programmes pour les machines-outils à commande CNC. La licence multiple doit être installée en nombre illimité dans l'institut enregistré par le donneur de licence sur des postes de travail de PC ou dans un réseau.
  - Version de licence de l'école :  
est une licence multiple limitée dans le temps destinée spécialement aux écoles et aux instituts de formation.
- Licence de la machine :  
Cette licence permet le contrôle direct d'une machine commandée par PC (PC TURN, Concept TURN, PC MILL, Concept MILL) de WinNC comme avec une commande CNC conventionnelle.

**Danger :**

L'enlèvement et l'installation de la carte réseau doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.  
L'ordinateur doit être débranché du secteur (retirez la fiche secteur).

**Remarque :**

Pour une installation de machine, une carte réseau doit être réservée exclusivement à la commande de la machine.

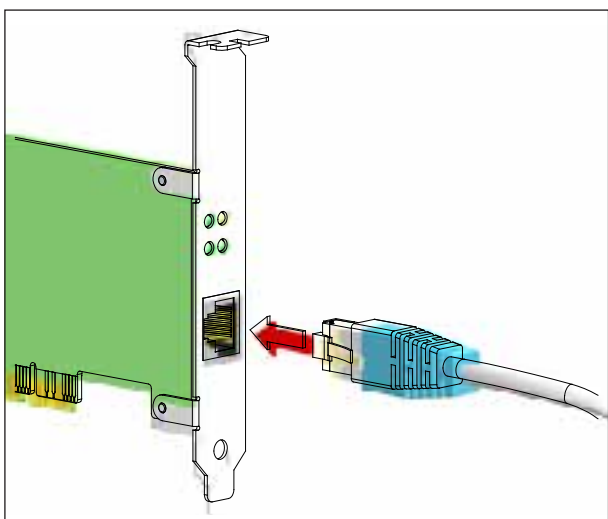

Connexion de la machine au PC

**Carte réseau**

Pour :

Concept Turn 55  
Concept Mill 55  
Concept Turn 105  
Concept Mill 105  
Concept Turn 60

Seulement pour les machines avec kit de rééquipement ACC :

PC Turn 50  
PC Mill 50  
PC Turn 100  
PC Mill 120

Type de carte réseau : Carte réseau compatible TCP/IP

Réglage de la carte réseau pour la connexion locale à la machine :

Adresse IP 192.168.10.10  
Masque de sous-réseau 255.255.255.0

En cas de problèmes, veuillez observer les instructions de votre système d'exploitation (aide Windows).

**Remarque :**

Si la connexion réseau à la machine n'a pas pu être établie au démarrage, les réglages ci-dessus doivent être effectués.



## Démarrage de WinNC

Si, pour la version de la machine du programme d'installation, vous avez choisi l'entrée dans le groupe AUTOSTART avec « OUI », WinNC démarre automatiquement après la mise en marche du PC.

Sinon, procédez comme suit :

- 1 Mettez en marche la machine.
- 2 Attendez 20 secondes pour s'assurer que le système d'exploitation de la machine fonctionne avant que le PC ne se connecte au réseau. Sinon, il est possible qu'aucune connexion ne puisse s'établir.
- 3 Mettez le PC en marche et démarrez Windows.
- 4 Cliquez sur l'icône Démarrer en bas de page.
- 5 Sélectionnez le programme et démarrez WinNC Launch.
- 6 Sur l'écran, l'écran de démarrage s'affiche. Dans l'écran de démarrage, le détenteur de la licence est enregistré.
- 7 Si vous avez installé seulement un type de commande CNC, celle-ci démarre aussitôt.
- 8 Si vous avez installé plusieurs types de commande CNC, le menu déroulant apparaît.
- 9 Sélectionnez le type de commande CNC souhaité (touches fléchées ou souris) et appuyez sur ENTREE pour démarrer celle-ci.
- 10 Si vous utilisez le clavier de commande, vous pouvez sélectionner le type de commande CNC souhaité avec les touches fléchées ou la souris et démarrer avec la touche « NC-Start ».



Menu de sélection EMLaunch



### Remarque :

EMLaunch affiche toutes les commandes WinNC et CAMConcept qui ont été installées dans le même répertoire de base.



## Déconnexion de WinNC

- 1 Déconnecter les entraînements auxiliaires avec AUX OFF.  
Valable pour les locaux de machines, pas pour les postes de programmation.
- 2 En appuyant simultanément sur ces touches, la commande WinNC est terminée. La commande peut également être terminée de façon ciblée en appuyant sur les touches de fonctions (différentes pour les commandes respectives).


## Vérifications EmLaunch

EmLaunch vérifie dans la version de la machine ACC / ACpn si une machine est disponible :

Dans la configuration du réseau, l'adresse IP n'a pas été configurée correctement et DHCP destinée à la configuration automatique de l'adresse IP est désactivée. La connexion à la machine est impossible.



*DHCP désactivée*

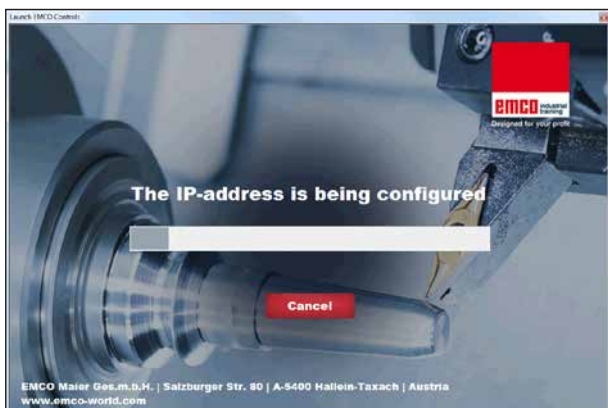

*Configuration IP*



*Établir la connexion à la machine*

Une tentative est faite pour configurer automatiquement l'adresse IP via DHCP.


La configuration IP est correcte et la connexion à la machine est vérifiée. Une fois que la machine est disponible, la sélection de commande disponible apparaît.




La connexion à la machine existe et la commande correspondante peut être démarrée.

*Connexion à la machine OK*

Fenêtre de saisie requête de clé de licence

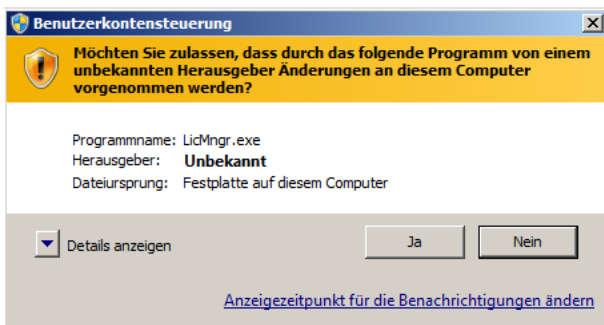

Exécuter le gestionnaire de licences EMCO en tant qu'administrateur

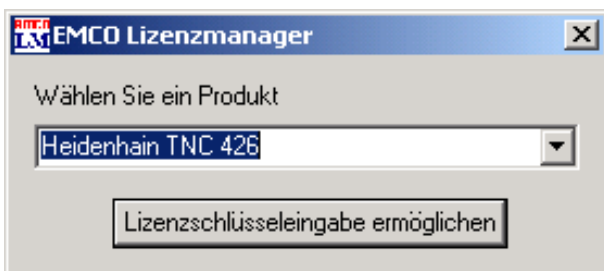

Gestionnaire de licences EMCO

## Entrée de la licence

Une fois l'installation réussie d'un produit logiciel EMCO, une fenêtre de saisie apparaît au premier démarrage, demandant d'indiquer le nom ou l'adresse et la clé de la licence. La fenêtre de saisie apparaît pour chaque produit installé. Si vous souhaitez une licence de démonstration (voir page Z1), sélectionnez « DEMO ».

La fenêtre de saisie apparaît ensuite 5 jours seulement avant l'expiration de la licence de démonstration. Une entrée ultérieure de clé de licence est également possible par l'intermédiaire du gestionnaire de licences (voir gestionnaire de licences ci-dessous).

## Gestionnaire de licences

La requête de la fenêtre de dialogue du Contrôle de compte utilisateur, pour savoir si le gestionnaire de licences doit être exécuté, doit être confirmé avec Oui afin que le gestionnaire de licences puisse être démarré.

Pour la validation des groupes de fonctions supplémentaires de produits logiciels existants EMCO, il est nécessaire de saisir la clé de licence venant d'être obtenue (sauf : licence de démonstration).

Le gestionnaire de licence EMCO (voir photo ci-dessous à gauche) permet d'entrer d'autres nouvelles clés de licence. Pour ce faire, sélectionnez le nouveau produit dans la fenêtre de sélection et confirmez l'entrée.

Au redémarrage suivant de votre logiciel de commande, une fenêtre de saisie apparaît maintenant, vous demandant d'indiquer le nom, l'adresse et la clé de licence (voir photo tout en haut à gauche).

Assurez-vous que pour chaque produit de logiciel, la clé de licence soit extraite séparément. Sur la photo de gauche, il faut par exemple indiquer la clé de licence pour le produit logiciel « Heidenhain TNC 426 ».

Pour entrer la licence :

Démarrage de WinNC avec l'option « Exécuter en tant qu'administrateur » après l'installation ou l'exécution du gestionnaire de licences.